

**Высокопроизводительная
обработка металлов
резанием**

SANDVIK
Coromant

Рецензент: к.т.н., доцент МГТУ им. Баумана Виноградов Д. В.









Высокопроизводительная обработка металлов резанием.


М.: Издательство «Полиграфия», 2003. – 301 с.:ил.

ISBN 5-89479-027-1


В книге изложены основные положения теории резания. Дан обзор современных конструкций металлорежущего инструмента с механическим креплением режущих пластин. Информация структурирована по областям применения: точение, фрезерование и сверление. Приведен общий подход к выбору инструмента и параметров режима резания для различных видов обработки. Рассмотрена обработка резанием типовых деталей в машиностроении. Книга будет полезна в качестве учебного пособия для студентов технических вузов.

СОДЕРЖАНИЕ

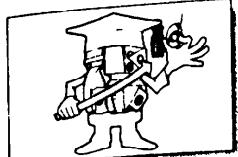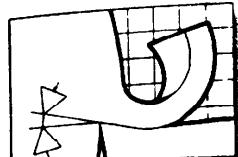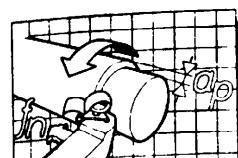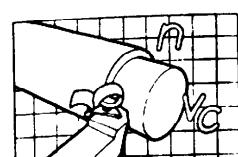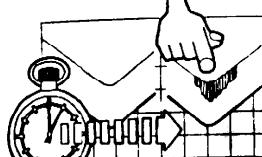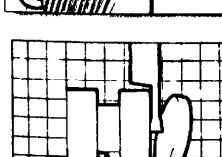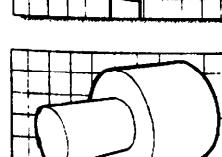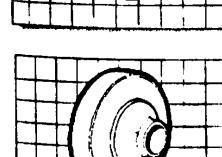
	Введение	6
	Основные понятия	10
	Стружкообразование	22
	Скорость резания и стойкость инструмента	28
	Износ инструмента	34
	Выбор инструмента для токарной обработки	48
	Система обозначения токарного инструмента	66
	Резьбонарезание	76
	Отрезка и обработка канавок	86
	Черновое точение стальных шестерен	96
	Точение и сверление фланцев из нержавеющей стали	104

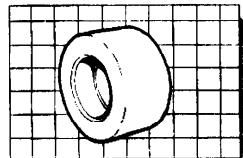


Точение и расточка втулки из чугуна 110

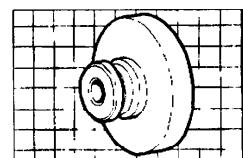


Точение поковок 114

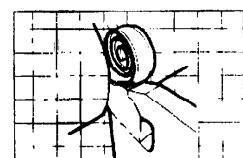


Отрезка прутков и труб
из стали и нержавеющей стали 118

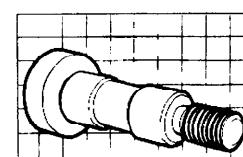


Контурная обработка валов 124

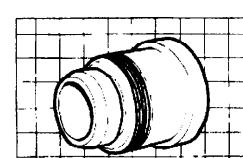


Изготовление деталей типа втулки
из цельной заготовки 130

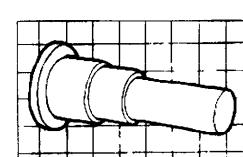


Точение вала напаивающим инструментом
или инструментом с СМП 134

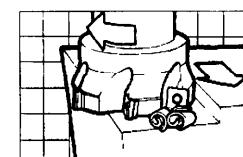


Фрезерование 160

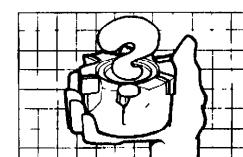


Выбор фрезерного инструмента 178

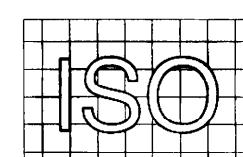


Система обозначения
фрезерного инструмента 186

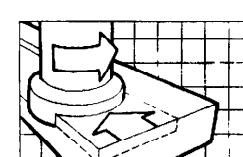


Черновое торцевое фрезерование 194

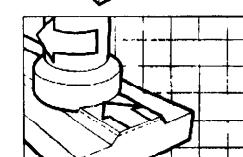


Чистовое торцевое фрезерование 198

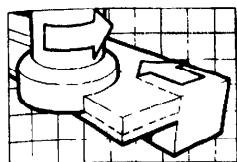


Чистовая обработка нежестких заготовок 202

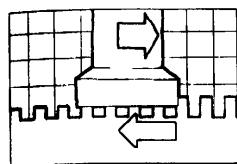


Черновое фрезерование прерывистых поверхностей 206

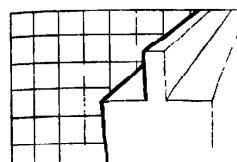


Фрезерование прямоугольных уступов 210

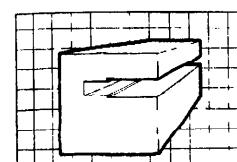


Фрезерование двух пазов 214

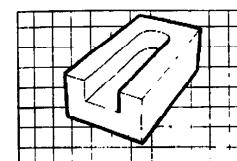


Обработка канавок концевыми фрезами ... 218

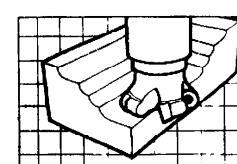


Фрезерование полостей 220

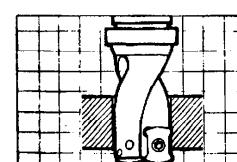


Сверление 242

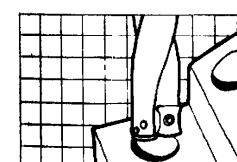

Сверление корпусных деталей 252

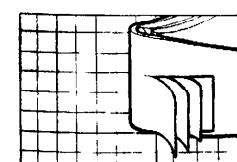

Инструментальные материалы 278

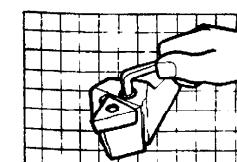

Техническое обслуживание инструмента ... 290

Примеры обработки


Точение 138

Фрезерование 224

Сверление 258

Условные обозначения 300

Введение

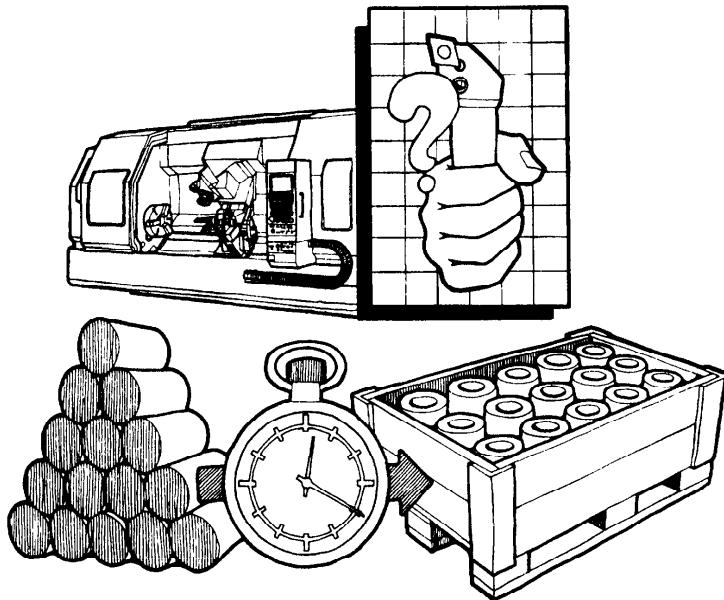


Данная книга предназначена показать пути лучшего использования производственного времени и ресурсов и повышения эффективности механикообработки. В разделах книги доказывается, что повысить эффективность обработки не так уж и трудно. “Высокопроизводительная обработка металлов резанием” дает начальные представления о процессе резания и о том, как правильно применять режущий инструмент. Принцип каталога СороКей – просто выбрать, легко работать – позволяет быстро найти наиболее эффективный режущий инструмент.

Предлагаемый нами подход позволит Вам выбрать инструмент для конкретных операций точения, фрезерования и сверления. Однако, этот инструмент в значительной мере будет универсальным. Инструмент сгруппирован по

типам обрабатываемых материалов, для которых приведены параметры режима резания, рекомендуемые как первый выбор. Эта информация постоянно обновляется и дополняется, чтобы всегда гарантировать заказчику выбор самых эффективных средств обработки металлов. С помощью этого подхода Вы сможете оценить эффективность вашей работы и увидеть возможности для дальнейшего повышения производительности.

Экономия времени – основной путь повышения эффективности обработки

Обработка металлов резанием является составляющей частью процесса производства большинства деталей. Как и другие технологические процессы, она должна быть конкурентоспособной. Независимо от того, идет ли речь об обработке отдельных сложных

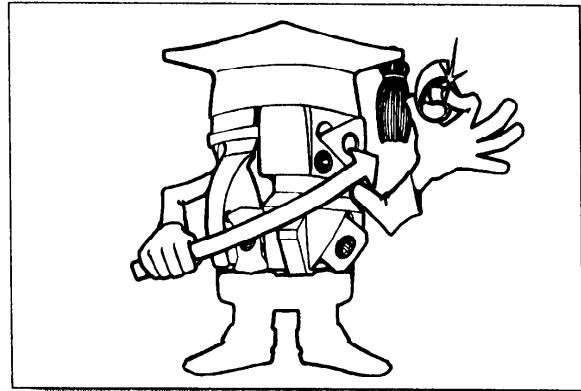

деталей на небольшом предприятии или о массовом производстве простых валов, получение прибыли или убытков зависит от экономической эффективности процесса обработки.

Одним из путей достижения эффективности процесса обработки является рациональное сочетание капитальных затрат и других дополнительных расходов, поскольку в ряде случаев заготовка и вспомогательные материалы тоже достаточно дороги. Хотя минимум себестоимости и максимум производительности не совпадают, ниже мы покажем, что главный путь достижения эффективности – наиболее полное использование машинного времени, т. е. работа с наибольшей производительностью, когда выпуск деталей в единицу времени максимален.

Простая возможность повышения производительности

В металлообработке можно увидеть, что любые изменения в технологии как существенные, так и незначительные, приводят к ощутимым изменениям стоимости изготовления деталей. Новый станок с ЧПУ многократно увеличивает выпуск продукции, технологические возможности и скорость обработки. Но затраты на него только тогда имеют смысл, когда приведут к такому совершенствованию производства, что в последующие годы не только окупятся, а начнут приносить прибыль.



Введение

Процесс обработки металлов резанием может быть существенно усовершенствован и более доступным путем, чем покупка нового оборудования – за счет рационального применения правильно выбранного высокопроизводительного инструмента.

Развитие процесса металлообработки идет быстрыми темпами. Методы, применяемые при точении, фрезеровании и сверлении десять и даже пять лет назад, сейчас в большинстве своем устарели. Современный инструмент настолько отличается по своим возможностям от применяемого пять лет назад, что если оснастить два одинаковых станка современным и старым инструментом, то станок с новым инструментом за один рабочий день обработает несоизмеримо большее количество деталей.

Правильный выбор инструмента или даже просто сменных многогранных пластин (СМП) обеспечит обработку большего количества деталей за одно и то же время. Не использовать преимущества этого пути и не вкладывать средства в современное инструментальное оснащение существующего оборудования – значит не использовать в полной мере возможность сделать производство более доходным и конкурентоспособным.

Влияние режущего инструмента на эффективность производства






Правильно выбранный инструмент позволяет быстрее окупить затраты на новое оборудование, значительно повысить производительность старого оборудования и сделать работу операторов более продуктивной. Применение современного инструмента эффективно как на новом, так и на старом оборудовании.

В современной металлообработке себестоимость производства детали складывается из нескольких частей. Одна из них – стоимость режущего инструмента. Расчеты показывают, что затраты на инструмент составляют всего несколько процентов от общего объема затрат. Инструмент стоит практически одинаково по всему миру, тогда как стоимость работы оператора сильно отличается в различных странах. Но даже если стоимость труда относительно низкая, а оборудование старое и давно себя окупило, не использовать возможности для повышения его производительности – это все равно, что игнорировать собственную прибыль.

Хотя стоимость режущего инструмента составляет несколько процентов от полной себестоимости производства изделия, инструмент существенно влияет на:

- процесс резания

- время наладки
- количество необходимых операций
- время изготовления детали
- количество инструмента на складе

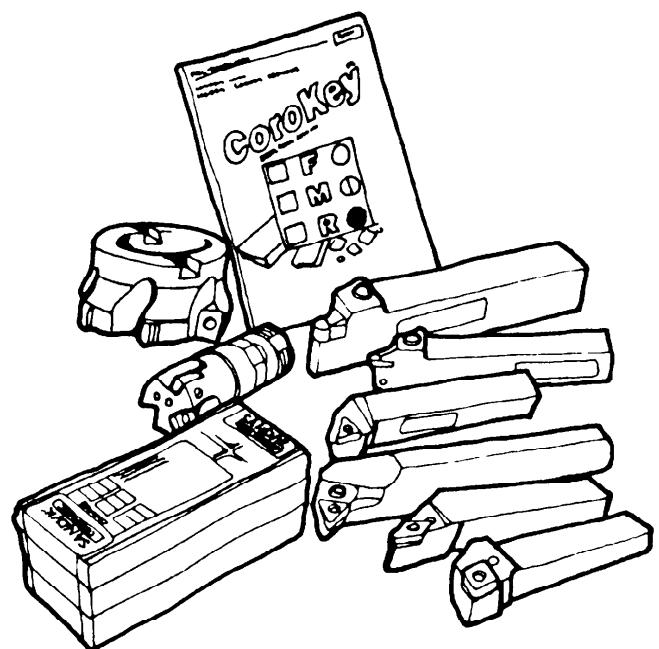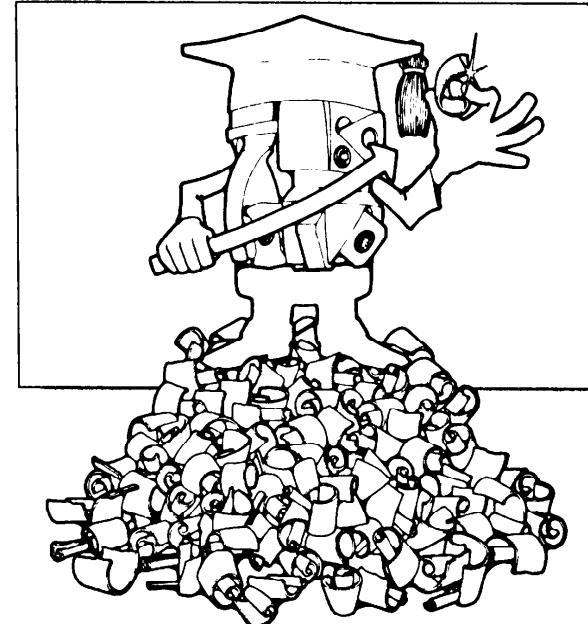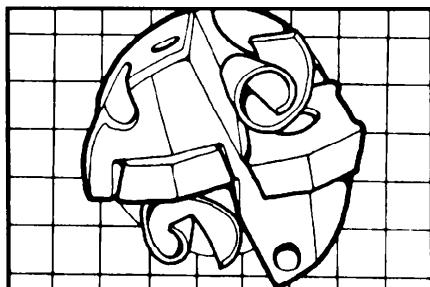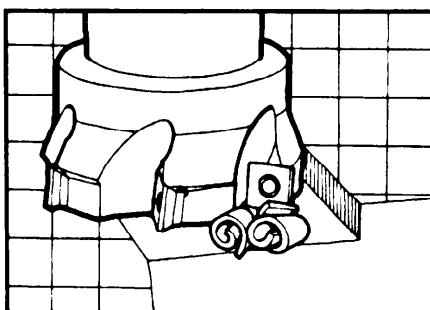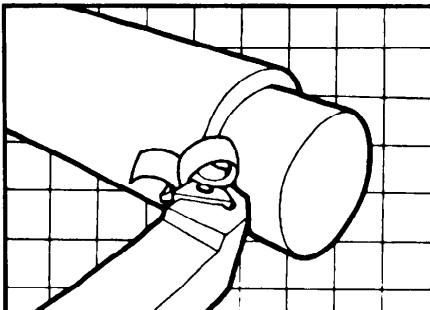


SANDVIK
Coromant

Основные понятия

Процесс снятия стружки

Сущность процесса резания – удаление материала заготовки инструментом, который имеет режущее лезвие и твердость выше твердости обрабатываемого материала.

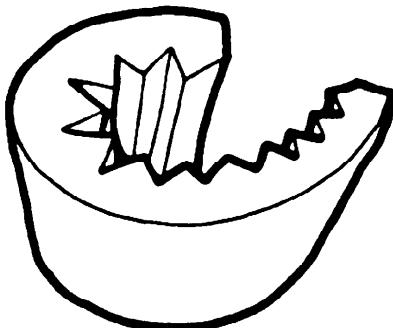

Совокупность различных свойств обрабатываемого материала, характеризующих способность материала подвергаться обработке резанием, называется обрабатываемостью.

Обрабатываемость металлов резанием различна и зависит от их свойств: твердости, прочности, вязкости и т.п.

Обрабатываемый материал

В значительной степени выбор режущего инструмента зависит от обрабатываемого материала.

Использование одного и того же инструмента при обработке разных материалов может привести к снижению его работоспособности и надежности.


Все многообразие металлов, используемых в машиностроении, можно

разделить на три большие группы, как это и сделано Международной организацией по стандартизации (ISO).


Эти группы условно названы: Р – стали, М – нержавеющие стали и К – чугуны.

Инструмент, предназначенный для резания этих трех основных групп металлов, может с успехом обрабатывать также алюминий, латунь, бронзу, титан и другие материалы.


- **Р** включает сталь, стальное литье, ковкий чугун, образующий сливную стружку.
- **М** включает нержавеющие стали с аустенитной, ферритной и мартенситной структурой, жаропрочные и титановые сплавы.
- **К** включает чугуны, закаленные стали, ковкий чугун, образующий элементную стружку, цветные металлы и пластмассы.

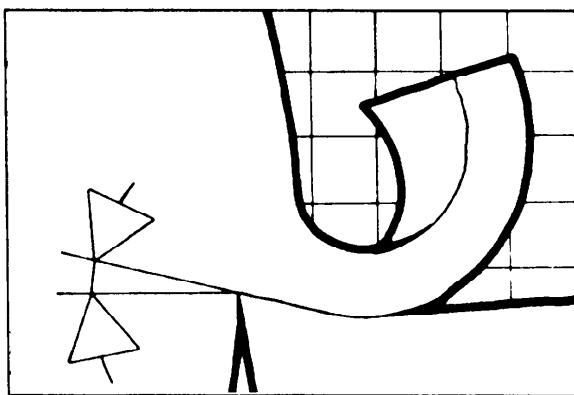


ISO

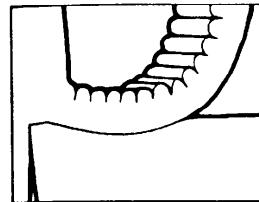

P	Синий	1 10 20 30 40 50	Сталь – стальное литье – ковкий чугун
----------	-------	---------------------------------	---

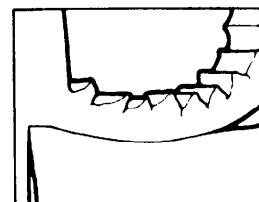

M	Желтый	10 20 30 40	Нержавеющая сталь – аустенитная – ферритная – мартенситная
----------	--------	----------------------	--

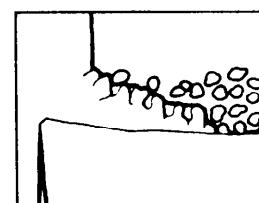

K	Красный	1 10 20 30	Чугун – серый – с шаровидным графитом
----------	---------	---------------------	--

Особенности стружкообразования различных материалов

Существует три основных типа стружки. Сливная стружка представляет собой сплошную ленту с гладкой прирезцовой стороной. На внешней стороне стружки можно видеть слабые пилообразные зазубрины. Образуется при резании пластичных металлов.

Стружка скальвания представляет собой ленту с гладкой прирезцовой стороной, на внешней стороне стружки – ярко выраженные зазубрины. Образуется при резании металлов средней твердости.




Основные понятия


Стружка элементная состоит из отдельных, не связанных между собой элементов. Образуется при резании хрупких металлов.

Материалы группы Р образуют при резании сливную стружку, которая непрерывно сходит, как это наблюдается у большинства сталей. Стружка легко ломается при резании средне и высокоуглеродистых сталей, а при обработке низкоуглеродистых вязких сталей стружка ломается с большим трудом. Колебания усилий резания и потребляемой мощности незначительны.

Материалы группы М образуют при резании стружку скальвания, процесс схода которой прерывается, что приводит к значительным колебаниям усилий резания и мощности. Для материалов этой группы стружколомание в значительной степени зависит от степени легирования и термообработки.

Материалы группы К образуют при резании элементную стружку, размеры которой варьируются от крупин до небольших сегментов. При обработке этих металлов затраты мощности низкие.

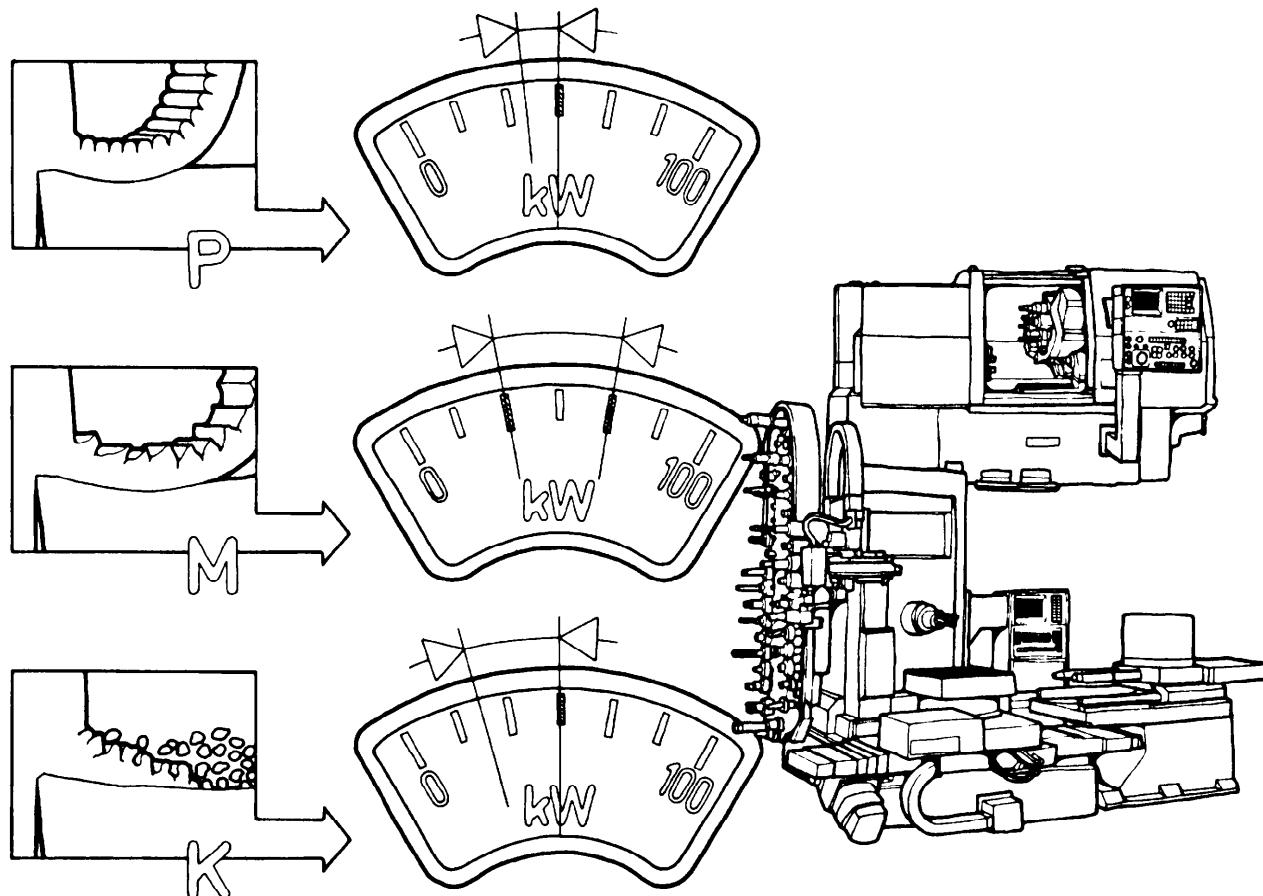

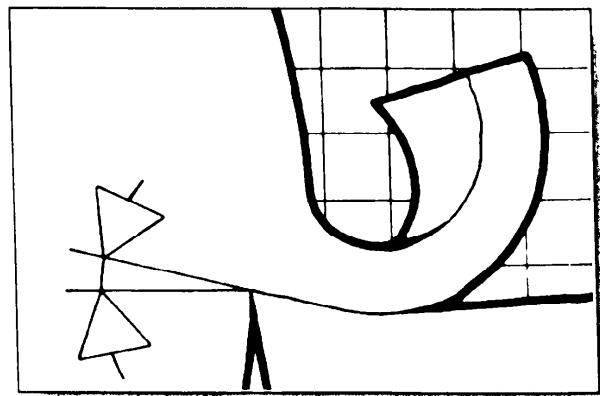


Удельная сила резания

Кроме стружкообразования, материалы в этих трех группах отличаются по величине силы резания (F), которая необходима для снятия стружки определенного сечения при заданных условиях и используется для определения потребной мощности.


Удельная сила резания (k_c) выражается в Н/мм² и является постоянной величиной для каждого обрабатываемого материала. Величина удельной силы

резания для материалов различных групп в соответствии с классификацией ISO может находиться в следующих пределах:

- 1700-2500 для материалов группы Р
- 2000-3200 для материалов группы М
- 1000-1500 для материалов группы К

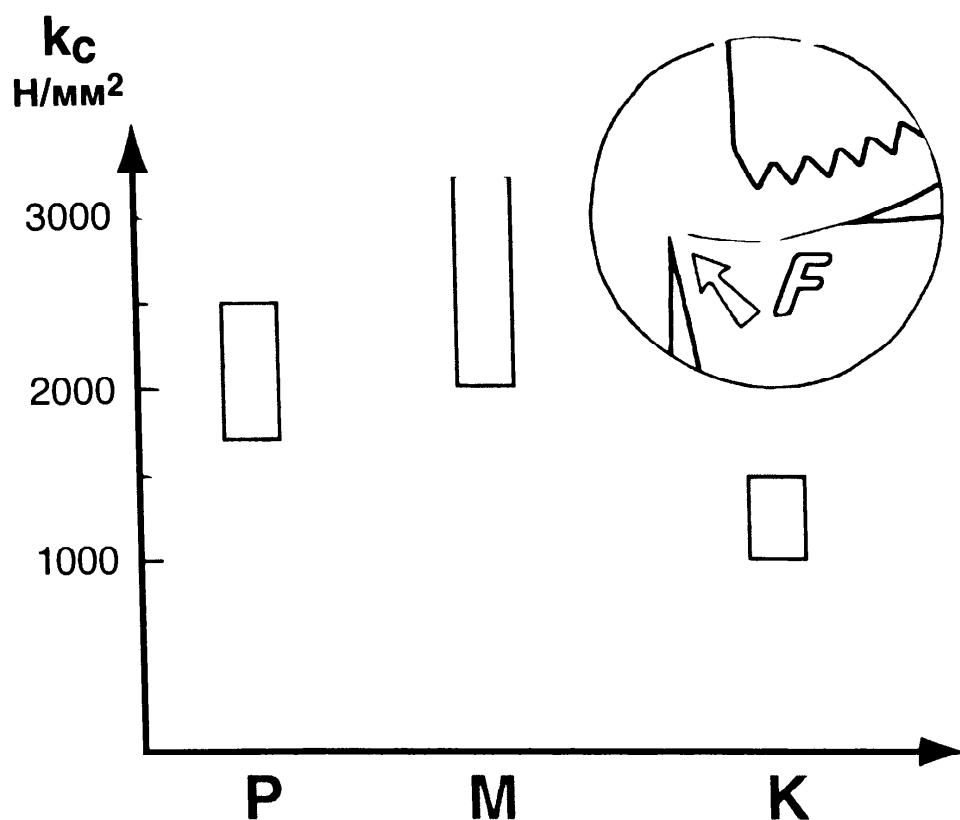

Основные понятия

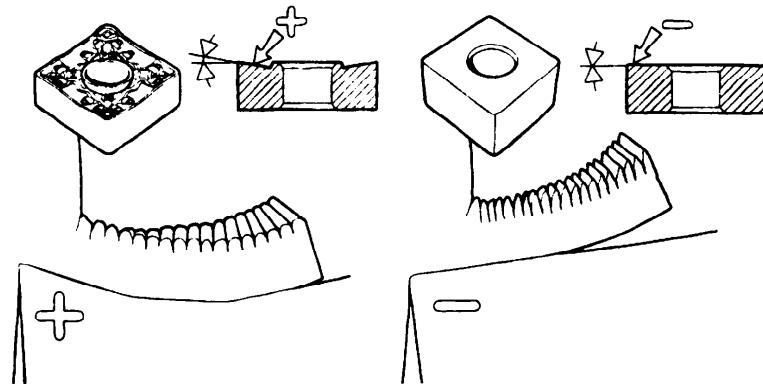

Положительный и отрицательный передний угол

Передний угол – это угол между плоскостью, касательной к передней поверхности режущего инструмента и горизонтальной плоскостью, проходящей через ось обрабатываемой детали. Этот угол может быть как положительным, так и отрицательным. Различия в процессе резания с положительными и отрицательными передними углами довольно существенны и сопоставимы с различиями при обработке острым и затупленным инструментом.


Боковые поверхности неперетачиваемых режущих пластин без задних углов перпендикулярны опорной поверхности, а у пластин с задними углами могут быть наклонены к ней. Однако, пластины без задних углов могут иметь такую форму передней поверхности, которая будет обеспечивать положительный передний угол. При этом уменьшается площадь контакта между стружкой и передней поверхностью пластины, усилия резания, деформация

стружки, количество выделяемого тепла, износ инструмента и необходимая мощность. Пластины, в зависимости от наличия у них переднего и задних углов, могут располагаться в корпусе державки или параллельно опорной поверхности корпуса, или наклонно.

При фрезеровании существует дополнительный осевой передний угол – угол между режущей кромкой и плоскостью, проходящей через режущую вершину и ось фрезы. Поэтому при фрезеровании возможны случаи, когда оба передних угла положительны, оба отрицательны и когда один угол – положительный, а другой – отрицательный.

Образование тепла при обработке металла резанием

При обработке резанием большая часть энергии, затрачиваемой на снятие припуска, превращается в тепло. Часто температура на передней поверхности инструмента в зоне контакта со струж-

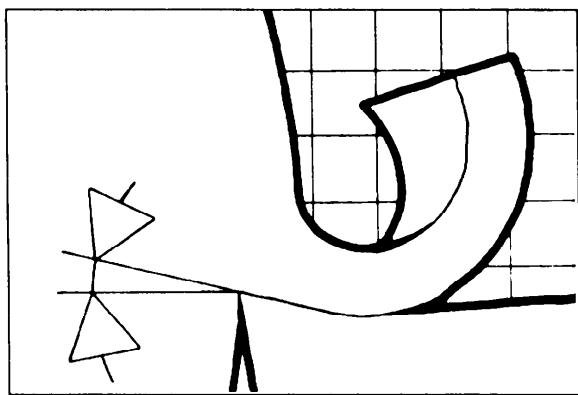

кой превышает 1000 С°. Тепловыделение происходит в результате сдвига и деформации стружки, а также трения по передней и задней поверхностям. В идеальном случае большая часть тепла должна удаляться со стружкой, а меньшая идти на нагревание обрабатываемой детали и режущей пластины.

На современном уровне металлообработки проблема теплоотвода не может быть решена только подводом СОЖ в зону резания, а требуется применение таких режущих инструментов, которые обеспечат отвод тепла со стружкой. Температура в зоне резания настолько высока, что происходит испарение охлаждающей жидкости. Это отрицательно сказывается на стойкости инструмента, особенно при фрезеровании, когда процесс обработки прерывистый. Значительные колебания температуры на режущей кромке приведут к образованию термических трещин.


Работа без охлаждения предпочтительнее, поскольку современные инструментальные материалы сохраняют высокую твердость даже при высоких температурах.

Отвод тепла

Вся работа, производимая при резании, трансформируется в тепловую энергию. Хорошее удаление стружки в процессе резания означает одновременно и хороший отвод тепла из зоны резания и обрабатываемой детали.


Чем больше тепла удаляется со стружкой, тем лучше. Наилучший вариант, когда отводится 80% образующегося тепла. Стружка синего, коричневого или радужного цвета говорит от том, что процесс резания идет с хорошим отводом тепла.

Обильного охлаждения требуют операции расточки, сверления и отрезки, когда затруднено удаление стружки или когда при обработке производится измерение обрабатываемых поверхностей.

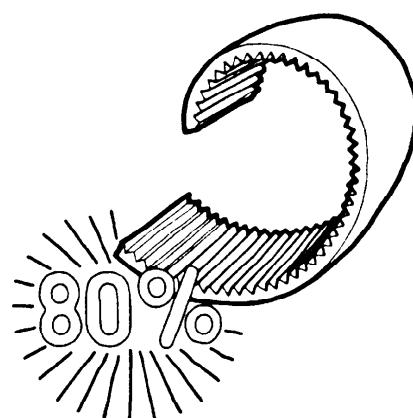

SANDVIK
Coromant

Основные понятия

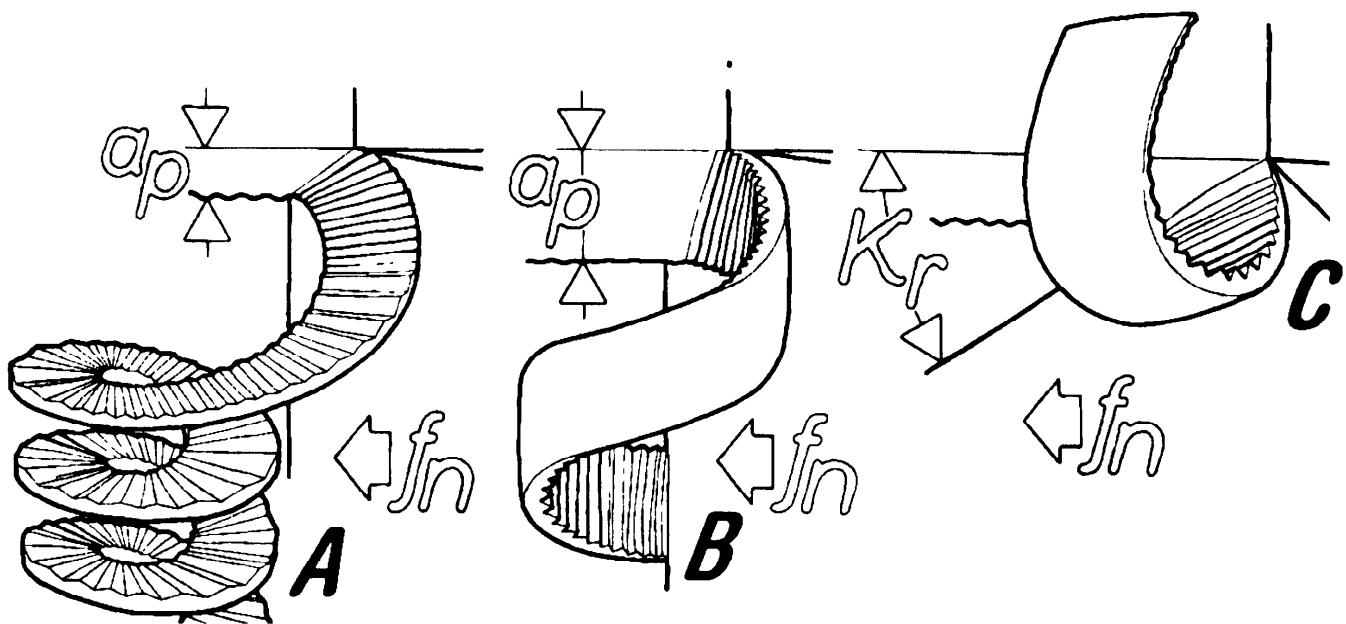


Стружкообразование


При обработке металла резанием необходимо не только получить деталь определенной формы, размера и требуемого качества обработанной поверхности, но и обеспечить образование короткой, легко устранимой стружки. Это особенно важно при высоких режимах обработки, когда в единицу времени образуется большой объем стружки и необходимо обеспечить безостановочную работу оборудования и безопасность оператора.

Резание металлов является во многом наукой отделения стружки от заготовки, причем стружка должна быть требуемой формы и размера. Эффективный процесс резания гарантирует безопасность операции, беспрепятст-

венное удаление стружки из зоны резания, качество обработанной детали, стойкость инструмента, отсутствие непредусмотренных остановок процесса обработки.

Форма современных неперетачивающихся твердосплавных пластин – продукт многолетней работы, направленной на достижение рационального стружкообразования и стружколомания, которые не мешали бы автоматическому циклу работы станка.

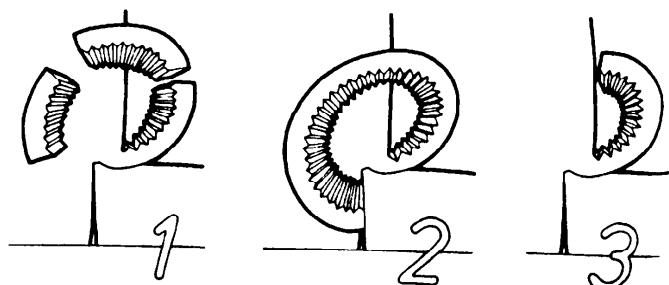

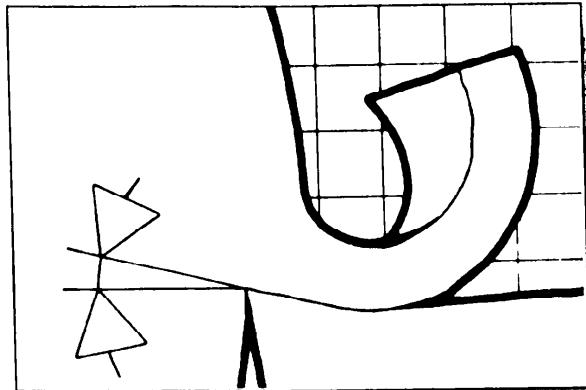

Известны четыре основных вида стружколомания:

- 1.** Стружка ломается в процессе резания, благодаря правильно выбранным для данного обрабатываемого материала геометрии инструмента и параметрам режима резания.
- 2.** Стружка ломается от соприкосновения с задней поверхностью режущей пластины или корпуса резца. Такой метод, хотя и приемлем в ряде случаев, может привести к поломке режущей пластины.
- 3.** Стружка ломается при контакте с обрабатываемой деталью, что может привести к увеличению шероховатости обрабатываемой поверхности и чаще всего неприемлемо.
- 4.** Стружка ломается о специальный стружколом, прикрепленный на режущий инструмент или станок.

При удовлетворительном процессе стружкообразования стружка имеет форму недлинных спиралей или запятых. Каждая режущая пластина имеет область стружкодробления, определяемая сочетанием подач и глубин резания, при которых поперечное сечение стружки обеспечивает ее ломание в процессе резания. Обычная форма стружки при чистовых режимах – плоская спираль (**A**), при получистовых режимах – винтовая спираль (**B**), при черновых режимах – полукольцо (**C**).




Факторы, влияющие на форму стружки:

a_p : глубина резания – припуск, снимаемый инструментом

f_n : подача – смещение инструмента вдоль оси заготовки за один оборот

k_r : главный угол в плане – угол, который определяет положение режущей кромки относительно заготовки

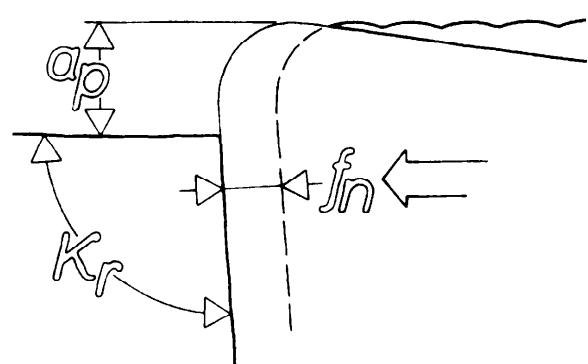

Основные понятия

Главный угол в плане

Главный угол в плане влияет на процесс стружкообразования. Обычно он изменяется от 45 до 90 градусов, иногда несколько больше, в зависимости от формы используемой неперетачивающейся пластины и типа резца.


При точении и фрезеровании главный угол в плане всегда задается между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи инструмента. Он играет важную роль, определяя не только стружкообразование, но и направление действия сил, возникающих в процессе резания, толщину стружки и эффективную длину режущей кромки. Он также определяет контакт режущей кромки с заготовкой при входе и выходе ее из процесса резания.


Технологические возможности инструмента, возможность резания одним и тем же инструментом в разных направлениях и форма используемой при этом режущей пластины также зависят от главного угла в плане.

При фрезеровании главный угол в плане зависит от типа фрезы.


При точении выбор главного угла в плане определяется необходимостью обеспечить максимальную прочность режущей кромки пластины.

Врезание может происходить самым разным образом и это следует учитывать при выборе инструмента и его применении.

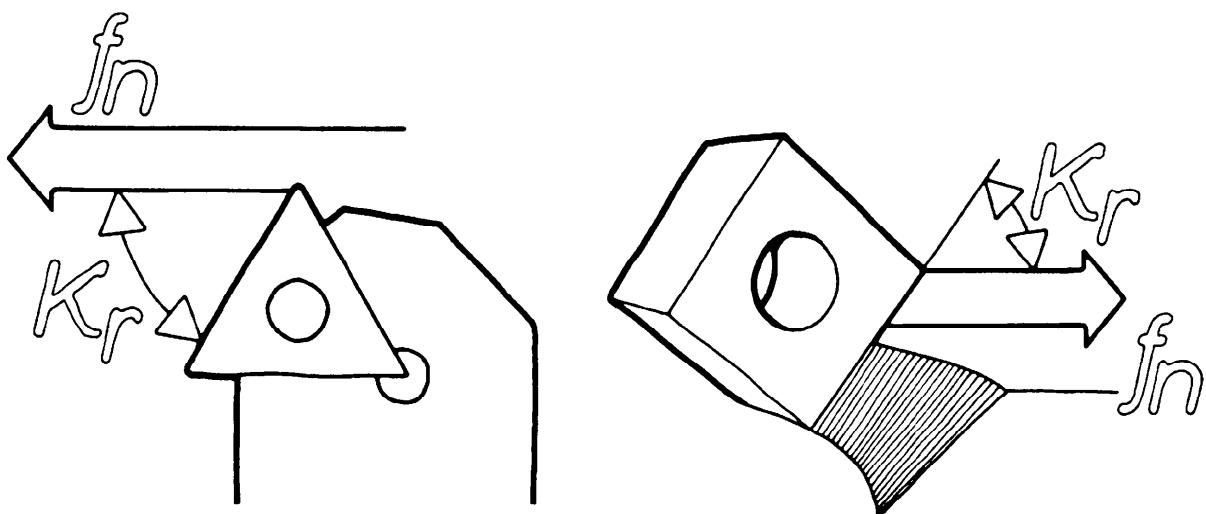

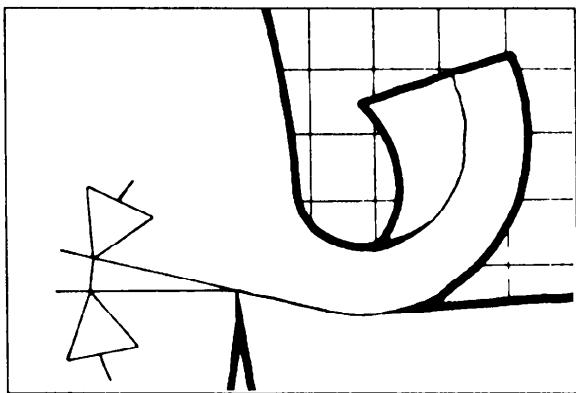


Наиболее распространенные операции токарной обработки на станках с ЧПУ могут безопасно выполняться при больших значениях главного угла в плане на инструменте, способном работать как при подаче вдоль оси, так и при радиальной подаче.

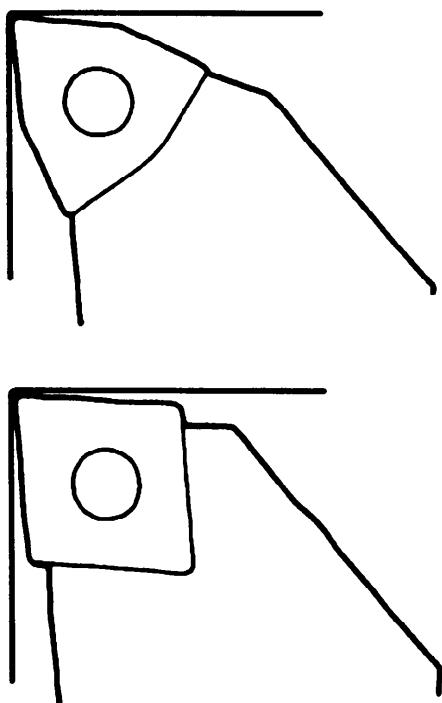


Главный угол в плане и нагрузка на режущую кромку

Поперечное сечение снимаемой стружки в значительной мере определяется главным углом в плане, который влияет также на распределение нагрузки на режущую кромку. При определенной глубине резания толщина стружки существенно изменяется с изменением главного угла в плане от 45° до 90° . Чем меньше угол в плане, тем тоньше стружка при большей длине эффективной режущей кромки. С увеличением угла в плане, толщина стружки увеличивается, а эффективная длина режущей кромки уменьшается, соответственно, будет изменяться и нагрузка на режущую кромку. При черновой обработке наиболее благоприятен небольшой угол в плане, который обеспечивает плавный вход и выход режущей кромки, а также распределение общей нагрузки между радиальной и осевой составляющими силы резания. При большом угле в плане основная нагрузка направлена вдоль оси, что особенно благоприятно для расточных операций.

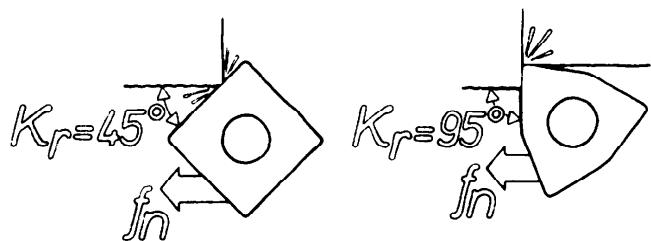

SANDVIK
Coromant

Основные понятия

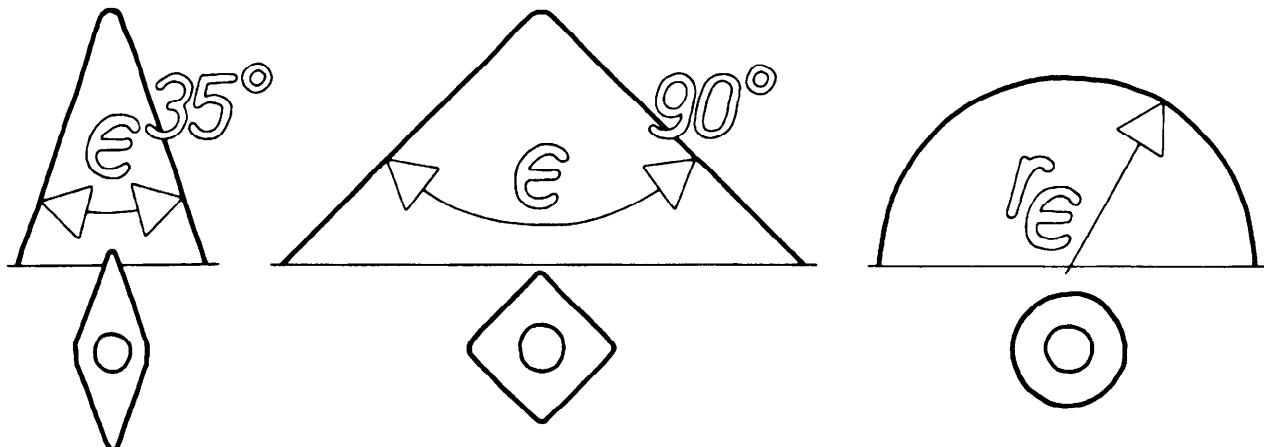



Угол и радиус при вершине

Угол при вершине режущих паластин может варьироваться от пластин с углом при вершине 35° до круглых пластин. Между этими крайними случаями расположены ромбические, треугольные и квадратные пластины с углами при вершине 55 , 60 , 80 и 90 градусов. Такое разнообразие позволяет выполнять обработку от грубой черновой до финишной и профильной. Пластины с большими углами при вершине, как правило, используются для тяжелой обработки. Наряду с высокой прочностью вершины, эти пластины позволяют вовлекать в работу большую часть режущей кромки. Однако это может привести к возникновению вибраций и увеличению потребляемой мощности. Пластины с небольшими углами при вершине лучше использовать для обработки деталей сложной формы, но следует помнить, что прочность режущей кромки таких пластин меньше.

Большое значение при выборе инструмента для точения имеет радиус при вершине. Существует стандартный ряд значений радиуса при вершине: от $0,2$ мм до $2,4$ мм.

При черновом точении радиус следует выбирать как можно больше, если его использование не вызывает вибраций. Величина подачи зависит от радиуса при вершине и наоборот. Чем больше радиус при вершине, тем прочнее

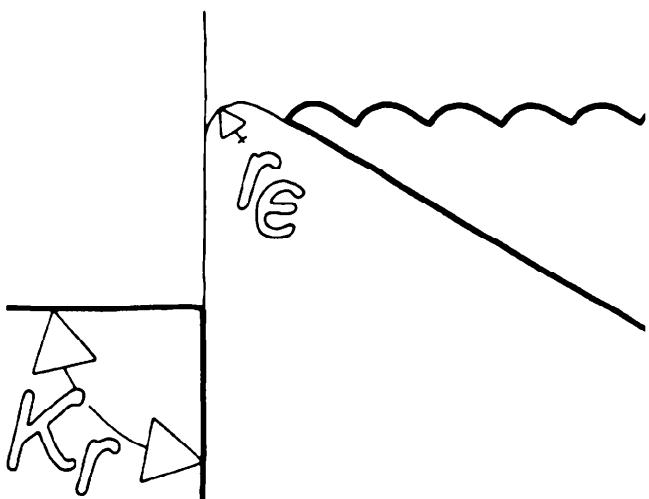

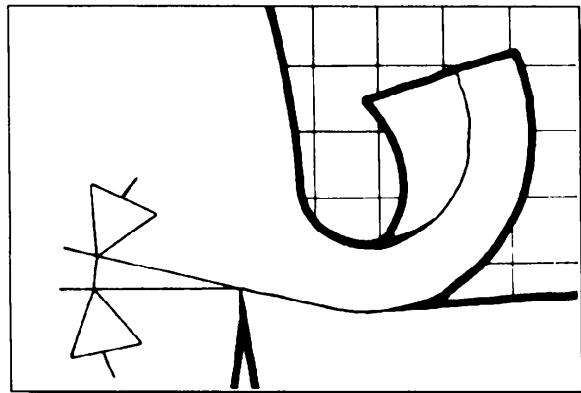

режущая кромка, что обеспечивает обработку с большими подачами. Малый радиус при вершине предопределяет ослабленную режущую кромку, но способную выполнять более качественную обработку поверхности.

При чистовой обработке радиус при вершине пластины часто является единственным местом контакта пластины и детали. И хотя главный угол в плане пластины может достигать 90°, фактически он (при соизмеримости глубины резания и радиуса) колеблется от достаточно маленького до максимального, иногда достигающего 90°.

При чистовом точении чистота обработанной поверхности зависит от соотношения радиуса при вершине и подачи. Скорость резания, стойкость инструмента, стружкообразование, вибрации тоже влияют на чистоту обработки. Теоретическая максимальная высота микронеровностей рассчитывается по приближенной формуле и используется для сравнения с требованиями, предъявляемыми к шероховатости поверхности для данной операции, и для первого выбора подачи.

$$R_{max} = \frac{f_n^2}{8 \times r_e} \times 1000 \text{ } (\mu\text{m})$$


Подача при чистовой обработке

Например, если требуется высота микронеровностей не более 1,6 мкм, а радиус при вершине пластины 0,8 мм, то обработку следует вести с подачей 0,1 мм/об. Эта величина хорошо согласуется с рекомендациями каталога CoroKey для первоначального выбора.

$$R_{max} = 1,6$$

$$r_e = 0,8$$

$$f_n = \sqrt{\frac{1,6 \times 8 \times 0,8}{1000}} = 0,1$$

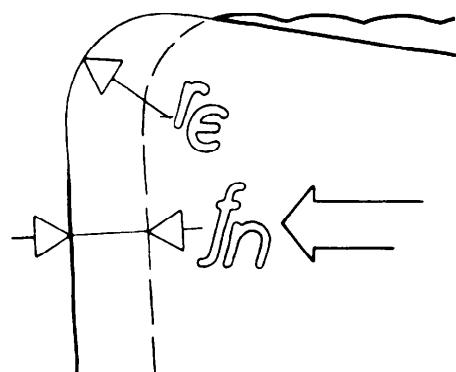

Стружкообразование

Стружка как показатель обработки

Область применения неперетачиваемой пластины в значительной мере определяется областью стружкодробления. В процессе точения при непрерывном стружкообразовании надежное формирование и удаление стружки чрезвычайно важны. При сверлении важнейшим фактором также является удаление стружки из обрабатываемого отверстия.






При фрезеровании процесс резания прерывистый и стружка, соответственно, разделяется на части.

Главная же проблема при фрезеровании – удаление стружки из пазов корпуса фрезы.

Основными факторами, влияющими на форму стружки, являются глубина резания и подача. Глубина резания влияет на ширину стружки a_p , следовательно, и на ее форму. Удовлетворительной считается стружка в виде коротких спиралей и запятых. Важную роль в процессе стружкообразования играют главный угол в плане и радиус при вершине пластины.

При разной глубине резания (a_p) одна и та же режущая пластина будет образовывать и ломать стружку разными способами.

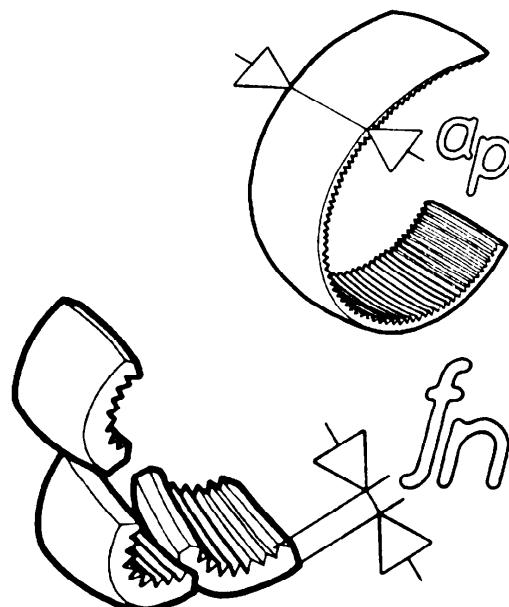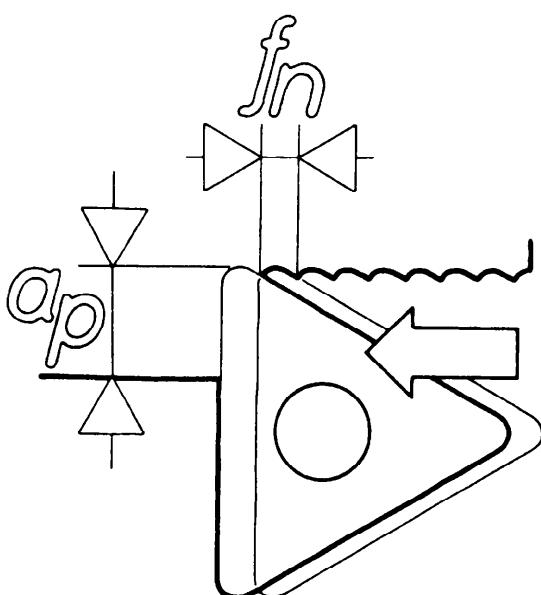

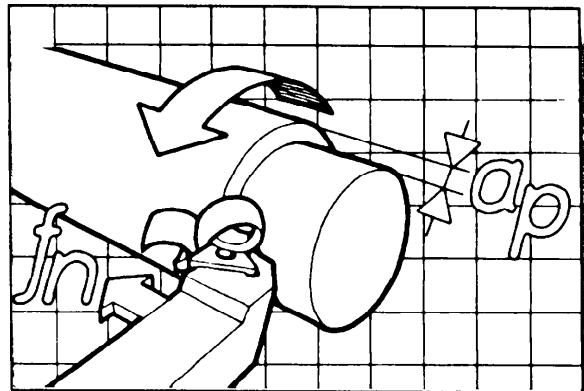

Глубина резания и эффективная длина режущей кромки

Глубина резания и главный угол в плане определяют эффективную длину режущей кромки (l_a). При главном угле в плане 90° эффективная длина режущей кромки равна глубине резания. Если уменьшить главный угол в плане, то при той же глубине резания эффективная длина режущей кромки будет больше. Для каждой операции выбор размера пластины и, соответственно, длины режущей кромки производится, исходя из максимальной глубины резания, с учетом главного угла в плане. За редким исключением, рекомендуется, чтобы эффективная длина режущей кромки составляла половину длины режущей кромки, а обработка с большей глубиной резания возможна только в течение короткого периода времени.

Если допустимая эффективная длина режущей кромки меньше, чем требуется, исходя из глубины резания, то следует выбрать пластину большего размера или увеличить число проходов.



Стружкообразование


Подача и стружкодробление


Величина подачи (f_n) инструмента при точении равна расстоянию, на которое перемещается режущая кромка вдоль оси детали за один ее оборот. Эта величина в сочетании с глубиной резания определяет толщину и форму снимающейся стружки. При черновом точении следует выбирать наибольшую подачу, которая, однако, не должна превышать рекомендуемую величину для пластины данного размера и геометрии. Величина подачи обычно выбирается равной половине радиуса при вершине пластины.

При чистовой токарной обработке величина подачи и радиус при вершине пластины определяют величину микроперовностей обработанной поверхности, как это было уже показано выше.

Для каждой пластины существует область удовлетворительного стружкообразования, определяемая сочетанием глубин резания и подач, ограниченная на графике замкнутой кривой. При работе на подачах вне этой области приемлемые формы стружки не обеспечиваются, т. к. здесь могут образоваться длинные или сложноломающиеся толстые стружки. Длинные неломающиеся стружки затрудняют обработку, а очень короткие застревают между задней поверхностью резца и обрабатываемой поверхностью, ускоряя износ инструмента.

Приемлемые стружки в форме запятых и спиралей образуются стружколомающей областью пластины

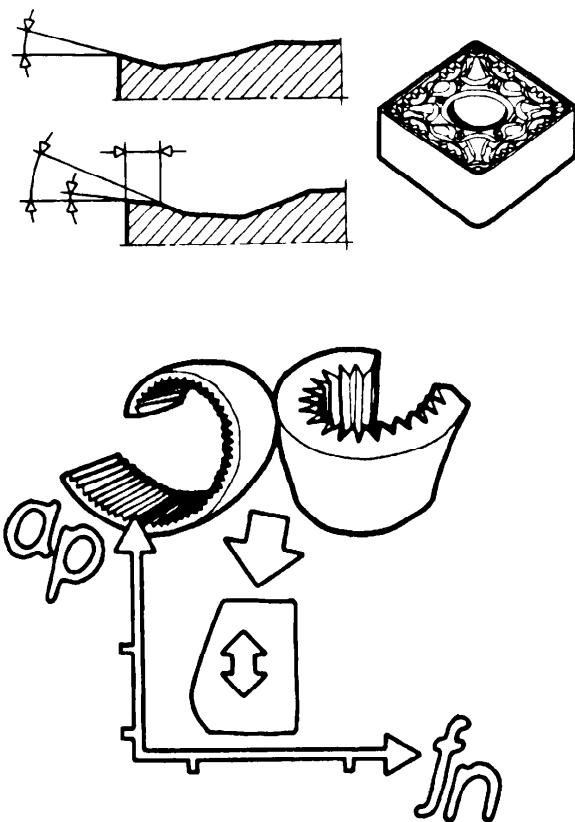

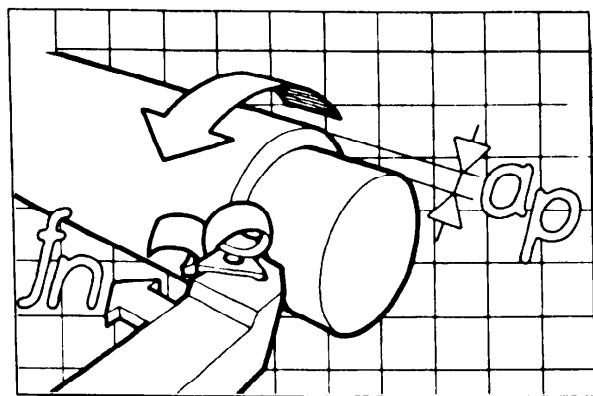


Размер пластины

Для обеспечения эффективности операции важно правильно выбрать размер пластины. Это особенно важно при черновой обработке.


По максимальной глубине резания (a_p) определяют необходимую эффективную длину режущей кромки (l_a), исходя из величины главного угла в плане (k_r). Это можно сделать по приведенной ниже таблице.

В зависимости от формы пластины может быть определена длина режущей кромки пластины (l) по величине эффективной длины режущей кромки (l_a) и соотношению между ними, приведенному в следующей таблице. Из таблицы видно, что эти соотношения различны для пластин разной формы.

k_r	a_p											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
l_a												
90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
75	1.5	2.1	3.1	4.1	5.2	6.2	7.3	8.3	9.3	11	16	
60	1.2	2.3	3.5	4.7	5.8	7	8.2	9.3	11	12	18	
45	1.4	2.9	4.3	5.7	7.1	8.5	10	12	13	15	22	

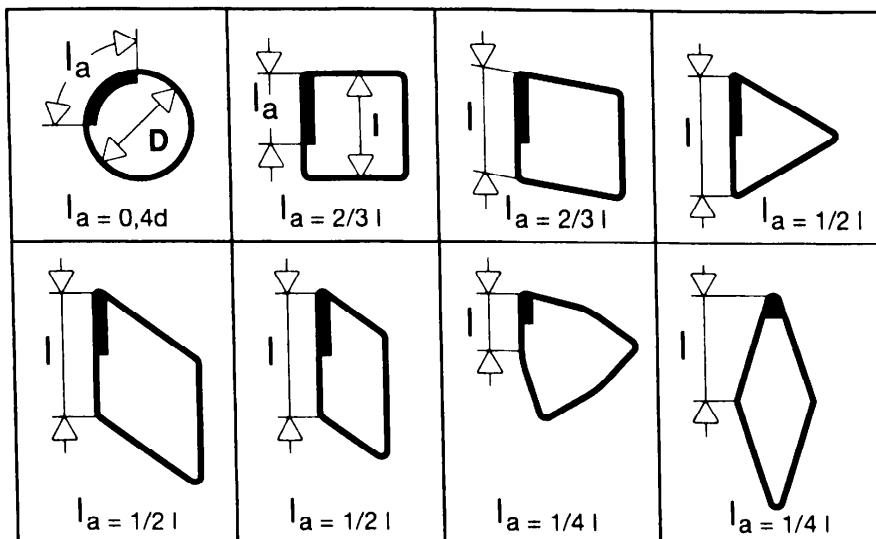

Стружкообразование

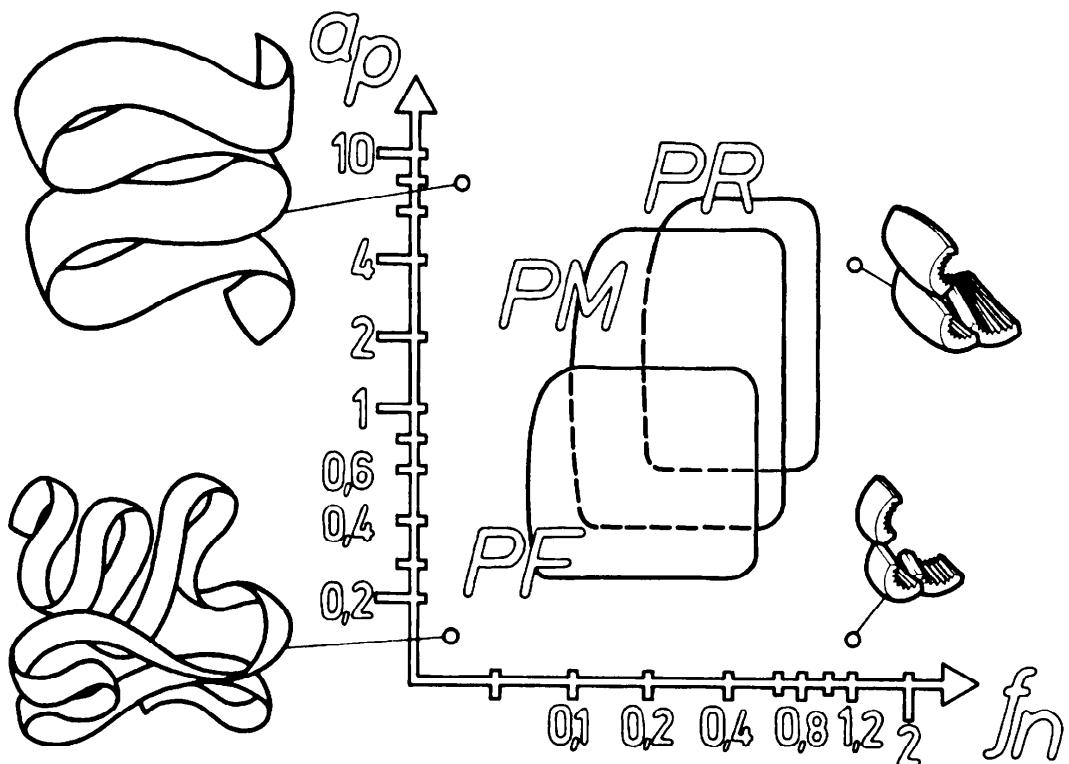


Геометрия передней поверхности пластины


Геометрией передней поверхности пластины определяются углы резания, формирование и дробление стружки как при работе только радиусом, так и прямолинейным участком, а также прочность режущей кромки. Как уже отмечалось ранее, для каждой пластины существует область удовлетворительного стружкообразования.

Геометрия PF для чистовых режимов обеспечивает стружколомание при небольших глубинах резания и малых значениях подач. Геометрия PR для

черновой обработки обеспечивает стружколомание при значительных подачах и глубинах резания. Универсальная геометрия PM обеспечивает удовлетворительное формирование стружки в широком диапазоне подач. Величины углов, фасок, радиусов для всех указанных геометрий различны. Для чистовых операций особенно важна форма передней поверхности непосредственно у режущей вершины, а для черновых операций в формировании стружки участвует большая часть всей поверхности пластины.

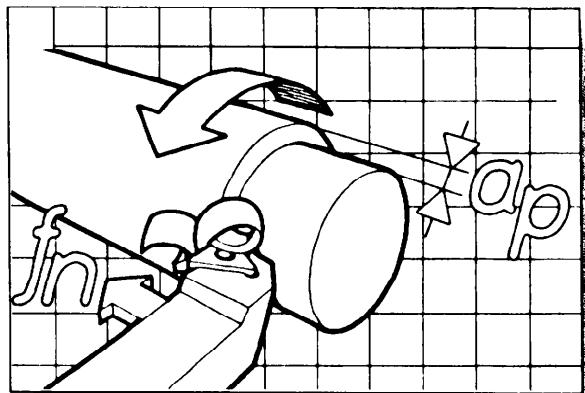

В каталоге CoroKey даются рекомендации по применению пластин различной геометрии в виде диаграмм стружколомания. Следует учитывать, что при продольном точении и подрезке торцев, когда глубина резания и подача постоянны, каждый переход характеризуется одной точкой на диаграмме, а при копировальной и профильной обработке, когда глубины и подачи постоянно меняются, – это будет совокупность точек или линия. При выборе геометрии следует принимать во внимание такие особенности операции как прерывистое резание, склонность к вибрациям, а также мощность станка.

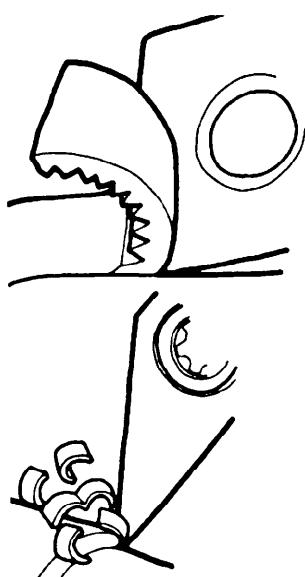

Радиус при вершине и подача при черновом точении

- Наибольшей прочностью обладают пластины с большим значением радиуса при вершине.
- При возникновении вибрации следует перейти на пластину с меньшим радиусом при вершине.

Общее правило – оптимальная подача составляет приблизительно половину радиуса при вершине. Самые распространенные величины радиусов при вершине пластин для чернового точения 1,2–1,6 мм. Чем больше радиус, тем большую величину подачи можно выбрать.

В таблице даны значения подач для различных радиусов при вершине пластины, которые не рекомендуется превышать. Наибольшее значение подачи следует выбирать для односторонних пластин с углом при вершине не менее 60° , при главном угле в плане меньше, чем 90° и при резании материалов с хорошей обрабатываемостью.

r_e	0.4	0.8	1.2	1.6	2.4
f_n	0.12-0.25	0.25-0.5	0.36-0.7	0.5-1.0	0.7-1.6

Скорость резания и стойкость инструмента


Частота вращения шпинделя и скорость резания

“Скорость” – ключевое слово в металлообработке. Оно употребляется, когда говорят об обработке деталей, переналадке оборудования, перемещении револьверной головки, холостых ходах станка, замене инструмента.

Здесь мы рассмотрим:

- частоту вращения шпинделя (n)
- скорость резания (v_c)

Частота вращения шпинделя относится к характеристике оборудования и всегда указывается в паспорте станка в об/мин. Это скорость, с которой вращается шпиндель вместе с патроном и заготовкой. В современных станках с ЧПУ частота вращения шпинделя может изменяться во время операции.

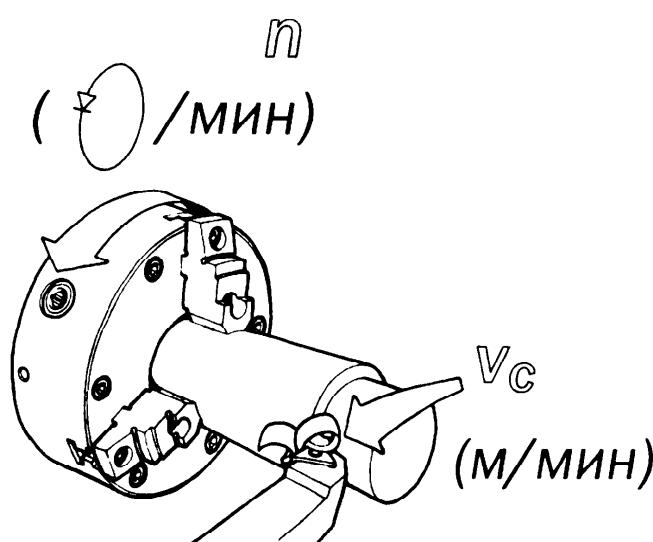

Скорость резания – это наибольшая скорость перемещения режущей кромки относительно заготовки.

При токарной обработке скорость резания и частота вращения шпинделя прямо соотносятся через диаметр обрабатываемой поверхности (D). Формула приведена ниже.


Когда вращается инструмент, а заготовка остается неподвижной, то ситуация не меняется, единственным отличием является то, что инструмент вращается с частотой вращения шпинделя.

Изменение обрабатываемого диаметра


При точении, когда частота вращения шпинделя постоянна, скорость резания зависит от величины диаметра обрабатываемой поверхности. Чем больше диаметр обрабатываемой поверхности, тем больше скорость резания.

Например, при обработке двух диаметров 50 и 80 мм (см. рис. ниже) при частоте вращения шпинделя 2000 об/мин, скорости резания будут, соответственно, равны 314 и 502 м/мин. Чтобы скорость резания при обработке диаметра 80 мм была бы также равна 314 м/мин, частоту вращения шпинделя следует уменьшить до 1250 об/мин.

На современных станках с ЧПУ при подрезке торцевой поверхности, когда диаметр обработки с каждым оборотом шпинделя уменьшается, для того,

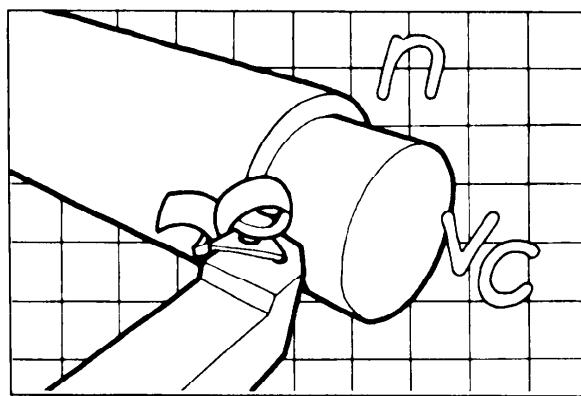

чтобы сохранить постоянную скорость резания предусмотрена возможность соответственного изменения частоты вращения шпинделя.

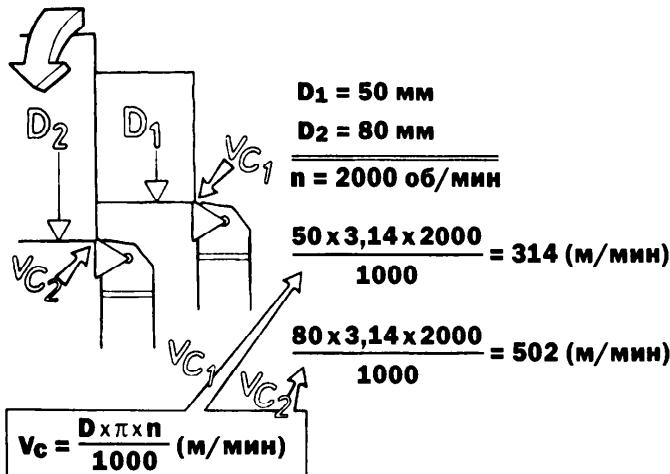

Скорость резания – один из основных параметров режима резания. В каталоге CoroKey даются рекомендации по скорости резания в зависимости от глубины резания и подачи для различных групп обрабатываемых материалов. Приводятся значения для первого выбора и диапазон значений для каждой геометрии пластины и марки твердого сплава, исходя из стойкости режущей кромки, равной 15 мин.



Таблица
частот вращения шпинделя

Диаметр (мм)	Скорость резания (м/мин)					
	30	40	50	100	150	200
12	795	1060	1326	2652	3979	5305
16	597	795	995	1989	2984	3978
20	477	637	796	1591	2387	3183
25	382	509	637	1273	1910	2546
32	298	398	497	994	1492	1989
40	239	318	398	795	1194	1591
50	191	255	318	636	955	1272
63	151	202	253	505	758	1010
80	119	159	199	397	597	795
100	95	127	159	318	477	636
125	76	109	124	255	382	509
160	60	80	99	198	298	397
175	55	71	91	182	273	363
200	48	64	80	160	239	318

Диаметр (мм)	Скорость резания (м/мин)				
	300	400	500	600	700
12	7957	10610	13262		
16	5968	7957	9947	11936	n
20	4774	6366	7957	9549	11140
25	3819	5092	6366	7639	8912
32	2984	3978	4973	5968	6963
40	2387	3183	3978	4774	5570
50	1909	2546	3183	3819	4456
63	1515	2021	2526	3031	3536
80	1193	1591	1989	2387	2785
100	952	1273	1591	1909	2228
125	794	1018	1237	1527	1782
160	596	795	994	1193	1392
175	544	727	909	1091	1273
200	476	636	795	954	1114

Скорость резания и стойкость инструмента


Стойкость инструмента


Под стойкостью (T) режущего инструмента понимается время его работы до достижения определенной величины износа (VB). Чаще всего инструментом можно работать и дальше, но при постоянном наблюдении за его состоянием, поскольку возможны неизвестные сколы, разрушение или ухудшение чистоты обработки.

Оптимальная скорость резания в современном производстве всегда предполагает компромисс между наибольшей производительностью и надежностью, а также между производительностью и стойкостью инструмента.

Увеличение производительности (скорости резания) приводит к снижению стойкости и увеличению расходов на инструмент. Снижение скорости резания увеличивает стойкость и уменьшает затраты на инструмент. Так уменьшение скорости с 314 до 220 м/мин ведет к увеличению стойкости до 60 минут.

Коэффициенты, корректирующие скорость резания в зависимости от необходимой стойкости, даны в таблице на стр. 33. Для увеличения стойкости с 15 до 25 мин, коэффициент уменьшения скорости резания по таблице равен 0,88.

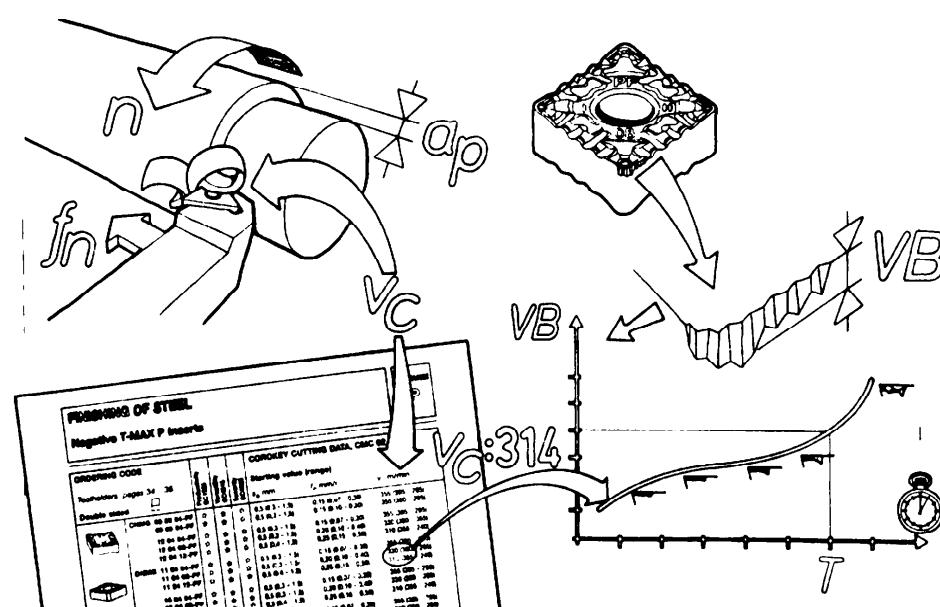

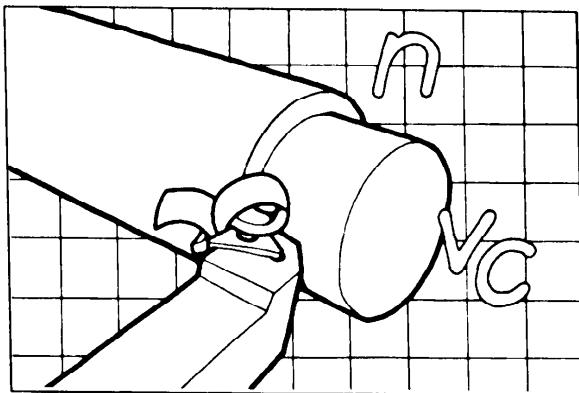

Твердость

Твердость обрабатываемого материала является одним из основных факторов, влияющих на стойкость инструмента. В большинстве случаев, при увеличении твердости стойкость уменьшается и наоборот, при снижении твердости – увеличивается. Твердость HB180, как и стойкость 15 мин, принята как базовая для рекомендаций каталога CoroKey. Для того, чтобы при изменении твердости обрабатываемого материала сохранить стойкость инструмента в 15 мин, необходимо скорректировать рекомендуемое табличное значение скорости резания (v_c) в соответствии с коэффициентом коррекции (см. таблицу на стр. 33).

Например, если твердость обрабатываемого материала (сталь) HB240, то этот коэффициент равен 0,77. Скорость резания определяется путем умножения ее табличного значения на этот коэффициент.

Скорость резания и стойкость инструмента

Материал режущего инструмента



Для различных марок твердых сплавов рекомендуются разные параметры режима резания, причем больше всего на стойкость инструмента влияет скорость резания.


Для сравнения различных марок твердых сплавов используется система ISO, которая дает возможность сравнить как инструментальные материалы, так и области их применения. Для обрабатываемых материалов группы Р область применения твердых сплавов начинается с самой легкой чистовой расточки (зона 01) и кончается тяжелыми черновыми операциями (зона 40).

Зона 25 предполагает наиболее распространенные операции общего назначения со средними режимами резания. Соответственно, требования к инструментальному материалу для этих зон различны: для работы в зоне 01 требуется инструментальный материал с высокой износостойкостью на высоких скоростях резания, а для работы в зоне 40 – материал с высокой прочностью при значительных нагрузках на режущую кромку.

Три области применения по ISO (ISO15, ISO25, ISO35) для всех трех групп обрабатываемых материалов практически охватывают все возможные случаи применения твердых сплавов.

Твердые сплавы для области применения ISO15 работают на высоких скоростях резания, основное требование к ним – высокая износостойкость.

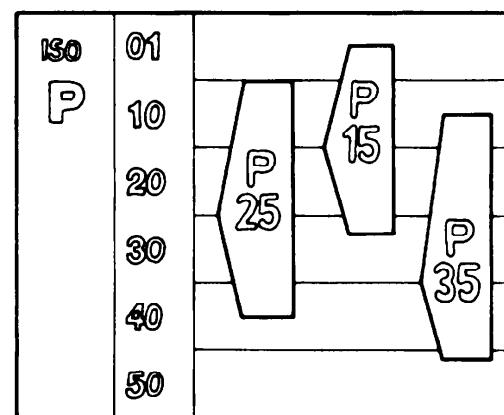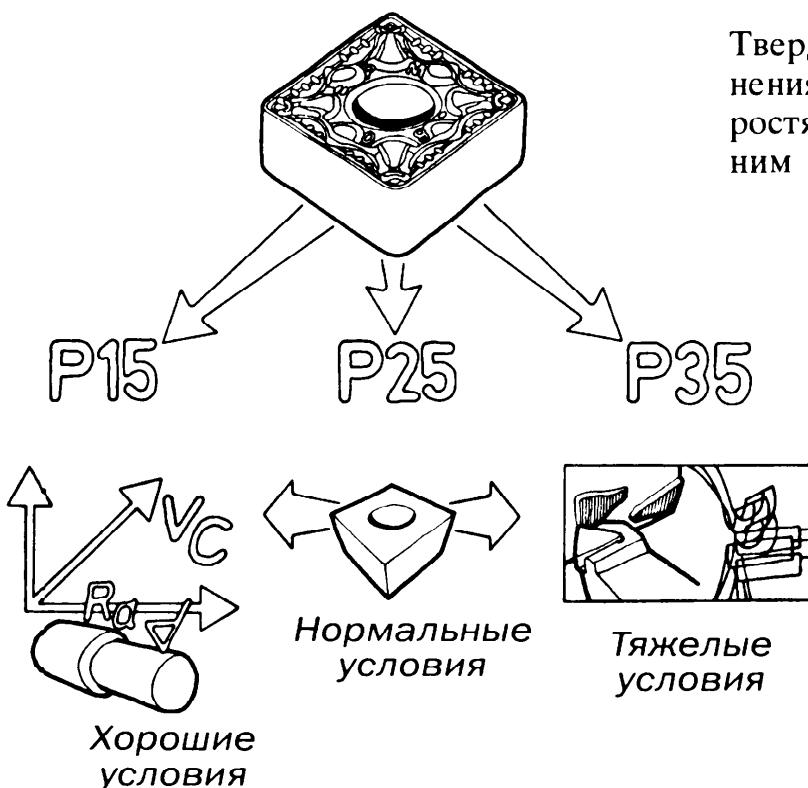

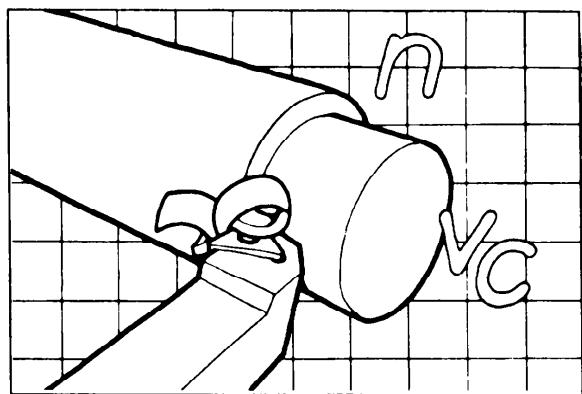

Твердые сплавы для области ISO25 должны обладать в равной мере как износостойкостью, так и прочностью.

Для области ISO35 самым важным свойством твердых сплавов является прочность, обеспечивающая надежную работу при больших съемах обрабатываемого материала.

Марка твердого сплава в сочетании с соответствующей подобранный геометрией передней поверхности (F - для чистовой обработки, M - для универсальных промежуточных условий обработки, R - для черновой обработки) позволяет оптимизировать обработку при различных требованиях, предъявляемых к операции. Марка твердого сплава обеспечивает стойкость инструмента, а геометрия - удовлетворительное формирование стружки при различных сочетаниях глубин резания и подач.

ISO	СМС	НВ	Уменьшение твердости				Увеличение твердости			
			-60	-40	-20	0	+20	+40	+60	+80
P	02.1	180	1,44	1,25	1,11	1,0	0,91	0,84	0,77	0,72
M	05.21	180	1,42	1,24	1,11	1,0	0,91	0,84	0,78	0,73
K	08.2	260	1,21	1,13	1,06	1,0	0,95	0,90	0,86	0,82

Стойкость (мин)	10	15	20	25	30	45	60
Коэффициент	1,11	1,0	0,93	0,88	0,84	0,75	0,70

Выбор скорости резания

Основные факторы, которые необходимо учитывать при выборе скорости резания для различных типов операций с учетом геометрии пластины и марки твердого сплава:

- тип и твердость обрабатываемого материала
- желаемый характер стружки на протяжении всего пути резания
- глубина резания и подача
- жесткость технологической системы СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь).

В каталоге CoroKey все условия обработки разделены на три вида:

Хорошие – высокие скорости, непрерывное резание, предварительно обработанные заготовки, высокая жесткость системы СПИД, высокая износостойкость твердого сплава.

Нормальные – умеренные скорости, контурное точение, поковки и отливки, достаточно жесткая система СПИД, хорошая прочность и достаточно высокая износостойкость твердого сплава.

Тяжелые – невысокие скорости, прерывистое резание, толстая корка на литье или поковках, нежесткая система СПИД, высокая прочность твердого сплава.

SANDVIK
Coromant


Износ инструмента

Оптимальная стойкость

Стойкость режущего инструмента определяется износом режущей кромки.

Стойкость – это время достижения допустимой величины износа режущего инструмента (пластины).

Работоспособность пластины оценивается количеством деталей, обработанных за время стойкости. Время стойкости при современных условиях обработки стали составляет 15-20 минут.

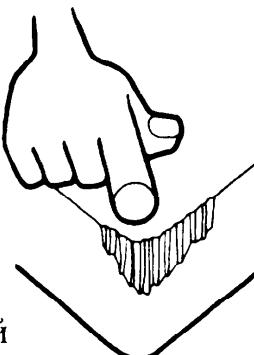



При обработке некоторых других материалов, например, труднообрабатываемых нержавеющих сталей, стойкость может быть и ниже.

При обработке резанием особенно важно добиться оптимального сочетания производительности обработки и стойкости инструмента. Недостаточная стойкость инструмента вызывает увеличенные простои оборудования при замене инструмента, что приводит к снижению производительности. Если выбран слишком щадящий режим резания, то стойкость инструмента возрастет, но время обработки детали увеличится, а это означает снижение эффективности использования оборудования и общей производительности. Для обеспечения эффективности обработки необходимо правильно выбрать инструмент и параметры режима резания.

Что является причиной изнашивания режущего инструмента?

При резании металл постоянно контактирует с передней и задней поверхностями режущего лезвия при высоком давлении и температуре. В результате в зоне резания формируются идеальные условия для разрушения поверхностей режущего лезвия за счет самых разных по физической природе процессов взаимодействия материала заготовки с материалом пластины. Марка твердого сплава пластины и параметры режима резания

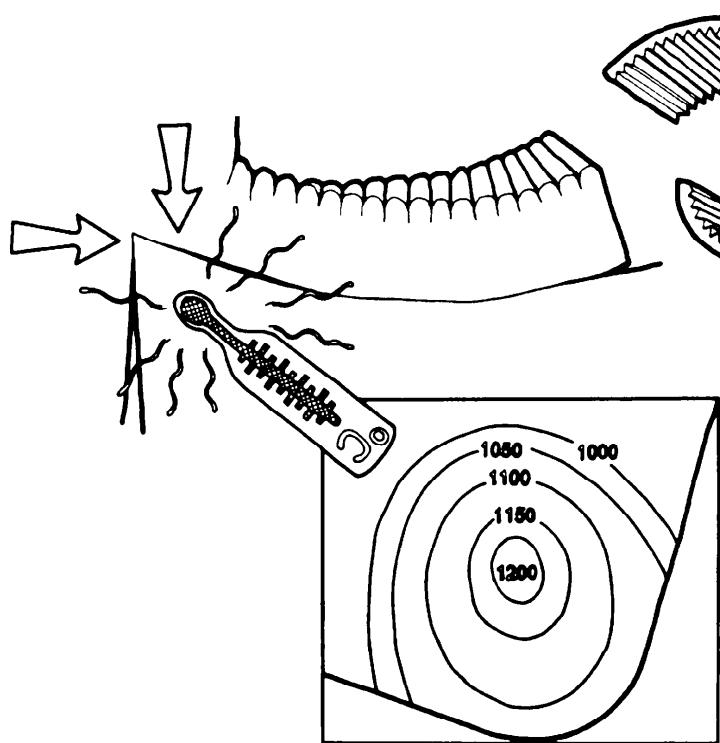

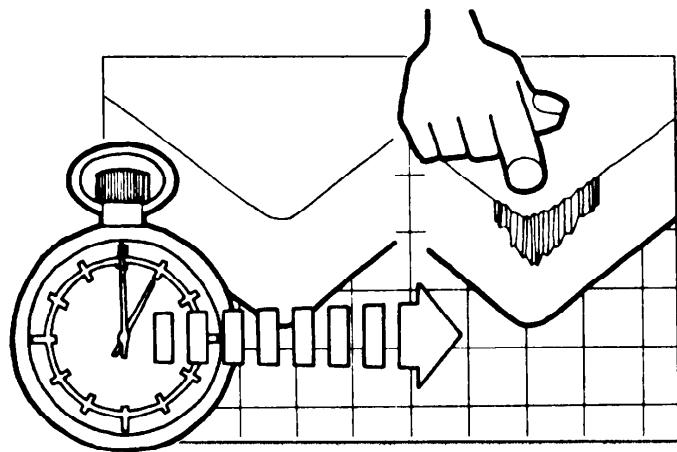


должны быть подобраны таким образом, чтобы эти процессы протекали как можно менее интенсивно. Это – принципиальный момент для успешного применения инструмента.

Механизмы изнашивания инструмента

Существует 5 основных механизмов изнашивания инструмента:

- **Абразивное изнашивание** – это наиболее распространенный механизм изнашивания для большинства операций обработки металлов резанием. Такой механизм имеет место при трении двух поверхностей друг о друга. Твердые частицы – карбиды, содержащиеся в большинстве обрабатываемых материалов, действуют на материал инструмента как при шлифовании абразивным кругом. Чем выше твердость режущего материала, тем выше его сопротивление абразивному изнашиванию.

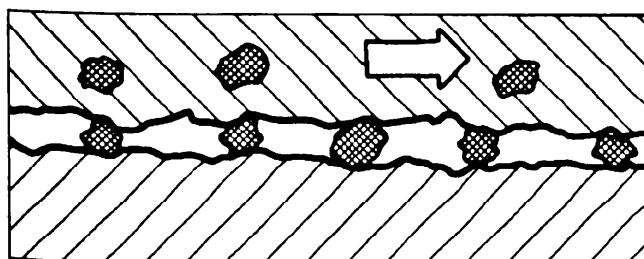



- **Диффузионное изнашивание** – это химический процесс взаимодействия между режущим и обрабатываемым материалами в зоне резания при высо-



Износ инструмента

кой температуре и давлении. Интенсивность диффузионного изнашивания определяется химическими свойствами взаимодействующих материалов, при этом твердость практически значения не имеет. Способность материала инструмента оставаться при высоких температурах химически инертным к материалу заготовки будет определять интенсивность процесса изнашивания в зоне контакта стружки с передней поверхностью инструмента, обычно приводящих к образованию лунки.


обычно приводит к образованию глубокой выемки на той части режущей кромки, которая контактирует с внешней частью снимаемого материала заготовки.

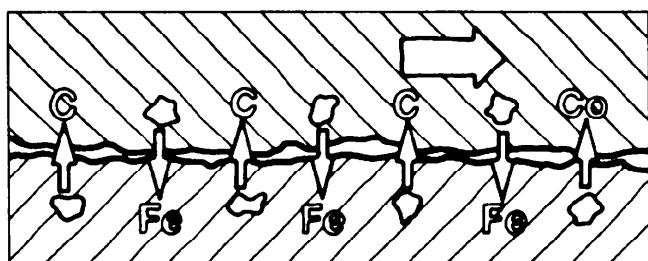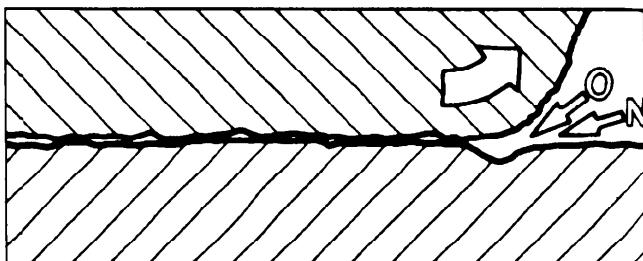


- **Окислительное (химическое) изнашивание** также является результатом воздействия высоких температур и давления, но, в отличие от диффузионного процесса, этот процесс нуждается в доступе воздуха. Обычно он происходит там, где режущая кромка только начинает контактировать с внешней частью снимаемого припуска, а в эту зону воздух, как правило, имеет свободный доступ. Как и при диффузионном изнашивании, существуют материалы, склонные к этому виду разрушения в большей или меньшей степени. Окислительное изнашивание

- **Усталостное изнашивание** наблюдается, если режущий материал не выдерживает колебаний температуры совместно с изменениями нагрузки, что приводит к образованию трещин и разрушению режущей кромки. Некоторые инструментальные материалы более подвержены такому изнашиванию, чем другие. Неправильное применение охлаждения, особенно во время фрезерования, когда режущая кромка то нагревается, находясь в зоне резания, то охлаждается вне ее, приводит к повышению усталостного изнашивания.



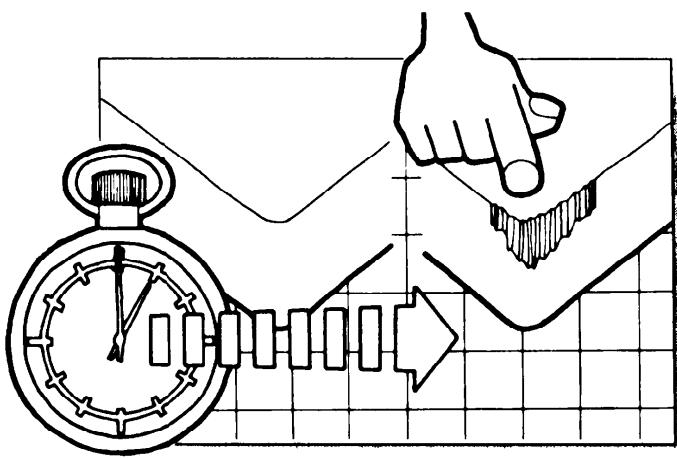

• **Адгезионное изнашивание** обычно имеет место при относительно низких температурах. Чаще всего его причиной становится слишком низкая скорость резания. При этом, недостаточно разогретый материал заготовки, вместо того, чтобы скользить по поверхности инструмента, как это происходит при высоких температурах, прилипает и приваривается к режущей кромке. Образуется нарост на режущей кромке, изменяющий ее геометрию. Он создает дополнительное трение и ухудшает процесс резания. Такое изнашивание часто наблюдается на инструменте, используемом на устаревшем оборудовании с недостаточной частотой вращения шпинделя. Нарост увеличивается до тех пор, пока не начинает срываться проходящей стружкой вместе с частью приваренного материала передней поверхности пластины или даже с частью режущей кромки. Некоторые режущие инструменты очень подвержены такому типу изнашивания. Например, при обработке низкоуглеродистых сталей, нержавеющих сталей и алюминия. При увеличении скорости резания этот тип изнашивания часто уменьшается или полностью исчезает.

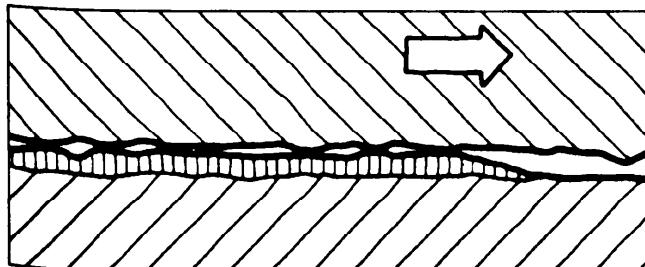

Изнашивание и скорость резания

Механизмы изнашивания тесно связаны со скоростью резания, но разные виды изнашивания зависят от нее по-разному

На диаграмме показаны различные тенденции развития изнашивания пластин из твердого сплава.

W – величина износа


V_c – скорость резания

1 – абразивное изнашивание

2 – диффузионное изнашивание

3 – окислительное изнашивание

4 – адгезионное изнашивание

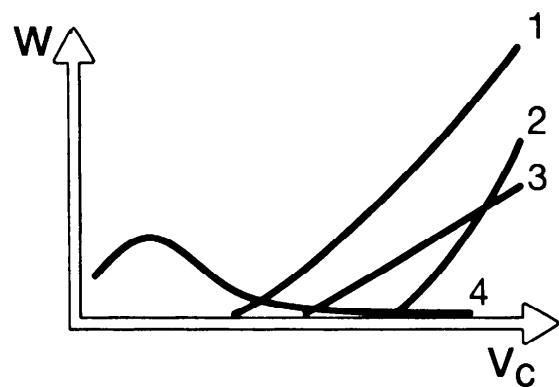

Износ инструмента

Оптимизация соотношения стойкости и производительности

Износ инструмента – это разрушение режущего лезвия в результате действия различных механизмов изнашивания. Износ твердосплавной пластины можно увидеть достаточно четко при определенном увеличении. Наблюдая за износом в процессе обработки и зная механизмы изнашивания, можно оптимизировать процесс за счет выбора необходимой геометрии передней поверхности пластины, марки твердого сплава и параметров режима резания. Обычно это делается на основе накопленного опыта по наблюдениям за ходом изнашивания, изучение изношенных пластин и знания каким из механизмов изнашивания наблюдаемый износ вызывается.

Таким путем можно добиться благоприятного течения изнашивания и оптимизировать процесс точения, фрезерования и сверления.


Оптимизация обработки заключается в нахождении рационального соотношения между производительностью и стойкостью инструмента. Уменьшение величины износа любого вида инструмента до минимума и значительное повышение стойкости будут бесполезны, если не учитывать производительность, которая является основным показателем современного технологического процесса.


Правильный выбор современного режущего инструмента, надежные исходные данные по режимам обработки, дополненные собственным опытом, хорошее качество материала заготовки, квалифицированная помощь поставщиков инструмента – необходимые составляющие для оптимизации износа инструмента и рационального использования времени и ресурсов.

Износ режущих лезвий

Ниже приводятся основные проявления износа инструмента:

- **Износ по задней поверхности.** Это наиболее распространенный вид износа и, как показывает название, его величина (VB) измеряется по задней поверхности режущего лезвия. Основная причина такого вида износа – это абразивный механизм процесса изнашивания. Умеренный износ по задней поверхности характеризует оптимальный процесс обработки. При чистовой обработке при увеличении износа по задней поверхности ухуд-

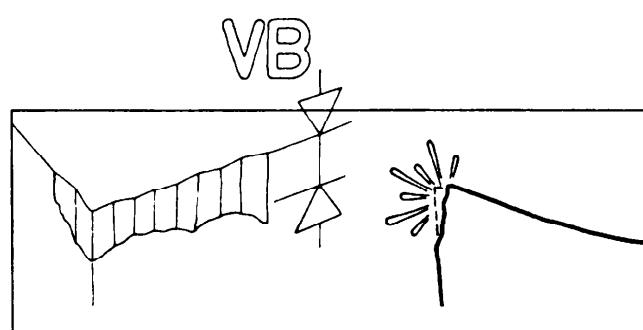


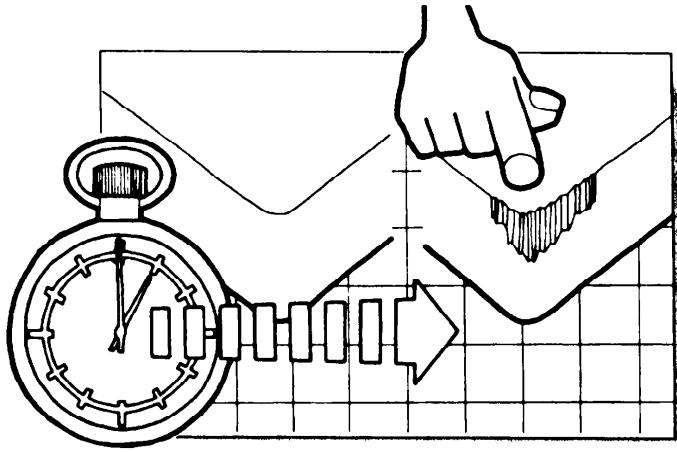

шается шероховатость обработанной поверхности, возрастает трение, количество выделяемого тепла, поскольку уменьшается задний угол. При черновой обработке увеличенный износ по задней поверхности, приводя к изменению геометрии, может вызвать вибрации, повышенное потребление мощности и повышает вероятность поломки режущей кромки.

При повышенном износе по задней поверхности следует убедиться, что скорость резания соответствует рекомендациям для применяемой марки твердого сплава и типа операции. Чрезмерное увеличение износа по задней поверхности может вызываться и повышенной твердостью обрабатываемого материала, тогда следует выбрать более износостойкую марку твердого сплава.

- **Лункообразование.** Природа его возникновения аналогична износу по задней поверхности. Он образуется на передней поверхности в зоне контакта со сходящей стружкой. Механизмами изнашивания, приводящими к образо-

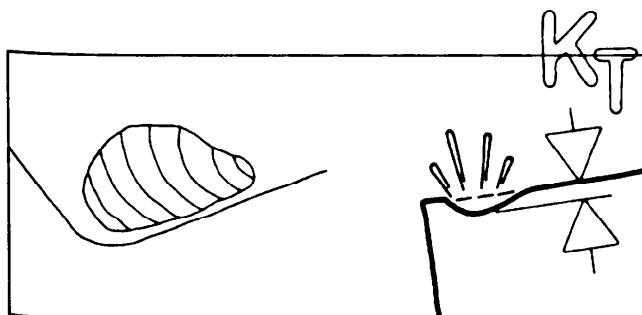

Износ инструмента

ванию лунки (K_t) на передней поверхности, являются, как правило, абразивный и диффузионный. Стружка, скользящая по передней поверхности при высокой температуре и давлении, захватывает и уносит частицы материала режущего инструмента. Лункообразование в умеренных пределах считается нормальным для точения. Интенсивное лункообразование может привести к значительному изменению геометрии, ослаблению режущей кромки и опасности ее поломки.



Причиной ускоренного образования лунки может быть, во-первых, слишком высокая скорость резания, и в этом случае необходима более износостойкая марка твердого сплава. Во-вторых, возможно, что подача слишком велика, что в сочетании с высокой скоростью резания и чрезмерным выделением тепла приводит к катастрофическому лункообразованию. Для устранения этого возможно использование геометрии пластины с большими передними углами.


• **Пластическая деформация.** В ряде случаев высокая температура и давле-

ние могут привести к пластической деформации материала инструмента, когда вершина опускается и материал режущей части деформируется либо в направлении обработки, либо в направлении задней поверхности. Это приводит к увеличению трения и, соответственно, увеличению выделяемого тепла, изменяется геометрия режущей кромки, нарушается процесс формирования стружки, что создает критическую ситуацию для процесса резания. При чистовой обработке пластическая деформация приводит к ухудшению шероховатости обрабатываемой поверхности и вызывается недостаточной краснотойностью материала инструмента.

Чтобы избежать пластической деформации, следует выбирать более прочную и износостойкую марку твердого сплава, снижать скорость резания и подачу.

• **Наростообразование.** Низкие скорости резания и относительно низкая температура в зоне резания приводят к налипанию и даже привариванию частиц обрабатываемого материала к

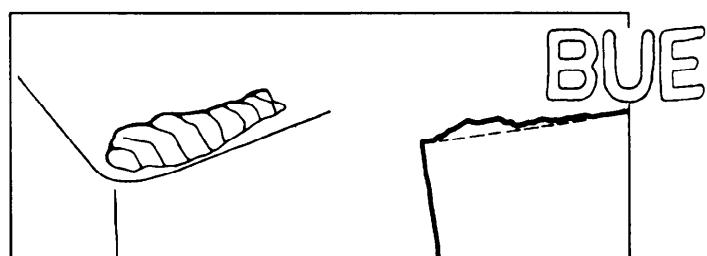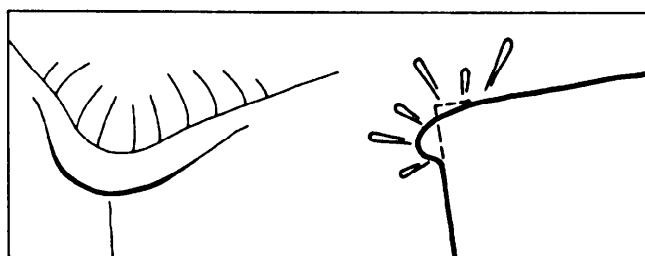

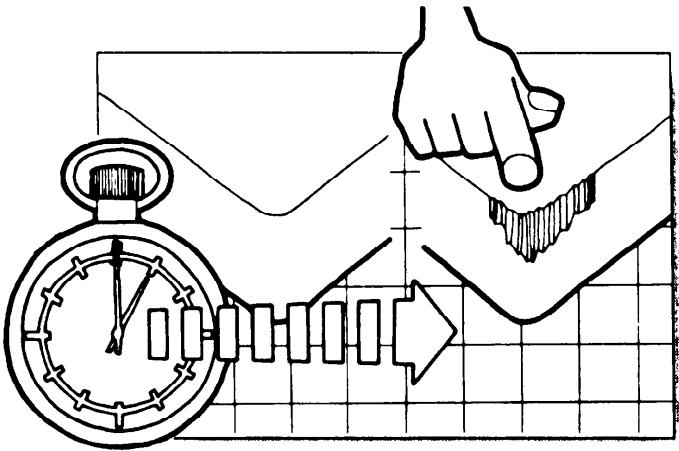


режущему лезвию. Нарост изменяет геометрию режущего лезвия, уменьшая передний или задний угол пластины. Низкие температуры в зоне резания в сочетании со значительными нагрузками вызывают у ряда материалов склонность к наростообразованию, что плохо сказывается на процессе резания. Для того, чтобы уменьшить наростообразования у некоторых особо вязких обрабатываемых материалов, приходится применять целый ряд мер, поскольку при отрыве небольших частей нароста откалываются и частицы режущего материала, что приводит к выкрашиванию режущей кромки.

Большинство современных технологических процессов идет на скоростях резания выше тех, на которых образуется нарост. При образовании нароста следует увеличить скорость резания, применить пластины с положительными передними углами, которые предпочтительнее пластин с отрицательными передними углами с точки зрения наростообразования, изменить марку твердого сплава для обеспечения меньшего коэффициента трения и химического взаимодействия с обрабатываемым материалом, что особенно важно для чистовых операций.

- **Термические трещины.** Этот тип износа связан с тепловой усталостью материала инструмента и наступает при резких колебаниях температуры. Особенно часто износ такого типа




Износ инструмента

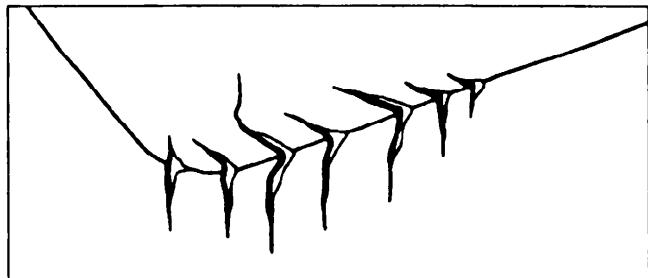


наблюдается при фрезеровании. Трешины возникают обычно перпендикулярные, но иногда и параллельные режущей кромке. Они могут привести к выкрашиванию инструментального материала между ними, а затем к разрушению режущей кромки. При точении термические трещины возникают при больших колебаниях толщины снимаемой стружки.

Неправильное, недостаточное охлаждение или просто его применение может вызвать образование термических трещин. Фрезерование лучше производить без охлаждения. Во многих случаях не рекомендуется пользоваться охлаждением и при точении, поскольку при использовании современных пластин оно не повлияет на производительность. С другой стороны, при сверлении или растачивании охлаждение необходимо для удаления стружки из обрабатываемого отверстия. Для борьбы с термическими трещинами рекомендуется применять более прочную марку твердого сплава, расположенную ниже по области применения согласно классификации ISO.

- **Выкрашивания.** Когда происходят даже незначительные выкрашивания, повреждается вся режущая кромка, т. к. вместо постепенного изнашивания начинается процесс последовательного ее разрушения. Обычно это объясняется усталостью, когда прочность режущей кромки недостаточна для условий данной операции. К тому же эффекту часто приводит и прерывистое резание, когда прилагаемая к режущей кромке нагрузка постоянно изменяется. Для устранения выкрашиваний следует изменить геометрию и марку твердого сплава пластины для повышения прочности режущей кромки.

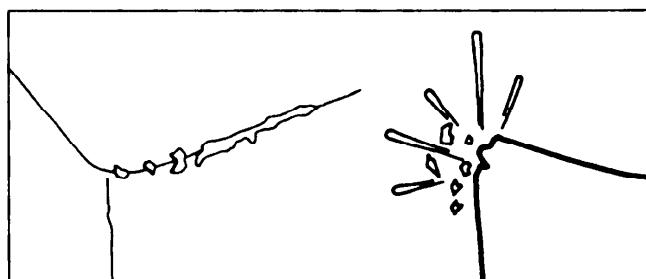


В ряде случаев на чистовых операциях причиной выкрашиваний становятся высокая прочность или твердые включения в обрабатываемом материале. Чтобы избежать выкрашиваний в этом случае возможно использовать износостойкую марку сплава для чистовой обработки, которая, наряду с черновой геометрией, обеспечивает упрочненную режущую кромку. Иногда применение более прочного сплава устраняет выкрашивания.

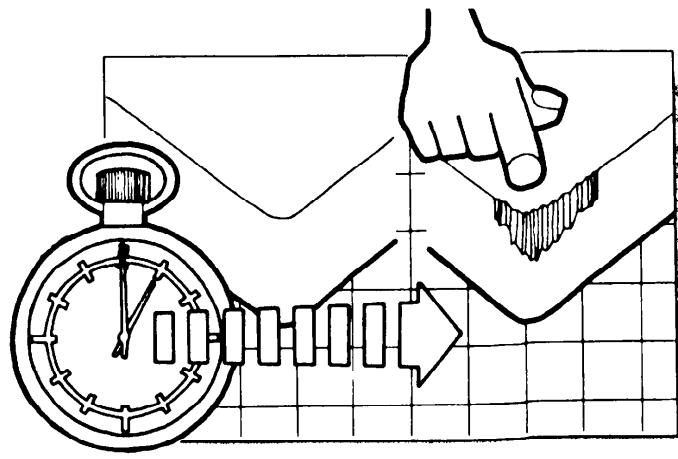

Еще один способ – повысить скорость резания. Можно также изменить метод врезания или увеличить число проходов. Кроме всего, положительный эффект можно получить и от увеличения жесткости системы, что полезно во всех случаях.

• **Поломка пластины.** Это экстремальное явление, которого ни в коем случае допускать не следует. Оно происходит, когда абсолютно неправильно выбраны и инструмент, и режимы обработки. Поломка режущей пластины может привести к тому, что могут быть сломаны опорная пластина, корпус, обрабатываемая деталь и даже станок. Поломка пластины может произойти в результате превышения допустимого значения одного из видов износа или была неправильно выбрана стойкость.

После произошедшей поломки необходимо детально проанализировать выполнение операции. Нужно проверить правильность назначения параметров режима резания и выбора

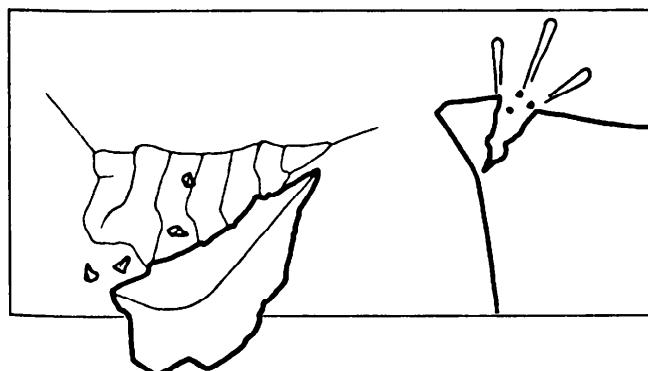



Износ инструмента

инструмента – подобраны ли они исходя из условий выполняемой операции. Иногда на черновых операциях для решения проблемы следует применить одностороннюю пластину вместо двусторонней. Как уже отмечалось, всегда следует проверить жесткость системы “станок-приспособление-инструмент – деталь”.

Показатели износа инструмента

Каковы признаки того, что режущая кромка изнашивается тем или иным способом? Регулярные осмотры с помощью увеличительного стекла – важный способ изучения развития и вида износа, дающие основание для изменения одного или нескольких параметров операции.

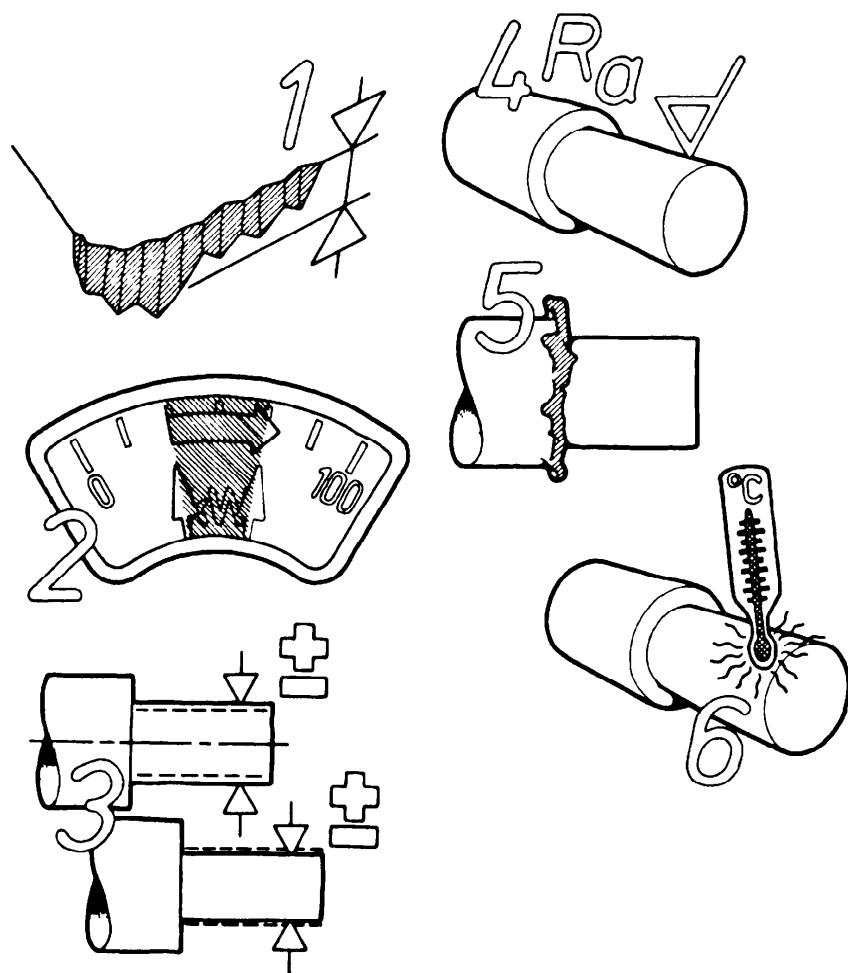

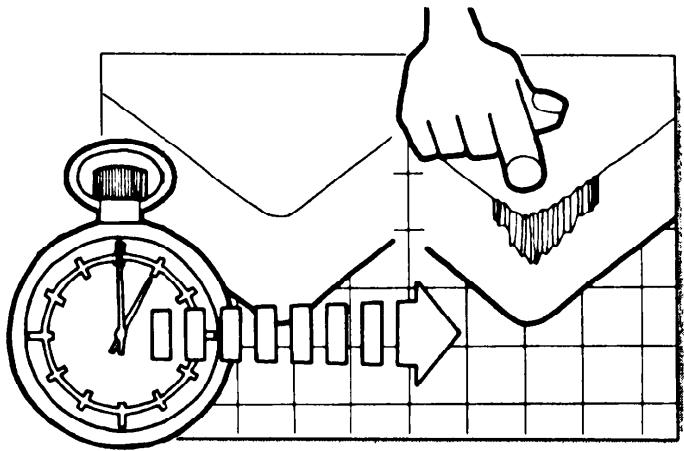


- 1.** Износ по задней поверхности следует измерять через определенные промежутки времени, в которые пластина реально участвовала в процессе резания, пока износ не достигнет допустимой величины.
- 2.** Другим показателем износа инструмента является увеличение потребляемой мощности. Поэтому надо внимательно следить за показаниями прибора, измеряющего мощность.
- 3, 4.** На чистовых операциях лимитирующими факторами являются шероховатость и точность обработанной поверхности. Выход размеров за поле допуска или ухудшение чистоты обработки свидетельствуют об износе режущего инструмента.
- 5.** Образование заусенцев, особенно при обработке нержавеющей стали, говорит о затуплении режущей кромки. Чрезмерный износ по задней поверхности, нарост, пластическая деформация могут привести к затуплению режущей кромки и, соответственно, образованию заусенцев при обработке.
- 6.** Усиление нагрева говорит об износе инструмента, в результате которого трение возрастает и выделяется большее количество тепла.
- 7.** Выкрашивания и поломки инструмента могут быть замечены и без лупы. Они говорят о серьезных проблемах при резании, требуют анализа всех


Износ инструмента

технологических параметров операции и, в первую очередь, жесткости. Вибрации могут послужить причиной плохого качества обработки, а также поломки пластины. Возникновение вибраций может быть вызвано целым рядом причин, поэтому устраниить их бывает довольно сложно.

8, 9. Цвета побежалости, неудовлетворительное формирование стружки являются следствием чрезмерного износа, в результате чего нарушается процесс распределения тепла между деталью, инструментом и стружкой, а также процесс стружкодробления.

10. Повышенный уровень шума служит верным признаком того, что есть какие-то нарушения в процессе обработки. Часто причиной шума являются вибрации, вызванные износом инструмента. Опытный оператор по звуку может определить, как идет процесс резания и не затупился ли инструмент.

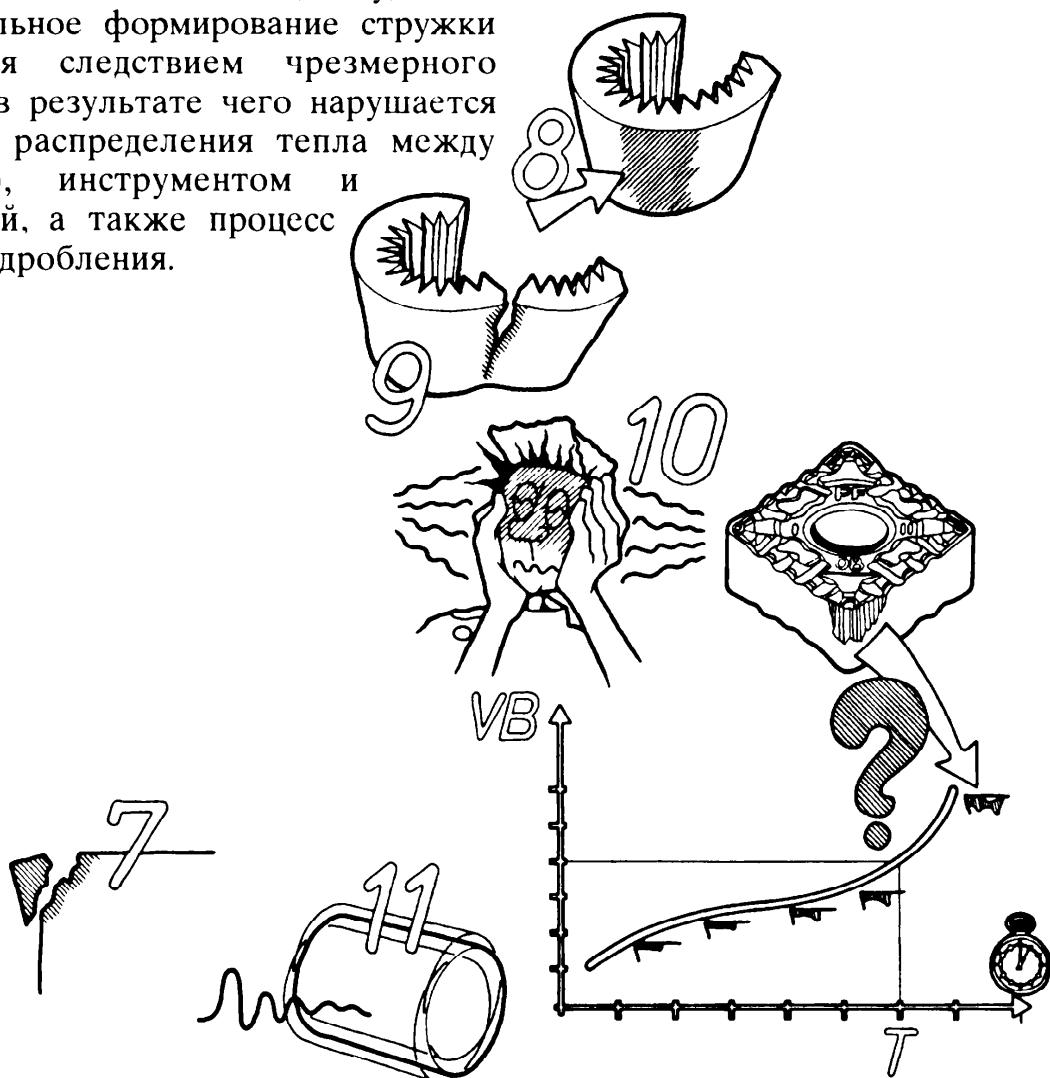

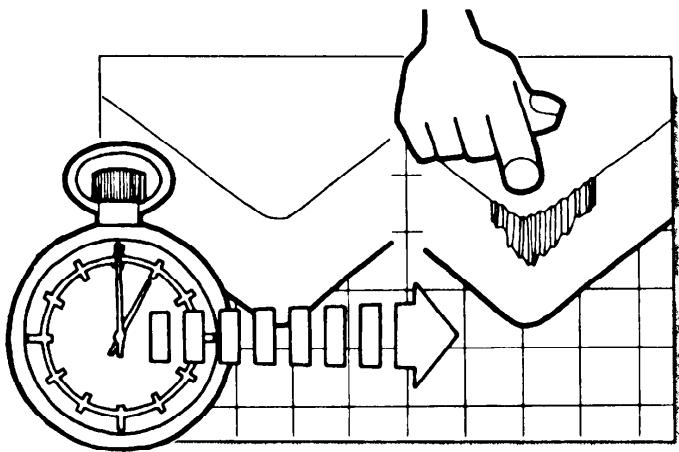


11. Следы вибраций на обработанной поверхности, наряду с ухудшением чистоты обработки, свидетельствуют об износе инструмента.

12. Стойкость инструмента определяется периодом, в течение которого инструмент способен выполнять свои функции с достаточной надежностью при обработке деталей, удовлетворяющих предъявляемым требованиям. Вопрос предварительной оценки гарантированной стойкости инструмента особенно важен при обработке на станках с ЧПУ, так как плановая замена инструмента в соответствии с гарантированной стойкостью позволит уменьшить вмешательство оператора в процесс обработки или даже запрограммировать прекращение обработки при достижении предельного износа.

Чрезмерный износ инструмента

При чрезмерном износе возможна поломка режущей пластины, опорной пластины, корпуса, обрабатываемой детали и даже элемента станка. Однако, самым неприятным последствием катастрофического износа являются частые непредвиденные простои оборудования для замены инструмента в случае его поломки, а в результате – снижение производительности.

Правильно выбранный и применяемый инструмент позволяет достичь высокой производительности, использовать все потенциальные ресурсы и сделать любую операцию экономически эффективной. Высокая производительность гарантируется с высокой степенью надежности.

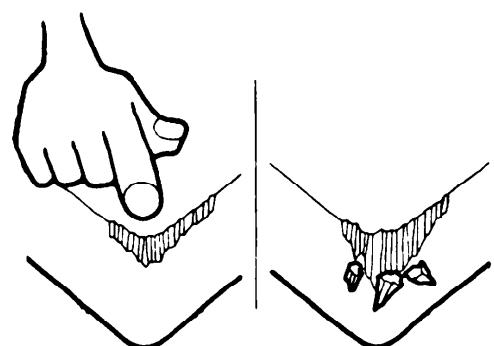


Выбор инструмента для токарной обработки

Факторы, определяющие выбор инструмента


Определяющими факторами при выборе инструмента и оптимизации операций токарения являются: конструкция детали и материал заготовки, вид обработки, тип операции, жесткость системы “станок-приспособление-инструмент-деталь” и мощность оборудования.


Более подробно эти факторы рассмотрены ниже:

1. Форма детали и требования по точности и чистоте обработки определяют траекторию движения инструмента и последовательность переходов при выполнении различных операций. Точность и требуемая шероховатость обработанной поверхности влияют на выбор геометрии режущей пластины, величины подачи и скорости резания.

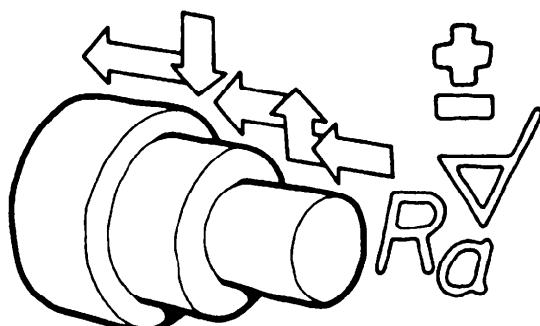


2. Тип выполняемой операции: черновое, получистовое или чистовое точение, нарезание резьбы, обработка канавок, отрезка и т.п. Тип выполняемой операции влияет на выбор режущей пластины, резца, параметров режима резания, обеспечивающих требования, предъявляемые к обработке.

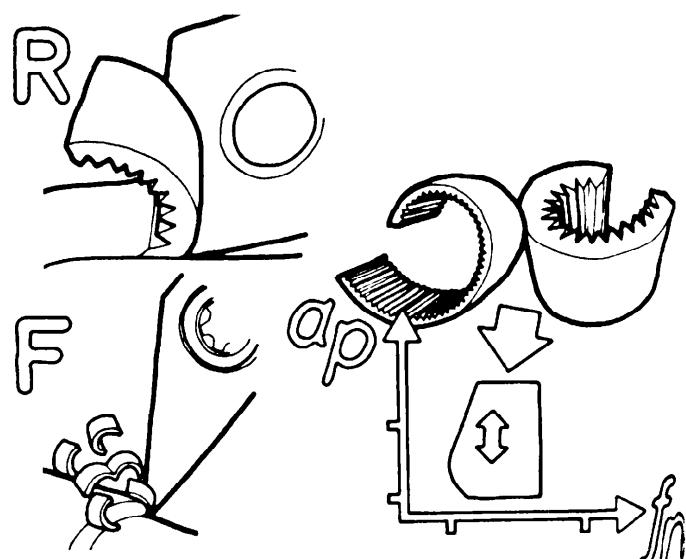


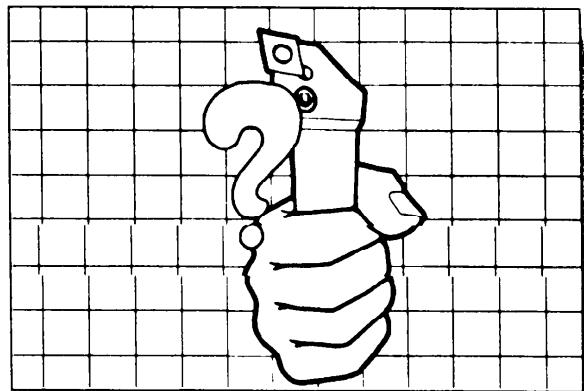

3. Наружная обработка и расточка отверстий – операции, которые выполняются различными пластинами и резцами. Револьверные головки токарного станка имеют ограниченное количество позиций для размещения инструмента и при большом числе выполняемых переходов возникает необходимость в подборе такого инструмента, который был бы способен выполнять более чем один переход.

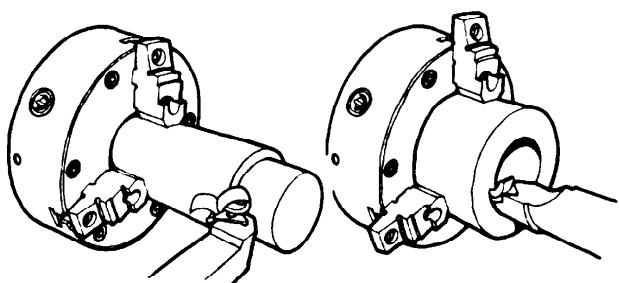


4. Жесткость системы и условия обработки – основные факторы, определяющие производительность операции и выбор инструмента. При прерывистом резании повышенные требования предъявляются к геометрии пластины, марки твердого сплава и закреплению режущей пластины на корпусе державки. Если наблюдается склонность к вибрациям, то большое внимание следует уделять размеру и вылесту инструмента, а также жесткости закрепления как инструмента, так и заготовки.

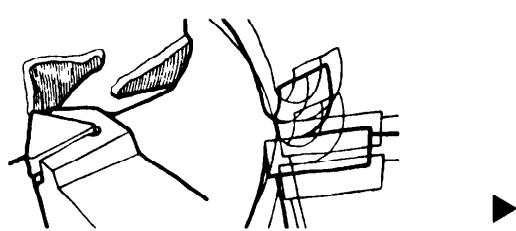


Выбор инструмента для токарной обработки


5. Станки в значительной степени отличаются по конструкции, размерам, мощности и технологическим возможностям. Многие токарные станки имеют небольшую мощность и могут производить только определенные виды обработки, используя определенный тип инструмента. Необходимо знать способ закрепления инструмента, посадочные размеры и количество позиций револьверной головки.

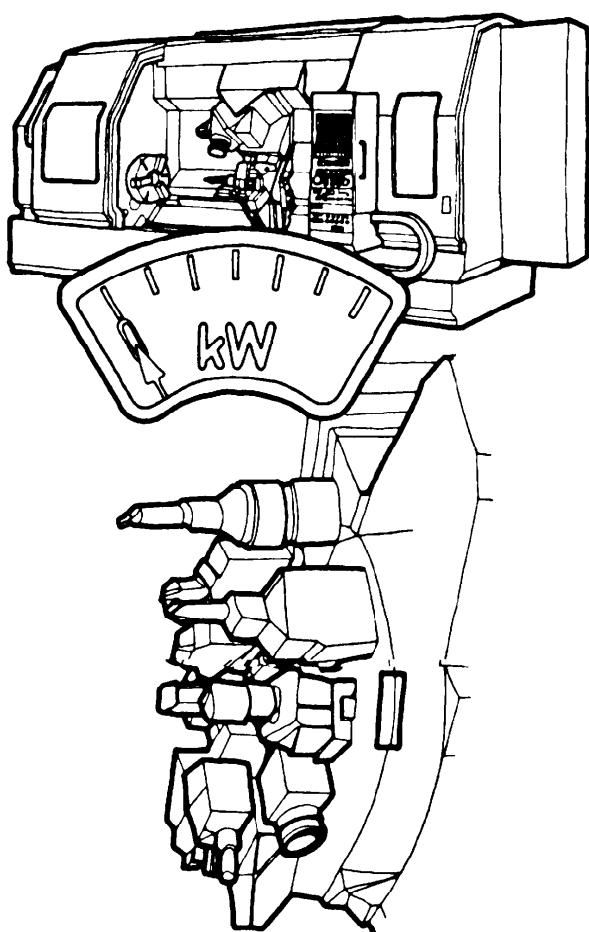


6. Материал заготовки: углеродистая и легированная сталь (Р), нержавеющая сталь (М) и чугун (К) представляют основные группы обрабатываемых материалов по ISO. При обработке они образуют, соответственно, сливную стружку, стружку скальвания или элементную стружку, что является важным фактором, который надо учитывать для правильного выбора инструмента. Рекомендации CoroKey по выбору режущих пластин и параметров режима резания, а также корректирующие коэффициенты в зависимости от твердости обрабатываемого материала и условий обработки приводятся именно для этих групп применения.

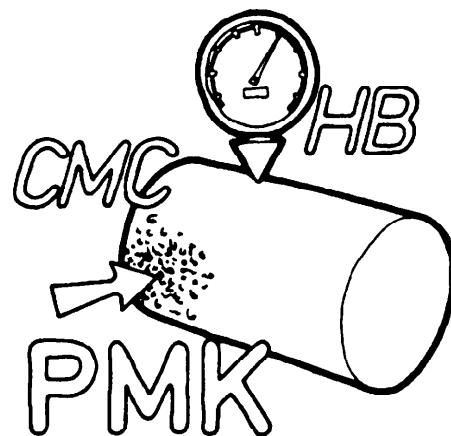


7. Экономическая эффективность и производительность – важнейшие факторы при выборе инструмента. Доля расходов на инструмент в общей себестоимости обработки составляет всего несколько процентов, однако влияние инструмента на производительность, надежность, простоту оборудования, ка-

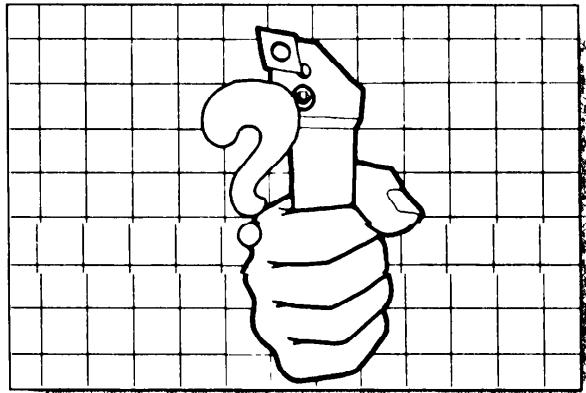

чество обработки значительно больше и от выбора инструмента, в основном, зависят эти показатели. На них влияют также размер партии и повторяемость обработки изделий.

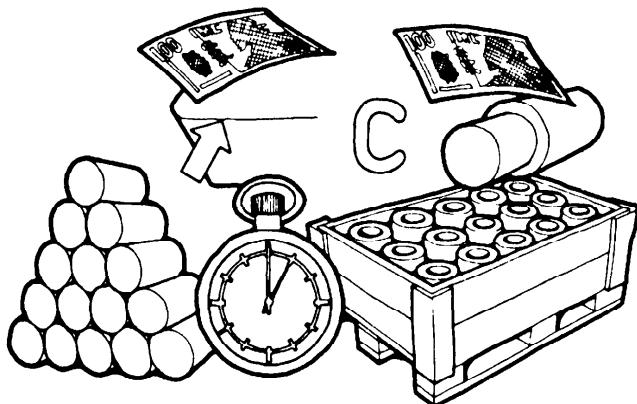

8. Номенклатура инструмента, которая уже применяется в производстве влияет на выбор нового инструмента, т.к. обычно ее стараются не увеличивать. Широкая номенклатура стандартного инструмента и возможность изготовления специальных конструкций в значительной степени влияют на уровень оптимизации операции. Унификация инструмента влияет на эффективность капиталовложений.

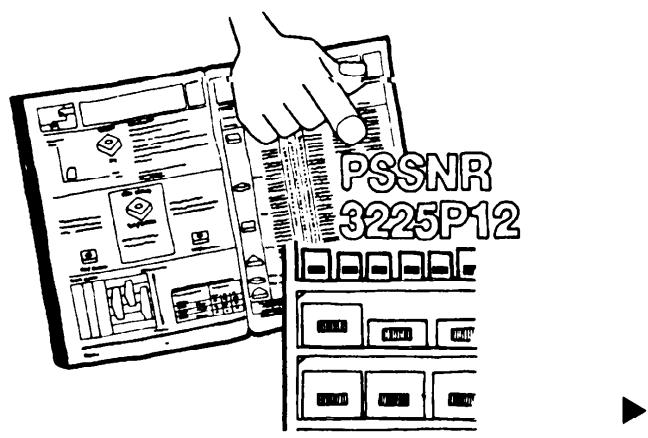


Выбор инструмента для токарной обработки


Последовательность выбора

Выбор инструмента должен проходить в следующей последовательности:


1. Крепление режущей пластины на корпусе державки может осуществляться рычагом за отверстие – система крепления Р или винтом, входящим в отверстие пластины – система крепления S.

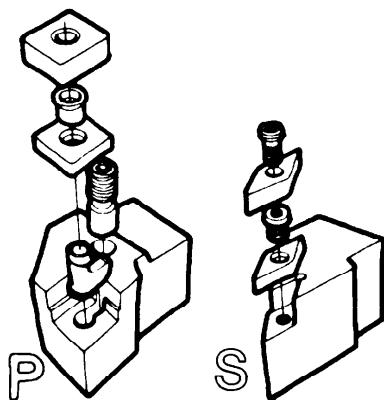


2. Тип и размер державки выбирается с учетом системы крепления пластины и в соответствии с планируемой операцией.

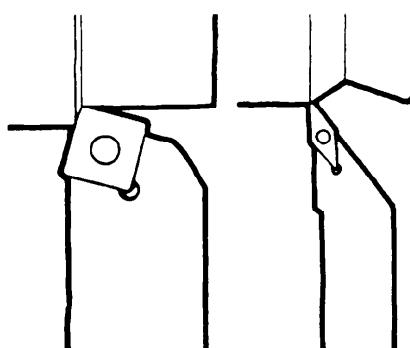


3. Форма пластины выбирается в соответствии с типом державки и траекторией перемещения инструмента при выполнении операции.

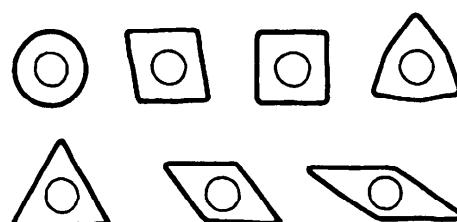


4. Геометрия пластины выбирается в соответствии с типом операции и планируемыми параметрами режима обработки.

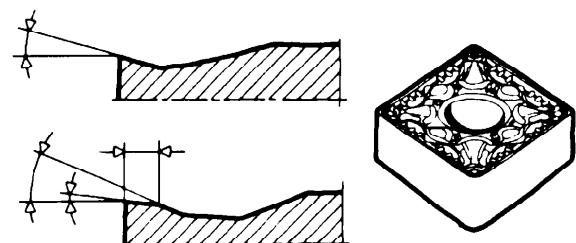


5. Марка сплава пластины выбирается в соответствии с материалом заготовки и условиями обработки.

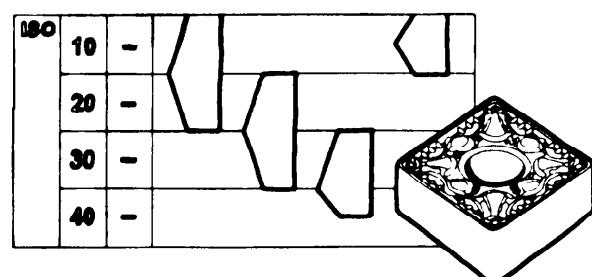


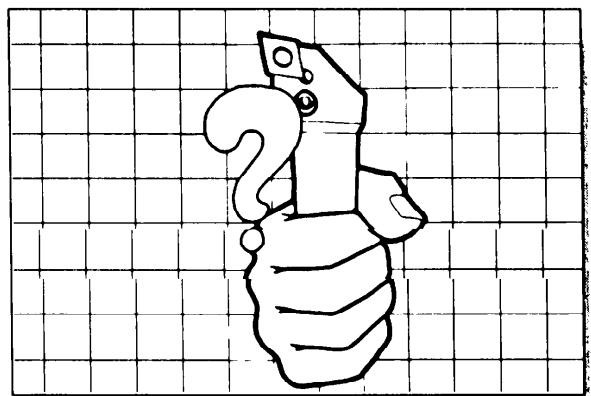


6. Размер пластины – длина режущей кромки должна соответствовать глубине резания и обеспечивать достаточную надежность работы.

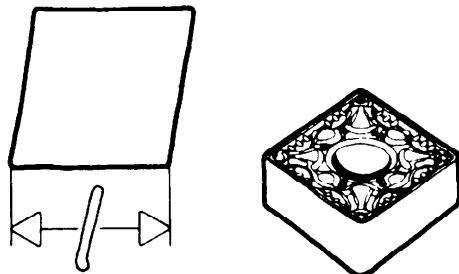

7. Радиус при вершине пластины – обеспечение прочности режущей кромки при черновой обработке и чистоты поверхности при чистовой обработке.

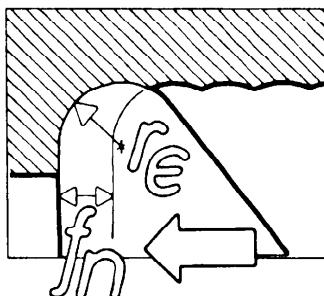


8. Параметры режима резания – определение скоростей, подач и глубин резания для оптимизации каждого отдельного прохода.

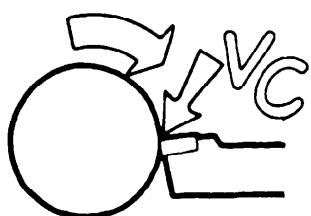

Возможность изменения порядка выбора

Некоторые пункты приведенной последовательности выбора инструмента могут быть изменены в соответствии с конкретной ситуацией. Очень часто заранее уже известны размер и способ крепления режущей пластины. Но важно иметь в виду общую последовательность выбора для того, чтобы представлять процесс в целом.

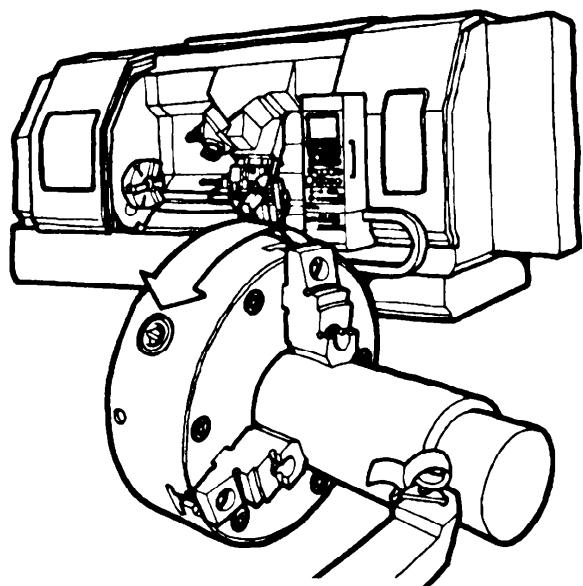

Выбор инструмента для токарной обработки


Выбор инструмента – поэтапное описание


1. Способ крепления пластины.

Системы крепления пластин на державках были созданы для обеспечения надежности работы и стабильности положения вершины режущего лезвия при выполнении различных токарных операций. Наиболее распространенный способ крепления пластин без задних углов – рычагом, который перемещается при помощи винта, – система Р. Рычаг поджимает режущую пластину к базовым поверхностям гнезда при закреплении и выдвигает ее из гнезда при раскреплении. Существуют различные модификации этого способа – в том числе, крепление клином.




Другой широко применяемый способ – крепление винтом через отверстие пластин с задними углами – система S. Этот способ применяется для державок небольших размеров для наружного точения при выполнении ненагруженных операций и для расточных оправок и борштанг.

Выбор системы крепления зависит от того, используются ли пластины с задними углами или без задних углов, от типа операции, от размеров державки и заготовки, от параметров режима резания для чернового, получистового или чистового точения.

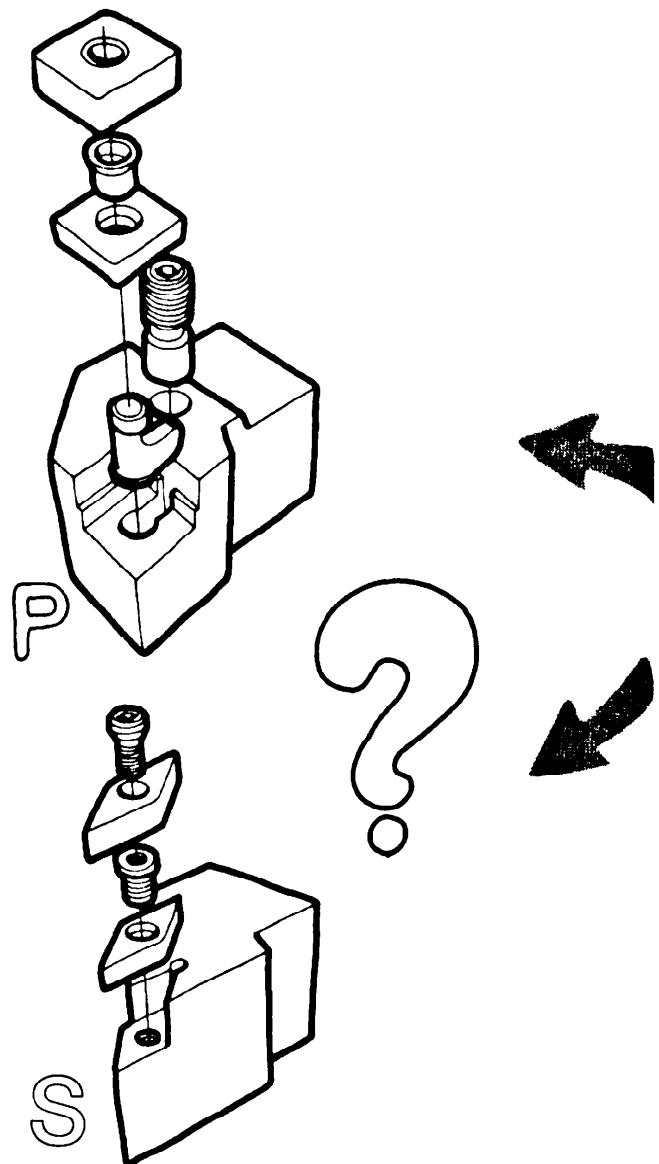

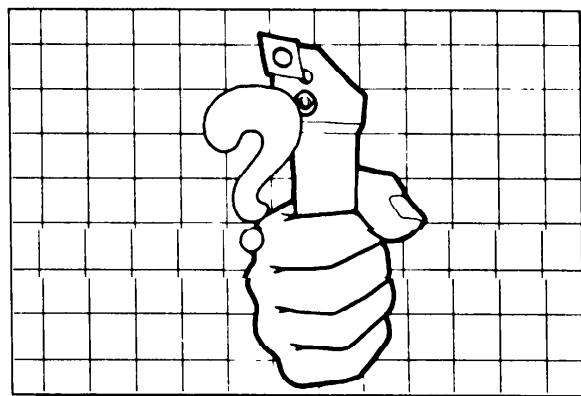

Типы пластиин

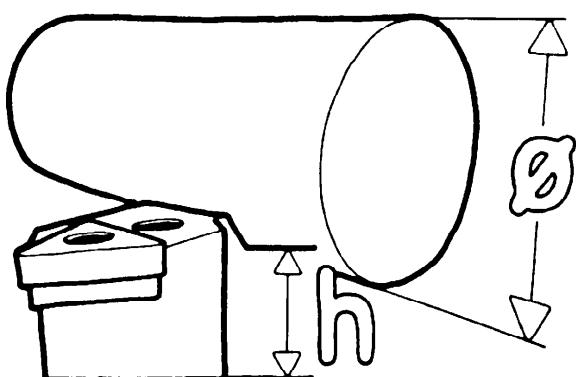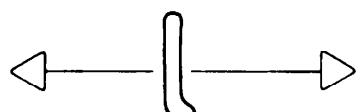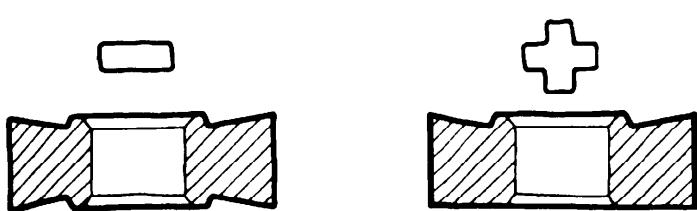

Заготовка и размер инструмента




Выбор инструмента для токарной обработки



2 и 3. Типоразмер державки и форма пластины.

Выбор державки и пластины зависит, главным образом, от профиля обрабатываемой поверхности, типа технологического оборудования (станок с ЧПУ или без), и определяется главным и вспомогательным углами в плане. В зависимости от выбранной ранее системы крепления, принимая во внимание возможные направления подачи инструмента, можно сделать выбор необходимого типа державки и формы пластины.

Для обеспечения жесткости следует выбирать державку наибольшего из возможных сечений и пластину с наибольшим углом при вершине для обеспечения наибольшей надежности.

В первую очередь следует попытаться использовать уже имеющийся на складе инструмент, а при выборе нового стараться не увеличивать номенклатуру.

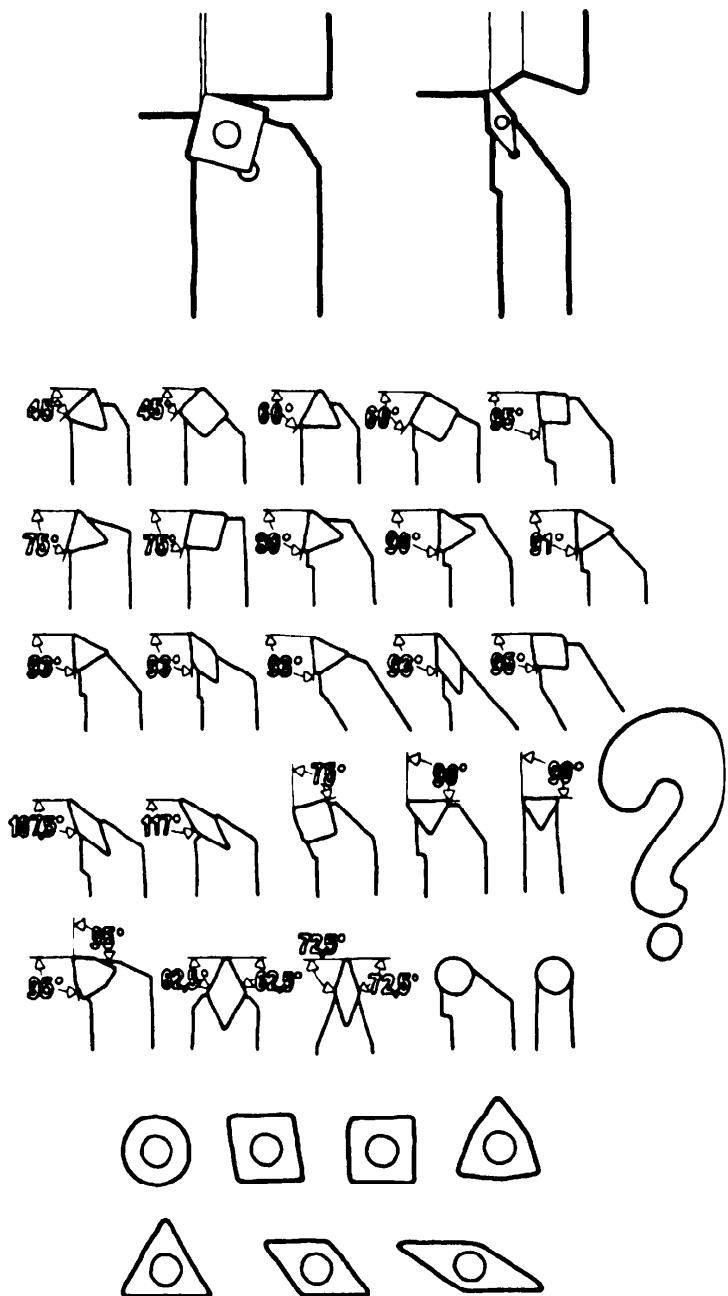

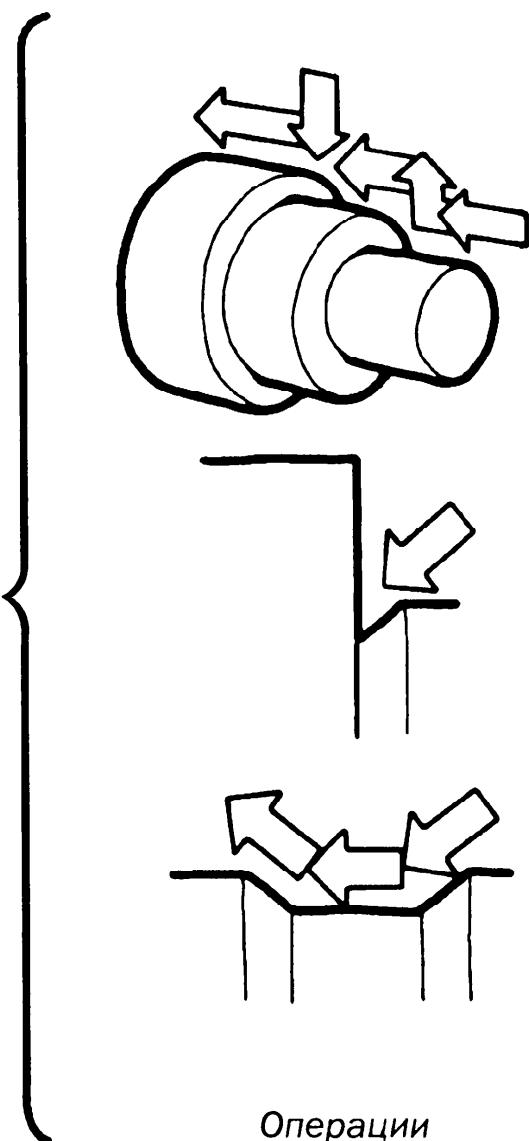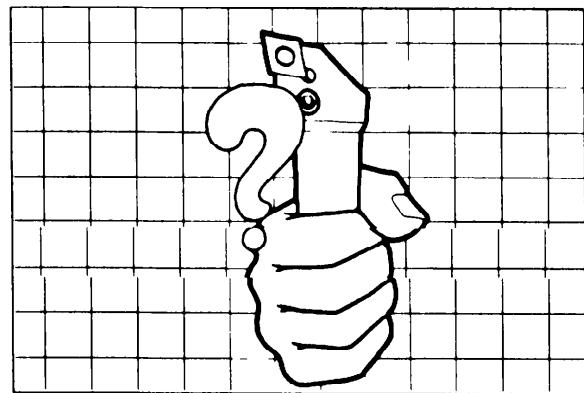


SANDVIK
Coromant


Выбор инструмента для токарной обработки

4 и 5. Геометрия пластины и марка твердого сплава.



Геометрия передней поверхности пластин и марки твердых сплавов создавались для эффективного выполнения различных операций. Согласно принципу каталога CoroKey выбор пластины зависит от группы обрабатываемого материала (Р, М и К), типа операции (чистовая, получистовая и черновая) и условий обработки (хорошие, нормальные и тяжелые).

Дополнительно необходимо знать, должна ли быть пластина с задними углами или без задних углов, двусторонней или односторонней. В некоторых случаях за счет правильного выбора геометрии пластины можно повысить точность и чистоту обработки, избавиться от заусенцев. При правильном выборе режущей пластины можно гарантировать определенную стойкость и выполнение операции без непредвиденных остановок. Следует учитывать уже применяемую номенклатуру инструмента, число позиций, где используются пластины, мощность оборудования. Современные режущие пластины, хотя и являются более специализированными, но на практике нередко позволяют уменьшить номенклатуру пластин на складе, поскольку пригодны для выполнения большего числа операций в пределах своей области применения.

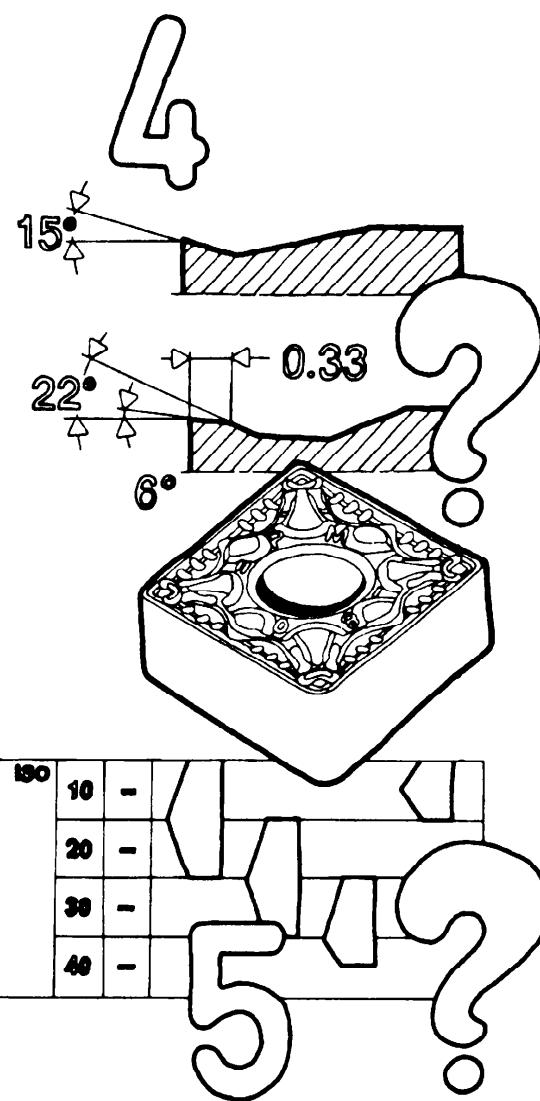

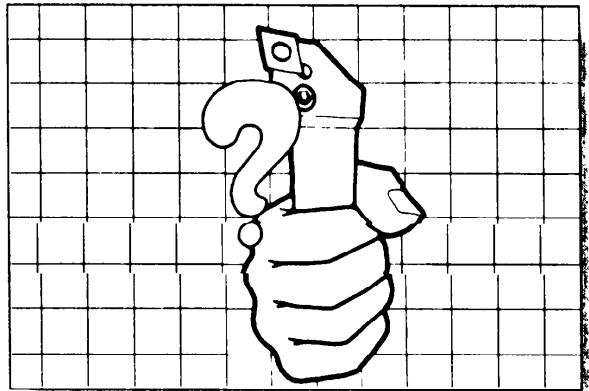

Материал

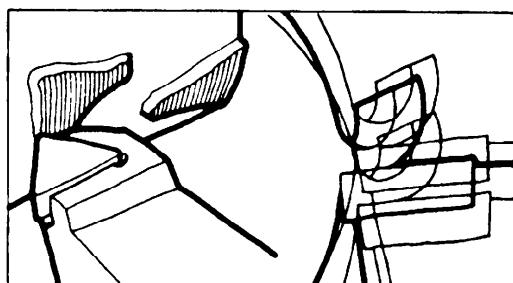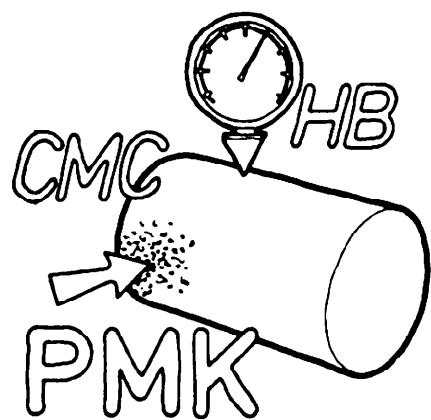


Условия


Выбор инструмента для токарной обработки

6. Размер пластины.

Размер пластины зависит от размера посадочного гнезда державки. Если размер инструмента, главный угол в плане и форма пластины заданы, то фактически размер пластины уже определен. Но если выбор размера пластины поставлен на первое место и определяет выбор державки, то сначала определяется максимальная глубина резания, а затем по величине главного угла в плане – необходимая эффективная длина режущей кромки. После чего, с учетом коэффициента, определяемого главным углом в плане (см. таблицу на стр. 61), выбирают размер пластины.

При черновой обработке, когда резание прерывистое и наблюдается тенденция к вибрациям, следует обращать внимание на условия входа и выхода инструмента из заготовки, чтобы избежать нежелательных ударов по режущей кромке и дополнительного давления на заготовку при выходе, приводящего к выкрашиваниям режущей кромки. При обработке торцов требования к режущей кромке значительно увеличиваются, поскольку глубина резания одномоментно существенно возрастает. В этом случае надо выбирать пластину большего размера, менять направление и уменьшать подачу, чтобы избежать значительных увеличений усилий резания.

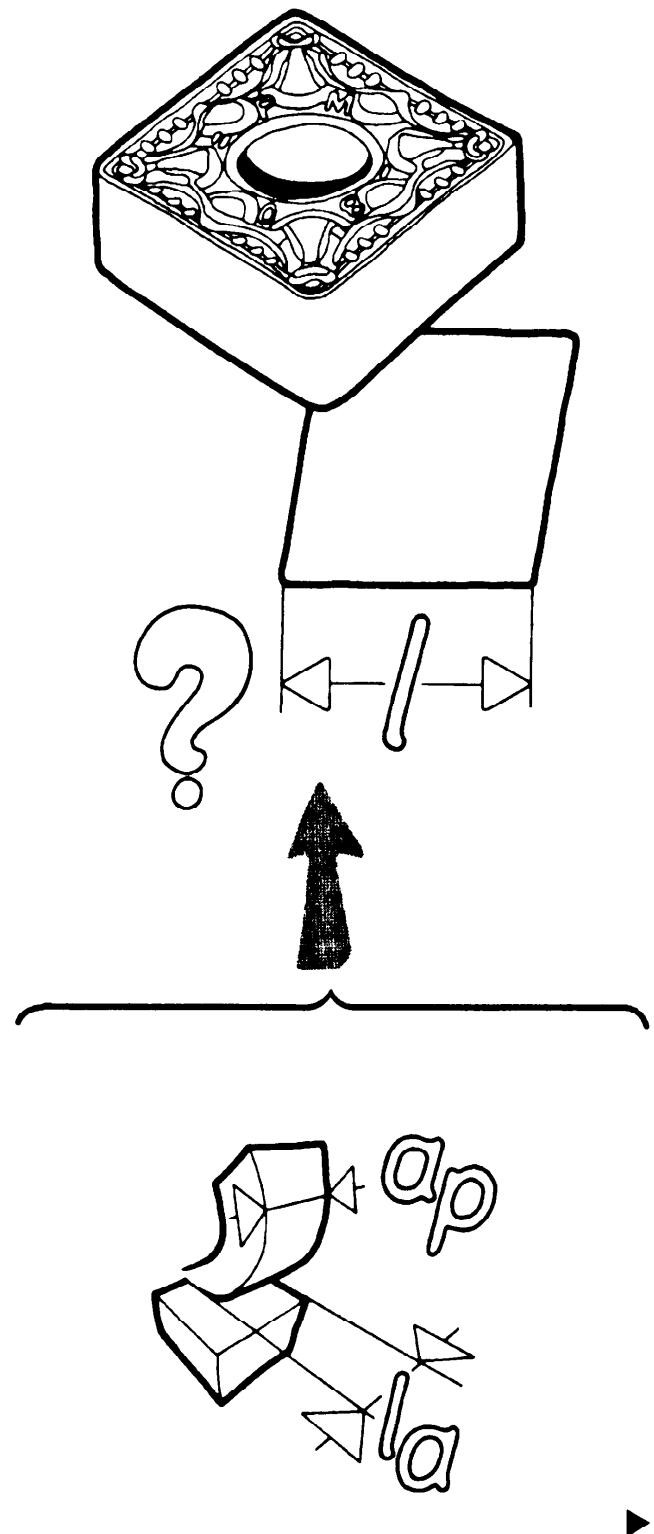

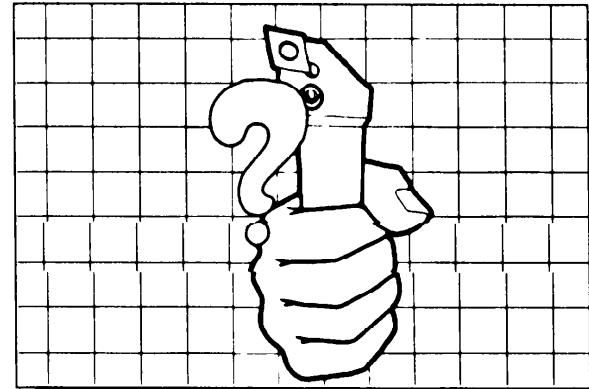

Параметры, определяющие выбор формы пластины

R 90 80 80 60 55 35

Черновая обработка (прочность)	●	●	●	○	○	
Получистовая обработка (кол-во кромок)		○	●	●	●	●
Чистовая обработка (кол-во кромок)			○	○	●	●
Точение и подрезка (направление подачи)			●	○	○	●
Контурная обработка			○	○	○	●
Универсальность	○		●			○
Ограниченнная мощность станка			○	○	●	●
Вибрации				○	●	●
Обработка твердых материалов	●	●	●	○	○	
Прерывистая обработка	●	●	○	○	○	
Большой главный угол в плане	●	●	●	●	●	●
Небольшой главный угол в плане	●	●	●	●	●	●

● Первый выбор

○ Возможный вариант

k_r	a_p												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
l_a													
90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15		
75	1.5	2.1	3.1	4.1	5.2	6.2	7.3	8.3	9.3	11	16		
60	1.2	2.3	3.5	4.7	5.8	7	8.2	9.3	11	12	18		
45	1.4	2.9	4.3	5.7	7.1	8.5	10	12	13	15	22		

Выбор инструмента для токарной обработки

7. Радиус при вершине пластины.

Величина радиуса при вершине пластины очень важна при черновой обработке с точки зрения прочности режущей кромки, а при чистовой обработке – с точки зрения получения требуемой шероховатости поверхности. В обоих случаях радиус при вершине тесно связан с величиной подачи, поэтому выбирать его надо, учитывая подачу.


Большой радиус при вершине делает режущую кромку более прочной, но при этом требуется большая мощность станка и возрастают опасность вибраций. Обрабатываемый материал и условия обработки также влияют на выбор радиуса при вершине пластины. При растачивании меньший радиус при вершине уменьшает вибрации и позволяет работать с большими вылетами инструмента.

При черновой обработке следует выбирать пластину с максимально возможным радиусом при вершине. Чем больше радиус при вершине, тем выше прочность и стойкость пластины, что позволяет вести обработку с большими величинами подач. И все же, в большинстве случаев, величина подачи не должна превышать половины значения радиуса при вершине.



При чистовом точении чистота обработанной поверхности зависит от соотношения радиуса при вершине и подачи (см. стр. 21).



Подача и
радиус при
вершине
пластины

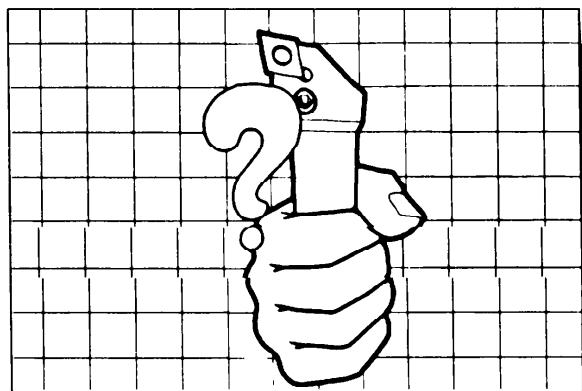

Черновая обработка

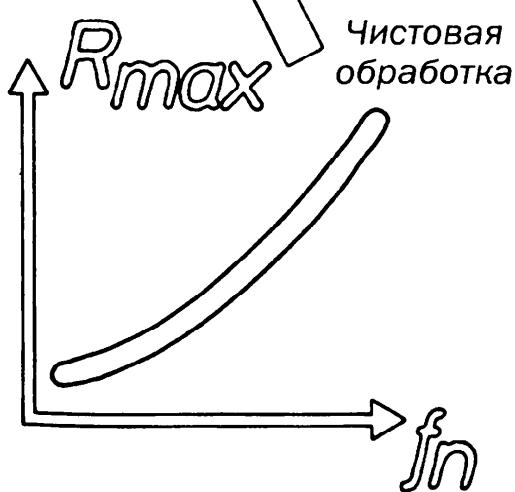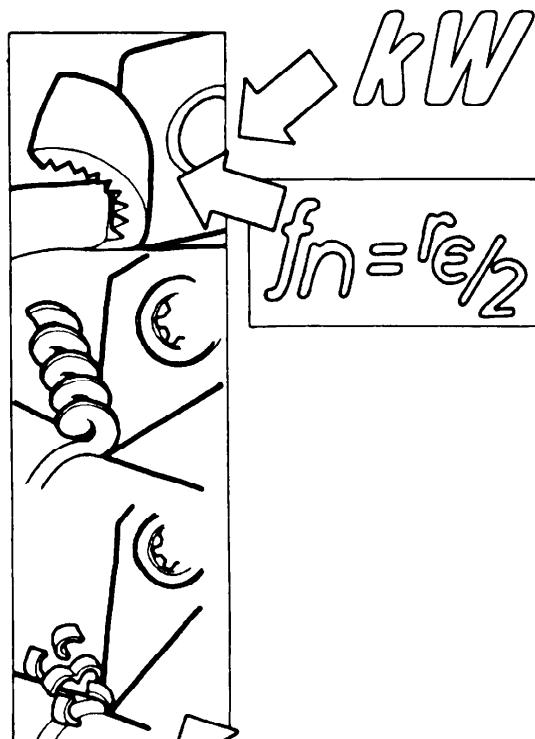

Чистовая
обработка



SANDVIK
Coromant

Выбор инструмента для токарной обработки

8. Параметры режима резания.


В заключение, необходимо выбрать или рассчитать параметры режима резания для подобранных инструментов. В каталоге CoroKey представлены начальные значения и рекомендуемые диапазоны параметров режима резания для всех групп обрабатываемых материалов. Чтобы определить параметры режима резания, нужно учитывать несколько основных условий. На стойкость инструмента практически не влияет глубина резания, только частично – величина подачи, в то время, как скорость резания влияет на стойкость в значительной степени.


Соотношение параметров режима резания в значительной степени зависит от типа выполняемой операции. Для черновых операций мощность, жесткость системы станок-приспособление-инструмент-заготовка и условия обработки являются основными факторами, влияющими на выбор параметров режима резания.

Для чистовых операций критериями выбора являются точность, шероховатость обработанной поверхности и стружкообразование, которые зависят от сочетания подачи, радиуса при вершине пластины и скорости резания. Скорость резания является основным фактором, определяющим производительность при чистовой обработке.



При назначении параметров режима резания должны учитываться следующие факторы:

- стойкость инструмента
- обрабатываемый материал
- геометрия пластины и марка твердого сплава
- возможности оборудования, т.е. мощность, жесткость, частота вращения шпинделя
- выделение тепла и склонность к наростообразованию
- условия обработки: прерывистое резание и вибрации
- стружкообразование и чистота обработки

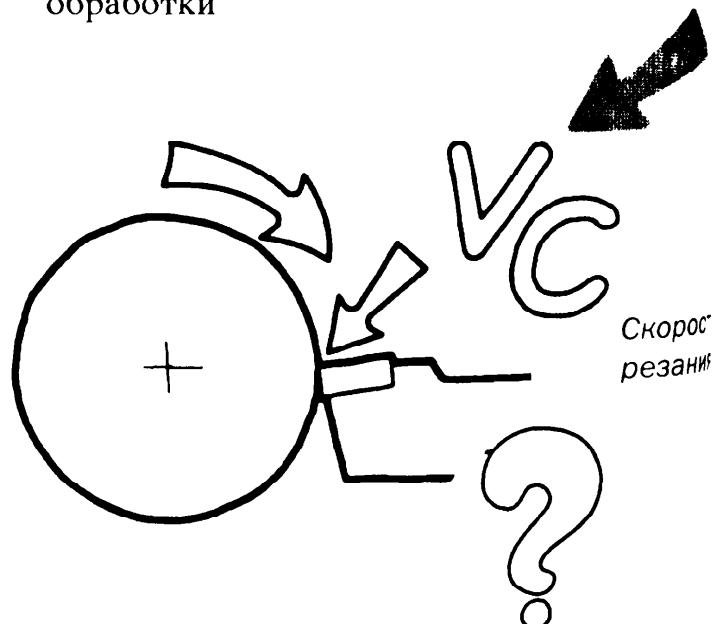

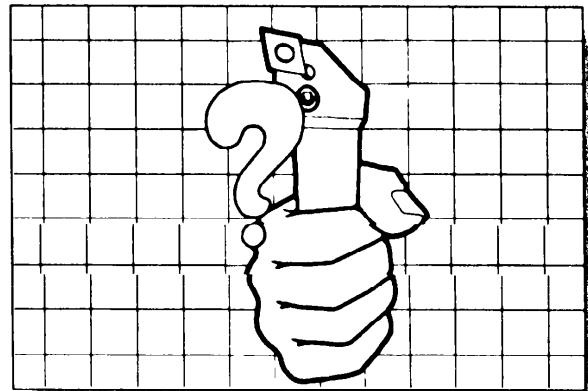

Стойкость инструмента

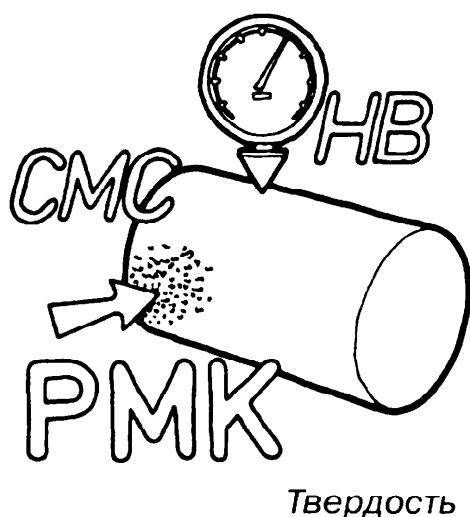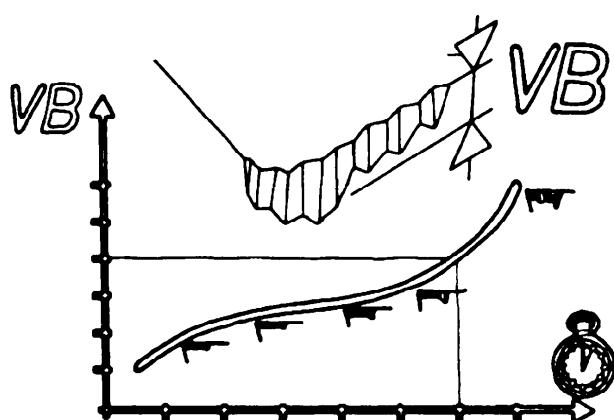


Твердость

Производительность ограничивается:

- при черновой обработке – потребляемой мощностью
- при чистовой обработке – качеством обрабатываемой поверхности

Оптимальная производительность обеспечивается работой на больших глубинах резания и подачах при умеренных скоростях резания. При работе на станках небольшой мощности следует уменьшить скорость резания в соответствии с возможностями станка.

На диаграммах показано влияние глубины резания, подачи и скорости резания на стойкость инструмента (T).




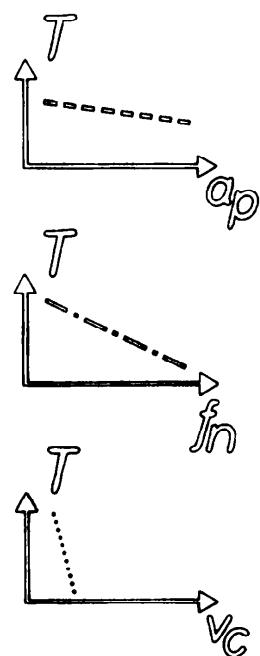


Система обозначения токарного инструмента

P	C	L	N	L	32	25	P12
---	---	---	---	---	----	----	-----

PCLN

K_r 95°

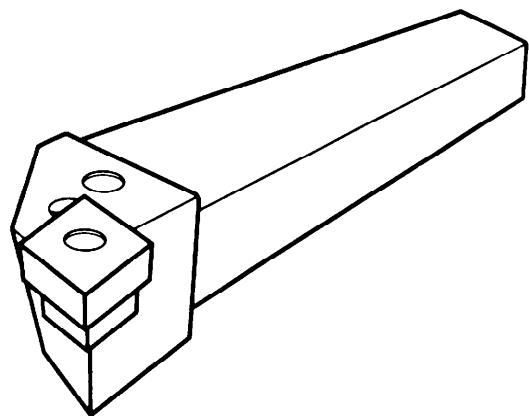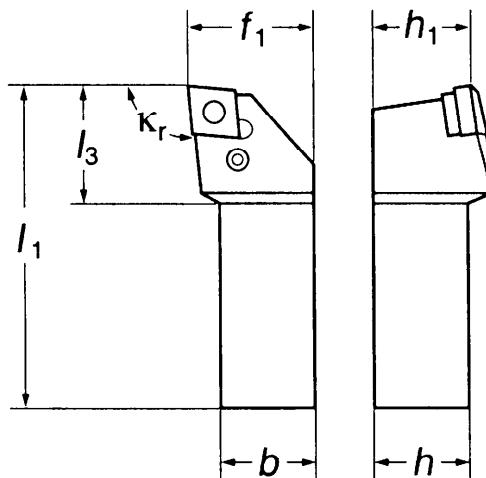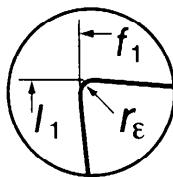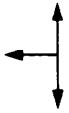


Стандартизация обозначений

Международная Организация по Стандартизации (**ISO**) установила основные правила обозначения инструмента для точения, также как и для других областей металлообработки. Если основные характеристики инструмента будут обозначаться одинаково всеми поставщиками инструмента, то потребитель сможет легко ориентироваться при выборе продукции.

На упаковку, в которой поставляется инструмент, а часто и на сам инструмент, наносится обозначение, состоящее из нескольких латинских букв и

цифр, которые располагаются в определенном порядке и содержат необходимую для потребителя информацию. Обозначение инструмента содержит данные, по которым можно получить представление о самом инструменте и его применении.

Одно и то же обозначение маркируется на инструменте и используется при его заказе. Знание системы обозначения инструмента по ISO просто необходимо для правильного выбора и заказа инструмента.

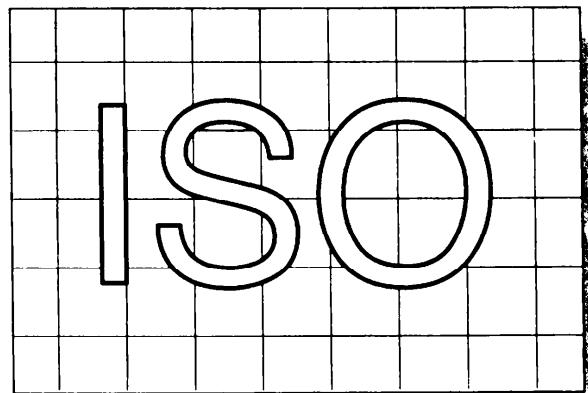

В обозначении режущих пластин и державок резцов существуют некоторые различия. Ниже приведены два примера обозначения: широко распространенной державки с механическим креплением и соответствующей ей режущей твердосплавной пластины для токарной обработки.

Обозначение державки –
PCLNL 3225P12.

Что это обозначение сообщает нам об инструменте?

В каталоге CoroKey эта державка находится в разделе “Инструмент Т-MAX Р для наружной обработки”. На чертеже показана конструкция державки и обозначены основные размеры. В таблице приведены обозначения и размеры всех державок данного типа и показана величина главного угла в плане.




Система обозначения токарного инструмента


Обозначение державки

1. Первая буква обозначения определяет способ закрепления режущей пластины на корпусе державки. Существуют: прижим сверху (С), прижим сверху и поджим за отверстие (М), прижим рычагом за отверстие (Р), крепление винтом (S). Буква Р означает, что пластина закрепляется рычагом за отверстие. Если державка является частью модульной инструментальной системы, то перед буквой Р через тире ставится код, обозначающий типоразмер этой системы.

2 и 3. Вторая буква обозначает форму пластины. Существует 8 различных форм. Буква С в данном случае говорит о том, что используется ромбическая пластина с углом при вершине 80°. Минимальный угол при вершине неперетачиваемых пластин может быть 35°, что необходимо при профильной обработке, максимальный угол у круглых пластин. Ромбическая пластина с углом 80° широко универсальная, достаточно прочная и часто применяемая форма, которая может работать в двух направлениях.


Третья буква кода L означает, что главный угол в плане у державки 95°. Существует 18 различных типов державок с главным углом в плане от 45 до 117 градусов. Возможные направления рабочей подачи обычно указываются.

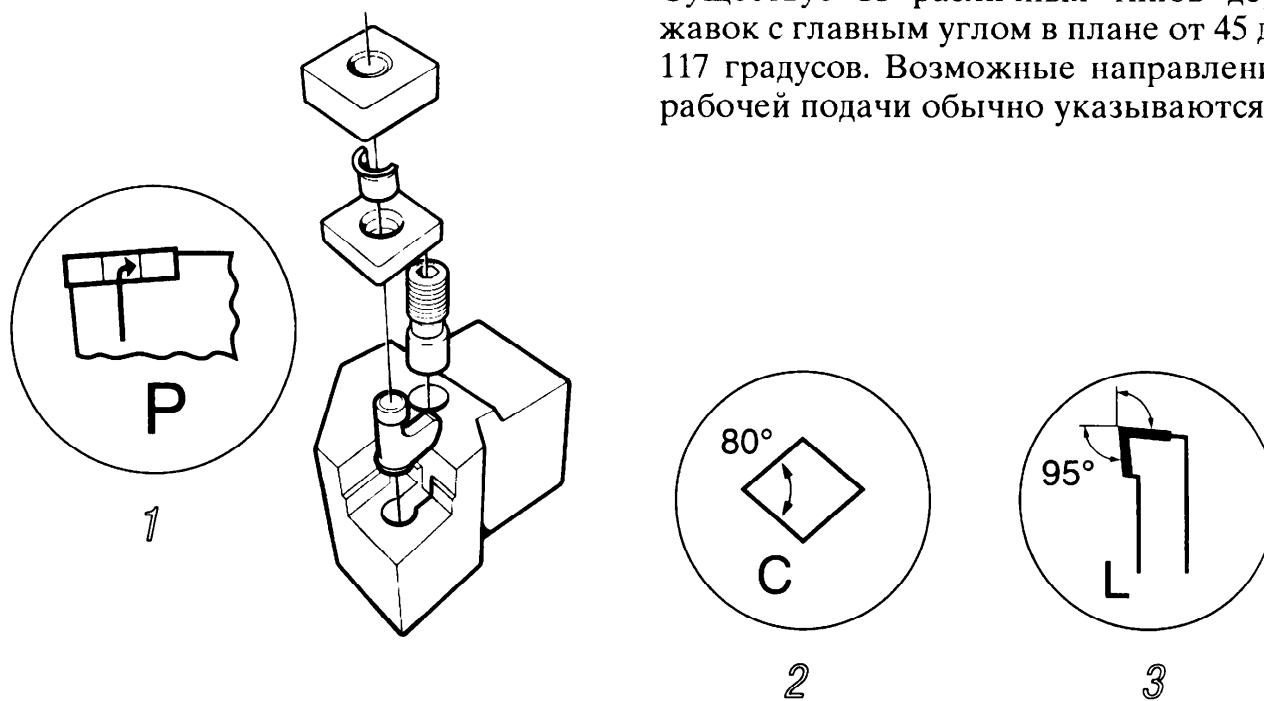

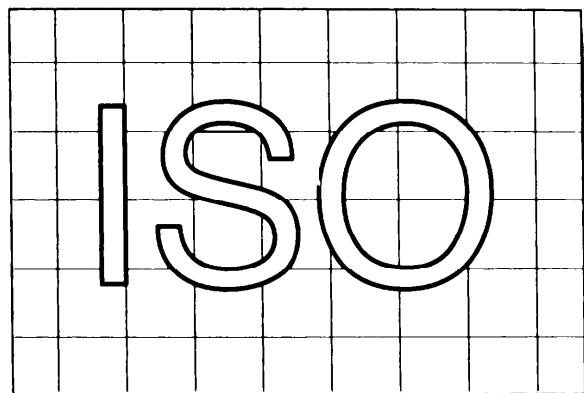


4 и 5. Четвертая буква определяет величину заднего угла пластины. Если четвертая буква **N**, то это значит, что пластина без задних углов и для создания заднего угла ее необходимо наклонить в корпусе державки (на угол около 6°). Все пластины, закрепляемые рычагом за отверстии (система крепления **P**), не имеют задних углов.

Существуют правые (**R**), левые (**L**) и нейтральные (**N**) державки, что определяется направлением рабочей подачи. Нейтральные державки могут работать в двух противоположных направлениях. Обычно применяются правые державки, однако часто в револьверных головках используются левые державки, что вызвано расположением головки относительно линии центров станка. На рисунке изображена левая державка. В данном случае буква **L** означает левое исполнение державки.

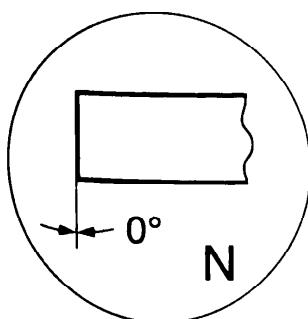


4

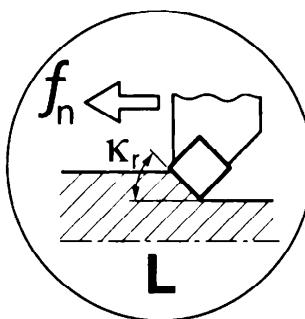

5

Система обозначения токарного инструмента


6 и 7. Размер державки характеризуется поперечным сечением хвостовика – высотой (**h**) и шириной (**b**), которые, соответственно, указываются в коде державки. На рисунке показана державка с хвостовиком высотой **32 мм** и шириной **25 мм**. Такие резцы широко применяются на револьверных станках и на станках других типов. Для резцовых головок модульной инструментальной системы в коде указывается величина смещения режущей вершины от оси головки (**f**).

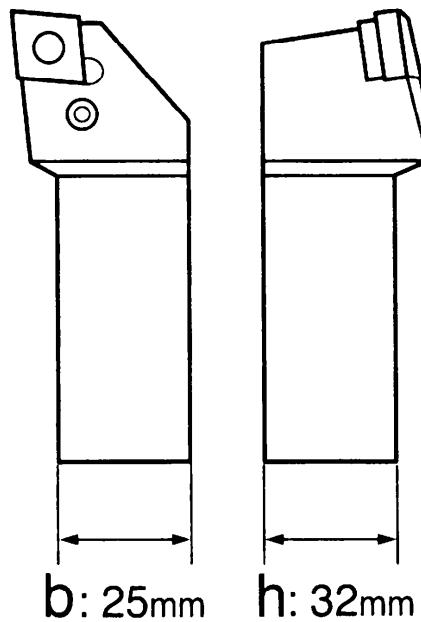

6


7

8 и 9. Длина державки (расстояние от вершины режущего лезвия до конца хвостовика) обозначается буквой. Существуют стандартные длины резцов в мм, которым присвоены буквы в порядке латинского алфавита в соответствии с увеличением длины. Для модульных резцовых головок под длиной понимается расстояние в мм от режущей кромки до базового торца головки. Некоторые из указываемых длин являются стандартными только для данного поставщика. В данном случае в обозначении стоит буква Р, значит длина державки – 170 мм.

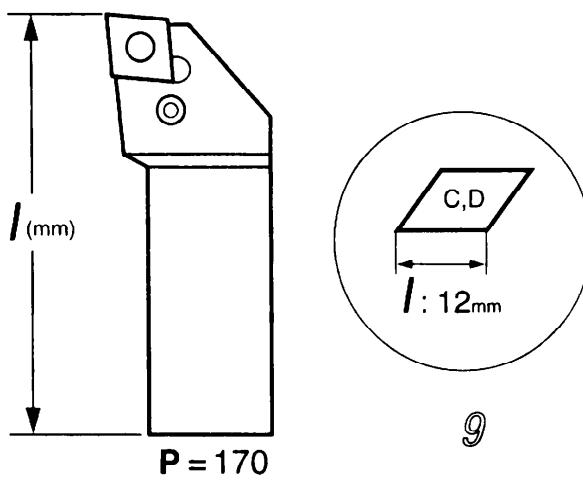



8

9

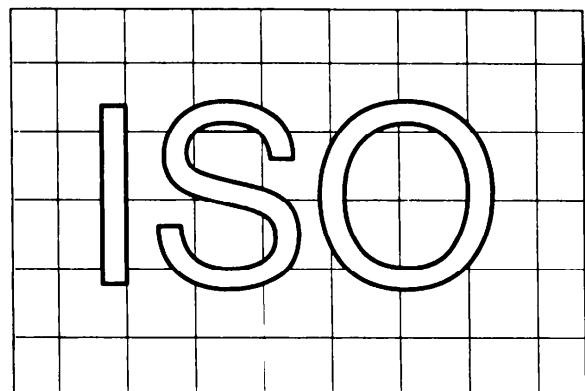


Длина режущей кромки (**I**) определяется размером пластины и ее формой, которые, в свою очередь, связаны с типоразмером державки. От длины режущей кромки зависит величина снимаемого припуска. Длина режущей кромки указывается в мм и в нашем случае составляет **12 мм** для ромбической пластины с углом при вершине 80° .

P C L N L 32 25 P12

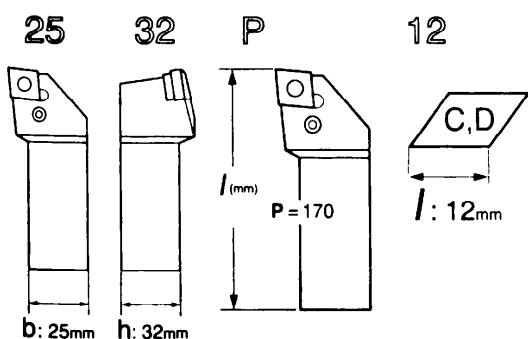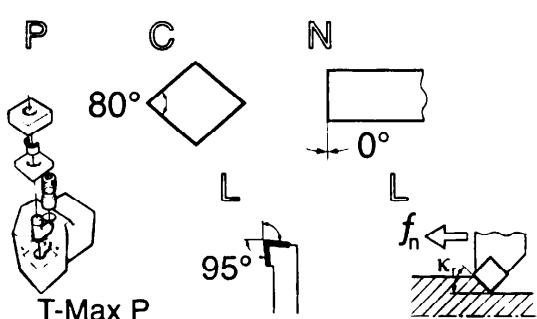

Система обозначения токарного инструмента

CNMG120412-PM

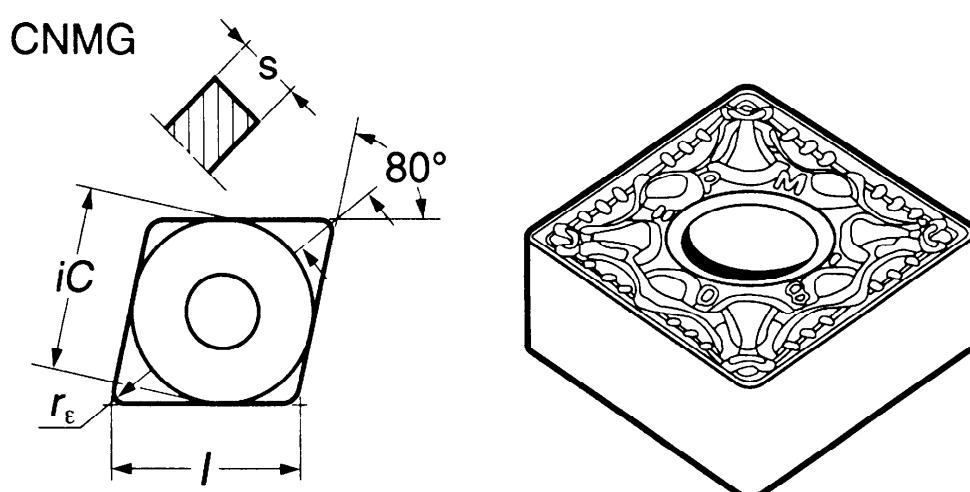


Обозначение режущей пластины


Режущие неперетачиваемые пластины обозначаются аналогично резцам. Пластина CNMG 120412-PM, которая показана на рисунке закрепляется на державке рычагом за отверстие – тип крепления Р и в каталоге CoroKey для нее указаны марки твердых сплавов и режимы резания.

1 и 2. Первая буква обозначает форму пластины. Ромбическая пластина с углом при вершине 80° обозначается буквой С.

Очень важным является наличие или отсутствие заднего угла на пластине, поскольку от этого зависит тип поса-


дочного гнезда под пластину. Величина заднего угла указывается во второй позиции обозначения. В нашем примере буква N означает, что пластина не имеет заднего угла и ее боковые поверхности перпендикулярны опоре.

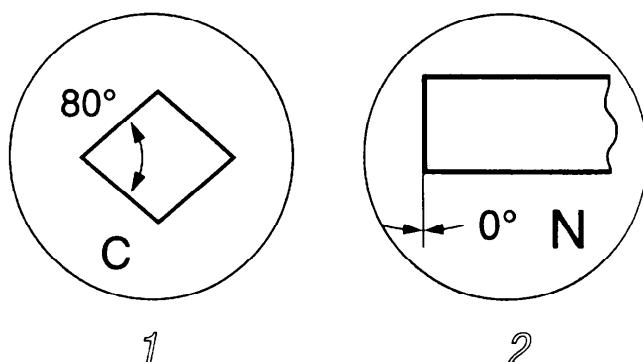

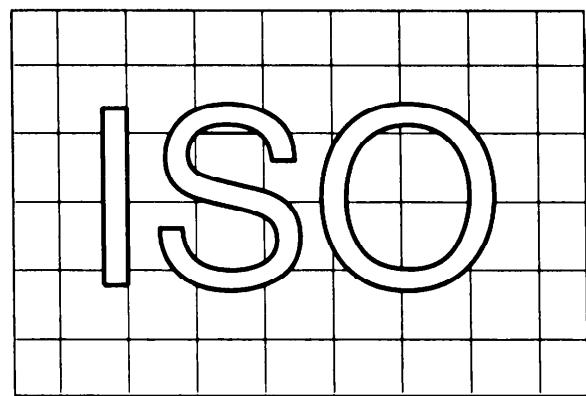

3 и 4. Следующая буква “говорит” о точности пластины по толщине (s) и по диаметру вписанной окружности (iC). Каждая буква соответствует определенному классу точности. В нашем примере буква **M** означает, что пластина размером 12 мм имеет допуск на вписанный диаметр $\pm 0,08$ мм и $\pm 0,13$ мм на толщину.


Конструктивные особенности пластины описываются следующей буквой. Существует 7 различных стандартизованных вариантов конструкций. Кроме того, стандарт предусматривает обозначение пластин специального исполнения. Конструктивно пластины отличаются по форме передней поверхности (она может быть плоская или со стружколомающей канавкой), по наличию отверстия, по количеству рабочих сторон (односторонние или двусторонние). В нашем примере буква **G** обозначает двустороннюю пластину со стружколомающей канавкой.

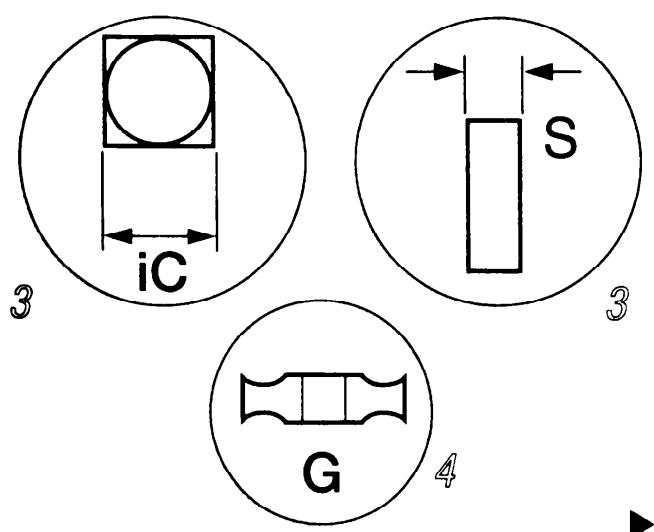


Система обозначения токарного инструмента

5. Цифры, стоящие на пятой позиции обозначения, определяют размер режущей кромки. В нашем примере **12** – это длина режущей кромки ромбической пластины с диаметром вписанной окружности 12,7 мм и углом в плане 80°.

6. Следующие две цифры обозначают толщину пластины (*s*). В нашем случае **04** означает, что толщина пластины 4,76 мм.

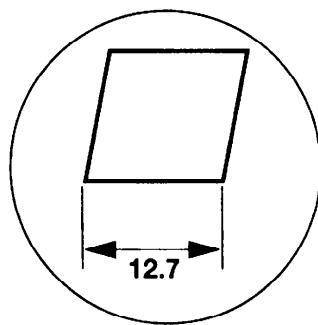



5

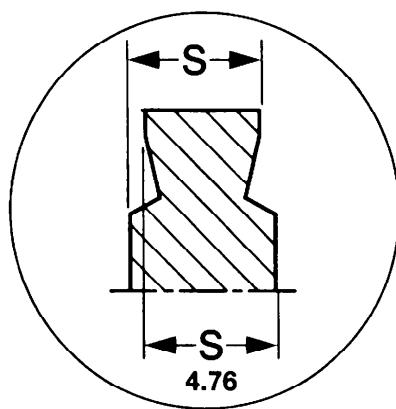

6

7. Радиус при вершине очень важен при выборе пластины. Пластины выпускаются с несколькими величинами радиуса при вершине. При выборе радиуса, в первую очередь, принимаются во внимание прочность вершины и необходимая шероховатость обработанной поверхности. В каталоге CoroKey даются 4 величины радиуса при вершине: 0,4 мм, 0,8 мм, 1,2 мм, 1,6 мм, которые, соответственно, обозначаются как 04, 08, 12, 16. Число **12** в нашем примере говорит о том, что выбрана пластина с радиусом при вершине 1,2 мм.

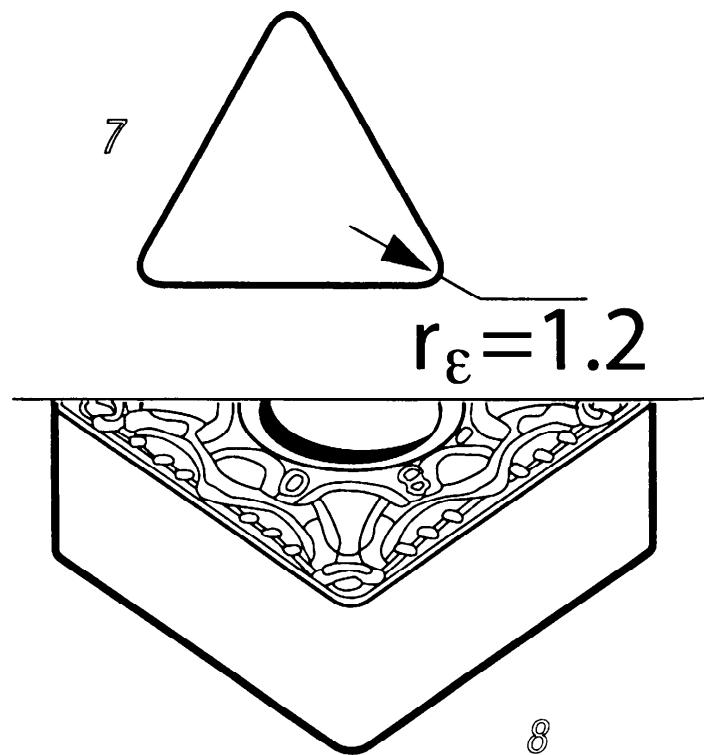

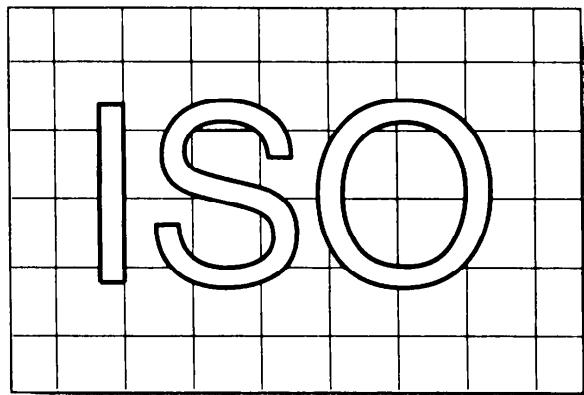


C N M G 12 04 12-PM


8. Последнее место в обозначении отведено для описания геометрии пластины. CoroKey предлагает три основные модификации для трех групп обрабатываемых материалов – Р, М и К. Геометрия РМ, указанная в примере обозначения, предназначена для обработки сталей группы Р обычной обрабатываемости. Эта геометрия достаточно универсальна и обеспечивает положительные передние углы для пластин без задних углов, обеспечивает надежное стружколомание при полувистовой и получерновой обработке на подачах от 0,15 до 0,5 мм/об и глубинах резания от 0,5-5,5 мм.

Вместо обозначения геометрии можно указать на этом же месте и другие характеристики режущей кромки – упрочняющие фаски, ленточки и т. п. Например, буква Т говорит об отрицательной ленточке на режущей кромке, далее указываются ширина ленточки (0,10 мм) и отрицательный угол (20°). Такие обозначения применяются для пластин с плоской передней поверхностью как твердосплавных, так и керамических.

Для того, чтобы заказать инструмент, а также проверить подходит ли пластина к имеющейся державке и может ли она обеспечить снятие припуска, необходимо знать принципы обозначения по ISO, которые описывались выше.

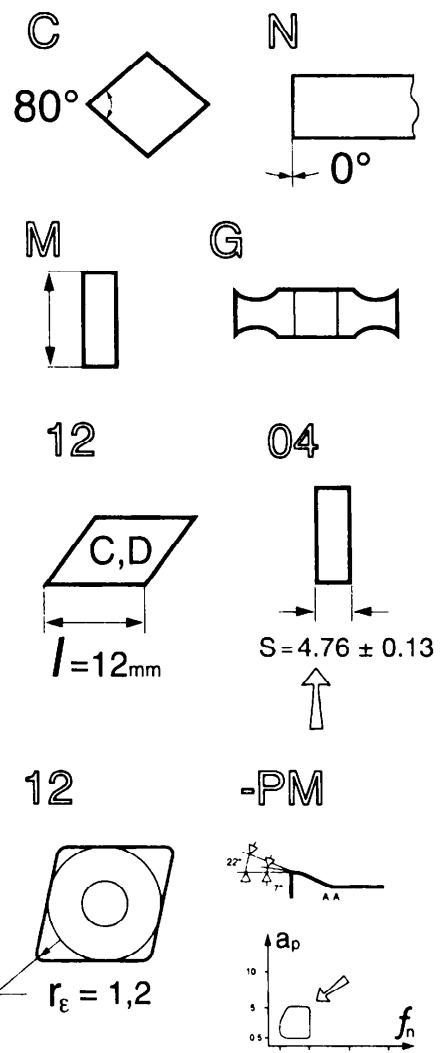


Резьбонарезание

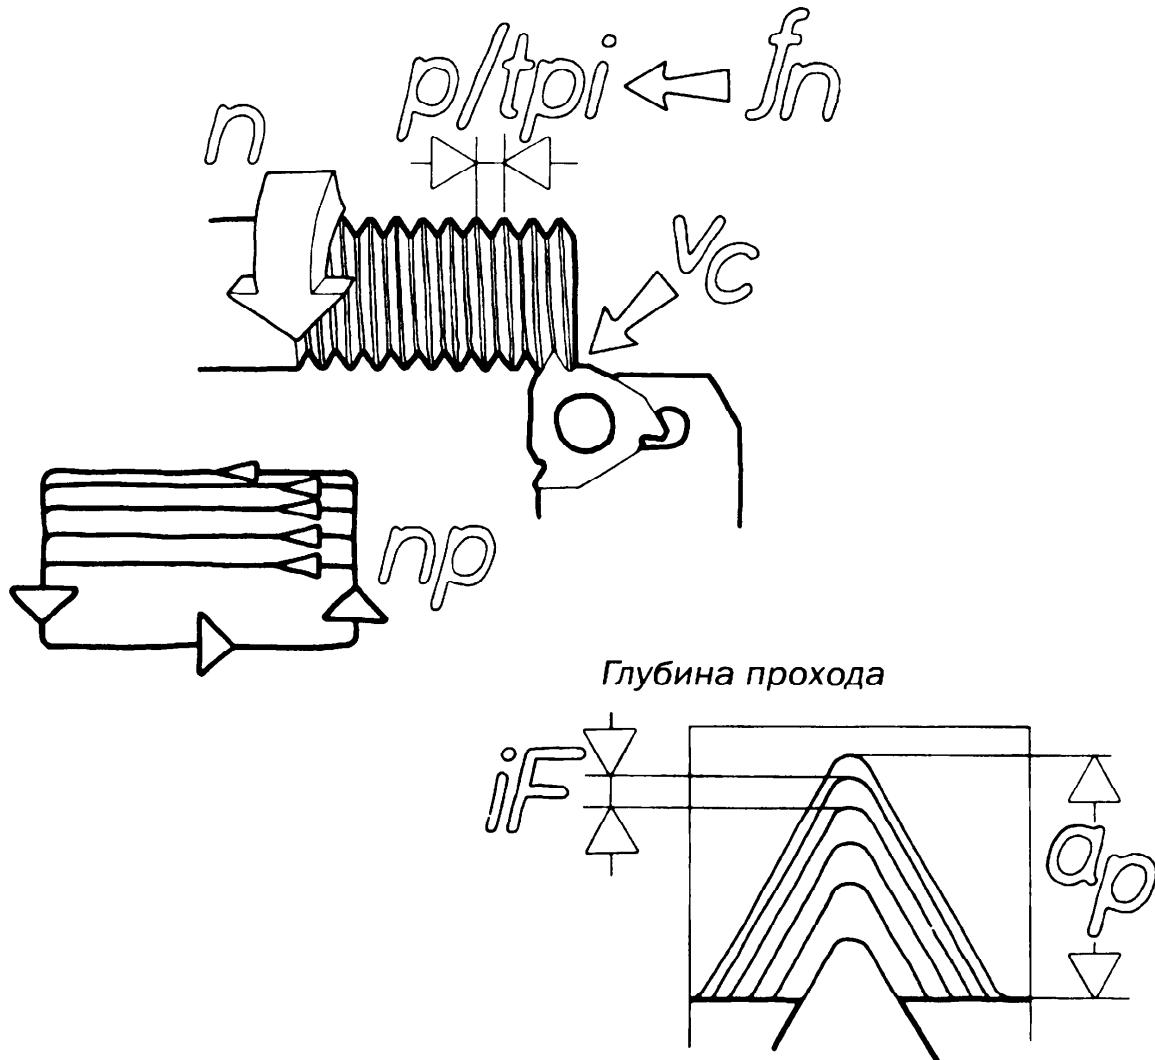

Неперетачиваемые пластины для нарезания резьбы

Резьба — основной элемент многих деталей. Резьбы небольших диаметров обрабатываются метчиками и плашками, а при большем диаметре резьбы обработку рекомендуется производить точением или фрезерованием. В на-

стоящее время нарезание резьбы — обычная операция для токарных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, которая выполняется неперетачиваемыми сменными резьбовыми пластинами с высокой производительностью и надежностью. Профили резьбовых пластин по форме соответ-

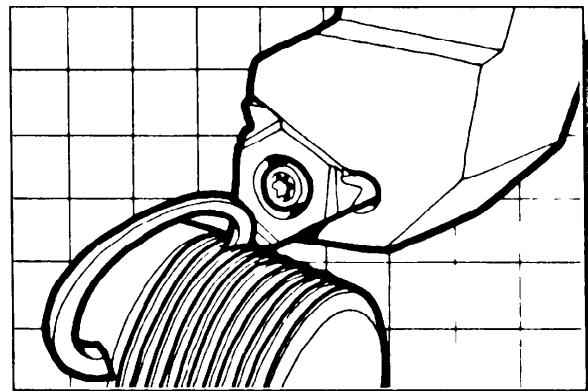

ствуют профилю резьбы, которую они предназначены нарезать. Например, метрическую, UN, Whitworth и т.д.

Величина подачи (f_n) является ключевым фактором при нарезании резьбы, т.к. она должна соответствовать шагу резьбы (p – шаг метрической резьбы, tpi – шаг дюймовой резьбы). Использование современных неперетачиваемых пластин, способных к работе на высоких скоростях резания, подразумевает высокие величины подач, равные шагу нарезаемой резьбы. Согласование шага резьбы и величины подачи наоборот облегчается ходовыми винтами токарных станков при ручном управлении или специальными управляющими программами для станков с ЧПУ.

При нарезании резьбы пластина делает определенное число врезаний (проходов) вдоль нарезаемой поверхности заготовки. Угол при вершине, самая чувствительная часть режущей кромки, при этом не перегружается, т.к. полная глубина профиля резьбы делится на несколько проходов. Так, если глубина резания за один проход (iF) равна 0,15 мм, а полная глубина резания (a_p) на весь профиль резьбы – 0,94 мм, то метрическая резьба с шагом 1,5 мм будет нарезана за 6 проходов (n_p). Рекомендуется уменьшать глубину резания по мере углубления резца в заготовку, поскольку при этом увеличивается эффективная длина режущей кромки.



Резьбонарезание


Способы врезания


Существует три способа врезания пластины при нарезании резьбы, при этом окончательно обработанный профиль одинаков, но отличаются форма стружки, износ инструмента и качество резьбы.

Радиальное врезание (1) – наиболее распространенный и самый простой способ, при котором направление подачи при врезании перпендикулярно оси резьбы. Обеспечивает высокую точность профиля и равномерный износ пластины. Этот способ очень хорош для нарезания мелких резьб и при обработке закаленных материалов.

Не рекомендуется для резьб с крупным шагом из-за формирования жесткой V-образной стружки и повышенного давления на вершину.

Модифицированное врезание (2) – это способ, когда врезание происходит вдоль прямой, расположенной под небольшим углом к стороне профиля резьбы. Отклонение направления врезания в 3° - 5° делает нагрузку на пластину более благоприятной и повышает точность профиля резьбы. Данный способ дает возможность направить стружку в нужную сторону. Улучшается сход стружки и процесс резания приближается к продольному точению.

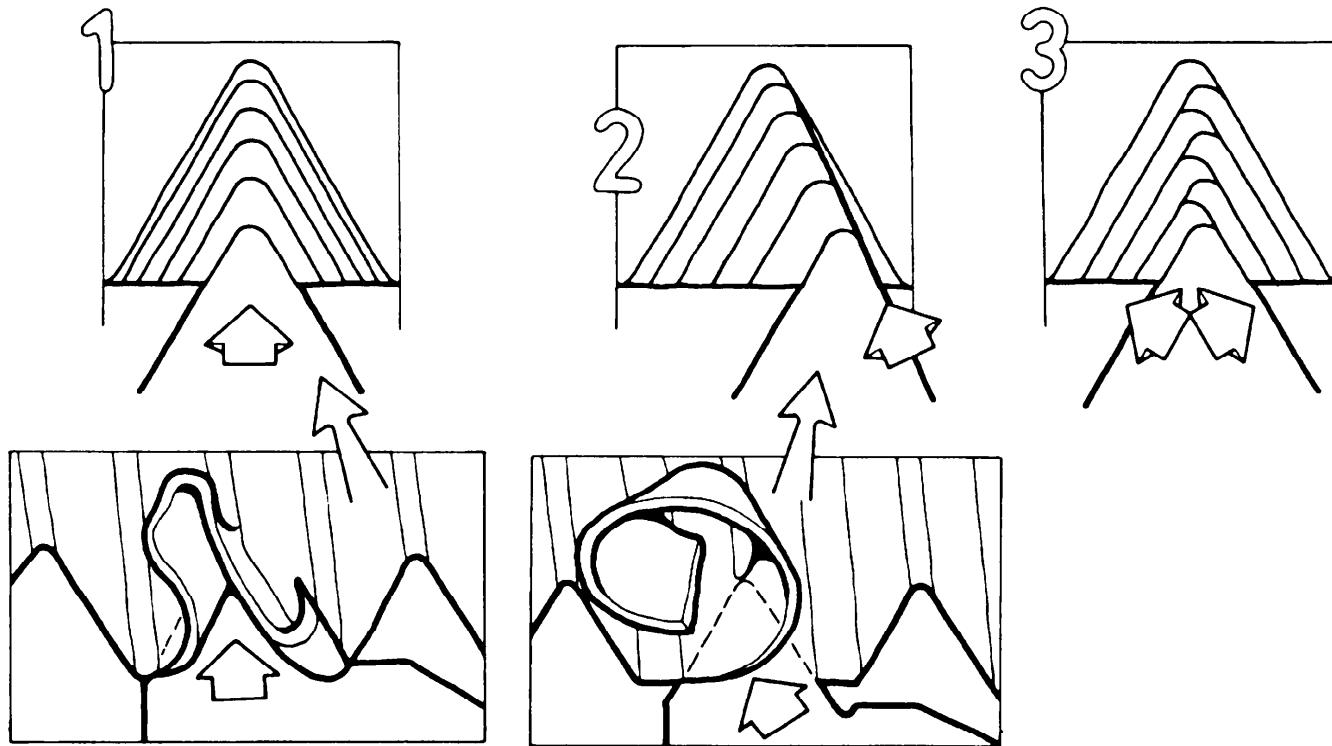

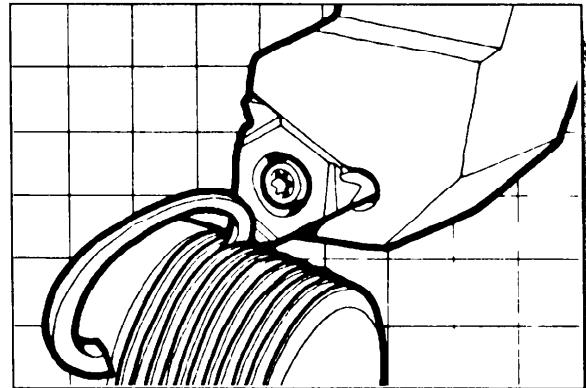

При использовании резьбовых пластин с геометрией С уменьшается образование тепла на режущей кромке и повышается надежность операции. Используя указанный способ, можно уменьшить тенденцию к возникновению вибраций, особенно при обработке резьб с большим шагом, когда значительно увеличивается эффективная длина режущей кромки.

Боковое двустороннее врезание (3) обычно применяется при обработке резьб с большим профилем. Сначала делается несколько проходов при врезании в одну сторону, затем резец углубляется и делается несколько проходов при врезании в другую сторону, и так до тех пор, пока не будет полностью обработан весь профиль. Этот способ врезания обеспечивает минимальный и равномерный износ пластины, особенно при нарезании резьб с крупным шагом. Последние проходы могут быть сделаны с радиальным врезанием для повышения точности профиля.

Очень крупные резьбы обрабатываются начерно простой трехгранной пластиной, закрепленной на державке типа МТЕН, а последний проход выполняется резьбовой пластиной.



Резьбонарезание

Типы пластин для резьбонарезания

Существует три типа пластин для нарезания резьб:


- пластины с полным профилем (1), которые обрабатывают полный профиль резьбы, включая вершины. Для каждого профиля и шага резьбы нужна отдельная пластина. Не требуется особой точности по наружному диаметру, поскольку допускается выступание вершин резьбы на 0,03-0,07 мм. Снятие заусенцев после нарезания резьбы обычно не производится, за исключением заходной части резьб при обработке мягких материалов.
- пластины с неполным профилем или V-профилем (2) могут быть использованы для обработки резьб с различными шагами при одном угле профиля резьбы, т.к. вершины резьб ими не обрабатываются. При резании такими пластинами необходимо предвари-


тельно и достаточно точно обработать наружный диаметр, кроме того, требования к радиусу на вершине резьбы не должны быть жесткими.

- многозубые пластины (3) обрабатывают полный профиль резьбы при меньшем числе проходов, что приводит к повышению производительности и стойкости пластин по сравнению с однозубыми обычными пластинами с полным профилем. При обработке резьбы многозубой пластиной длина прохода несколько увеличивается, требуется большая жесткость станка, так как увеличивается длина режущих кромок, находящихся в резании. Врезание должно производиться в соответствии со специальными рекомендациями.


Основные параметры резьбы

К основным параметрам резьбы относятся диаметр (**d**) и шаг (**p**). Шаг – это расстояние, измеренное вдоль оси

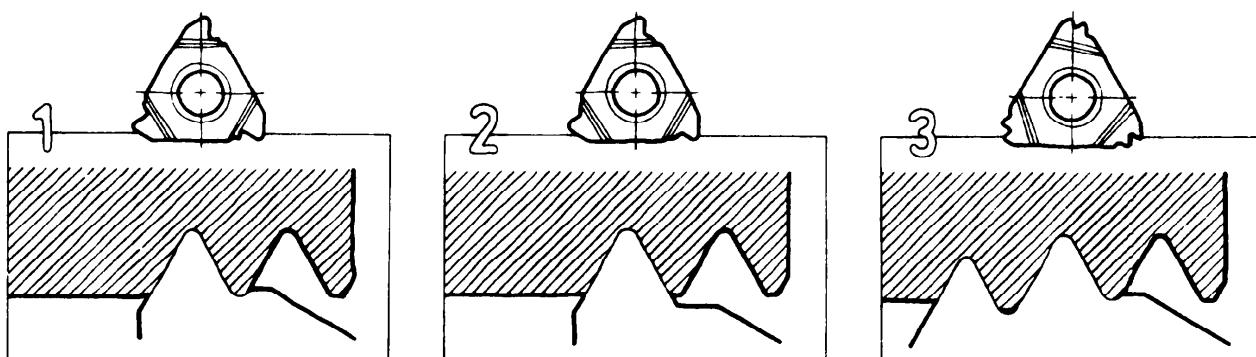

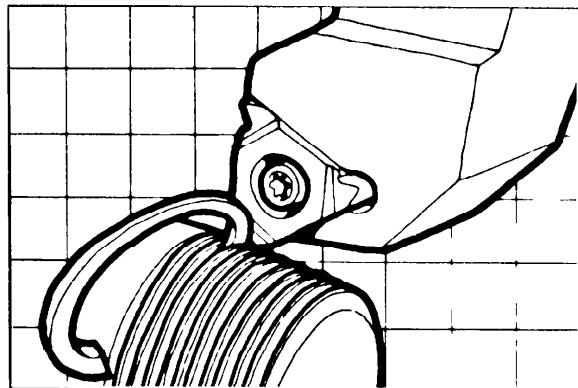

резьбы между идентичными точками профиля на соседних витках. Если развернуть один виток на плоскость, то он представляет собой треугольник, базовый катет которого – длина окружности, второй катет – шаг резьбы, гипотенуза – винтовая поверхность резьбы, а угол между ней и базовым катетом – угол подъема резьбы. Таким образом, резьба полностью определяется диаметром и шагом. Обозначение резьбы М 30 x 1,5 говорит, что это метрическая резьба с диаметром 30 мм и шагом 1,5 мм.

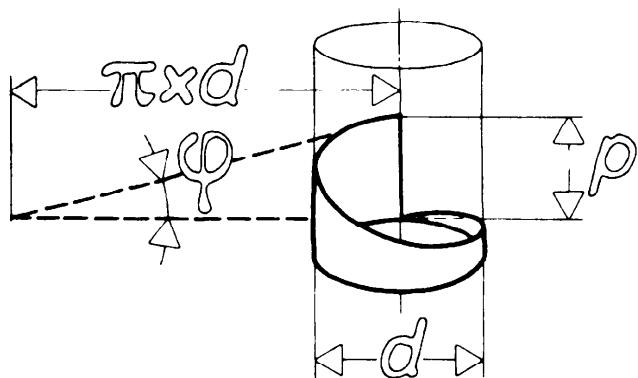

Наклон резьбонарезных пластин


В обработке металлов резанием большое значение имеют задние углы, а при нарезании резьб особенно существенны задние углы на боковых сторонах профиля резьбовой пластины. Они влияют на количество выделяемого тепла, износ и стойкость пластины, качество резьбы и надежность выполнения операции.




Резьбонарезание


Угол наклона пластины в корпусе державки должен быть равен углу подъема резьбы. В этом случае задние углы на обеих сторонах профиля резьбы будут одинаковы, в противном случае они будут различаться.

Однаковые задние углы на обеих сторонах профиля являются обязательным условием для обеспечения удовлетворительного резьбонарезания. Тангенс угла наклона пластины определяется как отношение шага резьбы к длине окружности по среднему диаметру (D_c), формула приведена ниже.

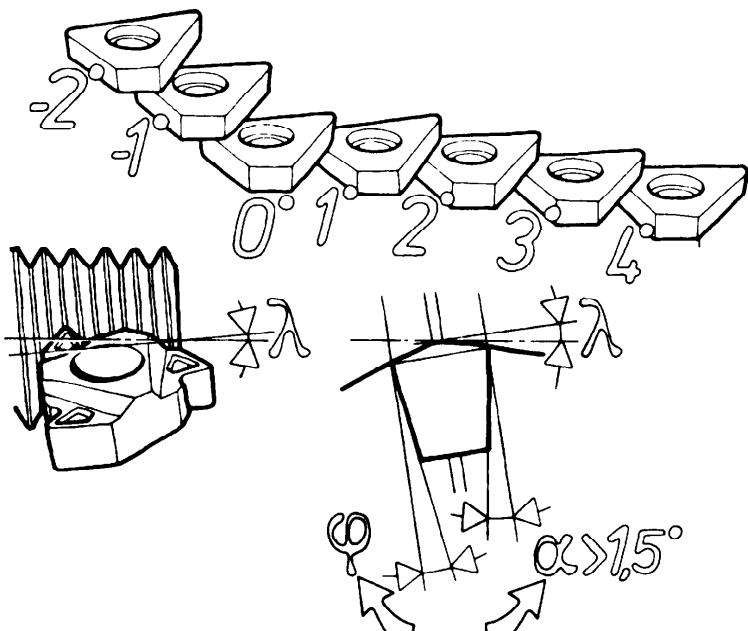


Обычно этот угол равен 1° и именно с таким углом выполняются опорные пластины, которыми комплектуются резьбовые державки по умолчанию. Как видно из приведенной диаграммы, область с углом $\lambda=1^\circ$ занимает центральное место. Если нарезаемая резьба имеет другой угол подъема, то можно укомплектовать державку опорными пластинами с углами наклона от -2° до $+4^\circ$ с интервалом в 1° , при этом положение режущей вершины по высоте не изменяется. Отрицательный угол наклона необходим для нарезания левых резьб правыми резцами и наоборот. Расточные оправки для нарезания резьб в отверстиях малых диаметров не имеют опорных пластин, поэтому посадочные поверхности гнезд под пластины выполняются на них с углом наклона 1° или 2° .

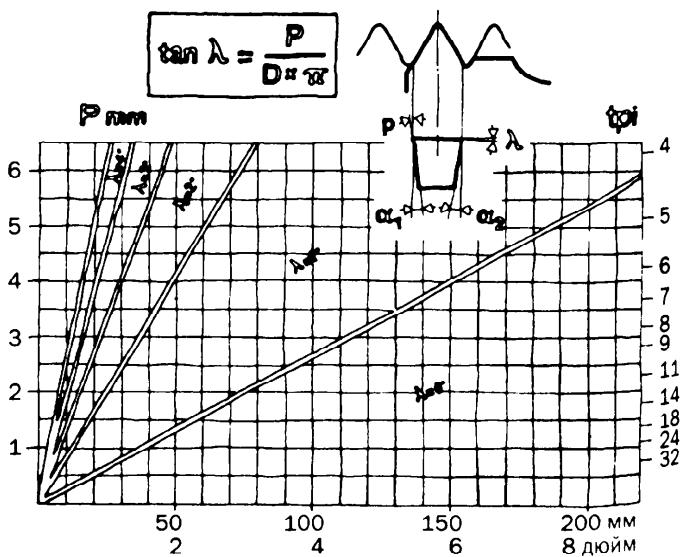

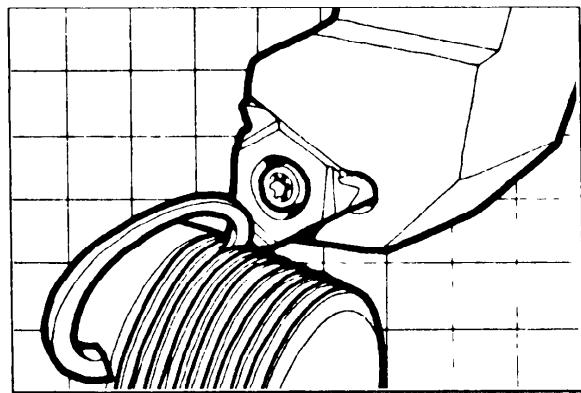


Задний угол, врезание и выход из заготовки

Чем меньше угол профиля резьбы, тем меньше задние углы на режущих кромках пластин при ее нарезании. Некоторые круглые и трапециедальные резьбы имеют углы профиля около 30° , поэтому особенно важно, чтобы опорная пластина обеспечивала необходимые задние углы при установке режущей пластины в гнезде. Радиальные задние углы при обработке внутренних резьб должны быть больше, чем при обработке наружных (см. рисунок ниже) и, соответственно, посадочные поверхности в корпусах державок имеют различные наклоны. Кроме того, резьбовые пластины для наружной и внутренней обработки различны и не взаимозаменяемы, т.к. замена может привести к искажению профиля резьбы.

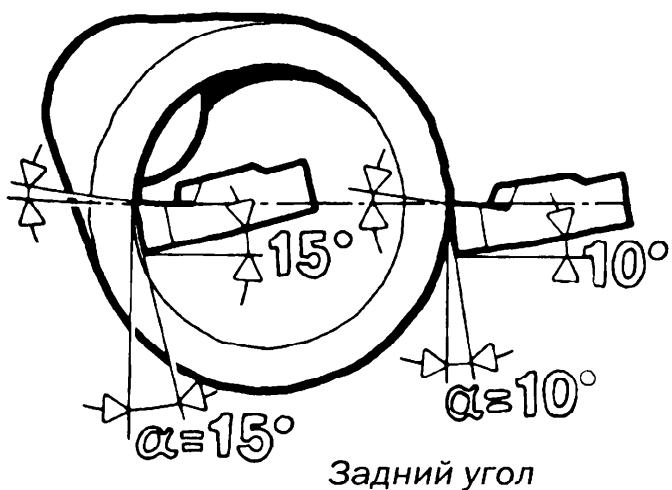


Резьбонарезание

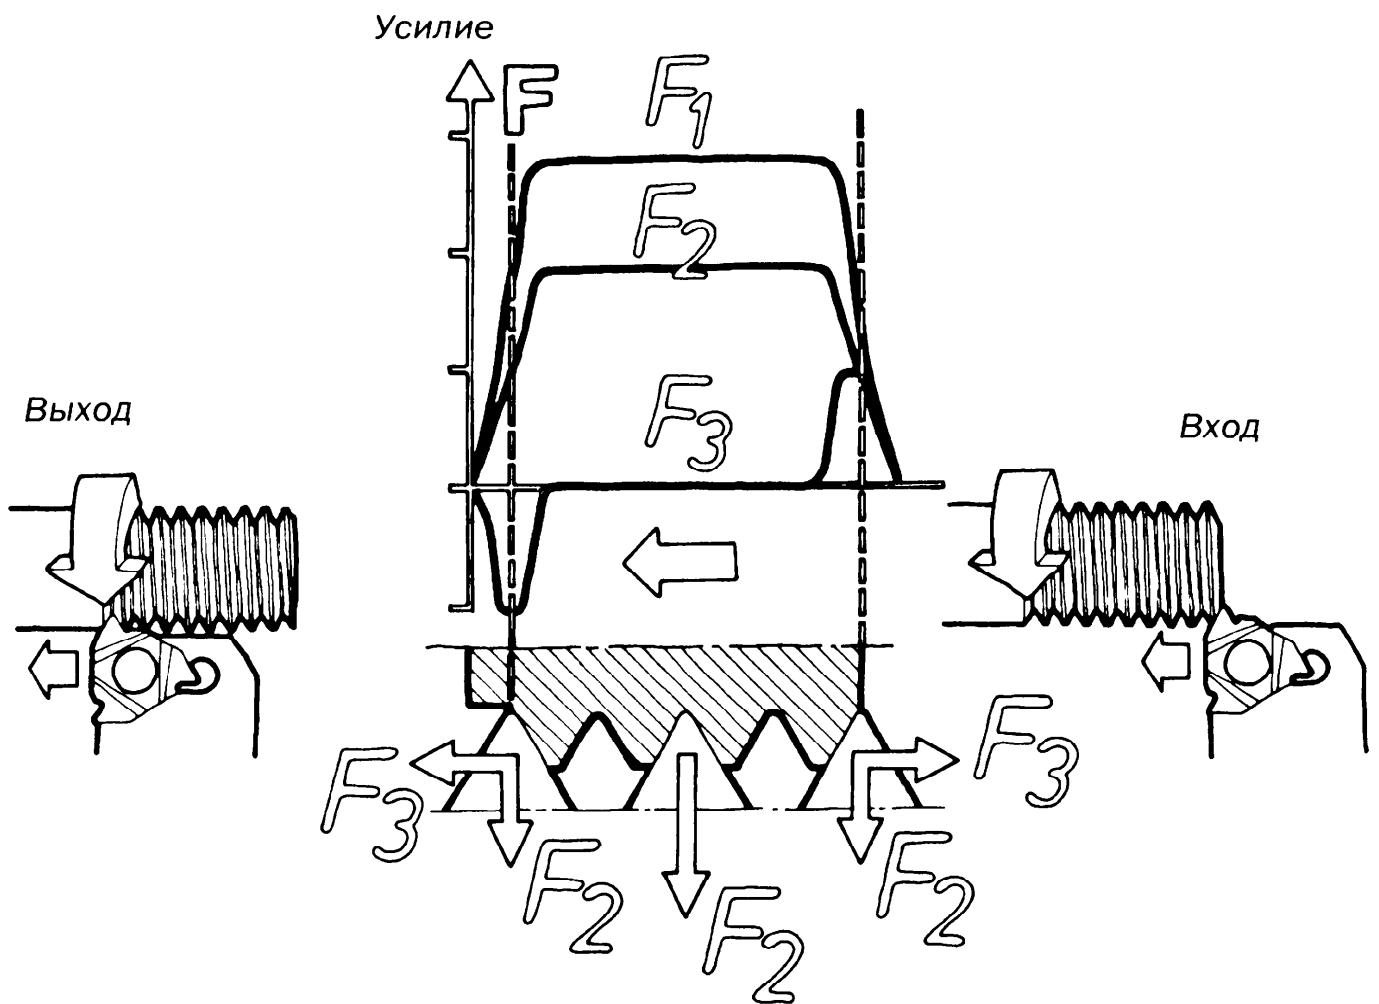

Задние углы на боковых сторонах профиля при обработке круглых и плоско-вершинных резьб значительно меньше, чем при островершинном профиле резьбы. Надо стремиться, чтобы боковые задние углы не были бы меньше $1^{\circ}30'$.

При нарезании резьб наиболее опасны моменты входа инструмента в заготовку и выхода из нее. Резьбовые пластины плохо воспринимают ударные

нагрузки при входе и наиболее склонны к смещению относительно посадочного гнезда, чем большинство токарных пластин. При смещении пластины нарезаемая резьба может выйти из поля допуска. Усилия резания в процессе обработки достаточно стабильны, однако при врезании и выходе при каждом проходе наблюдаются значительные колебания силы резания.

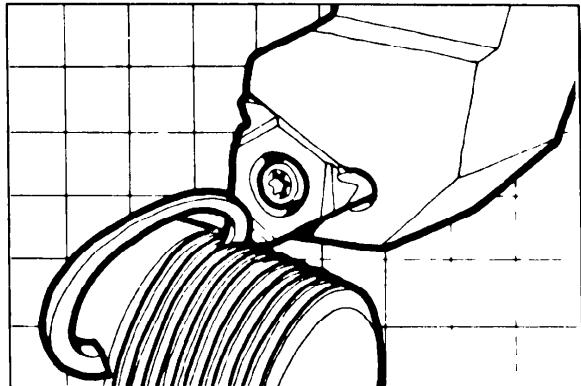

Параметры режима резания следует выбирать так, чтобы в момент входа и выхода не происходили поломки. Для нарезания различных типов и размеров резьб существуют свои рекомендации по числу проходов и глубине резания для каждого прохода. Например, метрическая резьба с шагом 0,5 мм обрабатывается за 4 прохода, а с шагом 6 мм за 16 проходов.


Количество проходов, рекомендованное для первого выбора, должно быть опробовано в реальных условиях. Если оно слишком велико, то будет наблюдаться повышенный износ по задней поверхности пластины, а если мало, то возможны поломки вершины или пластическая деформация из-за интенсивного нагревания и высокого давления.

Условия резьбонарезания

Современные неперетачиваемые пластины для нарезания резьб обеспечивают высокую эффективность и надежность процесса обработки, а также высокое качество нарезаемой резьбы при соблюдении необходимых условий:

- для правильного определения припуска, перед резьбонарезанием проверьте диаметр заготовки
- проверьте установку режущей кромки относительно среднего диаметра
- убедитесь, что используется соответствующая геометрия пластины (универсальная, F или C)
- убедитесь, что величины боковых задних углов равны и достаточны (угол на опорной пластине)
- если получена некачественная резьба, то следует проверить все, включая станок
- проверьте наличие программного обеспечения для резьбонарезания на станках с ЧПУ
- оптимизируйте метод врезания, количество проходов и величину срезаемого за проход припуска
- убедитесь в правильном выборе скорости резания


Отрезка и обработка канавок

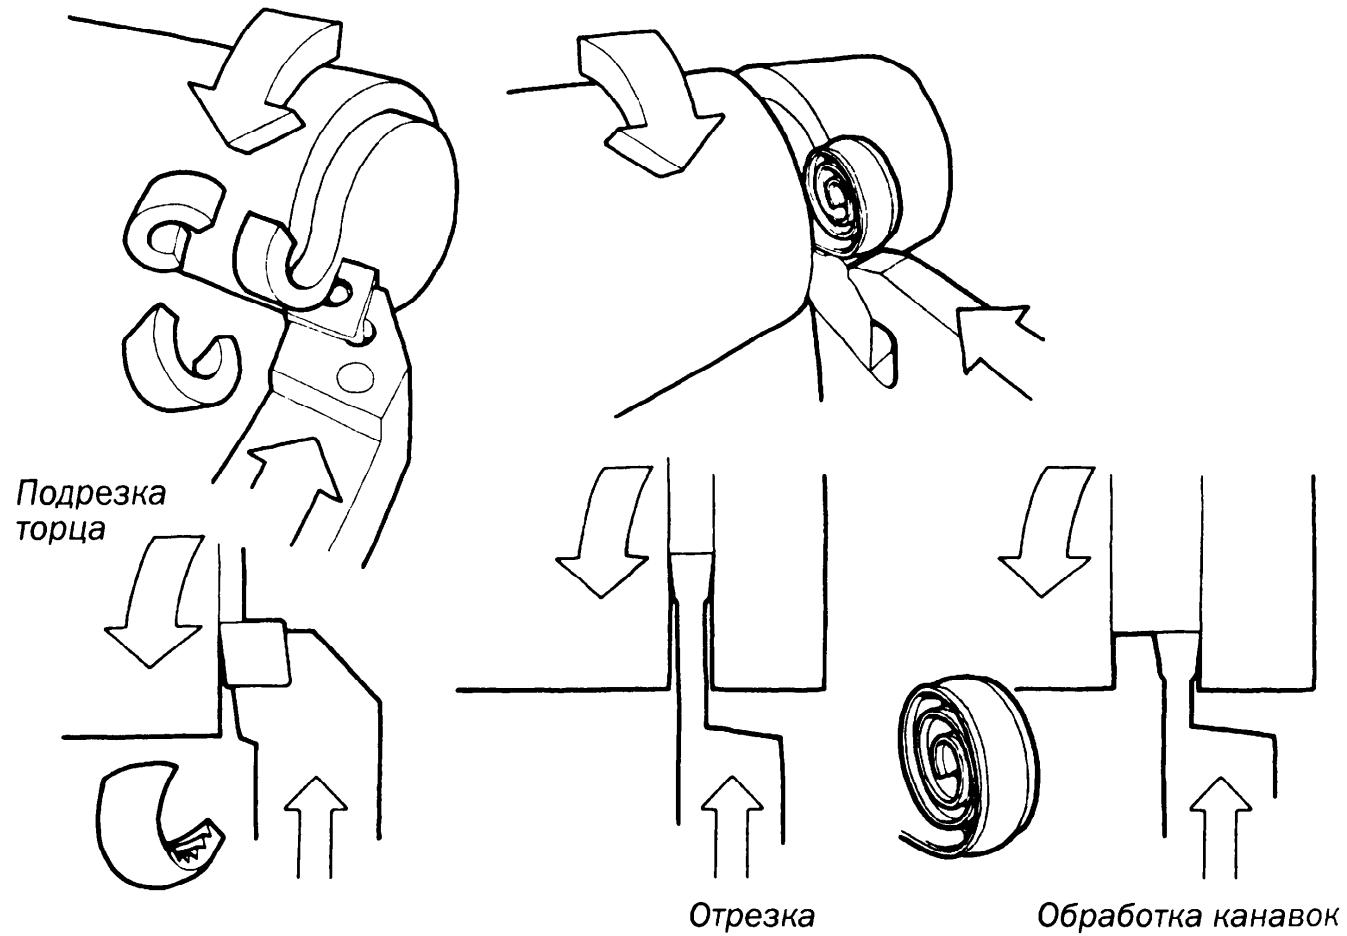

Радиальная подача

Эффективность отрезки, даже на специальных отрезных станках, в первую очередь зависит от инструмента. В настоящее время современные отрезные резцы с неперетачиваемыми пластинами обеспечивают тот же уровень производительности, что и проходные токарные инструменты со сменными пластинами.

При отрезке основная задача – обеспечить отделение детали от заготовки с достаточной производительностью и надежностью, для чего осуществляется подача инструмента в направлении перпендикулярном оси детали на величину радиуса. При обработке канавок подача инструмента происходит также в радиальном направлении только с той разницей, что при конечном положении

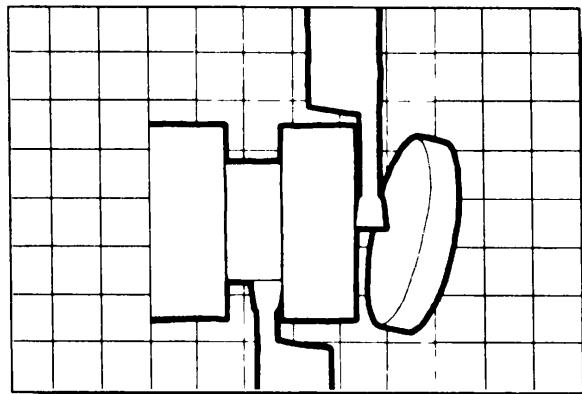

инструмент не достигает оси детали. При обработке канавок, которые обычно не очень большой глубины, условия работы инструмента несколько легче, однако возникают дополнительные требования по точности и шероховатости поверхности.


Процесс резания при отрезке в какой-то мере аналогичен подрезке торца, когда подача инструмента осуществляется в направлении оси детали. Особенность отрезки – наличие обрабатываемого материала с двух сторон режущей пластины и небольшая ширина режущей пластины, что обеспечивает минимальный расход обрабатываемого материала. Все это и определяет дополнительные требования к инструменту для отрезки.

При движении инструмента к оси детали и постоянной частоте вращения шпинделя, скорость резания уменьшается и достигает нулевого значения на оси детали, что очень неблагоприятно для режущей кромки. По мере приближения к центру возрастает давление на режущую кромку, т.к. скорость резания снижается до нуля.

Одной из важнейших проблем при отрезке является удаление стружки. Очень сложно обеспечить ломание стружки при значительном углублении резца в заготовку, поэтому основной задачей является надежное удаление стружки без надиров на обработанной



Отрезка и обработка канавок

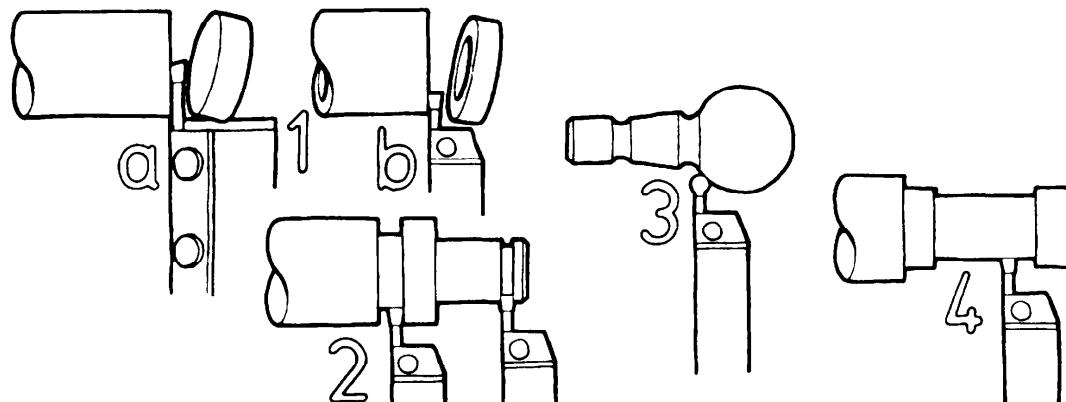

поверхности, которая решается за счет геометрии передней поверхности режущей пластины. При плохом отводе стружки возможно значительное ухудшение шероховатости обработанной поверхности и пакетирование стружки, ведущее к поломке резца.

Универсальность

Современный инструмент для отрезки и обработки канавок не только высоко-производителен, но и универсален. Большинство токарных операций может быть выполнено этим инструментом, включая такие, как:


- 1а. Отрезка прутков
- 1б. Отрезка труб
2. Обработка канавок разных размеров и различного назначения
3. Профильная обработка с использованием соответствующей пластины
4. Точение в двух направлениях с использованием соответствующих пластин.

Могут выполняться и другие операции, такие как обработка внутренних канавок, торцевых канавок, расточка, обработка выточек и выборок для выхода шлифовального круга, точение алюминиевых колес. Основное преимущество современного инструмента – стандартные посадочные поверхности и размеры практически для всех видов пластин. Это означает, что одним и тем же инструментом, меняя только пластины, можно производить различные операции.

Типы резцов

Современный инструмент для отрезки и обработки канавок состоит из державки и неперетачиваемой сменной пластины. В каталоге Согоkey даны два основных типа резцов.

Первый – резцовый блок и корпус-лезвие для закрепления режущих пластин (тип 151.2), применяется для отрезки больших диаметров и обработки глубоких канавок. Корпус-лезвие устанавливается с минимальным вылетом.

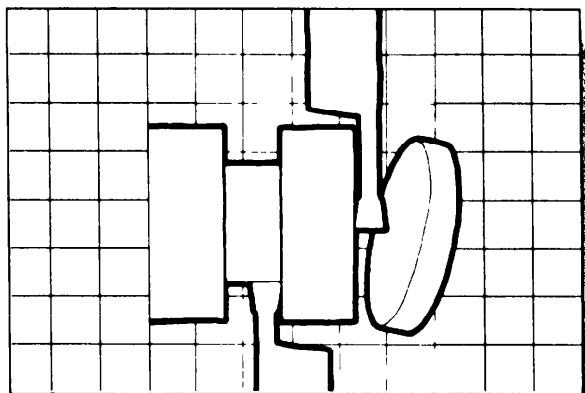

достаточным для обработки стали, обеспечивая при этом максимально возможную жесткость. Режущая пластина закрепляется в пазу корпуса лезвия только за счет пружинящих свойств корпуса. Закрепление и высвобождение пластины производится специальным ключом, что предотвращает повреждение режущих кромок.




Второй –
державка с
пластиначатой
передней частью при
стандартном поперечном
сечении всего корпуса
(тип 151.22).

Это позволяет разместить винт, который более надежно закрепляет пластину. Такие резцы обеспечивают высокую жесткость, но из-за фиксированной длины пластиначатой части ограничивают технологические возможности небольшими глубинами врезания.



Отрезка и обработка канавок

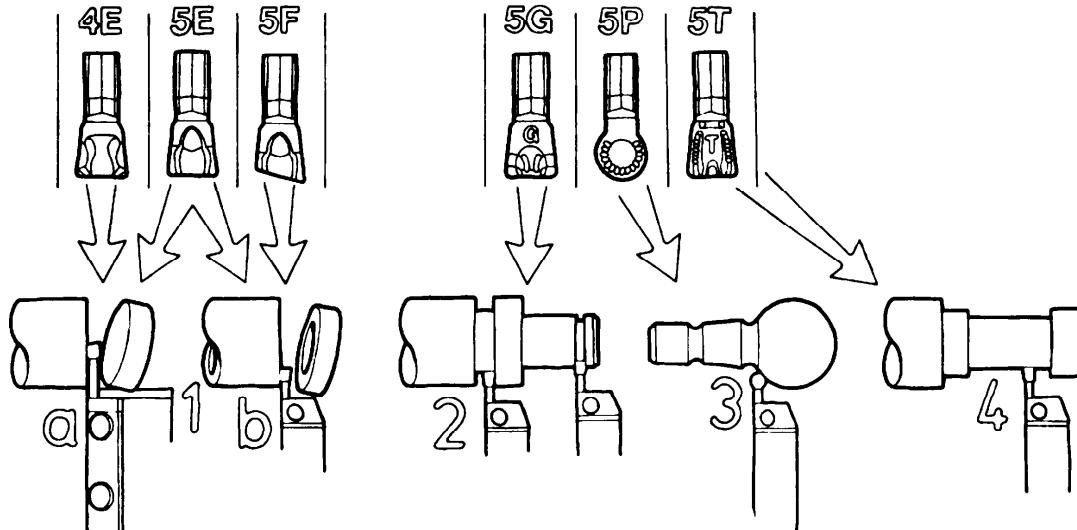

Геометрия передней поверхности неперетачиваемых пластин создавалась с учетом особенностей тех операций, для выполнения которых они предназначались. Основные операции и соответствующие им геометрии пластин приведены ниже:

- для отрезки прутков следует использовать пластины геометрии 4Е, 5Е
- для отрезки труб следует использовать пластины геометрии 5Е, 5F
- для обработки канавок – пластины геометрии 5G
- для профильной обработки – пластины геометрии 5Р
- для точения – геометрии 5Т




Если для выполнения операции не требуется большого вылета, который обеспечивается резцом с выдвигающимся корпусом – лезвием (тип 151.2), то следует использовать резец типа

151.22, который обеспечивает наибольшую жесткость при ограниченном вылете. Эти два типа резцов обеспечивают широкие технологические возможности, позволяя выполнять операции с различными глубинами реза при максимально возможной жесткости.

Основные параметры при отрезке и обработке канавок

Основными параметрами, определяющими операции отрезки и обработки канавок, являются:

- скорость резания (v_c)
- частота вращения шпинделя (n), число оборотов в минуту
- радиальная подача (f_{nx})
- глубина врезания, допускаемая резцом (a_r)
- ширина пластины (l_a)

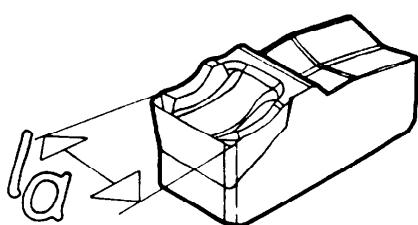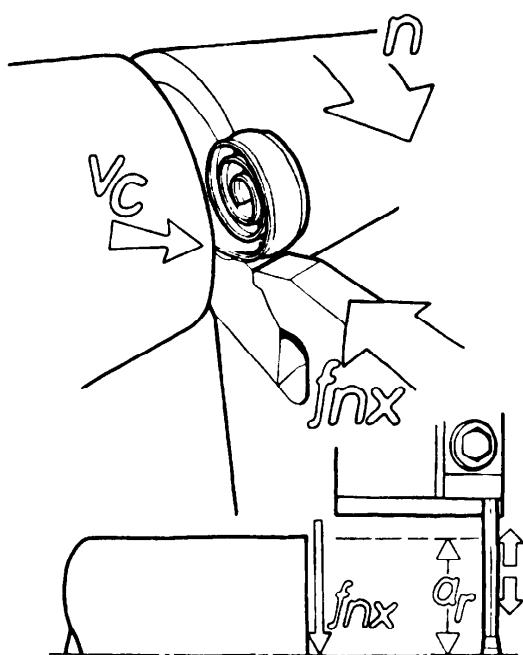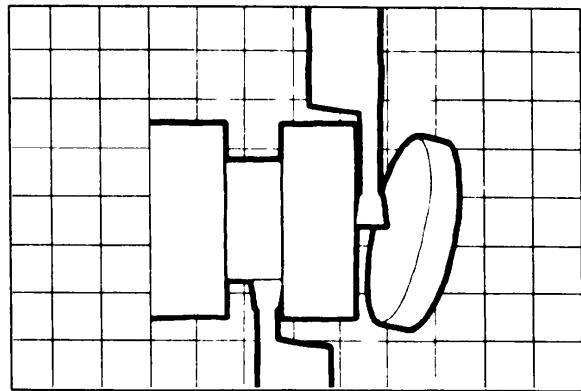


Каждая из пластин исполнения N, R или L имеет свою область применения. Нейтральные пластины с более прочными режущими вершинами обеспечивают хорошую шероховатость обработанной поверхности, точность обработки, стойкость инструмента и хорошее стружкодробление.

Пластины с углом в плане, отличном от 90° , используются для случаев, когда




Главный угол в плане

Существуют три вида режущих пластин: нейтральные (N), у которых главная режущая кромка перпендикулярна направлению подачи, правые (R) и левые (L), у которых режущая кромка отклонена от этого направления на небольшой угол ϕ_r в ту или другую сторону (см. рисунок).

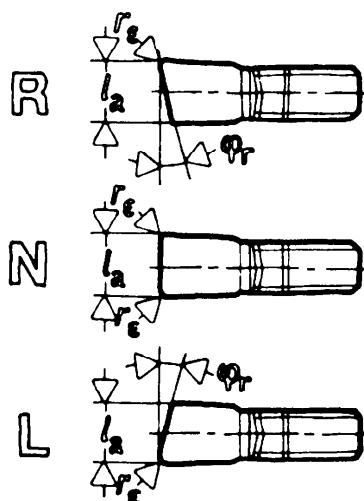


Отрезка и обработка канавок

стремятся избежать бобышки на торце детали, которая обычно образуется при резании нейтральной пластиной. Пластины типа R предотвращают образование бобышек на

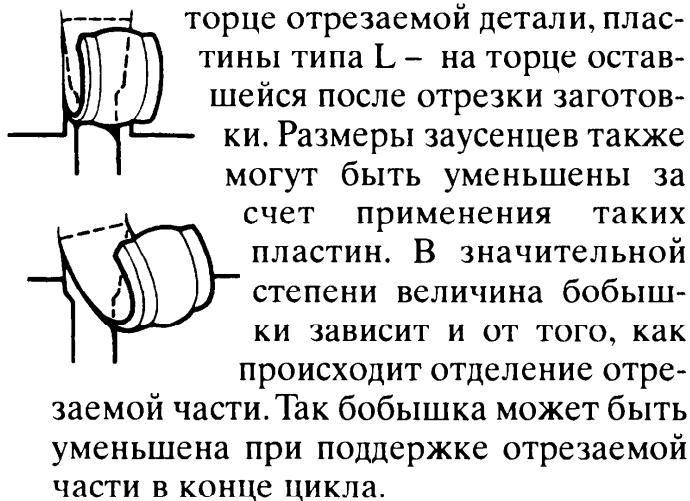

торце отрезаемой детали, пластины типа L – на торце оставшейся после отрезки заготовки. Размеры заусенцев также могут быть уменьшены за счет применения таких пластин. В значительной степени величина бобышки зависит и от того, как происходит отделение отрезаемой части. Так бобышка может быть уменьшена при поддержке отрезаемой части в конце цикла.

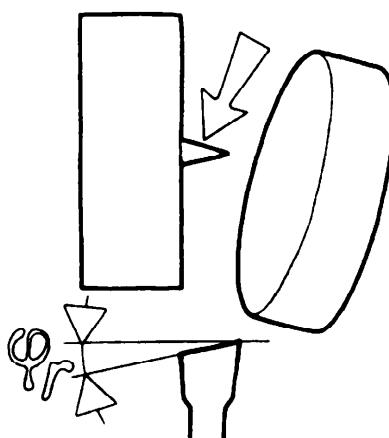



Эксплуатационные факторы

Уменьшение параметров режима резания при смещении режущей кромки к оси детали позволяет значительно снизить нагрузку на режущую кромку.


При приближении к центру для уменьшения размеров бобышки следует снижать подачу на 75%, уровень скорости резания не должен способствовать возникновению вибраций.

Достаточно большое значение при отрезке и обработке канавок имеет точное положение режущей кромки вдоль оси детали. Всякое отклонение ведет к увеличению нагрузки на режущую кромку и в результате к неплоскости обрабатываемой поверхности. Также могут возникнуть вибрации и ухудшится отвод стружки.

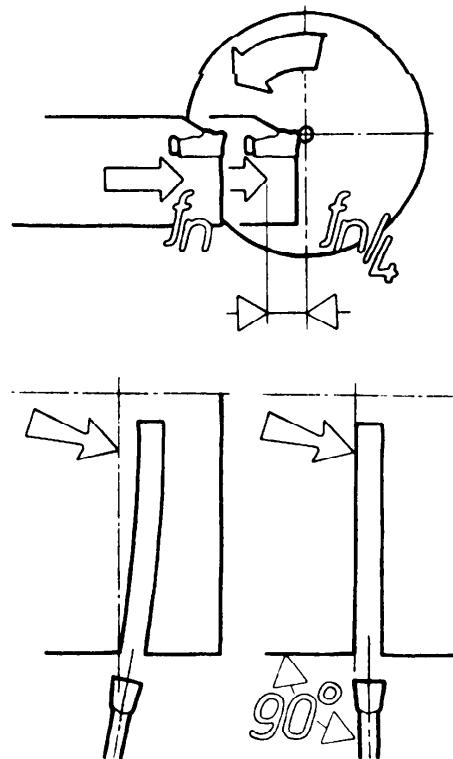

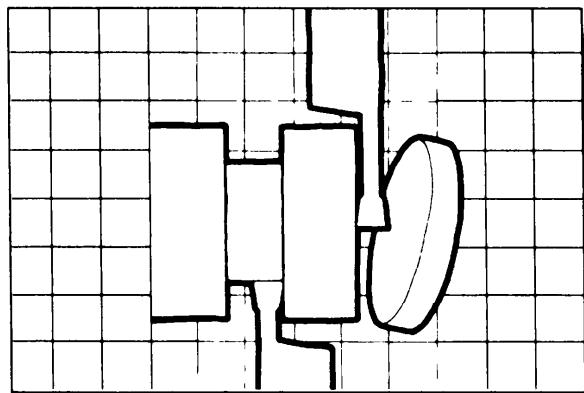

Отклонение положения режущей кромки от центра по высоте более чем на 0,1 мм может привести к увеличению усилий резания, увеличению трения между инструментом и обрабатываемой поверхностью, увеличению размеров бобышки и уменьшению стойкости инструмента.

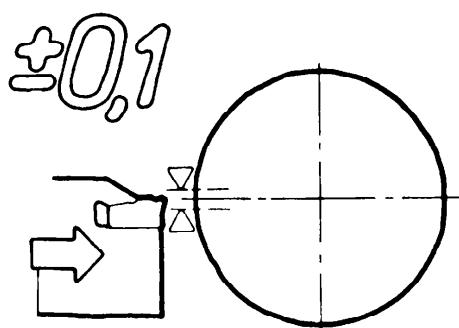


При отрезке деталей больших диаметров и обработке глубоких канавок жесткость приобретает наибольшее значение. Большой вылет инструмента обусловлен требуемой глубиной канавки и диаметром, поэтому в большинстве случаев для таких операций следует применять резцы с регулируемым положением корпуса-лезвия, хотя их жесткость и меньше, чем у резцов с пластинчатой передней частью. Несколько увеличить жесткость возможно за счет увеличения ширины режущей пластины, хотя при этом больший объем обрабатываемого материала будет уходить в стружку.

При отрезке и обработке канавок, чтобы избежать вибраций и прогиба



Отрезка и обработка канавок

инструмента следует: работать с минимально возможным вылетом, выбирать инструмент максимально возможного поперечного сечения, стремиться к тому, чтобы высота режущей кромки от опорной поверхности была больше или равна глубине обработки, выбирать максимально возможную ширину пластины, а соответственно, опорных поверхностей. Закрепление пластин за счет пружинящих свойств корпуса может быть использовано только в случае радиального направления подачи. Если при резании имеет место перемещение резца вдоль оси заготовки, как при точении и профильной обработке, то следует использовать закрепление винтом.

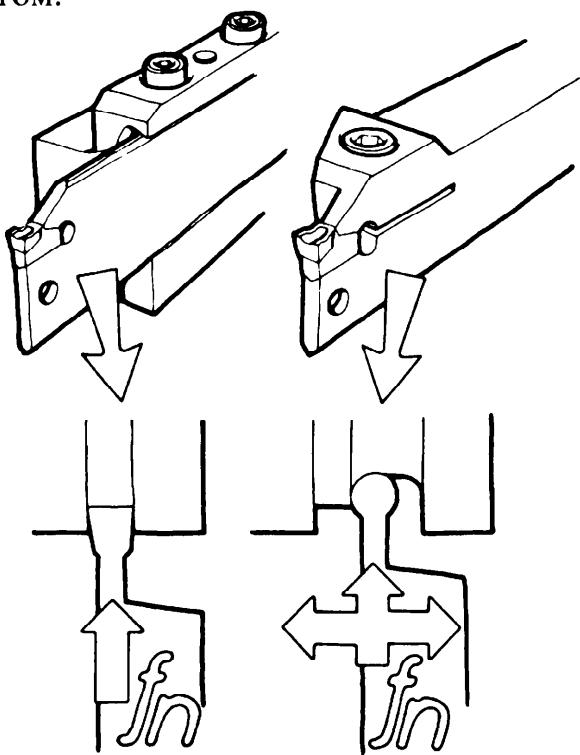

Выбор инструмента


Основные параметры, которые определяют выбор инструмента:

- *Диаметр отрезаемой заготовки или глубина обрабатываемой канавки.* Как уже отмечалось ранее, необходимо выбирать наибольший из возможных резцов, поскольку при этом повышается жесткость. Следует выбирать ширину режущей пластины в соответствии с глубиной резания, как правило, глубина резания должна превышать ширину пластины не более чем в 8 раз.
- *Ширина реза при отрезке или ширина канавки.*

При выборе ширины отрезной пластины следует стремиться к компромиссу между повышением жесткости и расходом материала. Ширина пластины для обработки канавок определяется формой канавки.


- *Главный угол в плане (пластины исполнения R, N или L).*

Нейтральные пластины (N) имеют ряд преимуществ по сравнению с пластинами правого (R) и левого (L) исполнения, поскольку процесс резания такими пластинами отличается большей стабильностью, что обеспечивает лучшее качество обработанной поверхности, более высокую точность и возможность работы с большими подачами. Однако, пластины исполнения R и L позволяют уменьшить бобышку в конце отрезки.

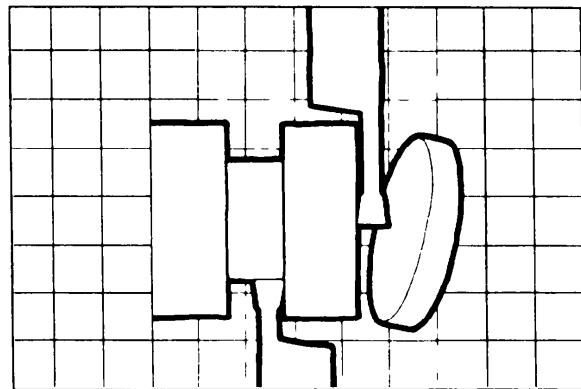

- Отрезка цельных прутков и труб.*

Процессы отрезки цельных прутков и труб, которые отличаются по требованиям к инструменту, можно оптимизировать за счет применения пластин соответствующей геометрии. Например, при отрезке труб наилучшие результаты получаются при работе острыми режущими кромками с положительными передними углами, что обеспечивается пластинами геометрии 5E и 5F. Последняя позволяет избежать заусенцев, образующихся при отрезке на внутреннем диаметре трубы.

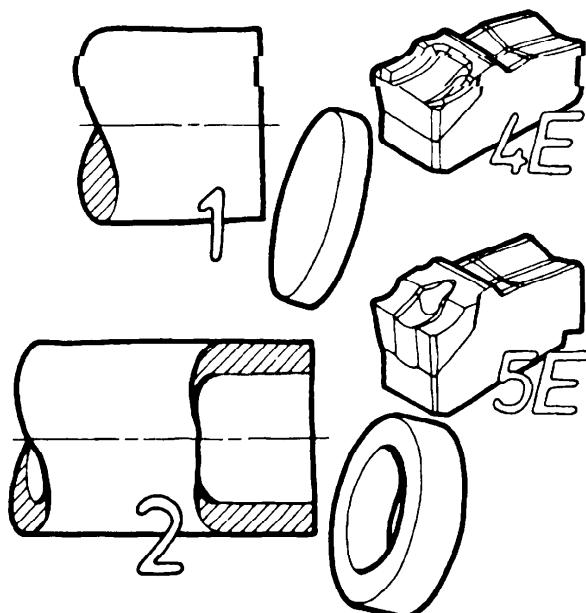

Подвод охлаждающей жидкости


Отрезку рекомендуется производить с обильным охлаждением режущей кромки. Подача охлаждающей жидкости должна производиться непрерывно, пока режущая кромка находится в металле. Подвод охлаждающей жидкости целесообразно производить через специальный адаптор, закрепляемый на резцовом блоке сверху.




Черновое точение стальных шестерен

Последовательность шагов при выборе инструмента

Рассмотрим на примере, как влияют особенности того или иного типа инструмента на производительность и экономичность операции. Для иллюстрации выбрана операция чернового точения, для которой возможны несколько альтернативных решений. Окончательный выбор делается, исходя из того, какие требования к обработке считаются наиболее приоритетными.

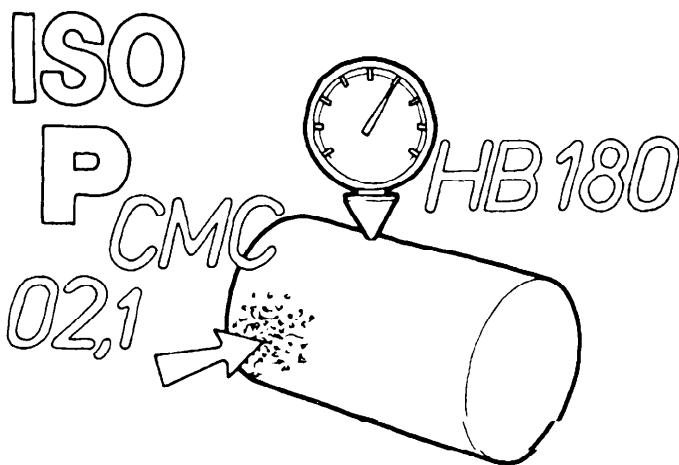

Этот пример является типичным для токарной операции и показывает последовательность выбора режущей пластины для полуцистовой и черновой обработки. Токарная обработка стальных шестерен довольно широко распространена в машиностроении, причем марка стали может варьироваться в широком диапазоне. Для примера рассмотрим случай, когда шестерня точится из прутка легированной стали

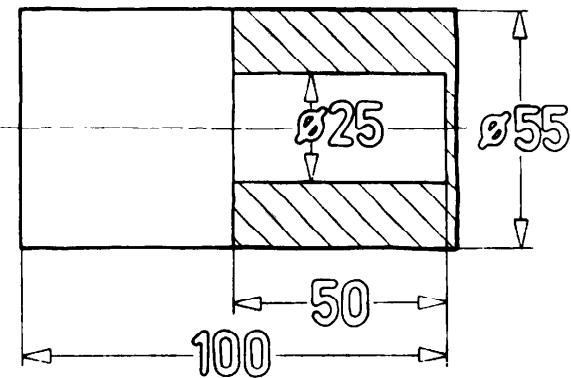


(по классификации Коромант 02.1) и выполняются две операции – продольное и поперечное точение (подрезка торца).

При планировании обработки этой детали надо учитывать следующие факторы:

- размер партии, время обработки и потребное количество материала
- станок, его мощность, жесткость и состояние
- обрабатываемый материал, его прочность, твердость и стабильность этих характеристик
- производительность, экономичность и эффективность обработки.

В приведенном примере деталь изготавливается из заготовки диаметром 55 мм из легированной стали твердостью HB180. Необходимо обработать цилиндрическую поверхность диаметром 25 мм, длиной 50 мм и подрезать торец. Предполагается только черновая обработка одним режущим инструментом.

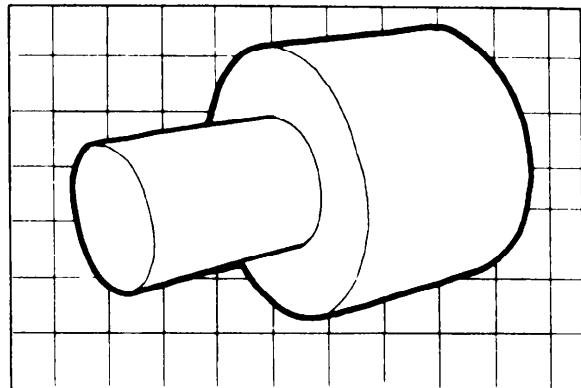

Обработка будет производиться на токарном станке с ЧПУ, достаточно жестком и в хорошем состоянии, мощность привода 30 кВт. Для обработки необходим правый резец сечением 32 x 25 мм, предполагаемая стойкость 15 минут. Стоимость станкоминуты обработки, включающая расходы на содержание станка, зарплату оператора и накладные расходы, равна 2 долларам.

Державка

Державка для обработки этой детали должна обеспечивать возможность резать в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Задача состоит в том, чтобы выбрать режущую пластину и державку, которые обеспечивают наилучшее выполнение указанных выше переходов. Что касается метода крепления пластины на державке, то для наружной обработки предпочтительным является крепление T-Max P. Систему T-Max U следует выбирать для расточных работ и наружной обработки с малыми глубинами резания.

Имеется несколько типов державок, которые могут работать в двух направлениях. Для черновой обработки особенно важна прочность режущей вершины, для чего угол при вершине должен быть максимально возможным, т.е. 80° , обеспечивая при этом главный угол в плане 95° как при продольном точении, так и при подрезке.




Черновое точение стальных шестерен

Режущая неперетачиваемая пластина

Пластина ромбической формы С и пластина в виде ломаного трехгранника W имеют угол при вершине 80°. Двусторонняя пластина WNMG имеет три режущих кромки на каждой стороне, всего 6. Пластины ромбической формы С есть двух видов: двусторонняя CNMG и односторонняя CNMM. У первой пластины имеется 4 режущих кромки, а у второй – только 2. Ромбическая пластина может работать с большей глубиной резания и закрепляется более надежно.

СогоКеу дает три альтернативных варианта пластины из твердого сплава марки GC4025 и, соответственно, две державки: PCLN и MWLN.

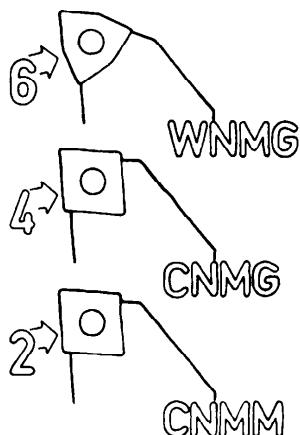


Возможны следующие варианты:

- Двусторонняя пластина WNMG с длиной режущей кромки 8 мм, с геометрией PM и радиусом при вершине 1,2 мм
- Двусторонняя пластина CNMG с длиной режущей кромки 12 мм, с геометрией PM и радиусом при вершине 1,2 мм
- Односторонняя пластина CNMM с длиной режущей кромки 16 мм, с геометрией PR и радиусом при вершине 1,6 мм

Технологические возможности каждой пластины, такие как глубина резания (a_p), скорость резания (v_c), подача (f_n) и число проходов, необходимое для выполнения операции, приведены в таблице ниже.

	WNMG	08	04	12-PM
	CNMG	12	04	12-PM
	CNMM	12	04	16-PR

a_p	v_c	f_n	Σ
4	240	0,3	4
5	240	0,3	3
7,5	205	0,5	2

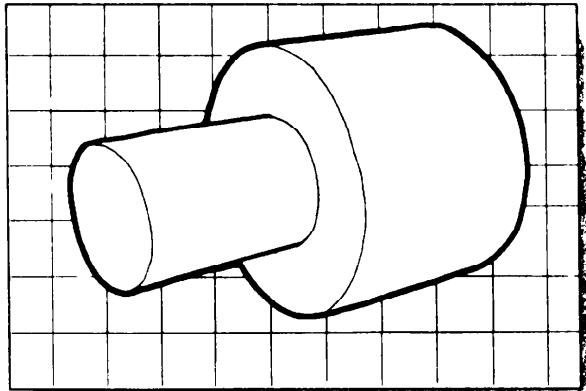

Критерии оптимизации выбора

Выбор инструмента может производиться, исходя из минимальной себестоимости операции, когда учитываются затраты на все составляющие технологического процесса или только по минимальным расходам на инструмент. Для этого необходимо для всех вариантов оценить следующие параметры:

- потребную мощность
- область стружкодробления
- размер партии и повторяемость
- жесткость
- стоимость одной режущей кромки
- твердость материала заготовки
- время обработки
- расходуемые материалы

При черновой обработке наиболее важными являются потребная мощность и жесткость. Потребная мощность при удельной силе резания $K_c=2100 \text{ Н}/\text{мм}^2$ следующая: для пластины WNMG 080412-PM – 10 кВт, для пластины CNMG 120412-PM – 13 кВт, для CNMM 120416-PR – 27 кВт. Если учесть КПД двигателя, то мощность, потребная на обработку пластиной CNMM 120416-PR, превысит мощность двигателя станка.

Дальнейшие расчеты по экономичности обработки проведены на основе следующих значений: стоимость станкоминуты $C_m=2,00$, размер партии $B=115$ штук, стойкость $T=15$ минут.



Черновое точение стальных шестерен


WNMG 08 04 12-PM	C_t	T_c	N	C_1
CNMG 12 04 12-PM	2,33	0,35	6	14,00
CNMM 12 04 16-PR	3,17	0,27	4	12,70
	6,35	0,13	2	12,40

Эффективность обработки

В первой графе таблицы приведена стоимость одной режущей кромки (C_t) для каждой пластины, во второй – время обработки одной детали (T_c), в третьей – число режущих кромок (N), в четвертой – цена пластины (C_1).

Расходы на инструмент (C_{tc}), приходящиеся на одну деталь, рассчитываются делением величины стоимости одной режущей кромки (C_t) на количество деталей, которое может быть ей обработано, что определяется отношением стойкости инструмента к времени обработки одной детали.

Стоимость времени обработки (C_{mc}) определяется умножением стоимости станкоминуты на время обработки. Стоимость обработки партии деталей, приведенное в последнем столбце таблицы определяется по следующей формуле: $(C_{tc} + C_{mc}) \times B$.

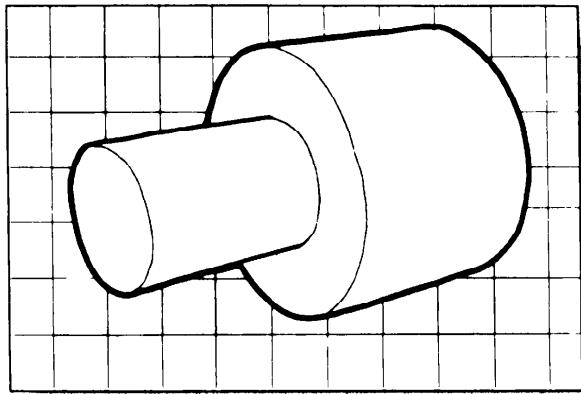

С_{TC} *С_{MC}* С/В: 115


0,060	0,70	87,40
0,055	0,54	68,42
0,055	0,26	36,22

Как видно из таблицы, наибольшая производительность операции обеспечивается односторонней пластиной при минимальной себестоимости обработки, в то время, как при обработке пластиной в форме ломаного трехгранника при минимальной стоимости одной режущей кромки себестоимость операции – наибольшая.



SANDVIK
Coromant

Черновое точение стальных шестерен

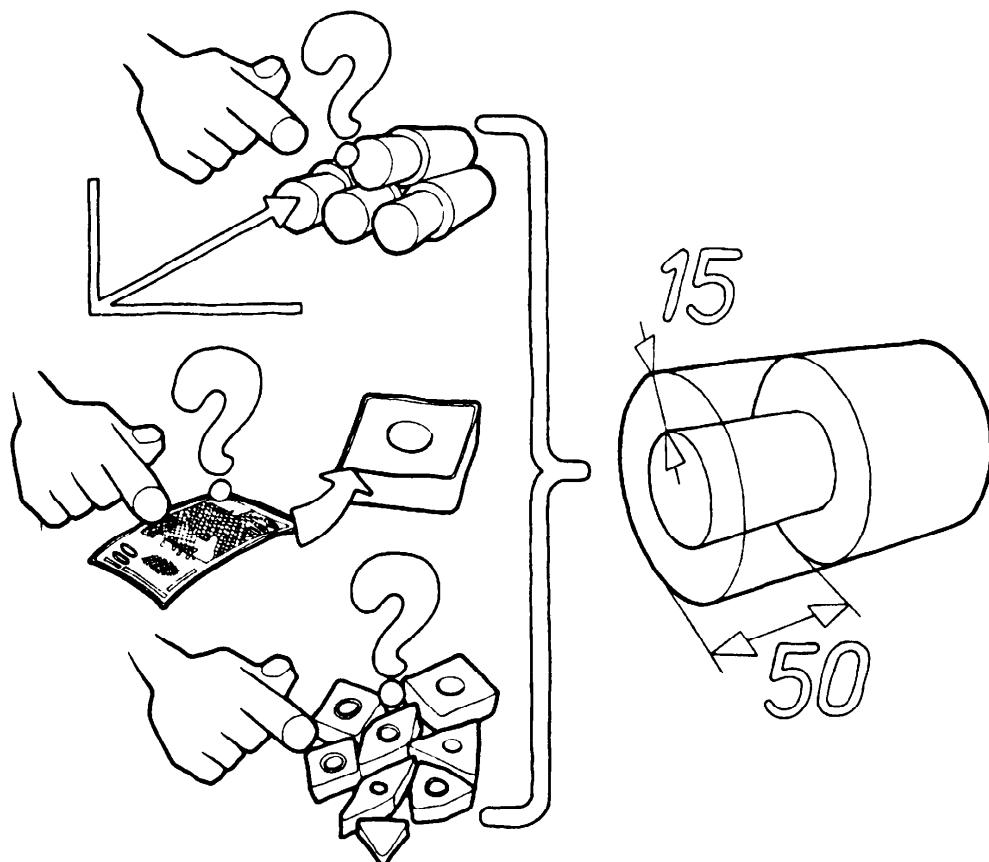


Заключение

Сравнение параметров операции при обработке тремя различными пластинаами, число режущих кромок которых варьируется от 2 до 6, показывает, что стоимость одной кромки составляет от 2,33 до 6,35, время обработки одной детали – от 0,35 до 0,13 мин, а часовая производительность от 171 до 461 штук.

Используя инструмент, обеспечивающий наибольшую производительность, можно не только в три раза сократить время обработки партии деталей, но и в оставшееся время производить обра-

ботку на станке других деталей, тем самым повысив эффективность использования оборудования и других производственных ресурсов. При этом себестоимость обработки в два раза ниже, если не учитывать времени на установку и снятие детали.

Если использовать пластину CNMM с геометрией PR, то можно обработать необходимую партию деталей при себестоимости обработки в два раза ниже и вдвое сократить затраты времени на нее. Однако, при использовании этой пластины на черновых операциях

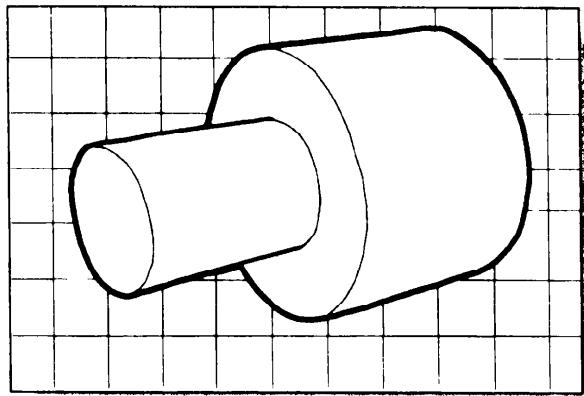

могут возникнуть проблемы на станках с небольшой мощностью. В таких случаях лучше всего использовать двусторонние пластины CNMG с геометрией РМ, которые к тому же более производительны, чем наиболее дешевые пластины. Что касается номенклатуры инструмента, то ромбические пластины с углом 80 градусов предпочтительнее, поскольку они более универсальны.

Инструментальные расходы составляют всего несколько процентов от общей себестоимости обработки, но возможности инструмента влиять на производительность и эффективность операции достаточно велики. Иногда выбор инструмента с минимальной стоимостью режущей кромки ведет к максимальной себестоимости обработки. В рассматриваемом примере не следует забывать и о надежности выполнения операции. Пластина должна обладать достаточной прочностью как основы, так и режущих кромок, чтобы удовлетворять требованиям режимов обработки, реализуемых на современных станках с ЧПУ.

Конкурентоспособны операции, где обеспечиваются высокая производительность и небольшая себестоимость обработки, причем имеется возможность их дальнейшего совершенствования за счет применения инструмента с наилучшими характеристиками.



Мощность, необходимая при точении

При расчетах мощности, когда она является лимитирующим фактором как при черновой обработке, следует учитывать КПД станка, который чаще всего составляет 85%. Тогда потребная мощность при черновой обработке за два прохода пластиной CNMM-PR составит 32 кВт. Выбранный станок не обладает достаточной мощностью для выполнения указанной операции, поэтому ее нужно выполнить на другом, более мощном станке, или же на том же самом, но не за два, а за три прохода. Кроме того, возможен и другой вариант – использовать для обработки двустороннюю пластину CNMG-PM, которая не обеспечивает максимальной производительности, но значительно лучше по сравнению с самой дешевой пластиной WNMG-PM. Ромбическая пластина довольно универсальна и может быть использована и на других операциях.


30 kW

$$P_C = \frac{V_C \times a_p \times f_n \times k_C}{60000 \times 0,85} \text{ (kW)}$$

WNMG: 14,3 kW CNMG: 18,6 kW
CNMM: 31,8 kW

SANDVIK
Coromant

Точение и сверление фланцев из нержавеющей стали

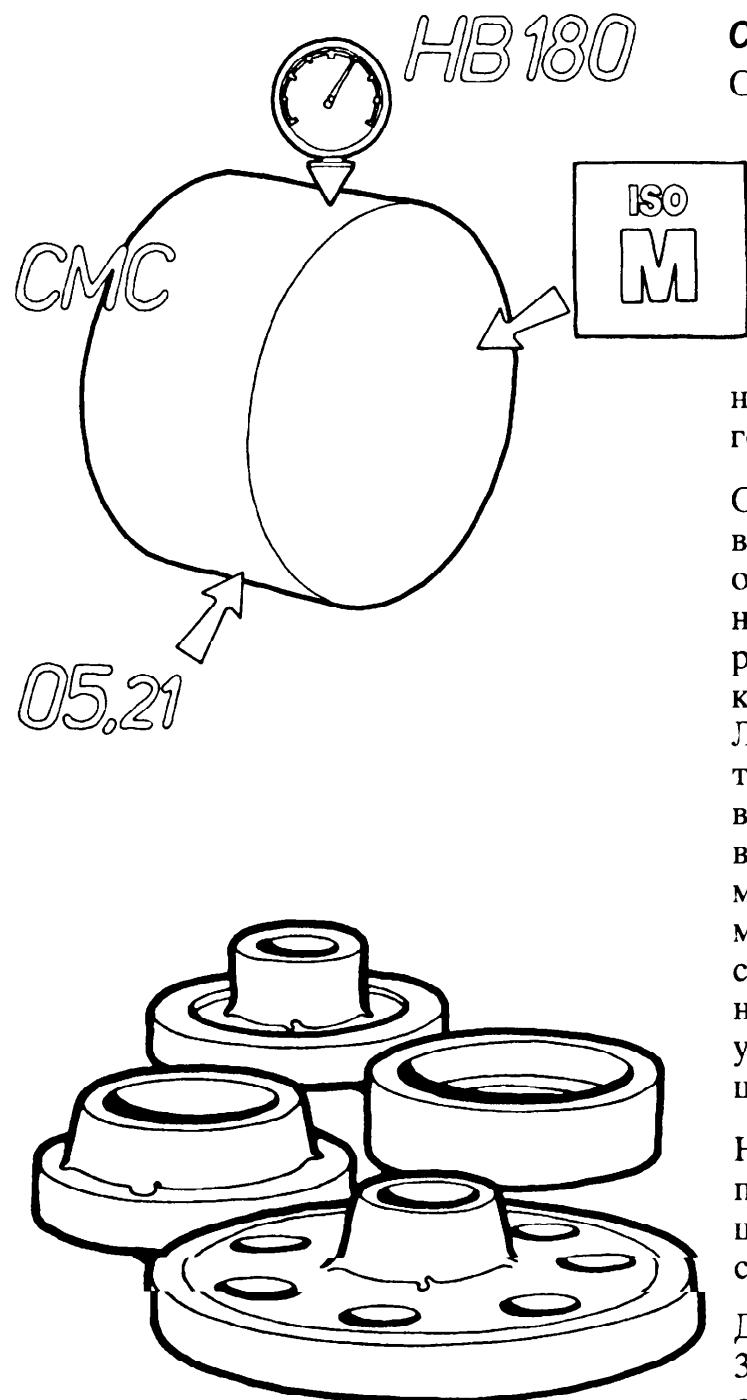


Специализированный инструмент

Обработка фланцев из нержавеющих сталей включает наиболее распространенные операции токарной обработки, такие как точение, подрезка и сверление. Для оптимизации операций применяются специально предназначенные для обработки этой группы материалов неперетачиваемые пластины как по геометрии, так и по маркам сплавов.


Обработка нержавеющих сталей вызывает гораздо больше проблем, чем обработка других материалов. Основные из них – низкая стойкость инструмента, неудовлетворительное стружкообразование, образование нароста. Любая нержавеющая сталь вызывает трудности при обработке, хотя существует много различных марок нержавеющих сталей и они в значительной мере отличаются по обрабатываемости. Современные инструменты, созданные специально для обработки нержавеющих сталей, позволяют уменьшить или устраниć возникающие проблемы.

Наиболее часто точению и сверлению подвергаются аустенитные нержавеющие стали, из которых самой распространенной маркой является 304/316.

Для примера взята заготовка из стали 316 L твердостью HB180, которая обтачивается с двух сторон, а потом производится сверление.

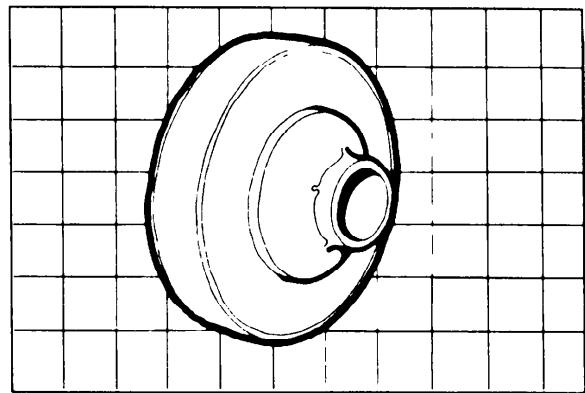


Первая операция включает черновое точение и подрезку торца с одной стороны. Для этого обычно выбирается инструмент, который может работать в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Черновое точение предполагает глубину резания 1,5-3 мм при подаче 0,35 мм/об. Для таких условий – область обработки M. Каталог CoroKey рекомендует двустороннюю пластину CNMG с углом при вершине 80° геометрии MR из сплава GC2025. Пластина специально разработана для чернового точения нержавеющих сталей. Геометрия MR обеспечивает прочную режущую кромку при положительном переднем угле.

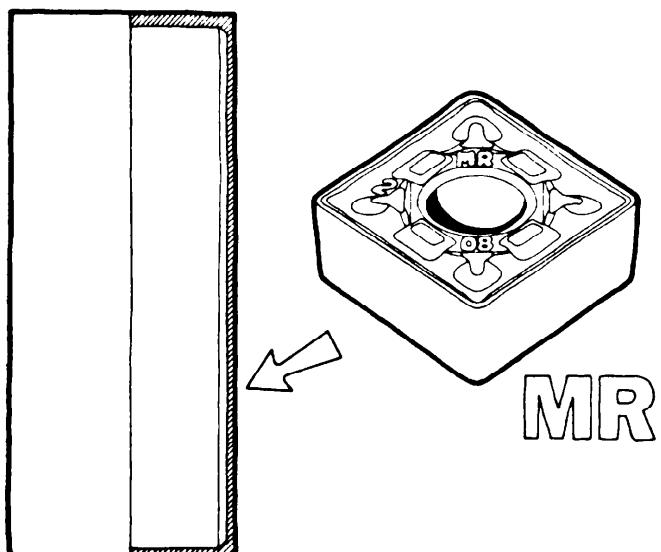


Точение и сверление фланцев из нержавеющей стали

Центральное отверстие сверлится сверлом Coromant U с пластинами геометрии 53 из сплава марки GC1020. Это сверло является первым выбором для обработки нержавеющих сталей, обеспечивает жесткость, износостойкость и снижает наростообразование.

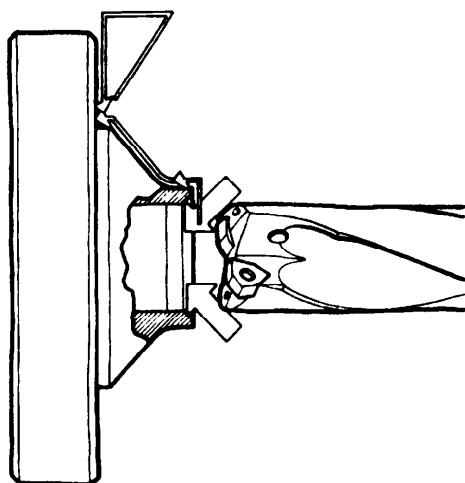

Обработка профиля

Черновая обработка фланца с другой стороны производится той же неперетачиваемой пластиной CNMG геометрии MR из сплава GC2025.

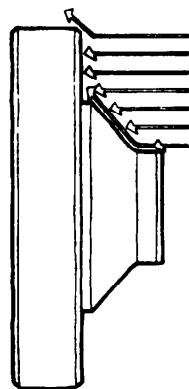



Боковая поверхность фланца обрабатывается за несколько продольных проходов, а затем делается окончательный чистовой профильный проход. Глубина резания в среднем 4 мм на сторону, скорость резания 165 м/мин, подача 0,35 мм/об.

Обработка профиля осуществляется пластиной TNMG геометрии MF из сплава марки GC2015.

Профильная обработка ведется при смещении режущей вершины от центра к периферии до торцевой поверхности большого диаметра. Торцевая поверхность обрабатывается при движении резца от наружного диаметра к центру для обеспечения лучшего отвода стружки.

Пластины, предназначенные для обработки материалов, дающих стружку скальвания, имеют острую режущую кромку с положительным передним углом, что соответствует требованиям обработки. Глубина резания колеблется от 0,2 до 0,3 мм, подача 0,2 мм/об, скорость резания 245 м/мин.

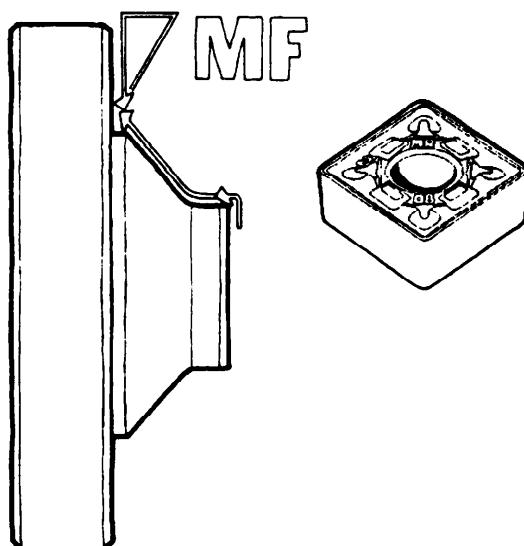

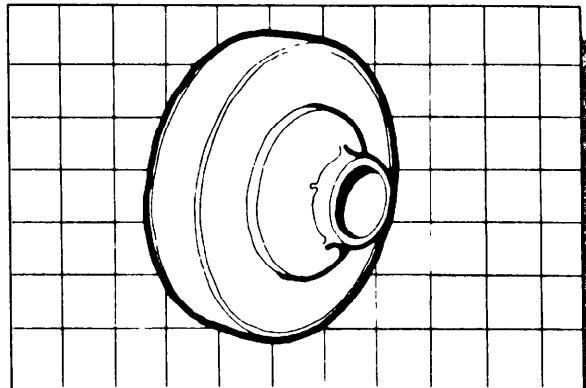

Особенности обработки нержавеющих сталей

Особенности обработки нержавеющих сталей – это высокие и изменяемые в широком диапазоне усилия резания, высокие температуры в зоне резания, склонность к образованию нароста и упрочнению обрабатываемой поверхности, повышенная вероятность образования заусенцев. Все это можно преодолеть, выбирая специальный инструмент для обработки этих материалов (область применения по ISO – M).

Основная проблема – образование нароста на режущей кромке, который может привести к поломке пластины и снизить надежность выполнения операции. Наростообразование связано с температурой в зоне резания, которая, в свою очередь, определяется скоростью резания. Вероятность образования нароста велика при низких скоростях резания и применении охлаждающей жидкости, но она снижается при температурах превышающих зону повышенной адгезии обрабатываемого материала и инструмента, а также при использовании инструмента с острыми режущими кромками.

Положительная геометрия при наличии упрочняющих фасок обеспечивает резание с меньшими усилиями и снижает образование заусенцев. Пластины, обеспечивающие хорошее фор-



SANDVIK
Coromant

Точение и сверление фланцев из нержавеющей стали


мирование стружки при правильном выборе марки твердого сплава, позволяют успешно справиться и с другими проблемами при обработке нержавеющих сталей.


Радиус при вершине является важным фактором для обеспечения прочности пластины, что особенно важно при обработке нержавеющих сталей, поэтому следует применять пластины с радиусом 1,2 мм и более.

При наличии высоких уступов при обработке нержавеющих сталей до-

вольно часто происходит пакетирование стружки и скальвание режущей кромки. Для избежания этого следует на расстоянии 1 мм до уступа увеличивать скорость резания. Можно производить обработку за несколько продольных проходов, как это сделано в рассматриваемом примере, а затем окончательный проход производить в радиальном направлении при движении от периферии к центру. При обработке торцов перемещение инструмента к центру заготовки обеспечивает лучшее формирование стружки.

Довольно часто при врезании режущая кромка контактирует с заготовкой по неровной или грубой поверхности, что

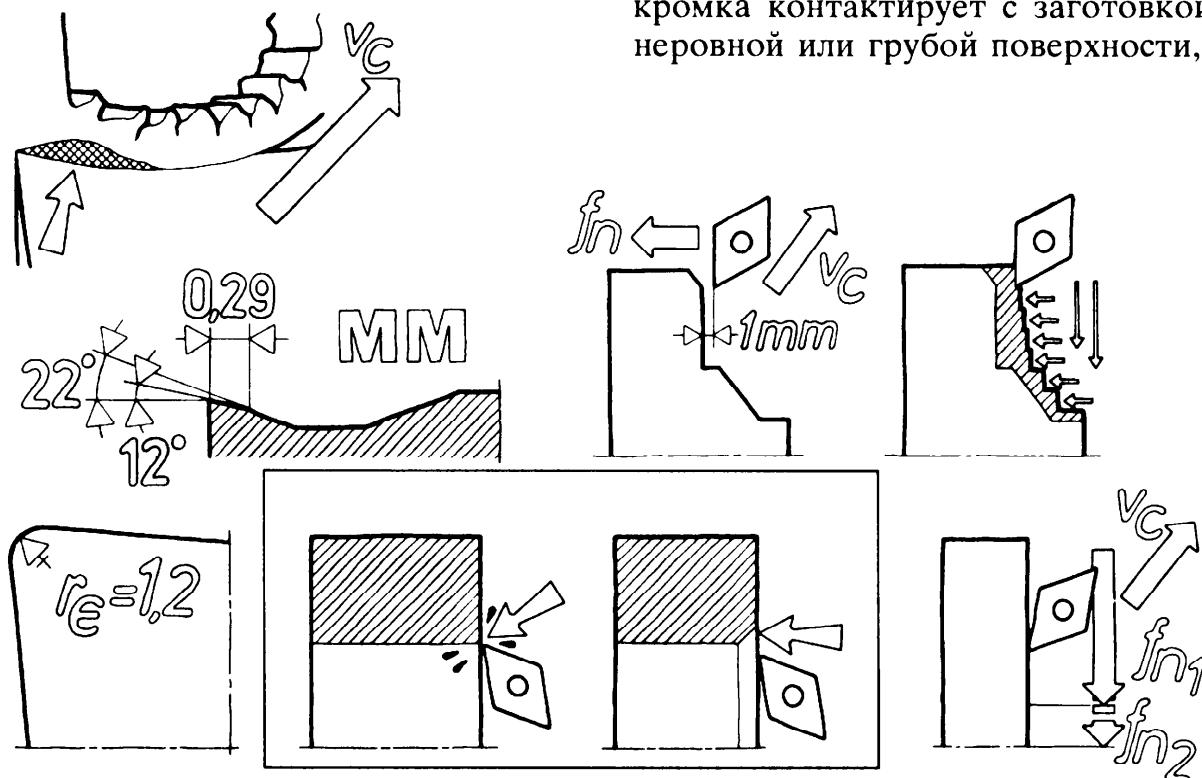

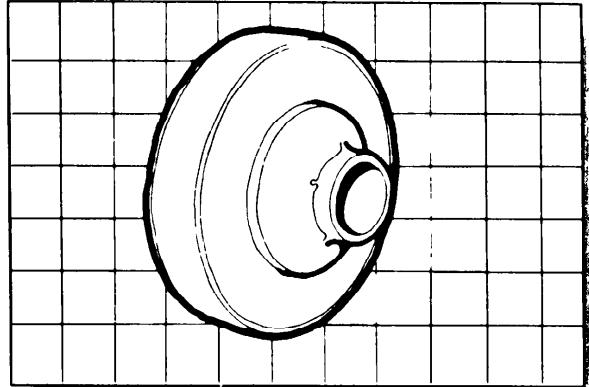

делает ее износ неравномерным и вызывает риск возникновения концентрации напряжений. В таких случаях рекомендуется дополнительно удалять неровные края или снижать величину подачи.


При подрезке торца с движением инструмента к центру детали изменение скорости резания за счет уменьшения обрабатываемого диаметра компенсируется увеличением частоты вращения шпинделя. Но наступает момент, когда диаметр настолько близок к нулю, что максимальное число оборотов шпинделя меньше, чем необходимо для компенсации, тогда образуется нарост и происходят другие неблагоприятные явления. Чтобы избежать этого, можно предварительно просверлить отверстие по центру заготовки диаметром 10 мм или снизить величину подачи с 0,25 до 0,03 мм/об.

Во время обработки нержавеющей стали учет всех возможных нюансов приводит к значительному улучшению процесса резания и качества обработанной поверхности. Стойкость инструмента повышается и становится более предсказуемой. При появлении чрезмерного износа следует принимать соответствующие меры для его устранения. При обработке нержавеющей стали нормальным видом износа считается износ по задней поверхности.

Точение и расточка втулки из чугуна

Материал, дающий элементную стружку


В данном разделе рассматриваются операции точения чугунного литья. Такого типа заготовки имеют поверхностные дефекты, приводящие к значительному биению при зажиме в патроне, что требует специальных технологических решений. При выходе инструмента из чугунных заготовок часто происходят выкрашивания краев последних. Для избежания этого приходится изменять направление усилий

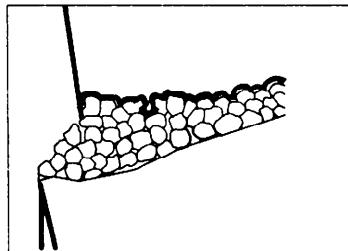


резания. Точение серого чугуна и чугуна с шаровидным графитом происходит с меньшими силами резания и требует меньшей мощности, чем обработка сталей. Существует много марок различных чугунов, которые отличаются как по структуре, так и по прочности. При обработке серых чугунов образуется сыпучая чешуйчатая стружка, чугун с шаровидным графитом склонен к образованию коротких стружек.

Различные включения, в т.ч. литейный песок, затрудняют работу режущей кромки. Обычно для точения чугуна используются пластины из минерало-

керамики с высокой износостойкостью, но повышенной хрупкостью. Самые современные пластины сочетают в себе и хорошую износостойкость, и достаточную прочность для успешного решения многочисленных проблем, возникающих при обработке чугунов.

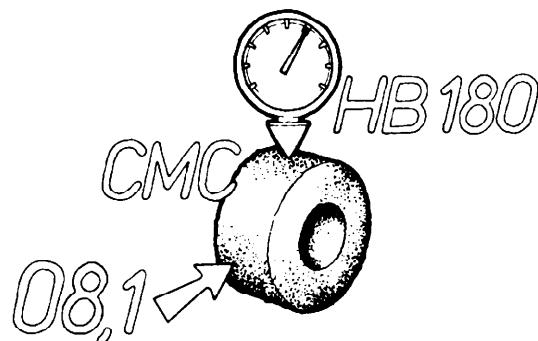


При обработке чугунов преобладающим является абразивный износ. Заготовки из чугуна достаточно неоднородны по своим истирающим способностям, поэтому наблюдаются значительные колебания величины износа. В большинстве случаев решающее влияние на изнашивание оказывают твердые включения в материале заготовки и острые края заготовок. Достижение стабильного процесса изнашивания режущей кромки является главным условием успешной обработки чугунов. Если режущая кромка затупляется слишком быстро из-за неправильного выбора пластины или параметров режима резания, то возможны непредвиденные поломки, а вследствие этого плохое качество обработанной поверхности.

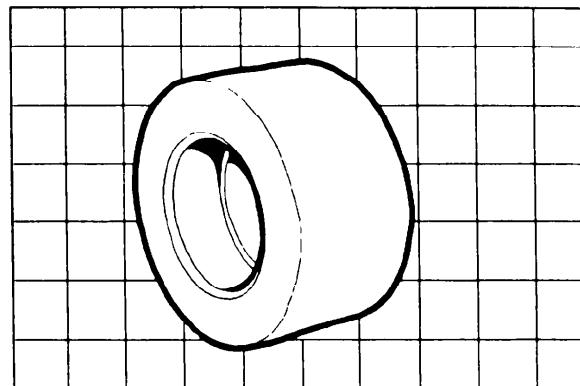

Неравномерное литье

На примере рассмотрим черновую обработку кольца из чугуна с шаро-видным графитом (СМС – 08.1) твердостью HB180. Заготовка с наружным диаметром 124 мм и шириной 62 мм, диаметр отверстия 60 мм. Готовая деталь должна иметь наружный диаметр 122 мм и ширину 55 мм, частично расточенное отверстие и фаску.



Глубина резания при обточке колеблется от 2 до 4 мм из-за погрешностей заготовки. Точение и подрезка выполняются одним инструментом, который может вести обработку в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Для обеспечения прочности вершины лезвия, требуемой производительности и надежности, из имеющейся номенклатуры следует выбрать инструмент с максимально возможным углом при вершине и пригодный одновременно для продольного и поперечного точения.

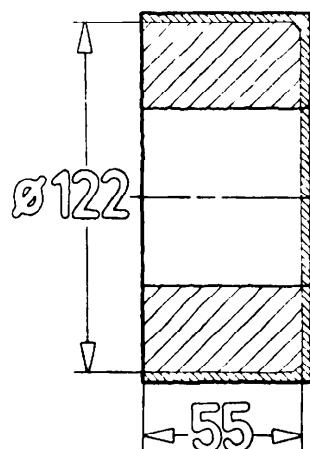

Точение и расточка втулки из чугуна

Плоская сменная пластина


Для чернового точения чугуна CoroKey рекомендуется в качестве первого выбора квадратную пластину с углом при вершине 90° , закрепляемую в державке типа PSSN. Сменная плоская пластина SNMA из твердого сплава марки GC3015 обладает достаточной прочностью и может быть использована в широком диапазоне глубин резания и подач.

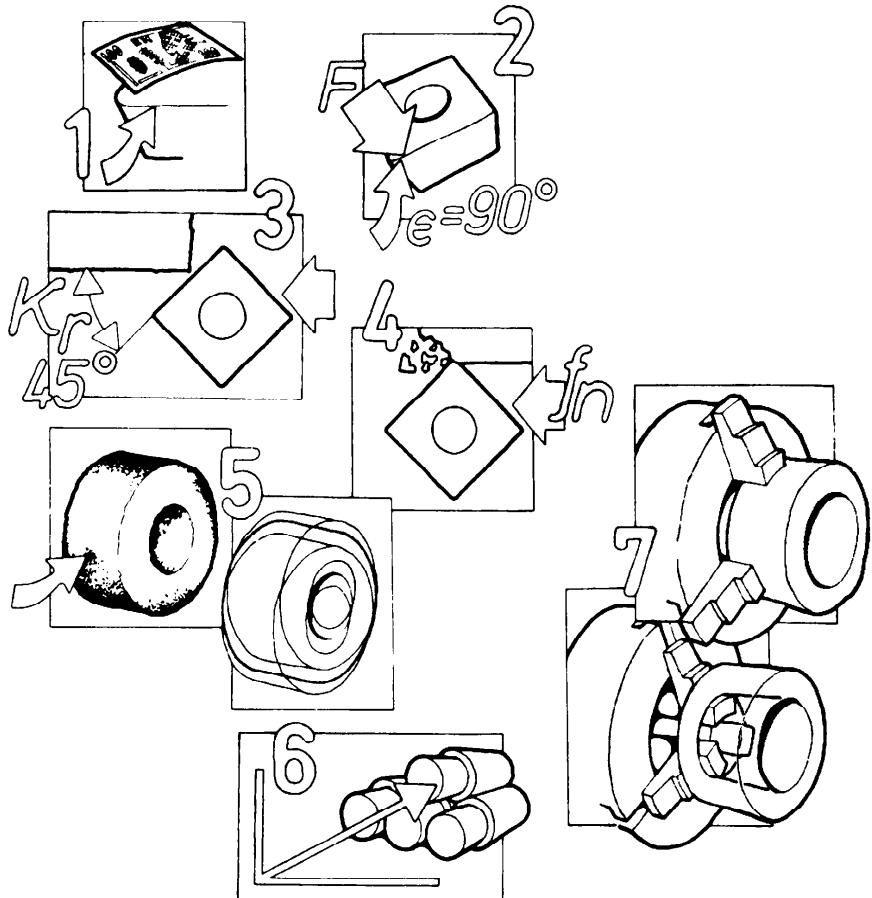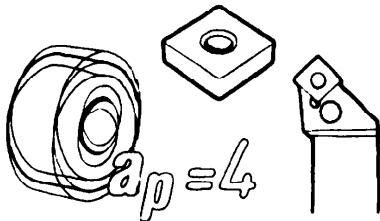

Выбор обусловлен следующим:


- невысокой стоимостью одной режущей кромки, т.к. у пластины их 8;
- прочностью режущей вершины, т.к. угол при вершине 90° ;
- благоприятным главным углом в плане 45° . Начальный контакт с заготовкой при врезании приходится на более прочную часть режущей кромки;
- аналогичной благоприятной ситуацией при выходе режущей кромки с углом в плане 45° из резания, что уменьшает склонность к скальванию детали;

- необходимостью обработки с переменным припуском;
- возможностью обеспечить высокую производительность и надежность при данном сочетании геометрии пластины и марки твердого сплава;
- все операции могут быть выполнены с минимальным количеством переустановок и резцов: сначала производится обработка наружного диаметра, подрезка одного торца и расточка, потом заготовка поворачивается другой стороной для подрезки второго торца и завершения расточки.

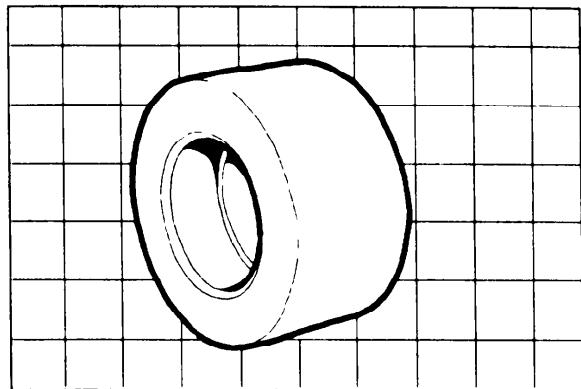

Оптимизированная геометрия КМ

Расточка осуществляется в два прохода, один с глубиной резания 3 мм на половину глубины отверстия. После переустановки глубина резания составляет 5 мм, подрезка торца ведется при движении резца от отверстия к периферии. Для расточки следует использовать пластину CNMG с геометрией КМ и положительным передним углом достаточной величины для уменьшения склонности к вибрациям.

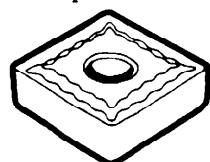


Настоящим примером подтверждаются преимущества пластин геометрии КМ, специально предназначеннной для обработки материалов группы К по ISO.

Для тяжелой черновой обработки CoroKey рекомендует геометрию KR, а для полуторновой – КМ и твердый сплав марки GC3015.

Точение поковок

Типовая деталь

В качестве примера рассматривается типовая стальная поковка, используемая для производства шестерен, колес и других деталей как для транспортных средств, так и станков.

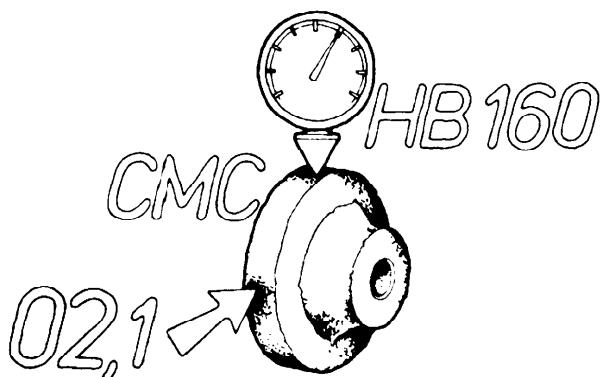

Очень часто эти детали производятся крупными партиями, поэтому вопросы оптимизации технологии обработки имеют большое значение.

Правильный выбор инструмента соответствующей геометрии обеспечивает высокую производительность и качество деталей.

В различных отраслях промышленности производятся черновая и чистовая обработка стальных поковок. При этом часто возникают проблемы, связанные с формированием стружки, особенно при чистовой профильной обработке. Поковки производятся из различных марок сталей, в том числе и низкоуглеродистых, при обработке


которых возникают большие трудности с обеспечением удовлетворительного стружкодробления.

В качестве примера взята поковка из легированной стали (СМС 02.1) твердостью HB160 в форме колеса диаметром 92 мм, шириной 92 мм с центральным отверстием.

Особенности обработки


Поковка требует чернового и чистового точения, а также профильного точения ступицы вдоль меньшего внешнего диаметра. Выбор инструмента определяется необходимостью подачи в двух направлениях, что предполагает использование более универсального инструмента, способного и обтачивать, и подрезать торец. Тем не менее требования к выполняемым операциям указывают на то, что один инструмент нужно выбрать для черновой обточки внешнего диаметра шестерни, а другой – для чернового и чистового точения ступицы. Инструмент должен выполнять точение в двух направлениях.

Другая особенность обработки – непостоянство глубины резания в процессе точения и подрезки, максимальное значение может достигать 6 мм.

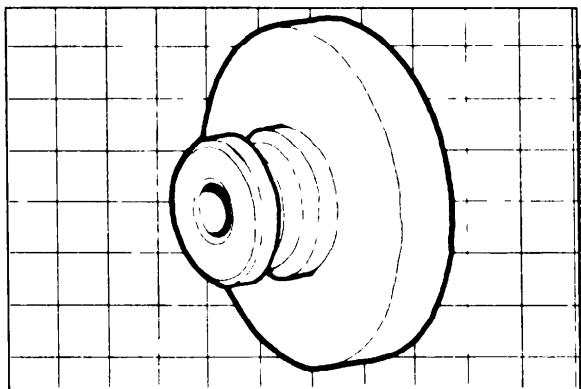


Третьей особенностью являются высокие требования к стружкодроблению. Такого типа детали обрабатываются большими партиями на высоких режимах резания на автоматизированном оборудовании практически без вмешательства оператора и любая непредвиденная остановка станка крайне нежелательна.

И наконец, последняя особенность – высокие требования к шероховатости обработанной поверхности. В нашем примере на диаметре ступицы шероховатость поверхности Ra должна составлять не более 3,2 мкм.

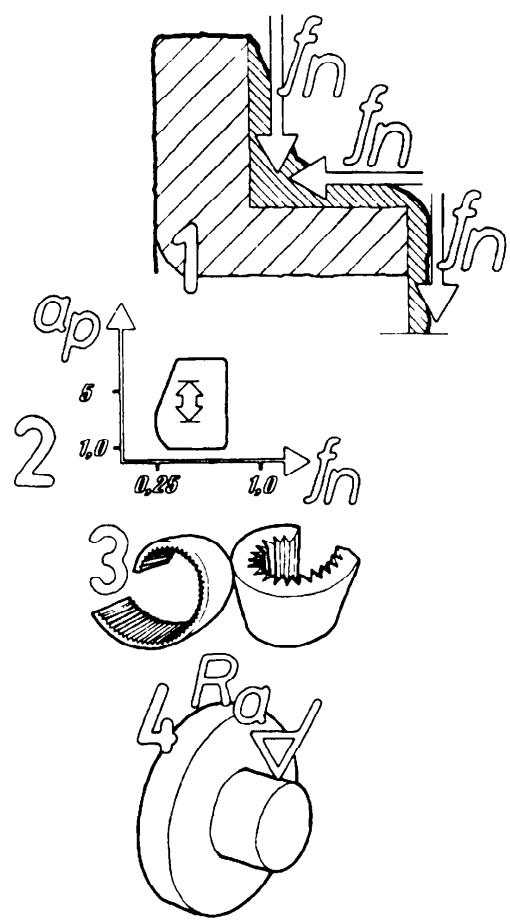

Точение поковок

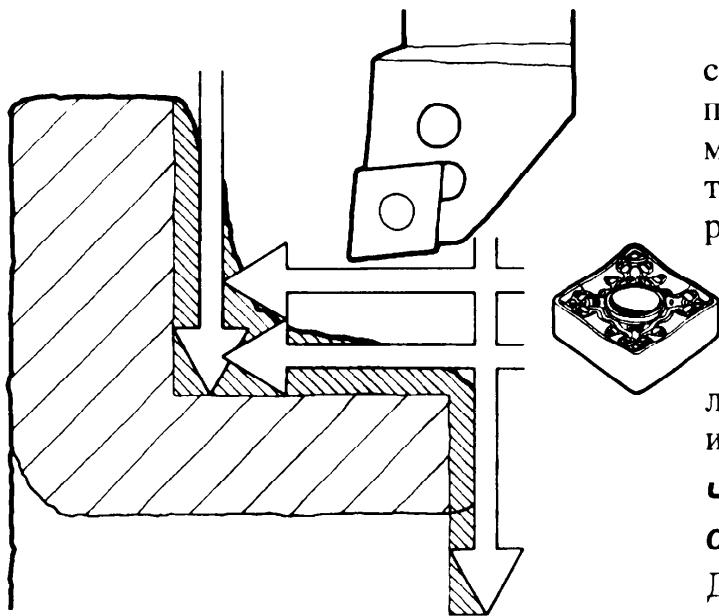

Требования к режущей пластине

Для черновой обработки при рабочей подаче в двух взаимно перпендикулярных направлениях целесообразнее всего использовать режущую пластину с углом при вершине 80° и углом в плане 95° . Пластина обеспечивает универсальность, достаточную прочность и одинаково хорошо будет работать как при продольном точении, так при подрезке. Исходя из величины припуска, ромбическая пластина с длиной режущей кромки 12 мм, установленная на державке типа PCLNL, вполне подойдет для указанной обработки. CoroKey рекомендует для черновой обработки односторонние пластины CNMM геометрии PR из сплава GC4035.

При выборе размера пластины надо тщательно проверить возможность

снятия при обработке этой пластиной припуска в углах поковки, где он максимальен. Пластина должна быть достаточно прочной и обеспечивать плавное резание с невысокими усилиями.


Преимущества подрезки торцев при подаче резца к центру детали особенно сказываются на стружкодроблении, т.к. при подаче к центру удается избежать широких тонких стружек.

Чистовая обработка с помощью специальной пластины

Для чистового прохода и проточки выемки на диаметре ступицы следует применить пластину с углом при вершине 55° , которая может обрабатывать поверхности сложного профиля и, в то же время, довольно прочная.


Боковые поверхности профиля выемки расположены под углом 25° к оси детали. Ромбическая пластина с углом при вершине 55° позволяет обеспечить достаточные задние углы при входе и выходе инструмента. Глубина резания и подача изменяются в процессе обработки и для обеспечения прочности пластины радиус при вершине рекомендуется выбрать равным 0,8 мм. Таким образом, наиболее подходящей является пластина DNMG с довольно универсальной геометрией PM из сплава марки GC4025.

Для получения более высокой чистоты обработки рекомендуется применять пластину с геометрией, ориентирован-

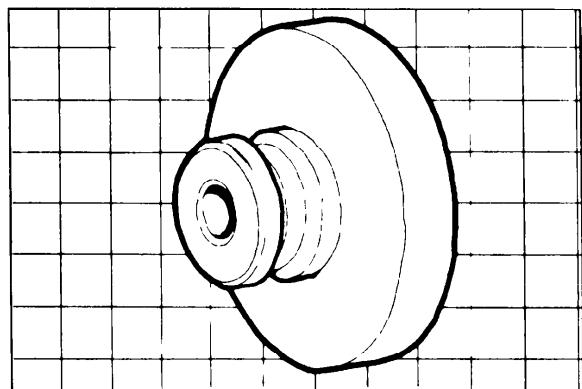

ной на чистовые операции при малых подачах и глубинах резания. Такой пластиной является ромбическая пластина DNMG с геометрией PF и радиусом при вершине 0,4 мм из кермета GC1525. Она позволяет выполнить требования чертежа, обеспечить хорошее стружкодробление, отсутствие заусенцев и высокую чистоту обработки в течение всего периода стойкости при высокой скорости резания.

На этом примере можно увидеть преимущества, которые дает пластина, специально подобранная для обработки стальных поковок, по производительности и надежности. Для получения наилучших результатов, особенно при обработке больших партий деталей, не следует применять пластины универсальной геометрии для усредненных условий резания, а необходимо более тщательно подбирать пластины, соответствующие условиям операции, что позволит добиться максимальной эффективности обработки.

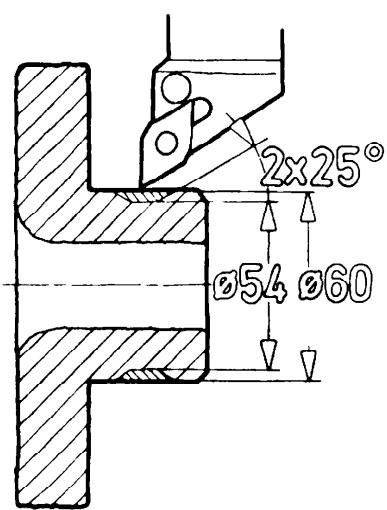


Отрезка прутков и труб из стали и нержавеющей стали

Производительность

Ниже будут рассмотрены основные факторы, определяющие особенности отрезки заготовок от цельных прутков и труб. Правильный подход к этим особенностям позволяет выполнить данные операции эффективней. Отрезка достаточно распространенная операция и вполне заслуживает значительных усилий для повышения ее производительности и снижения объемов металла, переводимого в стружку.

Чаще всего отрезка заготовок из прутка осуществляется при закреплении прутка в шпинделе станка. Отрезка на токарных станках гораздо производительнее резки ленточными пилами.

Как и все другие токарные инструменты, инструмент для отрезки в последнее время значительно изменился в сторону соответствия требованиям, предъявляемым в настоящее время к этим операциям.

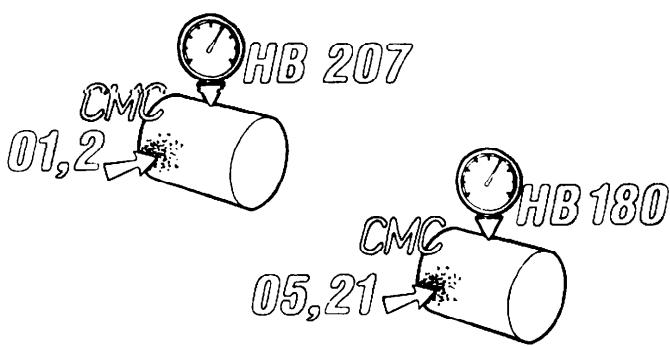


Сталь конструкционная и нержавеющая

Рассмотрим отрезку нелегированной углеродистой стали (СМС 01.2) твердостью HB207 и отрезку от прутка и от трубы из аустенитной нержавеющей стали (СМС 05.21). От прутка диаметром 60 мм отрезаются диски толщиной 8 мм. От трубы с наружным диаметром 36 мм и внутренним 25 мм отрезаются кольца толщиной тоже 8 мм.

При отрезке прутка диаметром 60 мм вылет отрезного резца должен быть больше радиуса, т.е. более 30 мм.

В CoroKey есть два типа державок для отрезки и обработки канавок: резцовый блок с выдвижным корпусом-лезвием и обычная державка с хвостовиком прямоугольного сечения.


Универсальным резцом для отрезки является резцовый блок с регулировкой вылета корпуса-лезвия в зависимости от отрезаемого диаметра. Резец с прямоугольным сечением хвостовика обеспечивает большую жесткость и рекомендуется для применения в случаях, когда торцевая поверхность

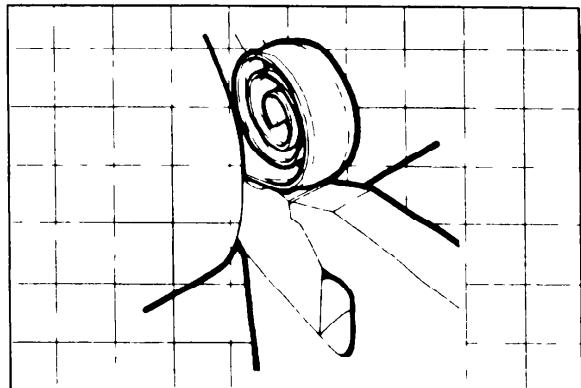

отрезаемой части должна быть одновременно обработана начисто тем же инструментом, причем с требуемой шероховатостью и неплоскостностью.

Для просто отрезных операций, называемых еще черновой отрезкой, лучше всего использовать резцовый блок с регулируемым корпусом-лезвием, который обеспечивает жесткость на значительных величинах подач при отрезке прутков большого диаметра за счет высоты корпуса-лезвия. В этих случаях следует выбирать корпуса-лезвия 151.2, которые можно будет использовать не только на одной операции.


Пластины Q-cut для отрезки могут иметь геометрии 4E или 5E. Первая обеспечивает высокую производительность при прочной режущей кромке, а вторая, с острыми режущими кромками, используется, в основном, для отрезки нержавеющей стали и при обработке с небольшими усилиями резания.

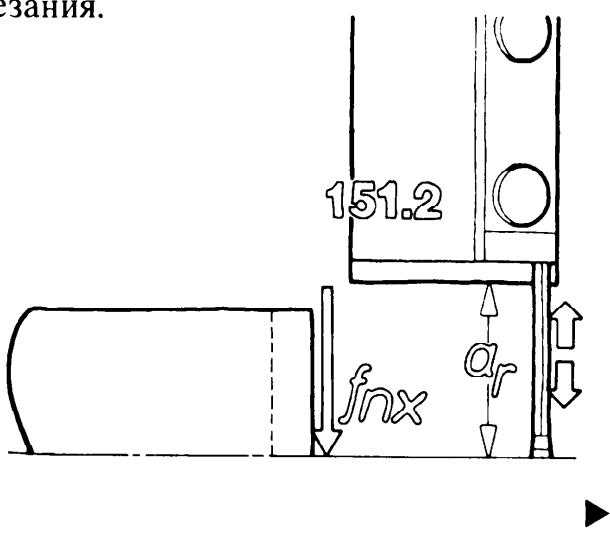

Отрезка прутков и труб из стали и нержавеющей стали


Надежность


Для отрезки стальных цельных прутков следует выбирать геометрию 4Е и марку сплава GC235, что обеспечит достаточный уровень надежности при средних скоростях резания. Для отрезки нержавеющих сталей следует выбирать более острую пластину геометрии 5Е. Поскольку ширина пластины определяет объем нерационально используемого материала, уходящего в стружку, то всегда стараются выбрать более узкую пластину, однако ширина пластины должна быть разумным компромиссом с учетом прочности пластины. Начинать при отрезке сталей следует с подачи 0,15 мм/об и скорости резания 115 м/мин, а нержавеющих сталей, соответственно, 0,10 и 100. Параметры режима резания можно оптимизировать в соответствии с конкретными условиями операции.

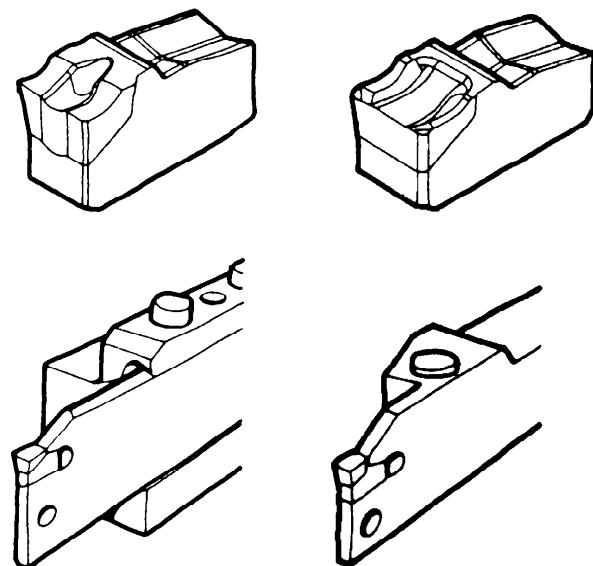

Отрезные пластины могут иметь главную режущую кромку перпендикулярную подаче – нейтральные пластины или наклоненную к направлению подачи под углом 5° – правые и левые пластины. Чаще используют нейтральные пластины (N) как обеспечивающие большую прочность режущей кромки и жесткость, а также лучшую плоскость торцов. В этом случае сила резания направлена прямо на корпус-лезвие (резец или резцовый блок) и надежнее закрепляет режущие пластины в гнезде и уменьшает образование бобышек.


Для повышения производительности отрезки валов больших диаметров стремятся использовать достаточно высокие величины подач. Однако, при приближении к оси скорость резания значительно снижается и величину подачи тоже рекомендуется снижать. Правда, большинство станков с ЧПУ имеют возможность увеличивать скорость вращения шпинделя по мере приближения режущей кромки к оси детали, но в самом конце реза этого сделать все равно не удается в полной мере, т.к. скорость должна быть чрезвычайно высокой. Поэтому, когда остается от-

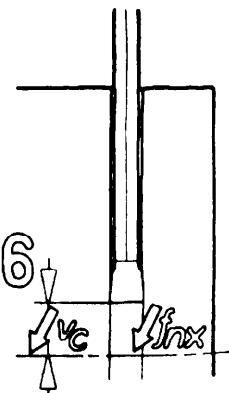

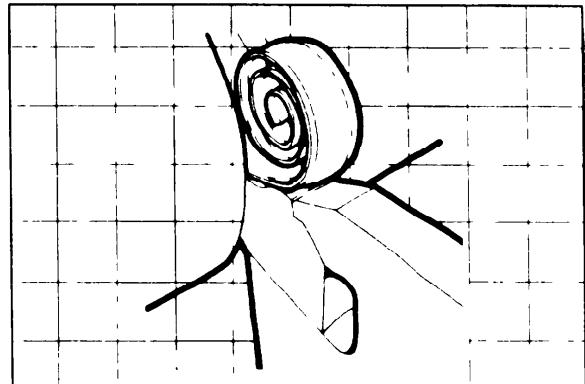


резать по диаметру 6 мм, подачу рекомендуют снижать до 0,10 мм/мин, а при отрезке нержавеющих сталей до меньших значений.

При отрезке труб величина хода резца значительно меньше, чем при отрезке прутков, так как толщина стенки большинства труб не превышает 5,5 мм. В этом случае можно выбрать более прочный резец с прямоугольным сечением хвостовика и с меньшим вылетом рабочей части. Такого типа операции характерны для массового производства, что делает целесообразным проведение работ по оптимизации каждой конкретной операции отрезки.

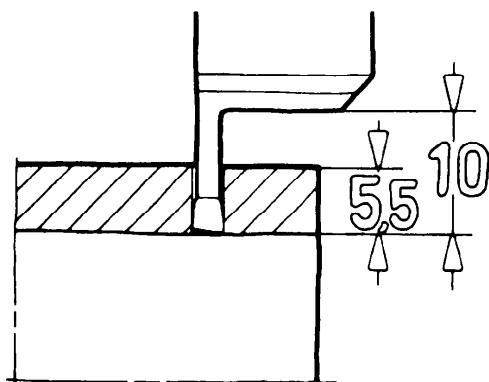

Компенсация снижения скорости резания

На графике показаны изменения подачи и скорости резания в конце отрезки прутков, которые рекомендуются для оптимизации процесса отрезки.

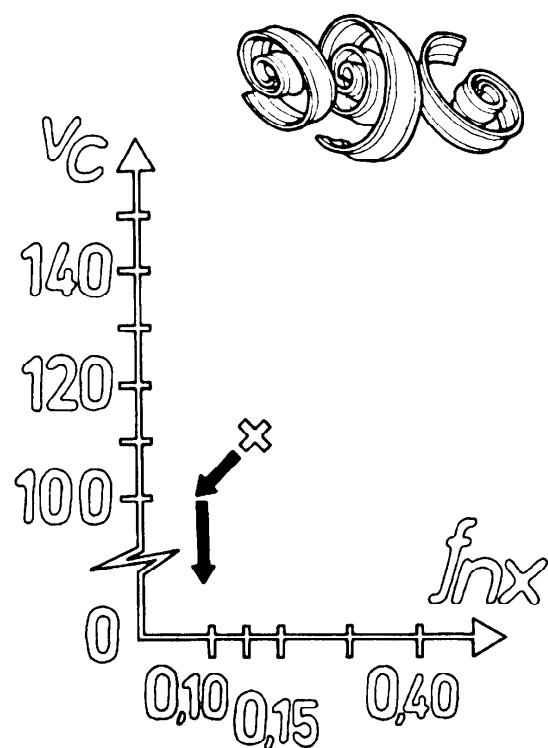


Отрезка прутков и труб из стали и нержавеющей стали


Правильный выбор

Для наших условий обработки выбираем резец Q-Cut типа 151.22, где закрепление режущей пластины осуществляется винтом. Исходя из требований, предъявляемых к операции, необходимо обеспечить хорошую шероховатость поверхности на обоих торцах отрезаемой детали при максимальной производительности и минимальном объеме срезаемого металла.

Для того, чтобы обеспечить небольшие усилия резания и уменьшить образование заусенцев, рекомендуется использовать пластину геометрии 5E из сплава марки GC1025 для обработки стали.

Пластина характеризуется надежным стружкодроблением на невысоких подачах и, обладая достаточно прочной режущей кромкой, в сочетании с прочным твердым сплавом обеспечивает высокую надежность выполнения операции. При отрезке нержавеющей стали предпочтительней пластина с еще более острой режущей кромкой геометрии 5F из сплава марки GC1025. Пластина шириной 3 мм на подаче 0,08 мм/об и скорости резания 100 м/мин формирует стружку в виде завитых спиралей, легко выводимую из зоны резания.

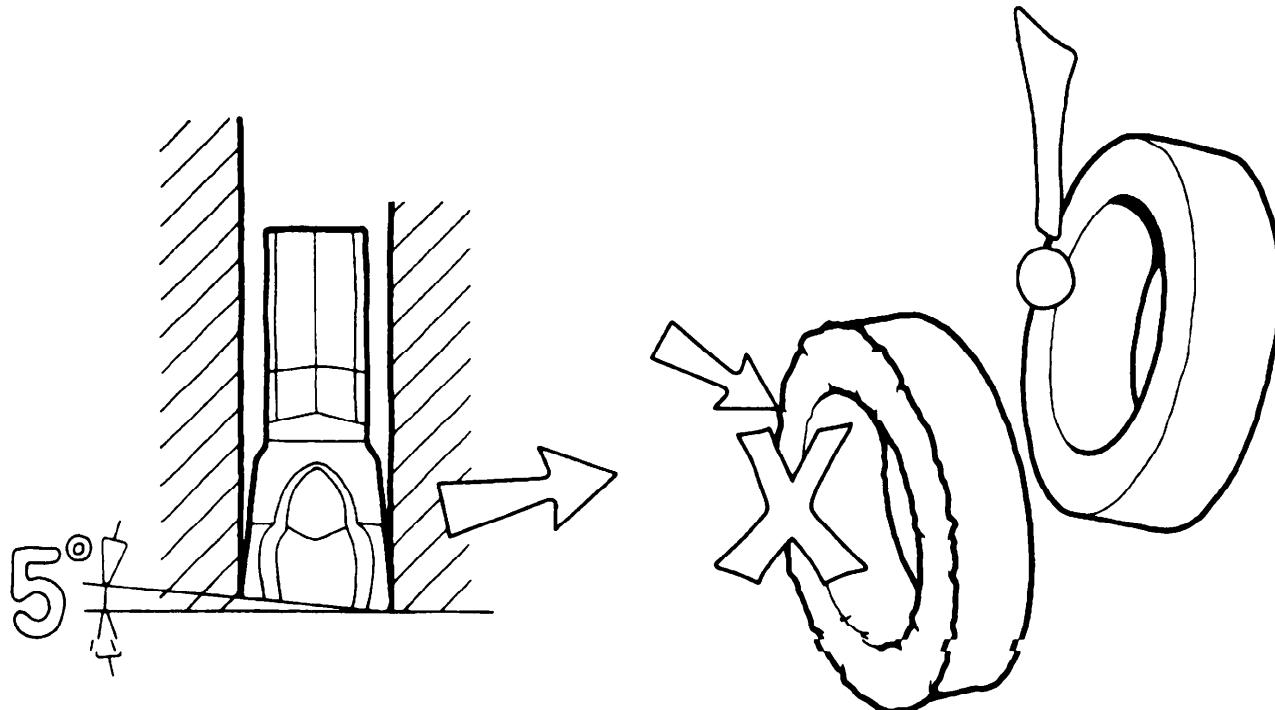


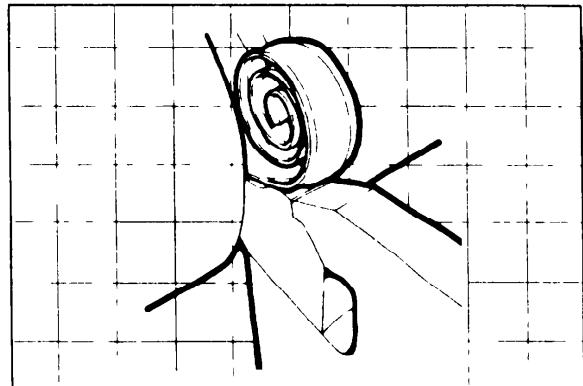


При отрезке деталей из труб лучше применять режущие пластины с наклонной под углом 5° режущей кромкой, которые позволяют значительно уменьшить образуемые заусенцы. Если плата левая, то режущая вершина, обрабатывающая торец отрезаемого кольца, первой заканчивает резание, а затем второй вершина подрезает торец оставшейся трубы.

Заключение


Выбор инструмента для отрезных операций производится в соответствии с требованиями к их производительности, надежности и качеству. Основные моменты, которые нужно иметь в виду, производя выбор инструмента для отрезки:

- для отрезки деталей из прутков следует использовать нейтральные пластины
- следует выбирать хвостовик резца максимально возможного сечения с минимальным вылетом режущей пластины
- ширину пластины надо выбирать минимально возможной из тех, что обеспечит надлежащую надежность выполнения операции
- строго следить за расположением режущей кромки по оси детали
- охлаждающая жидкость должна подводиться непосредственно в зону резания

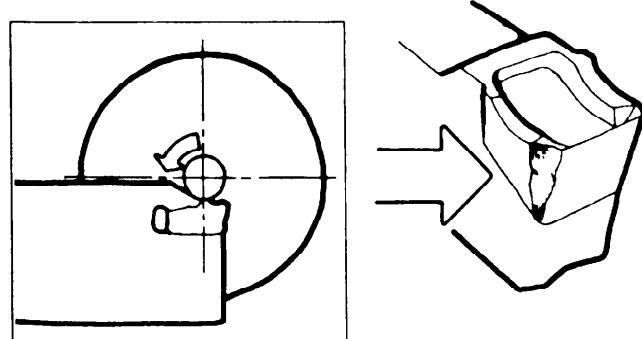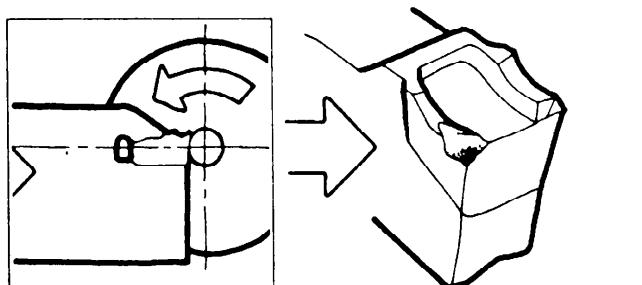

Характерный износ пластины из-за ошибки в установке режущей кромки выше или ниже линии центров

Контурная обработка валов

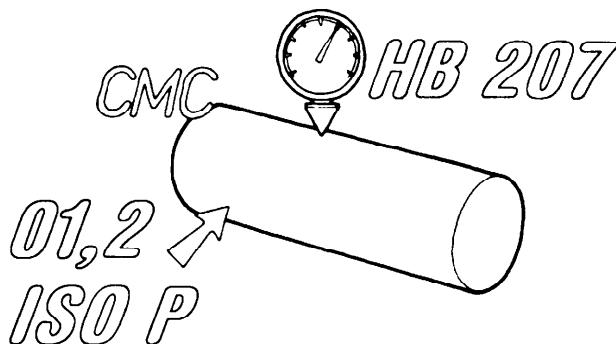

Копировальная обработка валов на станках с ЧПУ

Копировальная обработка валов всегда была достаточно сложной операцией, начиная с того времени, когда она производилась на специальных копировальных токарных станках. Сейчас эта обработка производится на токарных станках с ЧПУ, однако проблемы, возникающие при врезании и выходе инструмента при обработке выточек остаются неизменными. При выборе инструмента для чернового и чистового продольного точения, подрезки и профильной обработки необходимо учитывать эти особенности. Очень часто валы имеют резьбовые концы, а после окончания обработки необходимо отрезать вал от прутка.


Стальные валы широко распространены в разных отраслях машиностроения. Чаще всего заготовками служат прутки из различных материалов с разной твердостью и прочностью. Для эффективной их обработки при выборе инструмента


необходимо учитывать те особые требования, которые возникают в связи с разницей в диаметре отдельных участков и глубиной выточек.

В приведенном примере рассматривается обработка валика из низколегированной углеродистой стали (СМС 01.2) твердостью HB207. Валик общей длиной 165 мм со ступенями диаметром 56, 35, 32 мм и резьбой M22 на одном конце вытачивается из заготовки диаметром 60 мм. Необходимо обработать также 30° фаски и обеспечить хорошую чистоту обработки.

В последнее время валы подобного типа все чаще изготавливаются из нержавеющих сталей, поэтому в другом примере будет рассмотрена обработка вала из нержавеющей стали (СМС 05.21) твердостью HB180.

Черновая обработка производится за несколько продольных проходов с подрезкой торца при выходе инструмента. Затем начерно обрабатываются все ступени валика, выемка и фаски. После

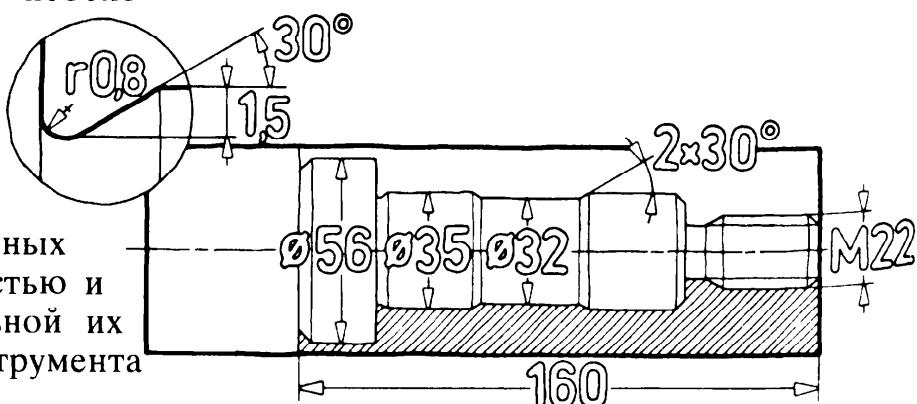

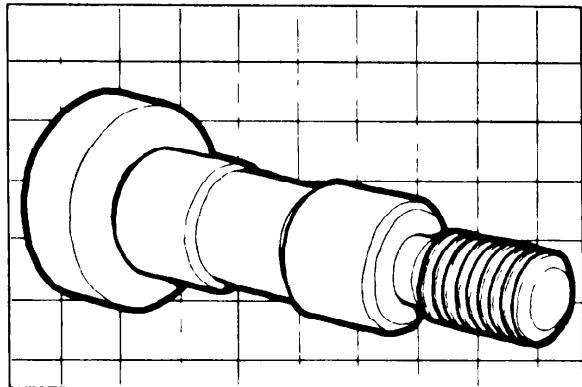



чего делается чистовой проход по всему профилю валика для обеспечения необходимой точности и шероховатости. В последнюю очередь нарезается резьба и производится отрезка. Для всех указанных переходов необходимо подобрать державку и неперетачиваемые пластины из имеющейся номенклатуры.

Первые две черновые операции должны быть выполнены инструментом, который обеспечивает большой объем снимаемого металла при продольном точении, т.е. при минимальном количестве проходов из 60 мм заготовки проточить диаметр порядка 35 мм. Резец с креплением пластины рычагом за отверстие типа Р может сделать это за два прохода: первый выполняется с глубиной 6 мм, пока выше жесткость заготовки, а второй — с глубиной 5 мм, после чего подрезается торец и протачивается участок с наибольшим диаметром.

Тем же самым инструментом производится черновая обработка всех остальных ступеней валика, фасок и выточки, при этом необходимо выполнить подрезку на глубину 1,5 мм с углом 30°.

Обработка нержавеющей стали

При обработке аналогичного валика из нержавеющей стали выполняются те же операции и таким же инструментом, отличаться будут только марка твердого сплава, геометрия пластины и параметры режима резания. Кроме того, необходима подача охлаждающей жидкости в зону резания.

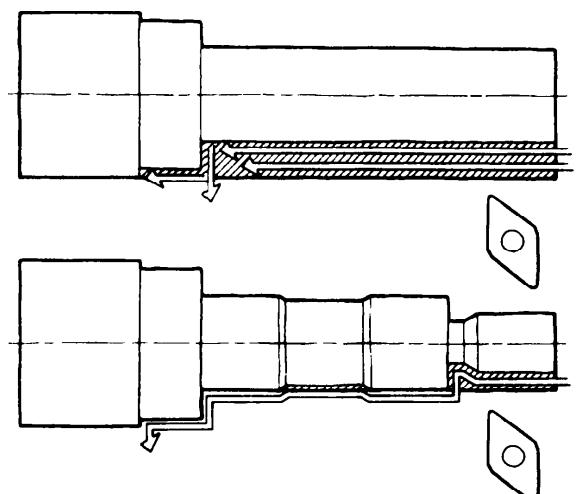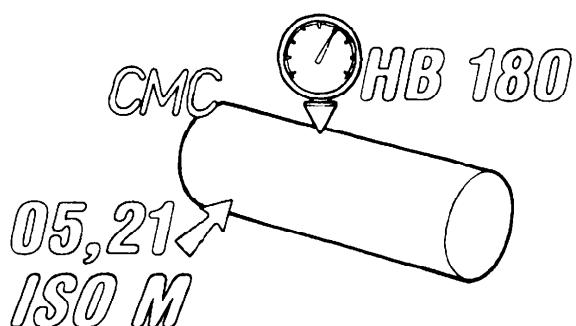

SANDVIK
Coromant

Контурная обработка валов


Для выполнения указанной обработки следует выбрать пластину в форме ромба с углом при вершине 55° . На первый взгляд кажется, что можно выбрать и ромб с углом 80° , однако для выполнения углублений и выточки такой угол при вершине слишком велик. Поэтому приходится идти на компромисс и, несколько жертвуя прочностью вершины, выбрать пластину, которой можно было бы выполнить все черновые проходы. Поскольку данные операции относятся к получерновым, такой пластиной является пластина DNMG с длиной режущей кромки 15 мм, радиусом при вершине 1,2 мм, геометрии РМ и твердого сплава марки GC4025.


Задний угол при копировальной обработке

При копировальной обработке задние углы на главной и вспомогательных

режущих кромках должны обеспечить отсутствие затирания инструмента об уже обработанную поверхность в сложных по конфигурации участках профиля вала. Если задние углы слишком малы, то при затирании происходит интенсивное тепловыделение и интенсивный износ инструмента, а если слишком велики, то снижается прочность режущей кромки. Наибольшая прочность режущих кромок у пластин без задних углов, но такая пластина должна быть наклонена относительно базовых поверхностей корпуса державки и максимальный задний угол, который может быть обеспечен не превышает 6° .

Особенно сложные условия возникают при врезании инструмента, обрабатывающего наклонные к оси детали поверхности, когда вспомогательные задний угол и угол в плане должны

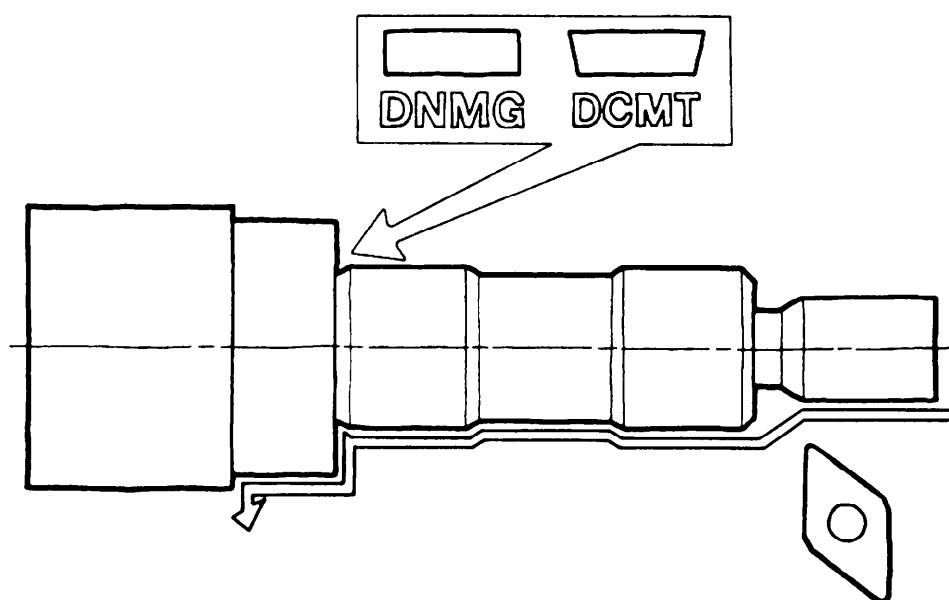

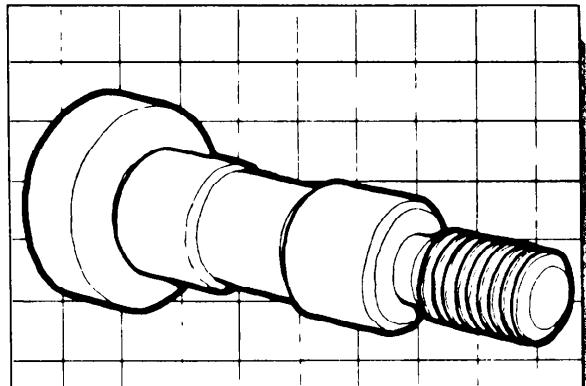


обеспечивать отсутствие затирания вспомогательной режущей кромки об обработанную поверхность. Эти углы должны быть достаточны (не менее 7°), чтобы получить требуемые шероховатость обработанной поверхности и стойкость инструмента. Максимальный угол, с которым возможно производить врезание, определяется углом при вершине пластины и главным углом в плане на державке.

Пластины с задними углами наиболее пригодны для выполнения копировальных операций с врезанием под углом, а также и для чистовых проходов.


Поэтому для чистовой копировальной операции рекомендуется пластина DCMT, которая может работать на подачах в любых направлениях, годится для копировальной обработки, в том числе и с врезанием под углом, обеспечивая при этом точность и чистоту обработки. Для работы с глубиной 1 мм рекомендуется пластина геометрии UM с длиной режущей кромки 11 мм, радиусом при вершине 0,8 мм из твердого сплава марки GC4025.



Контурная обработка валов

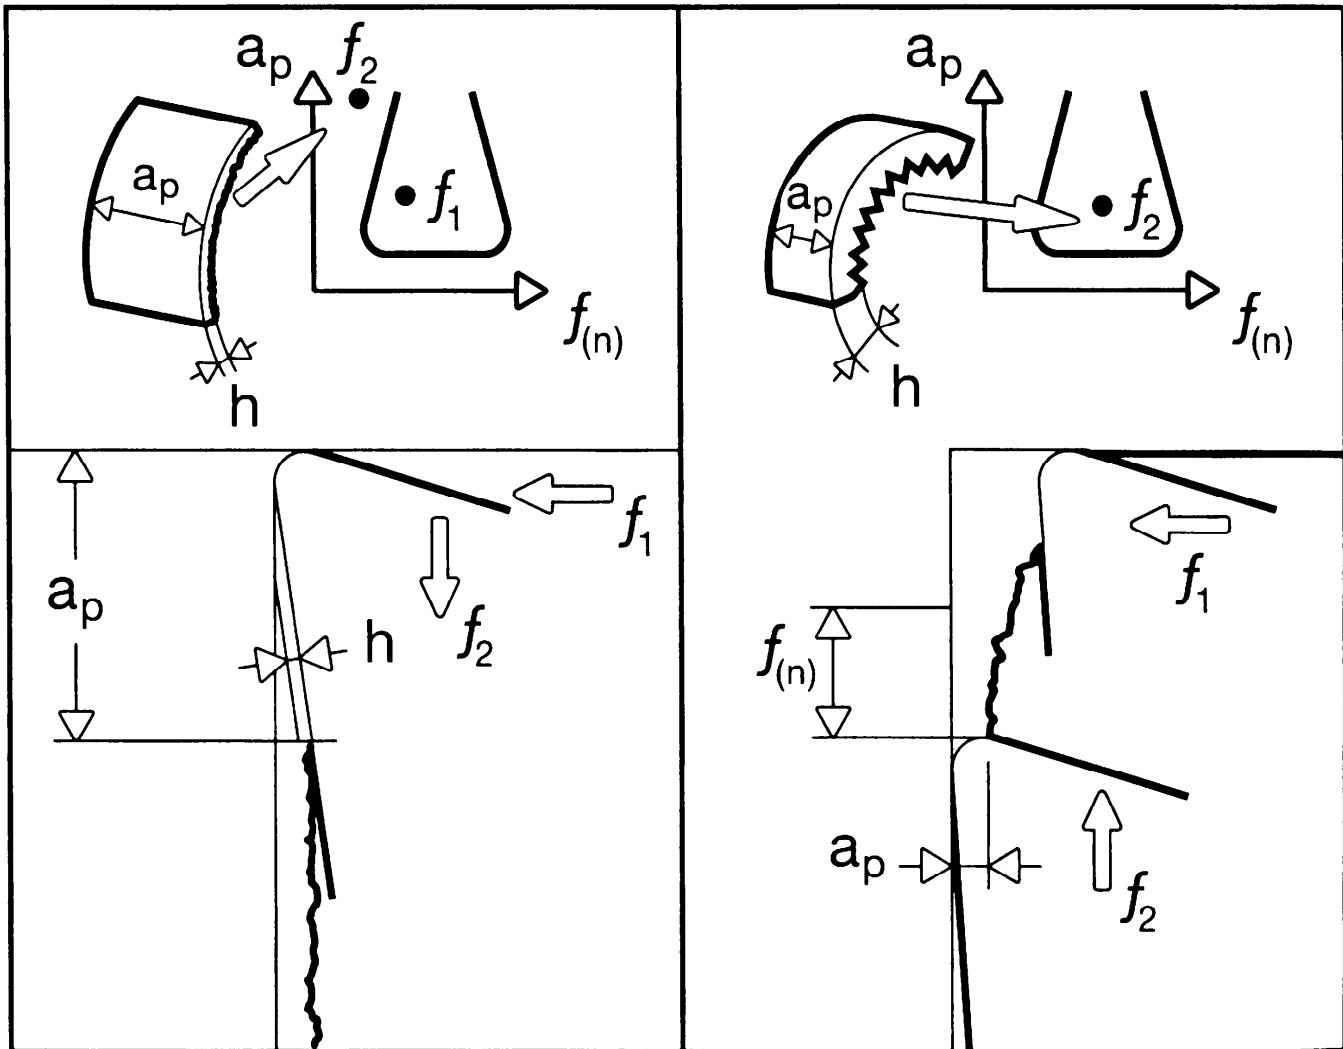

Условия формирования стружки различны при рабочей подаче по направлению к оси детали и от нее. Как видно из рисунка, предпочтительнее, где это возможно, стремиться использовать рабочую подачу по направлению к оси детали

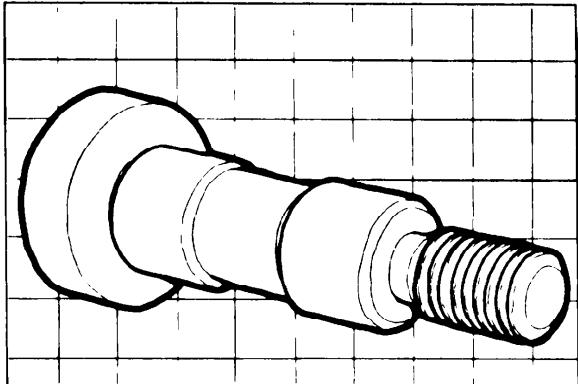

Нарезание резьбы и окончательный проход

Последней нарезается резьба M22 с шагом 1,5 мм резьбовым резцом типа U-lock с резьбовой полнопрофильной пластиной универсальной геометрии из твердого сплава GC1020. Операция выполняется за 6 проходов при наклонном врезании.

После чего производится окончательный проход по профилю с глубиной резания 0,5 мм и снятие заусенцев пластиной VBMT с геометрией UM из сплава марки GC4025. И наконец, окончательно прогоняется резьба для удаления заусенцев. Отрезка готовой детали производится пластиной Q-cut геометрии 4E из сплава GC235 и снимается фаска за три комбинированных прохода.

Формирование стружки при копировальной обработке

При обработке наклонных поверхностей с врезанием возникают проблемы с формированием стружки: изменяется главный угол в плане и увеличивается рабочая длина режущей кромки, что приводит к условиям резания, выходящим за область устойчивого стружкодробления для применяемой пластины.

При обработке уступов со значительной разницей по диаметру глубина резания может существенно возрасти, что вызывает необходимость применения пластины с более длинной режущей кромкой и державки с соответствующим главным углом в плане.

При резании с подачей от центра, когда глубина резания довольно велика, а толщина стружки мала, также возникают проблема с ее дроблением. Иногда эти проблемы удается решить, сменив направление рабочей подачи.


Изготовление деталей типа втулки из цельной заготовки

Точение с небольшими сечениями среза


Пример иллюстрирует типичную обработку на станках с ЧПУ, когда выполняются семь различных операций: черновое точение, чистовое точение, сверление, растачивание, обработка канавок, нарезание резьбы и отрезка. Применение более экономичных пластин в форме ломаного трехгранника показывается как рациональная альтернатива при токарной обработке с небольшими сечениями среза.

Для полной обработки многих деталей, в том числе валов и втулок, которая осуществляется на двух и трехкоординатных токарных станках с ЧПУ, требуется выполнить несколько различных типов операций.

Рассмотрим обработку втулки из цельной заготовки из нелегированной углеродистой стали (СМС 01.2) твердостью HB207. Заготовка диаметром 60 мм и длиной 105 мм закрепляется в патроне станка с ЧПУ, обладающего большими технологическими возможностями и

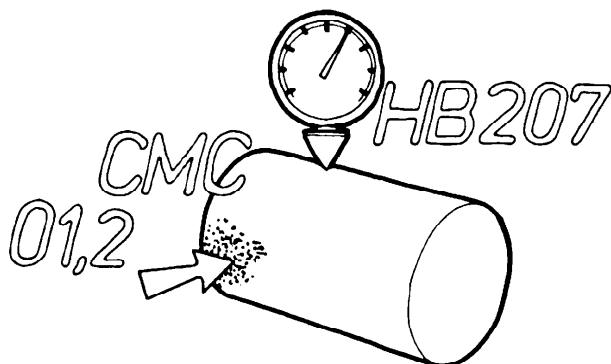


мощностью. Такой станок необходим, т.к. при обработке приходится удалять довольно значительный объем материала, а партии деталей, подлежащих обработке, невелики.

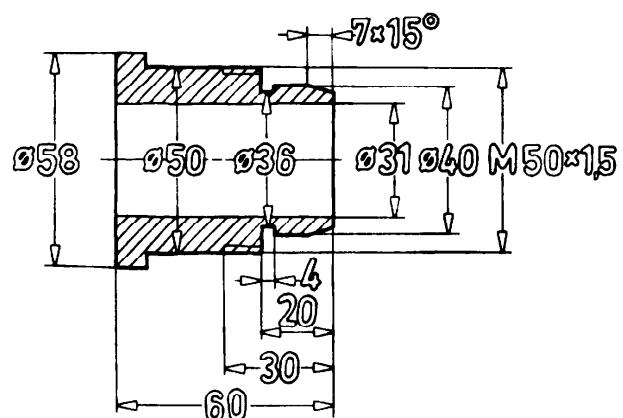


Сначала производится черновая обработка по наружному диаметру и подрезка торца, т.е. инструмент должен обеспечивать работу в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Для этой цели каталог СороКеу рекомендует пластины с углом при вершине 80° с достаточно прочной режущей кромкой, с геометрией РМ. Условия обработки хорошие и поэтому даже для чернового прохода можно выбрать высокостойкий твердый сплав GC4015 для высоких скоростей резания. Скорость резания безусловно должна быть скорректирована с учетом твердости, которая в нашем случае выше, чем для базового варианта.

Пластина типа WNMG – это небольшая плата с шестью режущими

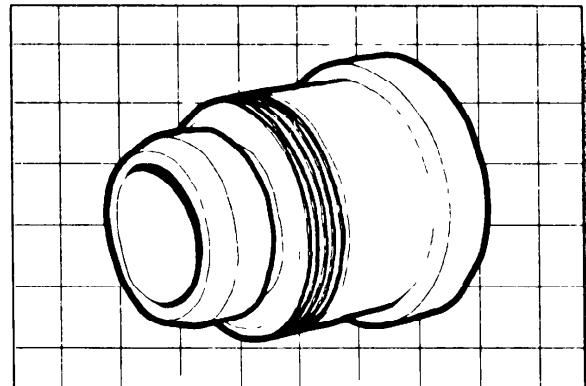


лезвиями и углом при вершине 80°. Прочность пластины такая же, как и у ромбической пластины CNMG, но длина режущих кромок у нее меньше, поэтому она хорошо подойдет для небольших сечений среза, к тому же стоимость одной режущей кромки этой пластины значительно ниже.

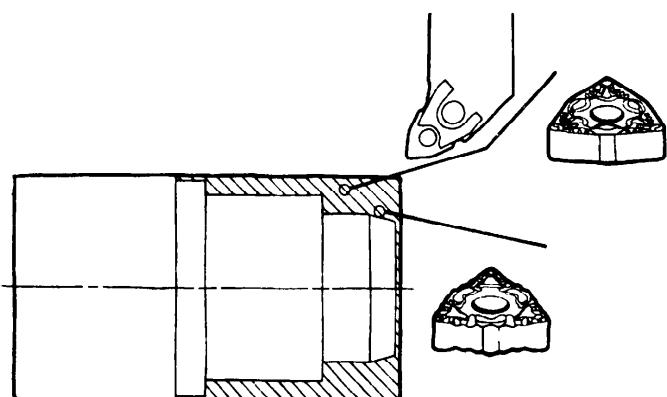

Двусторонняя пластина WNMG подходит и для чистовой обработки втулки. Выбрав геометрию PF и сплав марки GC4015, при подаче 0,2 мм/об и глубине резания 0,5 мм можно обеспечить требуемую высоту микронеровностей Ra 3,2 мкм.



Изготовление деталей типа втулки из цельной заготовки

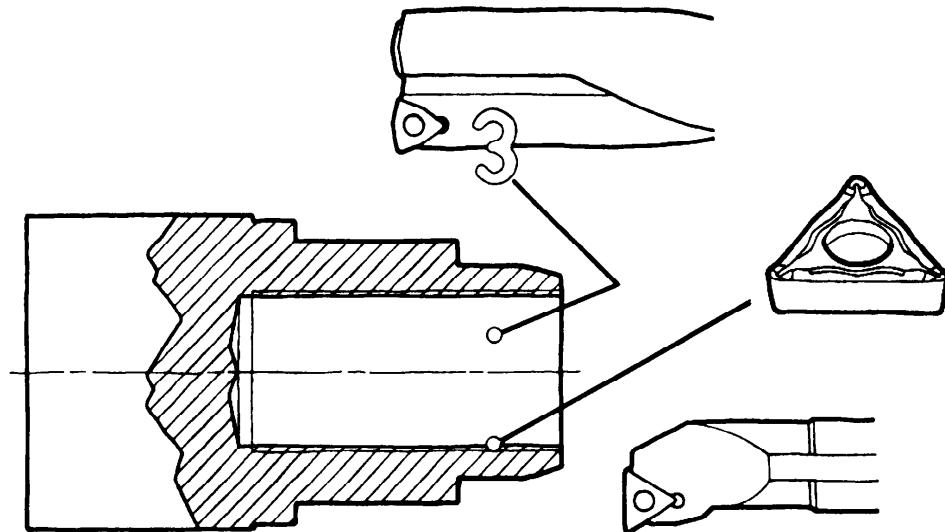

Сверление втулки


Следующая операция – сверление центрального отверстия диаметром 30 мм на глубину 62 мм, которое производится сверлом типа U со сменными пластинами. Сверло выбирается так, чтобы обеспечить обработку отверстия длиной три диаметра, с центральной и периферийной пластинами WCMX геометрии 53 из сплава марки GC1020. Рекомендуемые начальные значения параметров режима резания – подача 0,2 мм/об, скорость резания 160 мм/мин. Стружкодробление можно, при необходимости, улучшить путем изменения скорости резания и подачи.

Просверленное отверстие обрабатывается начисто расточной оправкой T-Max U диаметром 16 мм с главным

углом в плане 90°, на которой винтом закрепляется пластина ТСМТ геометрии UM из твердого сплава GC4015. Геометрия UM, предназначенная скорее для получистовой обработки, выбрана с целью обеспечения более прочной режущей кромки для такого износостойкого сплава, каким является GC4015. Принимая во внимание повышенную твердость обрабатываемой детали и подачу 0,2 мм/об, рекомендуется скорость резания 275 м/мин при глубине обработки 0,6 мм.

Обработка канавки, нарезание резьбы и отрезка

Обработка канавки шириной 4 мм выполняется для обеспечения выхода резьбового инструмента. В качестве первого выбора для этой цели реко-

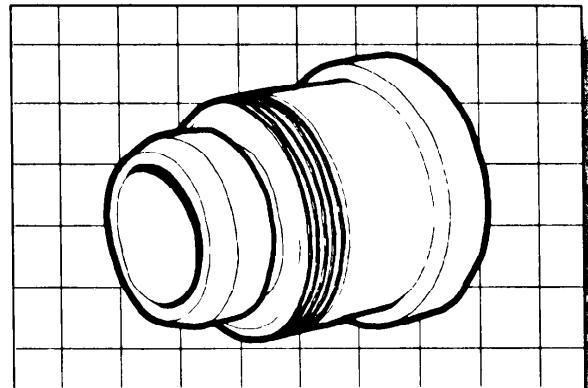


мендуется канавочный резец системы Q-cut типа 151.22 и пластина геометрии 5G из сплава марки GC4025.



Нарезание винтовой резьбы производится пластиной с универсальной геометрией из сплава марки GC1020. Полнопрофильная резьба M50 x 1,5 нарезается семью проходами.

Отрезка втулки производится резцом Q-Cut с нейтральной пластиной геометрии 5E из сплава марки GC235.

Данный пример является достаточно типичным для деталей, обрабатываемых малыми партиями. Большинство используемого инструмента соответствует рекомендациям CoroKey для первого выбора. При выборе инструмента следует исходить из сочетания трех факторов: производительность, надежность и качество.

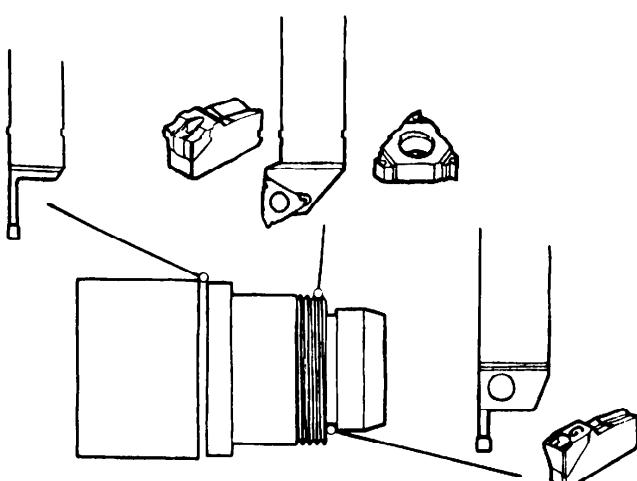

Точение вала напаиваемым инструментом или инструментом с СМП

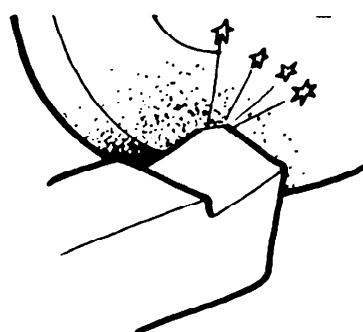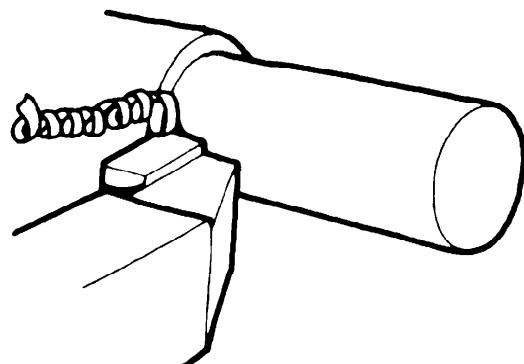


История развития твердосплавного инструмента


Первые инструменты, оснащенные твердыми сплавами, появились в сороковых годах. Твердосплавная пластина напаивалась на стальной корпус, а затем затачивалась для придания необходимой формы. Заточкой обеспечивались различные углы в плане, радиусы при вершине и геометрия передней поверхности. В то время такие резцы стали существенным шагом вперед в развитии режущего инструмента, который ранее изготавливается только из быстрорежущей стали.

Напайка твердого сплава предъявляет определенные требования к твердому сплаву, которые не совпадают с требованиями процесса резания. И, в какой-то мере, напайка стала тормозить совершенствование твердого

сплава как режущего материала. После того, как появились надежные механические способы закрепления твердосплавных пластин на державках и была усовершенствована технология их прессования, в 60-ые годы резцы с напаиваемыми пластинами стали заменяться резцами с механическим креплением неперетачиваемых твердосплавных пластин, которые обеспечивали более высокую производительность обработки.

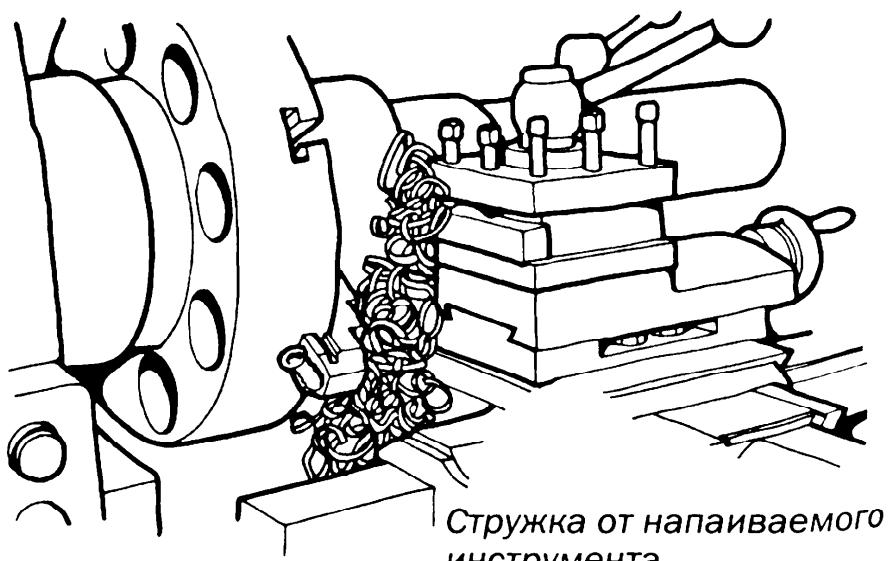


Стружка от напаиваемого инструмента

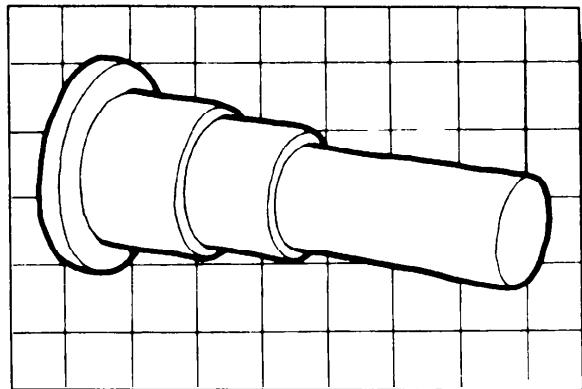

Нанесение износостойких покрытий на твердосплавные неперетачиваемые пластины было еще одним скачком в повышении производительности металлообработки, оставившим напаиваемый инструмент далеко позади.


Применение неперетачиваемых пластин значительно сокращает инструментальные расходы и расходы на резание для большинства токарных и фрезерных операций. Исключаются дорогостоящие заточка и переустановка инструмента. Поскольку режущая кромка не затачивается, то отпадает необходимость в однородности структуры твердого сплава по всему сечению и появляется возможность нанесения тонких поверхностных износостойких слоев.

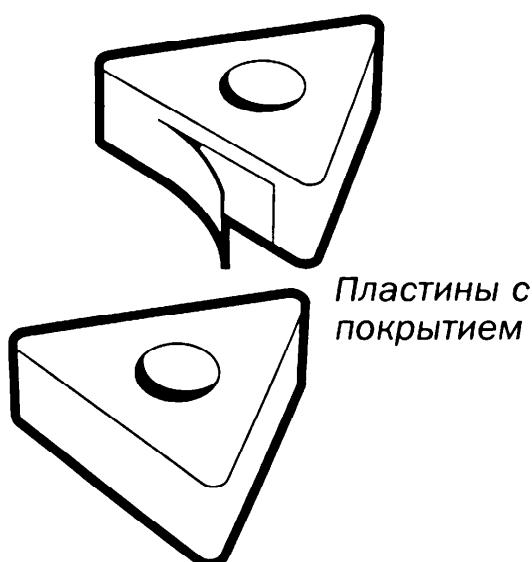

Точение вала напаиваемым инструментом или инструментом с СМП

Пример токарной обработки

Рассмотрим обработку на универсальном токарном станке валика из легированной стали (СМС 02.1) с твердостью HB180. Обработка включает черновые

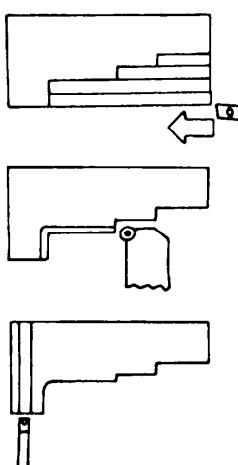

проходы для снятия основного объема металла, а затем чистовую обработку по диаметру, подрезку торца и отрезку.

При применении напаиваемого инструмента для черновой обработки используется резец ISO 6 с главным углом в плане 90° , который производит обработку


за несколько проходов, причем стружка представляет собой непрерывную спираль. Для чистового прохода и подрезки торца используется тот же резец, но с большим радиусом при вершине, получаемый шлифованием. Стружка при подрезке образуется в виде непрерывной ленты, которая скапливается на станине. Для отрезки применяется лезвие из быстрорежущей стали, закрепляемое в резцедержателе станка.

Резцы с СМП


На том же станке и для выполнения той же операции можно использовать и современные резцы с неперетачиваемыми твердосплавными пластинами. Для черновых проходов использовался резец T-Max P с главным углом в плане 95° с пластиной WNMG геометрии PM из сплава марки GC4025. Для чистовой обработки по диаметру и подрезки торца применялся резец с круглой пластиной RCMT из той же марки твердого сплава.

Отрезка выполнялась резцом Q-cut с выдвижным блоком-лезвием, оснащенным отрезной нейтральной пластиной геометрии 4E из сплава GC 235.

Правильный выбор режимов резания обеспечил устойчивое стружкодробление на всех проходах обработки.

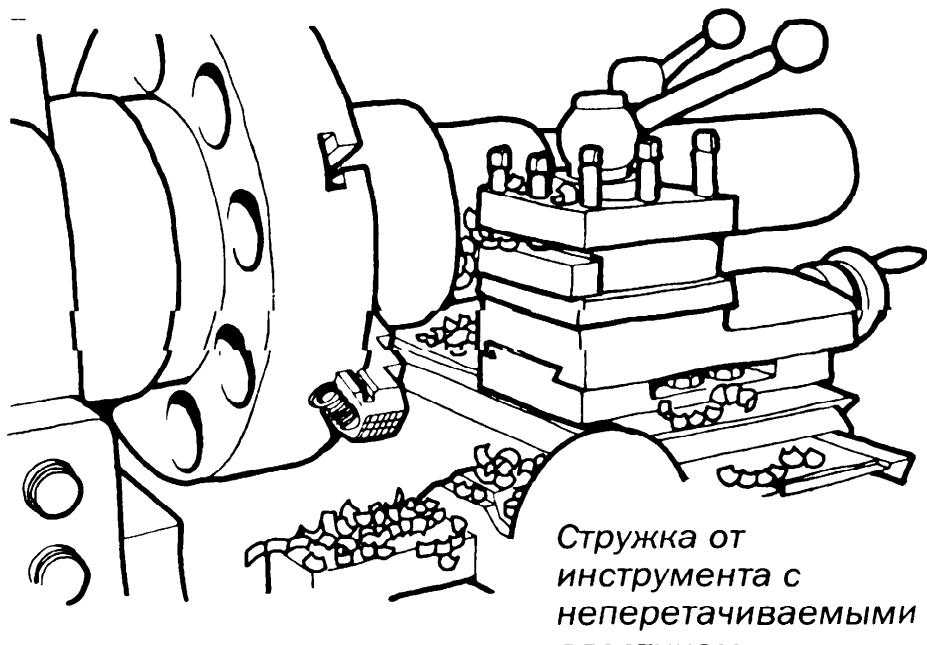


Стружка от
инструмента с
неперетачиваемыми
пластинами

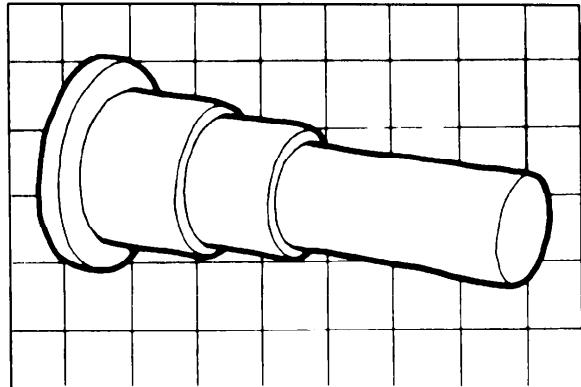

Производительность

При сравнении процесса обработки было установлено, что производительность при использовании инструмента с СМП возрастает вдвое, значительно улучшается стружкодробление, исчезли клубки путаной стружки. Резцы с напаиваемыми пластинами работают на более мягким режиме резания и имеют при этом меньшую стойкость, чем резцы с СМП. При заточке изношенного резца практически невозможно обеспечить первоначальную геометрию режущей кромки, особенно, когда приходится затачивать еще лунки или порожки, которые обеспечивают дробление стружки. При износе одной режущей кромки у неперетачиваемой пластины, она просто поворачивается в гнезде корпуса, а когда износились все режущие кромки, меняется сама пластина. За одно и то же время резцы с неперетачиваемыми пластинами обрабатывают вдвое больше деталей.

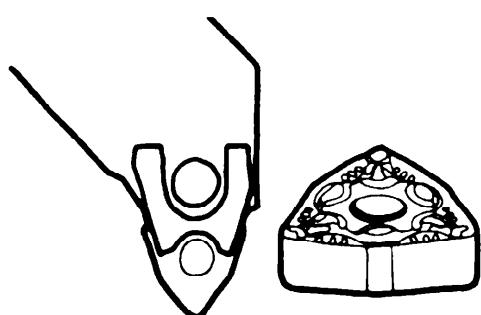

Правильный выбор инструмента и параметров режима резания

Факторы, влияющие на выбор инструмента

Заготовка	Станок	Производство	Инструмент
Материал	Мощность	Затраты	Операция
Конфигурация	Жесткость	Размер партии	Условия обработки
Точность/ Шероховатость	Приспособление		Тип пластины
			Параметры режима резания

Деталь

Материал заготовки: P M K Твердость: (HB)

Выбрать для каждой операции

Тип операции (внутренняя/наружная обработка и т.п.) Тип крепления пластины: (T-Max P, T-Max U, Q-Cut, и т.п.) Размер хвостовика.

Вид обработки-Геометрия передней поверхности:
(F, M, R)

Условия обработки - Марка сплава:
(Хорошие ○, Нормальные ●, Тяжелые ●)

Форма и размер пластины
(C, D, S, T и т.д. и длина режущей кромки)

Радиус при вершине:	T-Max U/T-Max P		
	Чистовая обработка	04	08
	Получистовая обраб.	08	08
	Черновая обработка	08	12
	(Первый выбор)		

Державка:

Пластина:

Параметры режима резания

Глубина резания, a_p (мм) =

Подача, f_p (мм/об) =

Скорость резания, v_c (м/мин) =

Частота вращения шпинделя, n (об/мин) =

Число проходов =

Охлаждение (да/нет)

Принимать во внимание

Требуемая шероховатость:

Требуемая мощность:

Коэффициент изменения скорости резания
в зависимости от требуемой стойкости:

.....

Коэффициент изменения скорости резания
в зависимости от твердости обрабатываемого материала:

.....

Деталь

Заготовка

Материал: Сталь (ISO Р)


Шестерня

Пруток

СМС 02.1

НВ 180




T1

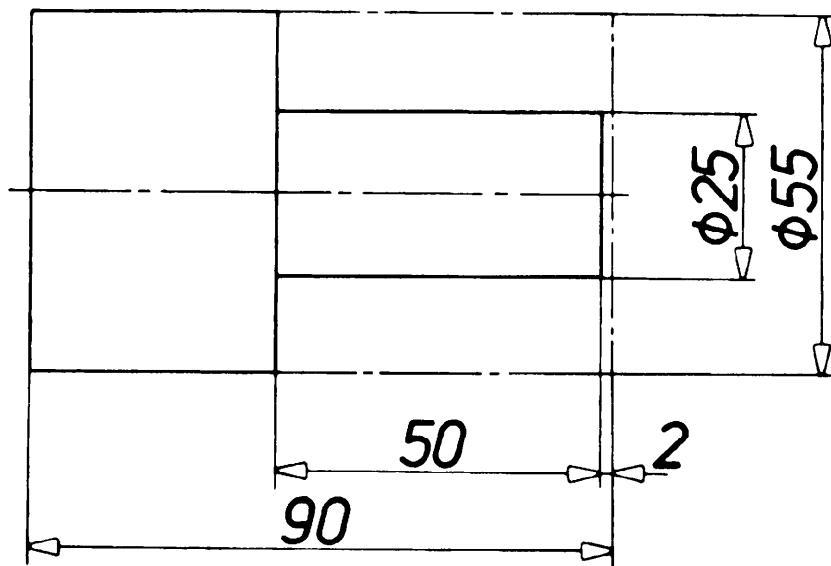

Выбор инструмента

No. опера- ции	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	
1					<input type="radio"/>
2					<input type="radio"/>
3					<input checked="" type="radio"/>
4					
5					
6					
7					
8					

Последовательность переходов

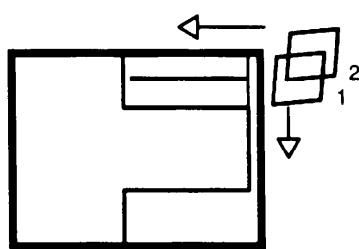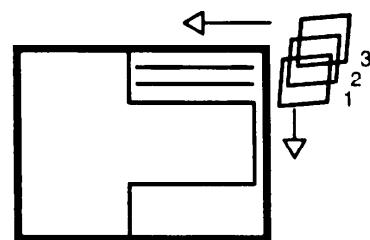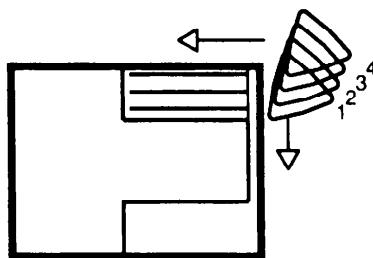


Параметры режима резания

a_p (мм)	f_n (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проходов	Охлаждение Да/Нет	Примечание: например, стр. в СогоКей, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Деталь Заготовка Материал: Нерж. сталь (ISO M)

Фланец Диск СМ 05.21 НВ 180

T2

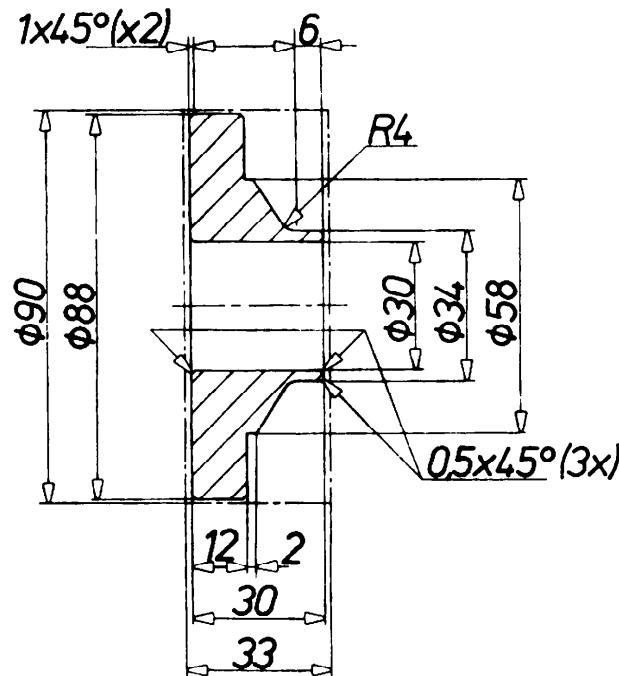


Выбор инструмента

Ra: 3,2

No. опера- ции	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Последовательность переходов

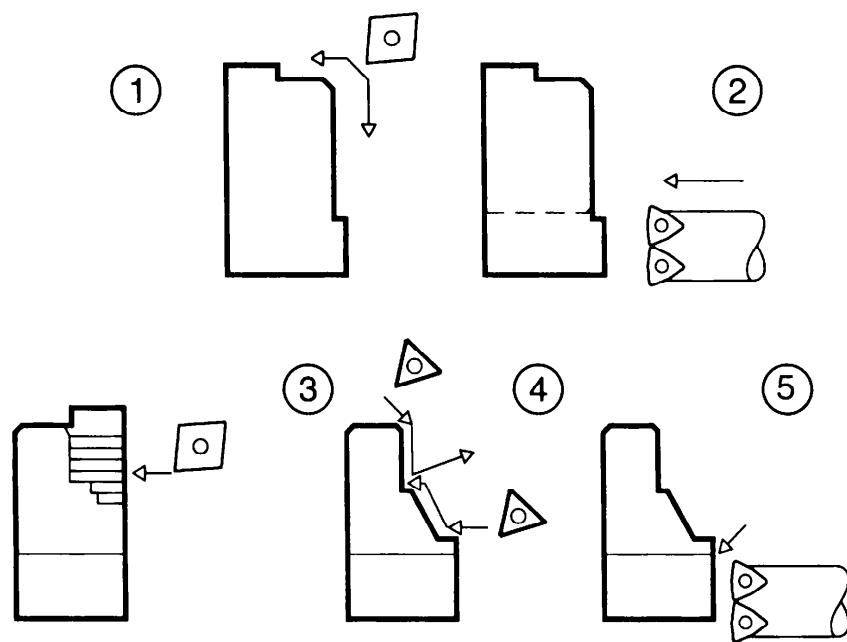

Параметры режима резания

$R_a: 3,2$


a_p (мм)	f_n (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проходов	Охлаждение Да/Нет	Примечание: например, стр. в CogoKey, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Деталь
Кольцо

Заготовка
Отливка

Материал: Чугун (ISO K)
СМС 08.2 НВ 180


Т3

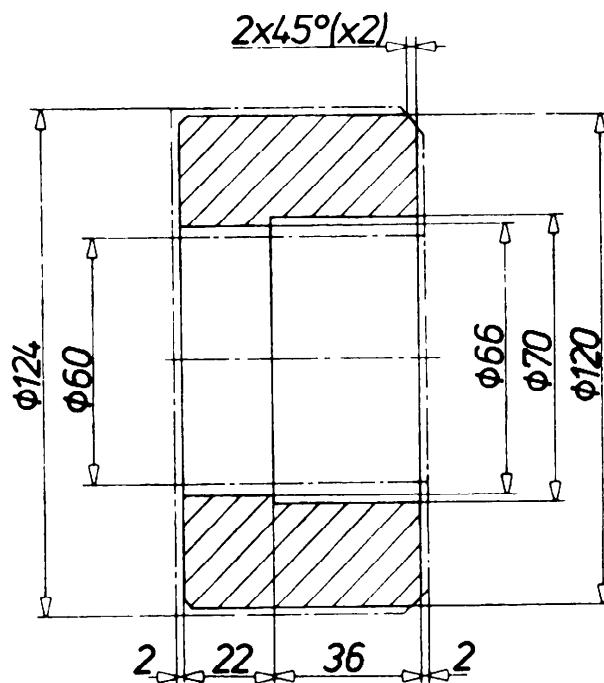

Выбор инструмента

№. операции	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Последовательность переходов

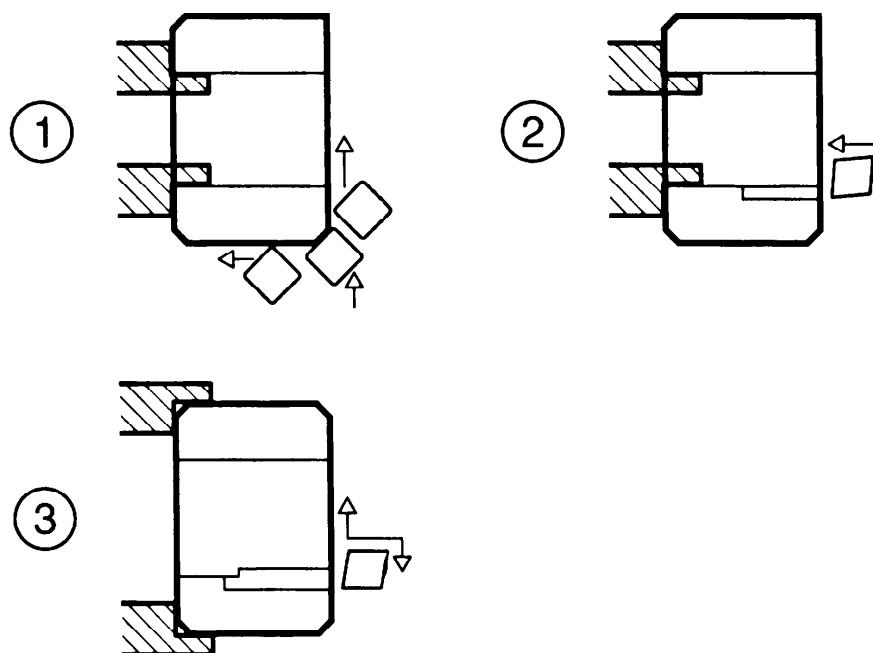

Параметры режима резания

a_p (мм)	f_n (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проходов	Охлаждение Да/Нет	Примечание: например, стр. в СогоКей, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Деталь

Заготовка

Материал: Сталь (ISO Р)


Маховик

Поковка

СМС 02.1

HB 160

T4

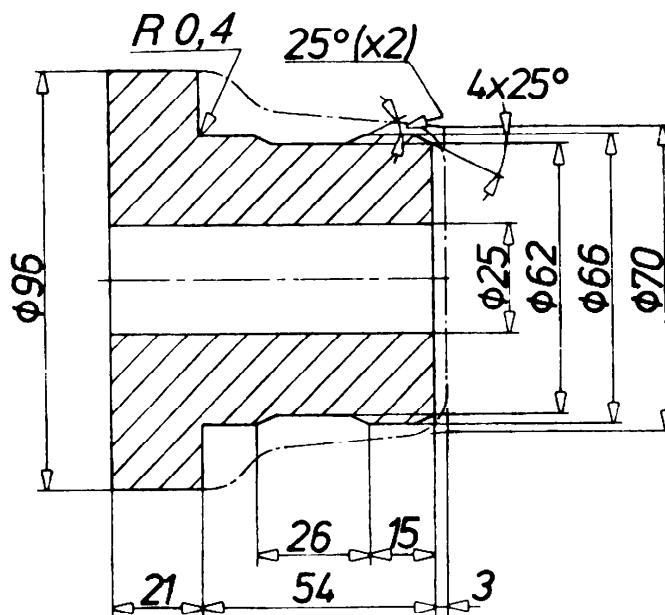


Выбор инструмента

R_a: 3,2

No. опер- ации	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Последовательность переходов

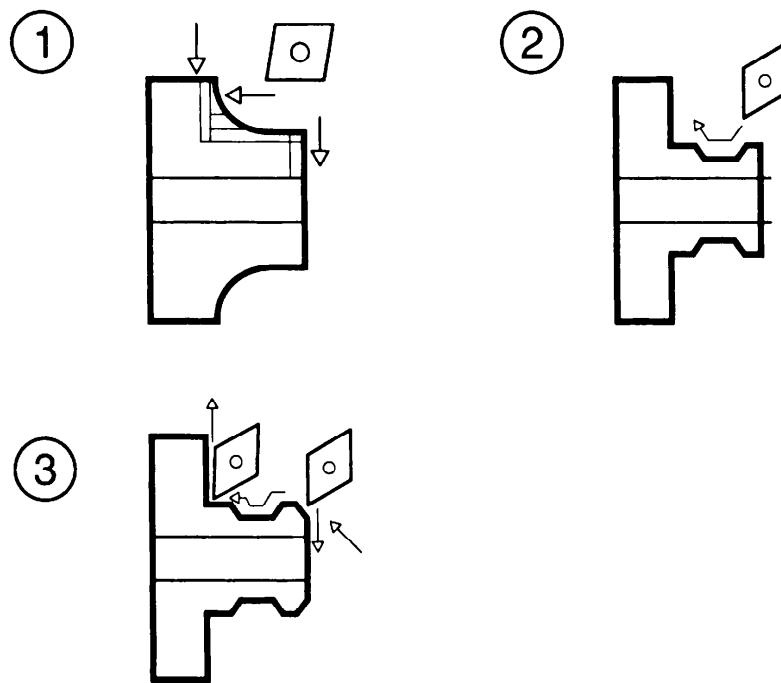

Параметры режима резания

$R_a: 3,2$

a_p (мм)	f_n (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проход- дов	Охлаж- дение Да/Нет	Примечание: например, стр. в CoroKey, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Деталь

Диск и
кольцо

Заготовка



Пруток и
труба

Материал: Сталь (ISO Р)

СМС 01.2 HB 207

T5


Отрезка

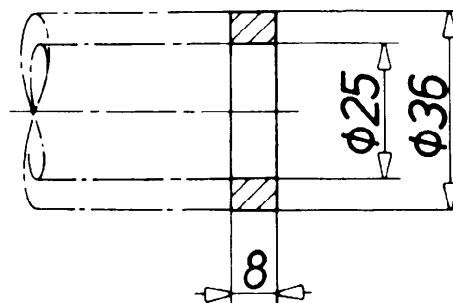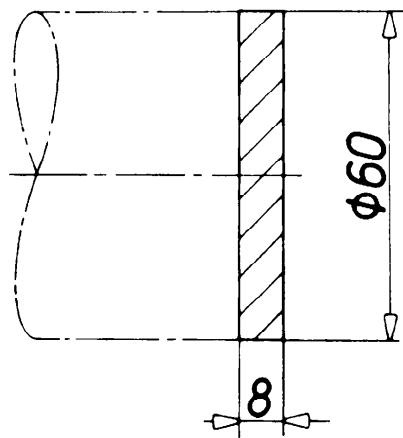

Выбор инструмента

№. опера- ции	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Последовательность переходов


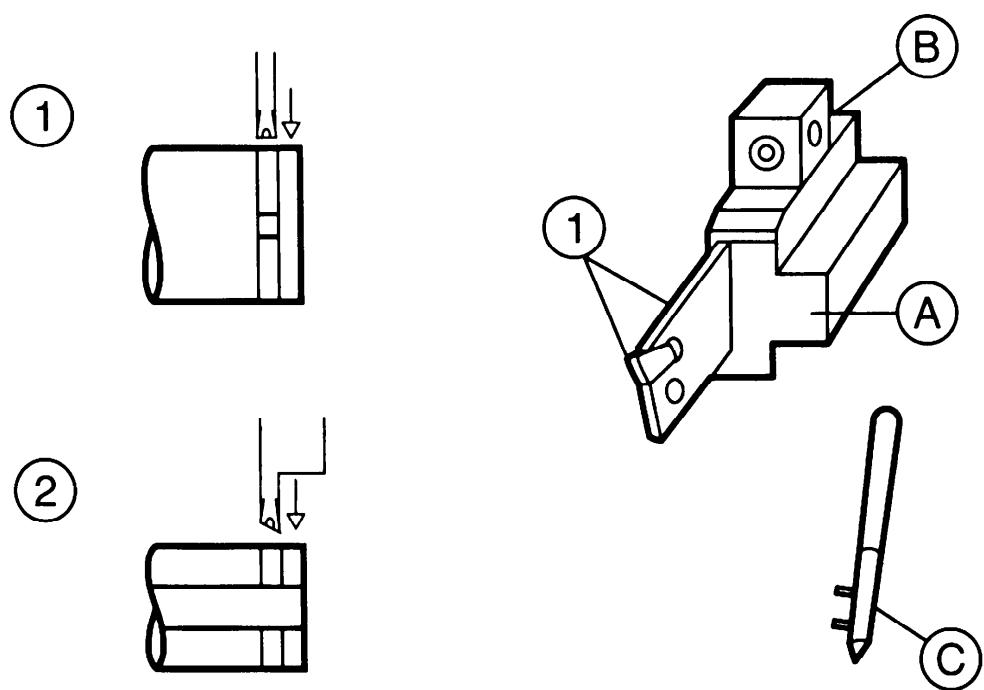


Параметры режима резания

a_p (мм)	f_n (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проход- дов	Охлаж- дение Да/Нет	Примечание: например, стр. в CoroKey, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Деталь Заготовка **Материал:** Нерж.сталь (ISO M)
Диск и Пруток и **СМ 05.21** **НВ 180**
кольцо труба **T6**


Отрезка

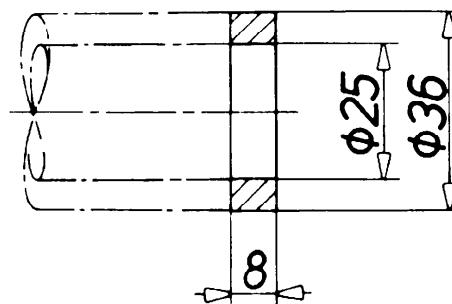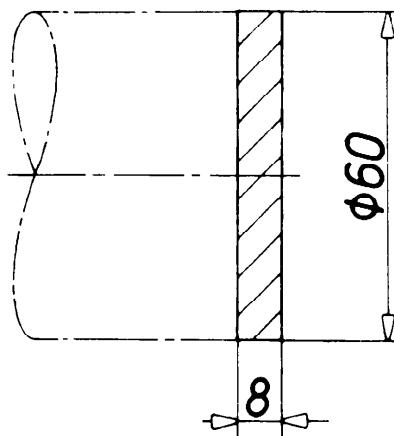

Выбор инструмента

No. опера- ции	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Последовательность переходов

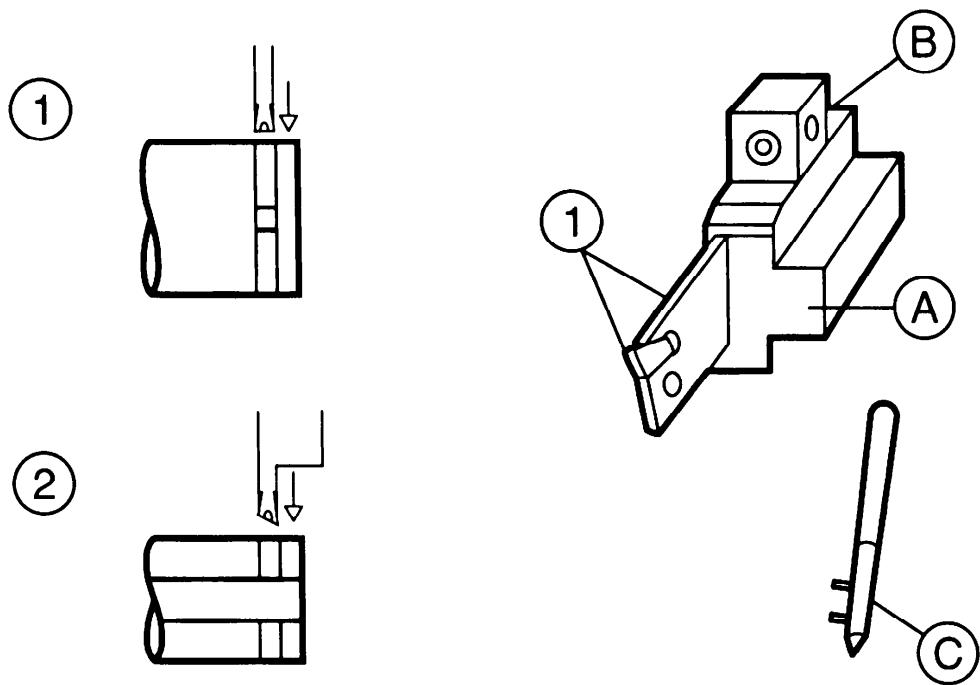

Параметры режима резания

a_p (мм)	f_n (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проходов	Охлаждение Да/Нет	Примечание: например, стр. в CoroKey, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Деталь

Заготовка

Материал: Сталь (ISO Р)


Вал

Пруток

СМС 01.2

НВ 207


T7

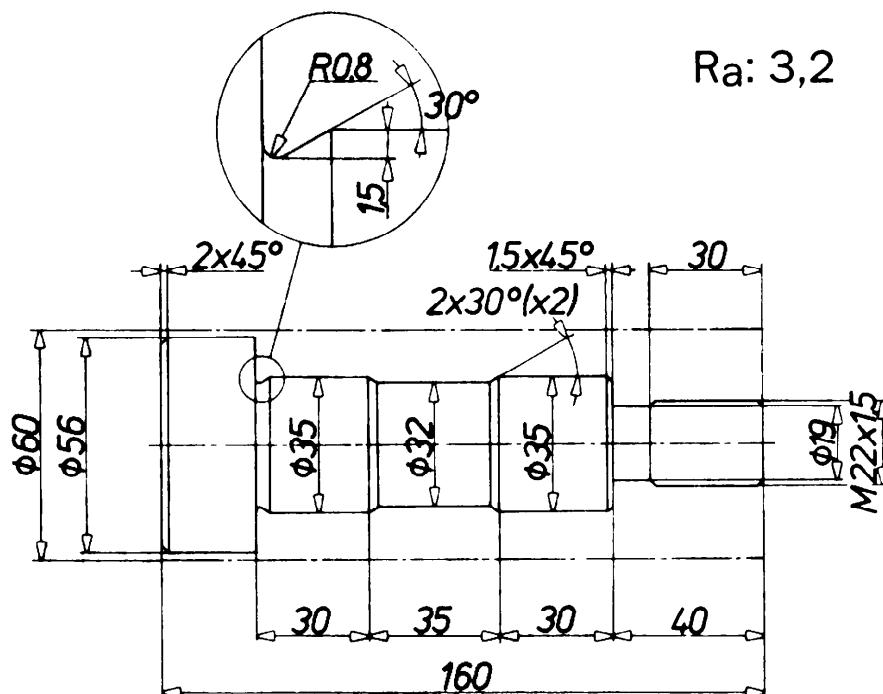

Выбор инструмента

№. операции	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	
1					<input type="radio"/>
2					<input type="radio"/>
3					<input type="radio"/>
4					<input type="radio"/>
5					<input type="radio"/>
6					<input type="radio"/>
7					<input type="radio"/>
8					<input type="radio"/>

Последовательность переходов

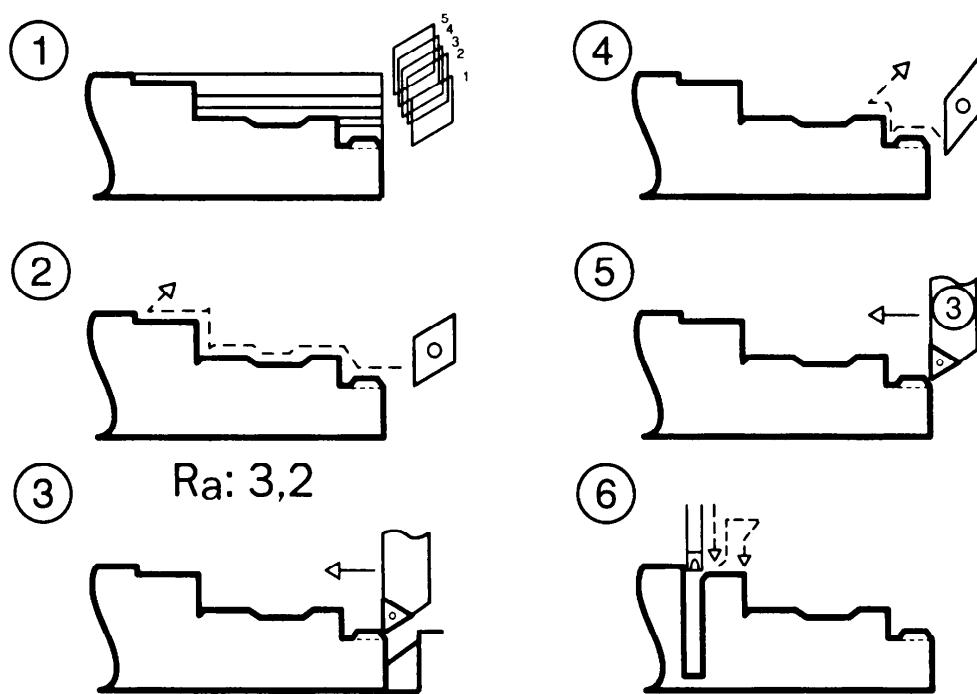


Параметры режима резания

a_p (мм)	f_n (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проход- дов	Охлаж- дение Да/Нет	Примечание: например, стр. в CoroKey, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Деталь Заготовка Материал: Нерж. сталь (ISO M)

Вал Пруток СМ 05.21 НВ 180

T8

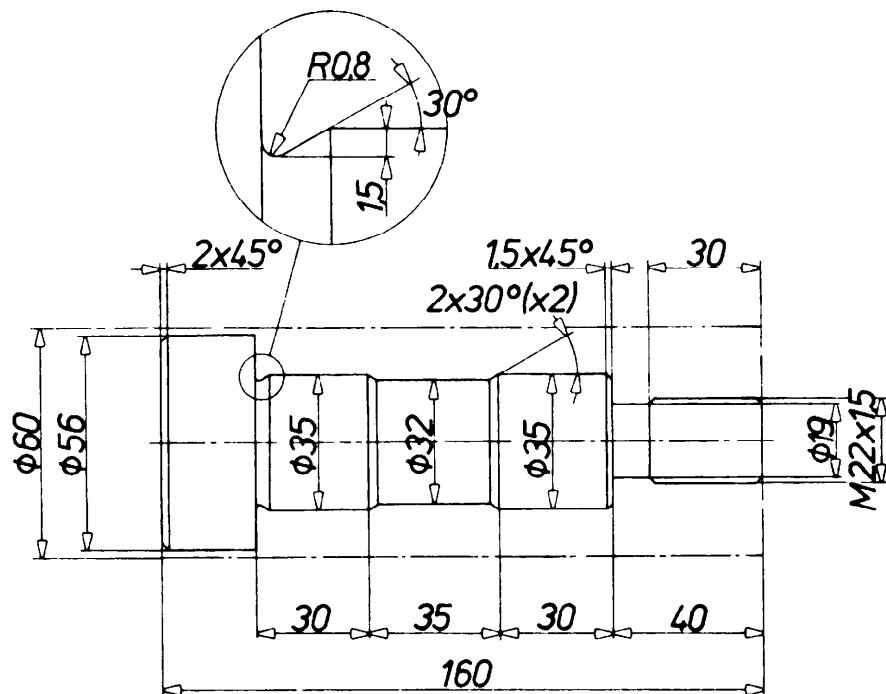


Выбор инструмента

Ra: 3,2

No. операции	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	
1					<input type="radio"/>
2					<input type="radio"/>
3					<input type="radio"/>
4					<input type="radio"/>
5					<input type="radio"/>
6					<input type="radio"/>
7					<input type="radio"/>
8					<input type="radio"/>

Последовательность переходов

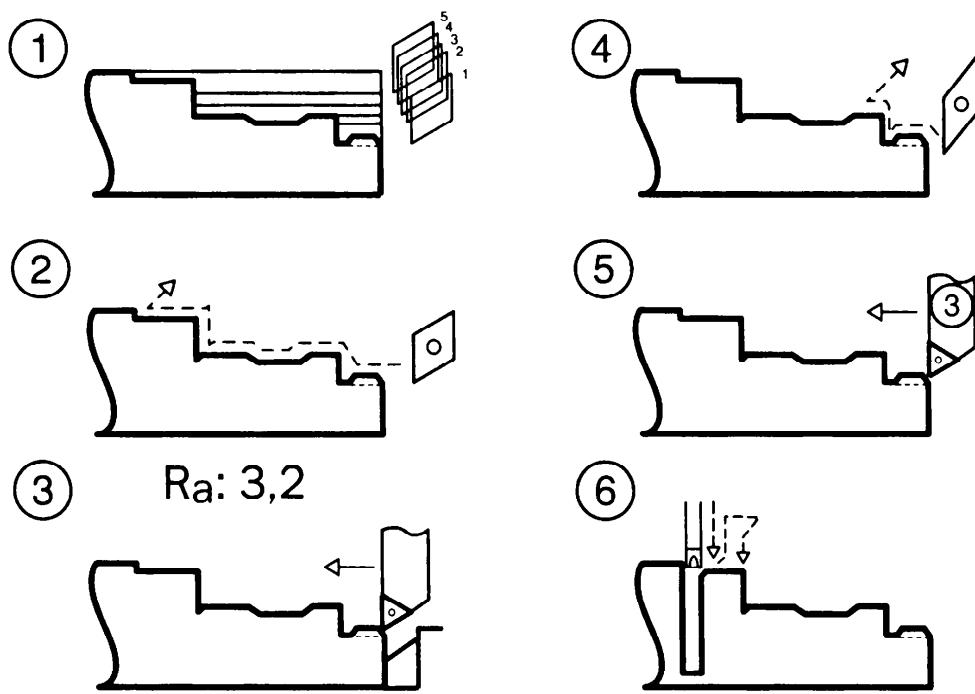

Параметры режима резания

a_p (мм)	f_p (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проходов	Охлаждение Да/Нет	Примечание: например, стр. в CoroKey, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Деталь

Заготовка

Материал: Сталь (ISO Р)


Втулка

Пруток

СМС 01.2

НВ 207

Т9

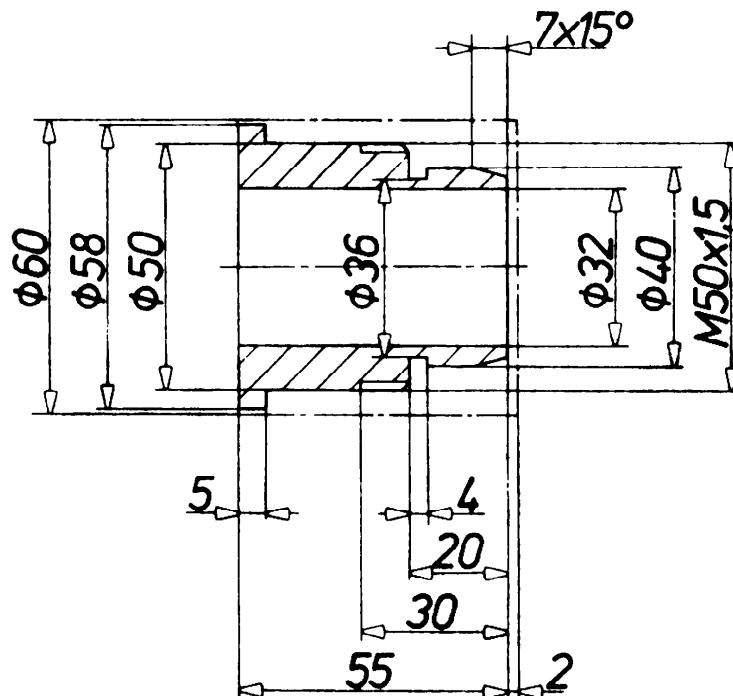


Выбор инструмента

R_a: 3,2

№. операции	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	
1					<input type="radio"/>
2					<input type="radio"/>
3					<input type="radio"/>
4					<input type="radio"/>
5					<input type="radio"/>
6					<input type="radio"/>
7					<input type="radio"/>
8					<input type="radio"/>

Последовательность переходов

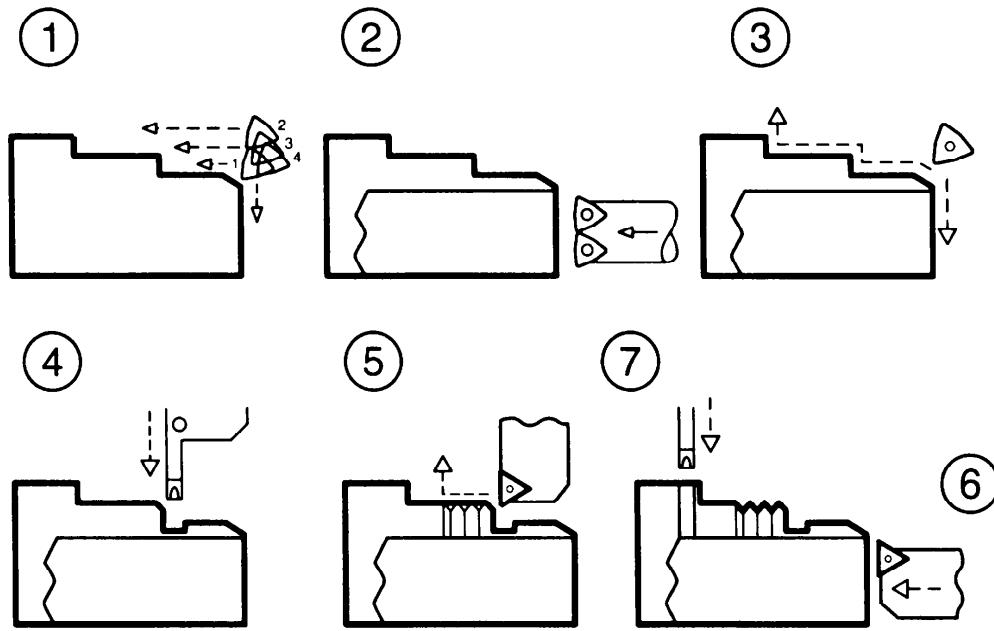

Параметры режима резания

$R_a: 3,2$

a_p (мм)	f_p (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проход- дов	Охлаж- дение Да/Нет	Примечание: например, стр. в CoroKey, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Деталь

Заготовка

Материал: Сталь (ISO P)


Ось

Пруток

СМС 02.1

НВ 180


T10

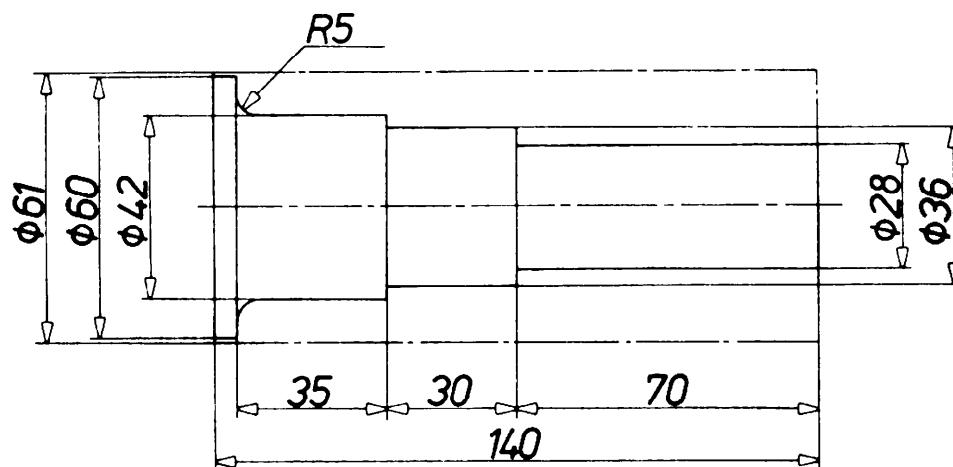

Выбор инструмента

№. операции	Державка	Пластина	Геометрия	Марка сплава	
1					<input type="radio"/>
2					<input type="radio"/>
3					<input type="radio"/>
4					<input type="radio"/>
5					<input type="radio"/>
6					<input type="radio"/>
7					<input type="radio"/>
8					<input type="radio"/>

Последовательность переходов

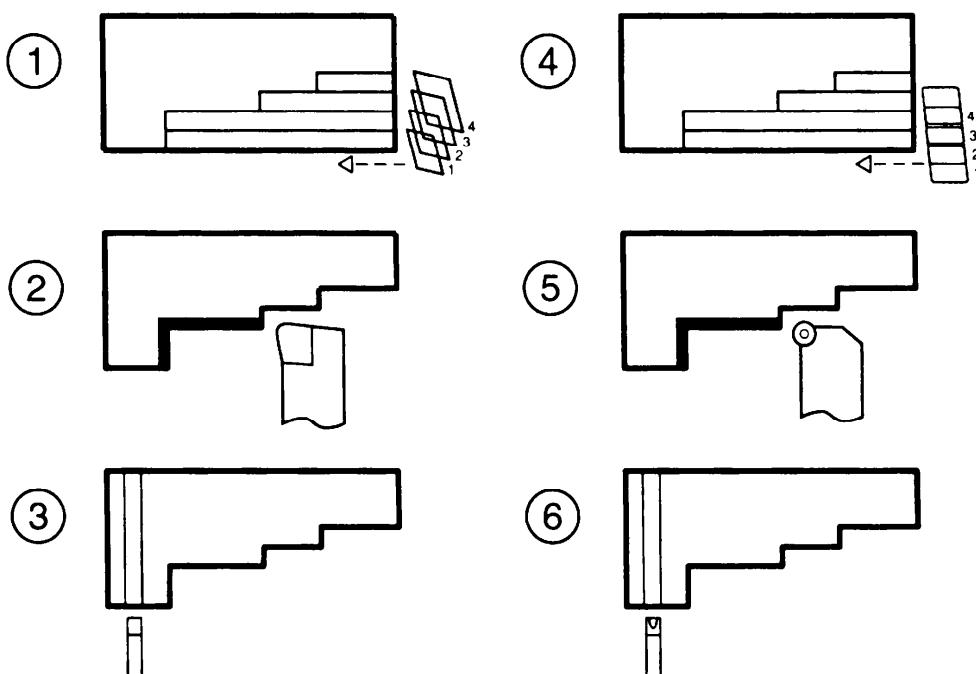

Параметры режима резания

a_p (мм)	f_n (мм/об)	v_c (м/мин)	n (об/мин)	Кол-во проход- дов	Охлаж- дение Да/Нет	Примечание: например, стр. в CoroKey, шероховатость поверхности, мощность и т.п.

Фрезерование


Универсальный метод обработки

Фрезерование – это резание материала инструментом, имеющим главное движение вращения и хотя бы одно движение подачи, направленное не по оси инструмента. Фрезы обычно являются многолезвийными инструментами. Фрезерование – эффективный метод обработки, при котором каждая из режущих кромок фрезы снимает одинаковое количество металла. Наиболее часто фрезерование применяется для обработки плоских поверхностей, но также быстрыми темпами развивается фрезерование сложных поверхностей на станках с числовым программным управлением.


Фрезы широко применяются на обрабатывающих центрах и фрезерных станках различных типов. Путем фре-

зования можно получить широкий спектр деталей, причем зачастую операции точения и фрезерования производятся за одну установку (на токарных обрабатывающих центрах).

Фрезерование стало универсальным методом обработки и находит все большее применение. Этому способствует развитие инструмента, станочного парка и систем контроля за процессами. Традиционные методы обработки сегодня следует переосмыслить, т.к. разработаны новые способы обработки заготовок, которые более эффективны и дают лучшие результаты. Чистовая обработка шлифованием все чаще заменяется фрезерованием, электроэрозионная обработка все чаще используется наряду с фрезерованием.

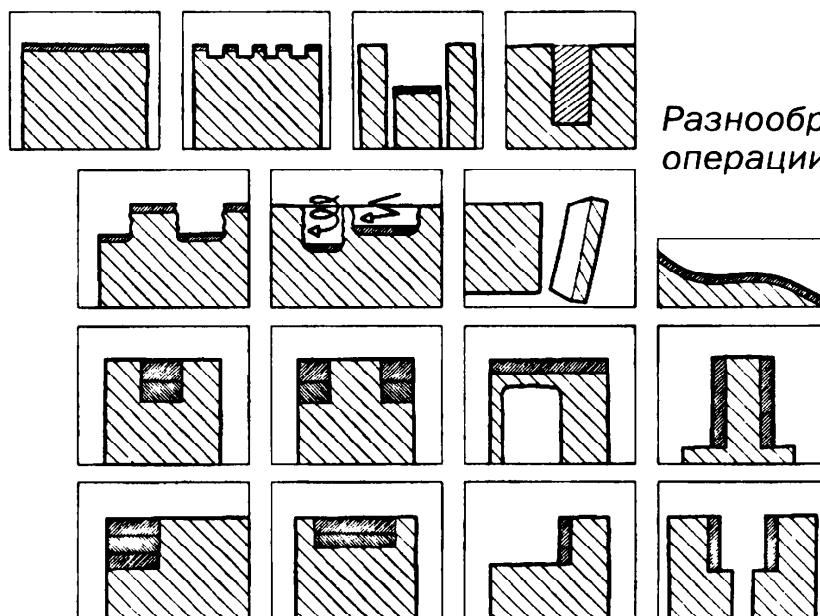

Разнообразные
операции фрезерования

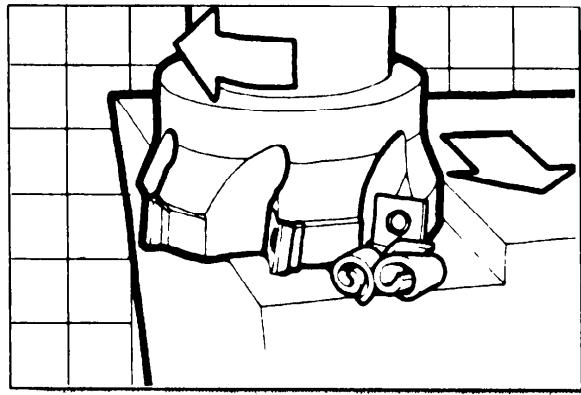

Наиболее часто используемые фрезерные операции:

- фрезерование плоскостей как сплошных, так и прерывистых
- фрезерование внутренних поверхностей заготовок, требующих большого вылета инструмента
- фрезерование пазов
- фрезерование нескольких плоскостей
- фрезерование углублений, карманов полостей
- операции разрезки
- фрезерование узких канавок
- фрезерование уступов разных размеров
- торцевое фрезерование нежестких заготовок
- дисковое фрезерование тонких заготовок
- фрезерование вертикальных плоскостей
- фрезерование широких канавок
- торцевое фрезерование с большим вылетом инструмента
- комбинированное торцевое фрезерование уже имеющихся пазов и т. п.

Приведенная классификация фрезерных операций очень полезна при составлении технологических процессов и выборе инструмента. Она помогает определить требования, предъявляемые к инструменту, и быстрее находить оптимальные решения.



Фрезерование


Вращающийся инструмент

При фрезеровании чаще всего вращающийся инструмент поступательно перемещается относительно обрабатываемой заготовки. Наиболее распространенной фрезерной операцией является торцевое фрезерование, при котором заготовка перемещается относительно вращающегося вокруг вертикальной оси инструмента (1).

При фрезеровании дисковой фрезой инструмент вращается относительно горизонтальной оси, перпендикулярно к которой перемещается заготовка (2).

Большинство фрез не могут производить обработку при движении подачи, направленном вдоль оси фрезы. Фрезы могут врезаться в заготовку вдоль оси фрезы лишь на величину меньшую, чем вылет торцевых зубьев из корпуса фрезы. Исключение из этого правила составляют ряд концевых фрез, у которых хотя бы одна торцевая режущая кромка перекрывает ось фрезы (3).


Некоторые концевые фрезы могут даже просверлить отверстие при врезании в заготовку.

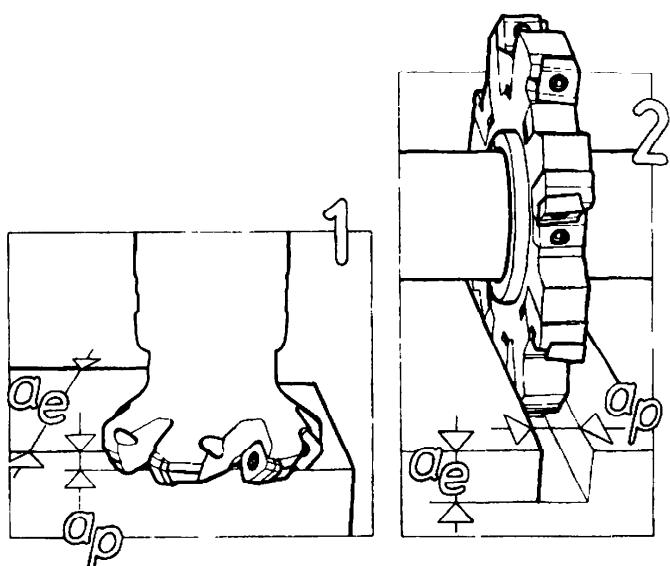


Параметры режима резания

Частота вращения фрезы соответствует частоте вращения шпинделя (n) и измеряется числом оборотов в минуту. Скорость резания (v_c) – скорость перемещения режущих кромок фрезы. Как для точения и сверления, скорость резания при фрезеровании может быть рассчитана по той же формуле. Подача при фрезеровании (v_f) – это скорость перемещения заготовки и, соответственно, стола станка в минуту.

Глубина резания при фрезеровании (a_p) измеряется вдоль оси вращения фрезы, при торцевом фрезеровании – это расстояние между обработанной и еще

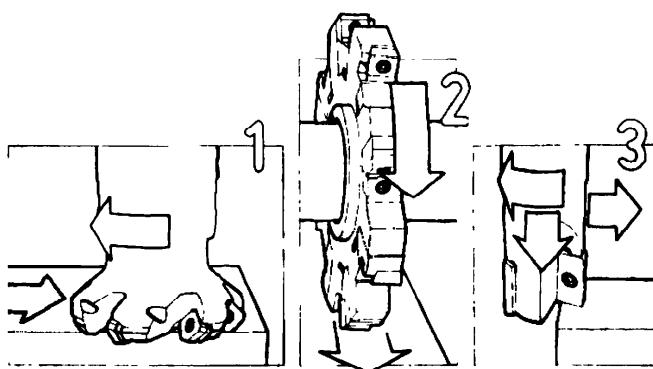

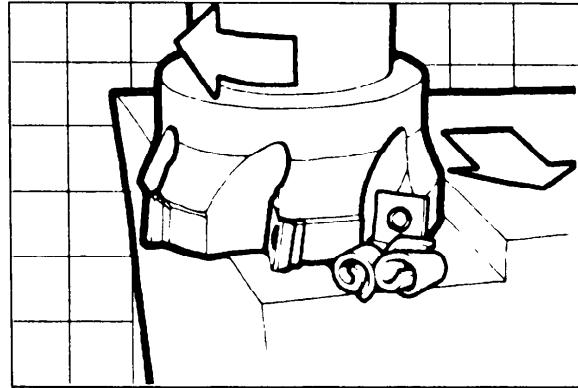

необработанной поверхностью, при дисковом фрезеровании – это, как правило, ширина фрезы.

Ширина фрезерования (a_e) – это величина срезаемого припуска, измеренная в радиальном направлении. Для торцевого фрезерования – это расстояние, перпендикулярное направлению движения стола от края заготовки до необработанной поверхности, для трехстороннего дискового фрезерования – это глубина врезания фрезы.

При торцевом фрезеровании очень важны соотношения между размером фрезы и заготовкой и их взаимное расположение. При выборе диаметра фрезы (D) учитывают ширину обрабатываемой детали. В лучшем случае, диаметр фрезы должен на 30% превышать ширину обрабатываемой детали, но могут возникнуть ограничения, связанные с мощностью и жесткостью станка. При торцевом фрезеровании нередко полная ширина детали обрабатывается за несколько проходов.

Скорость резания (м/мин):

$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000}$$

Фрезерование

Число зубьев фрезы (z_n) имеет большое значение для процесса фрезерования. Изменяя число зубьев, можно влиять на процесс резания. При резании обязательно, чтобы в контакте с заготовкой находилось не менее одного зуба, но большое количество зубьев, находящееся в работе одновременно, не всегда желательно, так как может привести к возникновению вибраций при недостаточной мощности станка.

Подача на зуб

При вращении фрезы и перемещении ее вдоль заготовки зубья периодически входят в материал заготовки и выходят из него. Подача на зуб (f_z) – это расстояние между траекториями движения двух смежных зубьев, измеренное по направлению движения подачи. Это основной фактор, который определяет

область применения и производительность инструмента. Величины подачи на зуб приводятся в рекомендациях по режимам резания.


Если у фрезы 6 зубьев (пластин), то смещение фрезы относительно заготовки за время одного оборота будет в 6 раз больше, чем при работе одного зуба. Относительное смещение фрезы и заготовки за один оборот фрезы представляет собой величину подачи за оборот, которая, как вспомогательная характеристика, удобна для чистовой обработки.


Различные виды подач: подача на зуб, подача за оборот, подача в минуту связаны с количеством пластин (зубьев) на фрезе и числом оборотов шпинделя простыми формулами.

Толщина срезаемого слоя

Положение фрезы относительно заготовки существенно влияет как на процесс стружкообразования, так и на нагрузку на каждое режущее лезвие, а также на результаты обработки. При расположении торцевой фрезы, диаметр которой на 30% превышает ширину заготовки, по середине заготовки, толщина срезаемого слоя по ее длине меняется незначительно: стружка несколько тоньше по краям при врезании и выходе каждого зуба, чем по середине.


Если расположить фрезу так, чтобы врезание или выход зубьев из зоны кон-

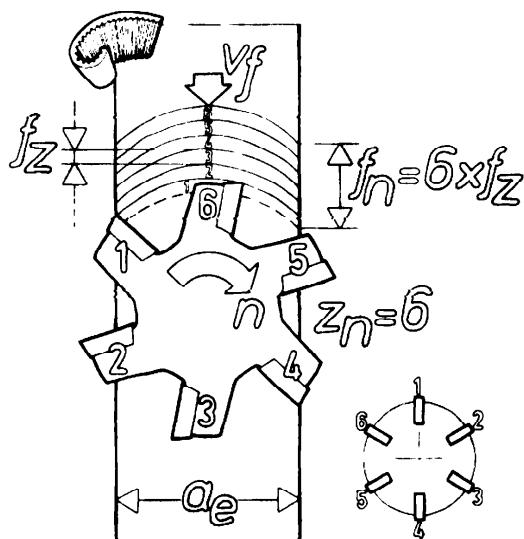

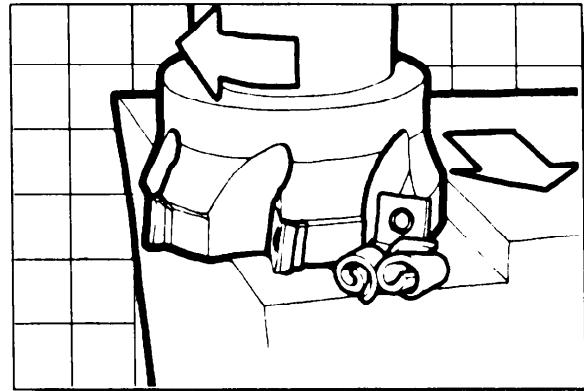


такта совпадали с краем заготовки, то стружка будет в форме клина. Такой же тип стружки образуется при дисковом фрезеровании у дна обрабатываемого паза. Толщина срезаемого слоя в процессе фрезерования изменяется и достаточно сложна для прогнозирования.

Однако, толщина срезаемого слоя, снимаемого каждым зубом фрезы, является важным параметром для процесса фрезерования и стойкости инструмента. Средняя толщина среза всегда должна превышать определенное минимальное значение и быть меньше допустимого максимального. При недостаточной подаче на зуб режущая способность пластин и возможности станка будут использованы неполностью.

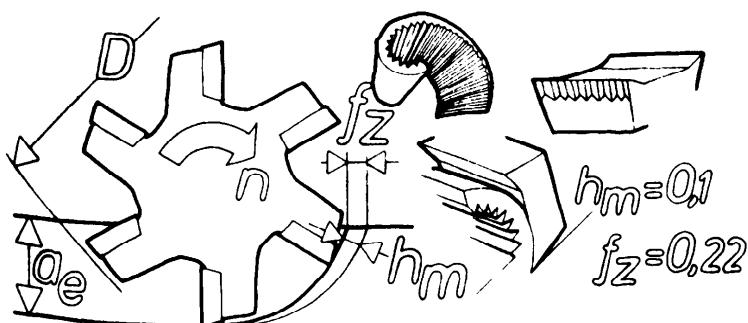

Фрезерование

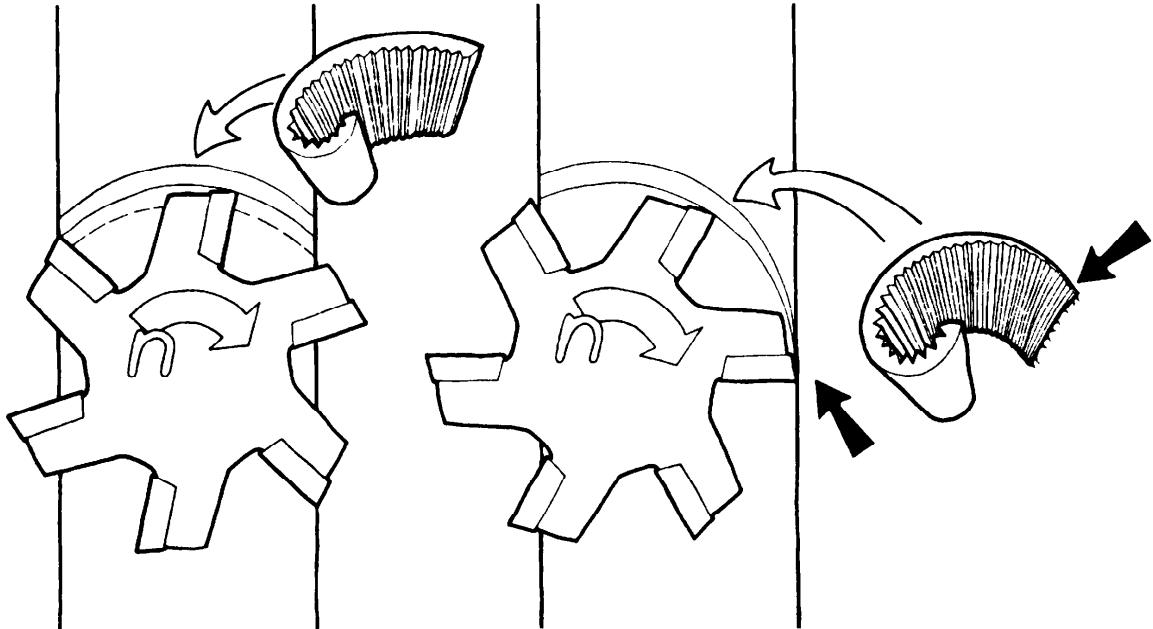


Подача на зуб и средняя толщина стружки

При торцевом фрезеровании средняя толщина срезаемого слоя приблизительно равна подаче на зуб фрезы, особенно при главном угле в плане 90° . Если выбранная подача на зуб не выходит за диапазон значений, приведенных в рекомендациях СогоКеу, то можно быть уверенным, что обеспечен удовлетворительный процесс формирования стружки для рассматриваемой операции и обрабатываемого материала. Обычно рекомендуемый диапазон подач на зуб: от 0,1 до 0,4 мм. При повышенной твердости обрабатываемого материала и повышенных требованиях по шероховатости поверхности необходимо снизить подачу на зуб, а

при возникновении вибраций или интенсивном износе режущих кромок, наоборот, ее повысить.

Часто лимитирующим фактором является потребляемая мощность, которая зависит от нагрузки на каждую пластину (зуб), которая тем больше, чем большее толщина срезаемого слоя, и количества пластин, одновременно участвующих в резании. Толщина среза при торцевом фрезеровании зависит от главного угла в плане на фрезе. При тех же самых режимах для фрезы с углом в плане 45° толщина срезаемого слоя меньше, чем для фрезы с углом в плане 90° . Толщина стружки несколько меньше подачи на зуб.

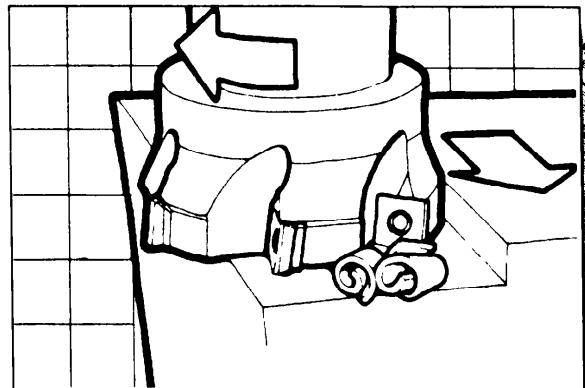

Относительное положение фрезы

При дисковом фрезеровании, при обработке концевыми фрезами в некоторой степени, а также при торцевом фрезеровании, когда центр фрезы лежит вне обрабатываемой поверхности, средняя толщина срезаемого слоя существенно меньше подачи на зуб, поэтому необходимо убедиться, что она превышает минимально допустимую величину. Для нормального процесса резания толщина среза не должна быть менее 0,07 мм. Если она составляет приблизительно 0,02 мм, то происходит не резание, а скобление, что ведет к интенсивному выделению тепла и износу инструмента по задней поверхности.

Чем больше центр фрезы удален от края детали, тем тоньше срезаемый слой при той же подаче на зуб. Эта зависимость подтверждается таблицей, где для трех различных величин подачи на зуб приведены величины средней толщины срезаемого слоя в зависимости от отношения ширины фрезерования к диаметру фрезы.

	f_z	0,10	0,20	0,30
D_j	$\frac{a_e}{20}$	0,02	0,04	0,07
	$\frac{1}{10}$	0,03	0,06	0,09
	$\frac{1}{5}$	0,04	0,09	0,13
D_j	$\frac{a_e}{10}$	0,05	0,10	0,16
	$\frac{3}{10}$	0,06	0,13	0,19
	$\frac{1}{2}$			

(Для цилиндрического
дискового фрезерования)

Подача на зуб:

$$f_z = h_m \times \sqrt{\frac{D}{a_e}}$$

Средняя толщина стружки:

$$h_m = f_z \times \sqrt{\frac{a_e}{D}}$$

Фрезерование


Подача, стружка и шаг зубьев фрезы


При выборе фрезы следует очень внимательно подходить к такому параметру, как шаг зубьев, который представляет собой расстояние между соседними зубьями и для каждого диаметра фрезы зависит от числа зубьев (z_n). Обычно каждый типоразмер фрезы выполняется в трех вариантах по шагу зубьев.

Шаг зубьев фрезы может быть крупным (**L**), нормальным (**M**) и мелким (**H**). Так фреза диаметром 80 мм с крупным шагом имеет 4 пластины (зуба), с нормальным – 6 пластин, с мелким – 8. Иногда шаг делается неравномерным для предотвращения вибраций.

Наиболее часто используются фрезы с нормальным шагом (**M**). Они рекомендуются для первого выбора, так как могут успешно выполнять достаточно много различных операций.

Фрезы с крупным шагом (**L**), т. е. с меньшим количеством пластин, предназначены для нежестких станков и тяжелых условий обработки, когда необходимы большие вылеты инструмента, а мощность станков невелика. Такие фрезы работают при малых подачах стола, снимая металл малым числом режущих зубьев, у них всегда достаточно места между пластинами для размещения даже длинных стружек.

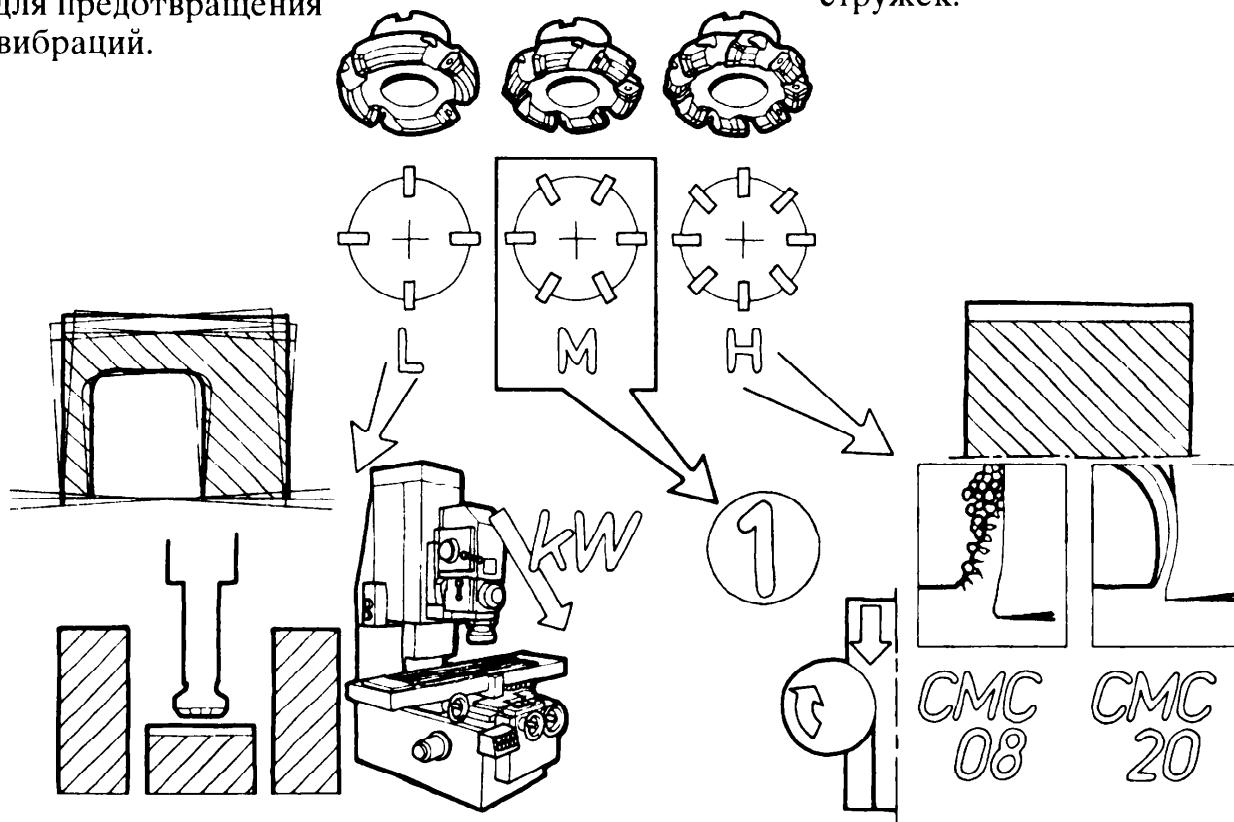

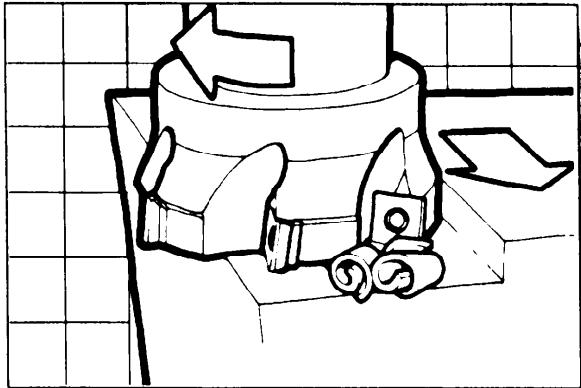

Фрезы с мелким шагом (Н) с большим количеством пластин следует применять на жестких и мощных станках при хороших условиях обработки, когда есть условия для полной реализации режущих возможностей пластин на высоких подачах стола. Они пригодны также для обработки материалов, дающих элементную стружку таких, как серый чугун (СМС 08 по классификации Коромант) и некоторых жаропрочных материалов, например, СМС 20, когда необходимо ограничивать скорости резания. Такие фрезы имеют преимущества и при обработке узких поверхностей, поскольку обеспечивают достаточное число одновременно работающих пластин и, соответственно, более стабильное протекание процесса резания.

Таким образом, удовлетворительное протекание процесса резания при фрезерование зависит от достаточной толщины срезаемого слоя, которая связана с величиной подачи на зуб, а та, в свою очередь, с правильным выбором шага фрезы, исходя из диапазона возможных величин подач фрезерного станка.



Фрезерование

Главный угол в плане


На толщину срезаемого слоя при фрезеровании влияет главный угол в плане, который представляет собой угол между главной режущей кромкой пластины и направлением подачи. В основном фрезы выпускаются с главным углом в плане 45° и 90° , особый случай представляют фрезы с круглыми пластинами. Каждый тип фрез отличается по геометрии и, соответственно, при резании образует стружку различной формы.


Направление силы резания в значительной степени зависит от величины главного угла в плане. При угле в плане 90° сила резания направлена, в основном, радиально в соответствии с

направлением подачи. Это означает, что обрабатываемая поверхность не подвергается большому давлению и это благоприятно для нежестких заготовок. Основная область применения таких фрез – обработка перпендикулярных уступов.

При обработке фрезой с углом в плане 45° осевые и радиальные силы резания практически одинаковы и потребляемая мощность невысока. Это фрезы универсального применения. Особенно они рекомендуются для обработки материалов, дающих элементную стружку и склонных к выкрашиванию при значительных радиальных усилиях на выходе инструмента. При врезании инструмента меньше нагрузка на режущую кромку и меньше склонность к вибрациям при больших вылетах инструмента или при закреплении в приспособлениях с небольшими усилиями захвата.

Толщина срезаемого слоя при угле в плане 45° меньше, чем при угле в плане 90° и той же подаче на зуб, что позволяет увеличивать подачу на зуб, соответственно, и минутную подачу стола, т.е. работать с большей производительностью.

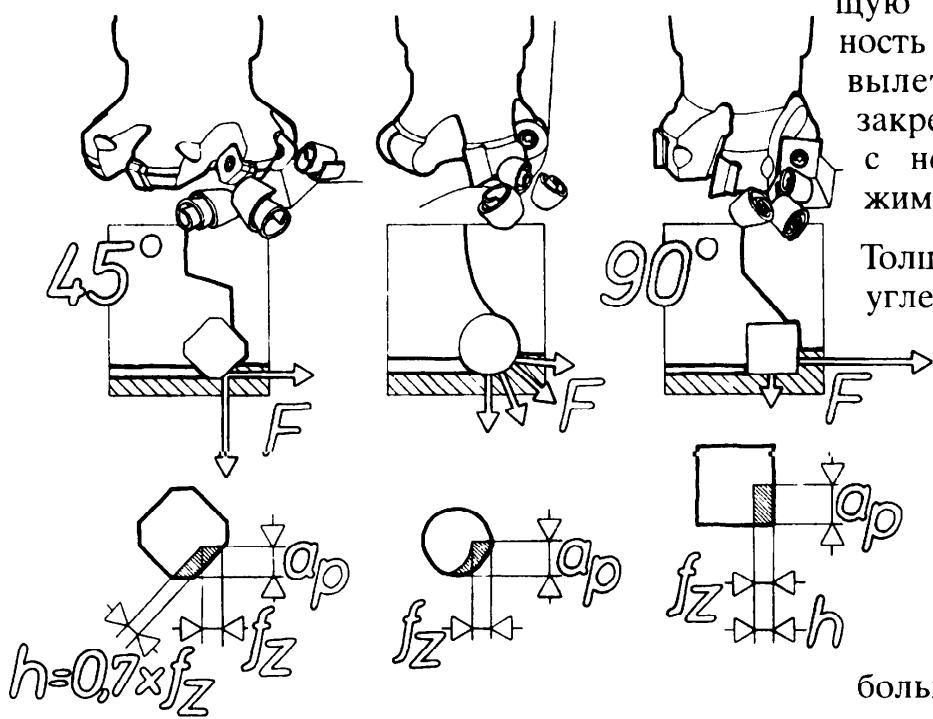

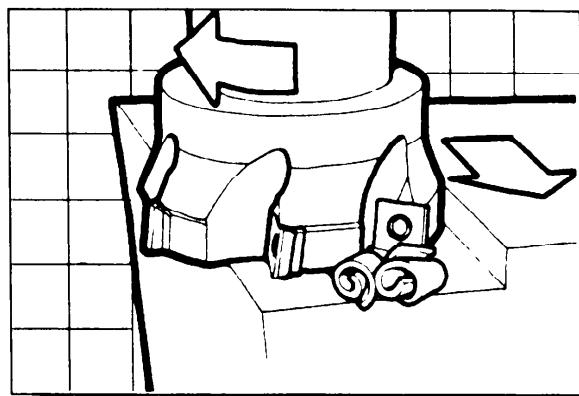

У фрез с круглыми пластинами главный угол в плане меняется от 0 до 90° в зависимости от глубины резания. Эти фрезы имеют очень прочную режущую кромку, могут работать на больших подачах стола, поскольку образуют довольно тонкую стружку на большой длине режущей кромки. Направление сил резания меняется вдоль радиуса пластины, поэтому направление суммарной нагрузки зависит от глубины резания.

Фрезы с круглыми режущими пластинами рекомендуется применять для обработки труднообрабатываемых материалов таких, как титан и сложнолегированные сплавы. Современная геометрия круглых пластин делает их более универсальными, обеспечивая стабильность процесса резания, меньшую потребляемую мощность и, соответственно, меньшие требования к жесткости оборудования. В настоящее время это фрезы широкого применения как в торцевом, так и концевом исполнении используются при снятии больших объемов металла.

Мощность при фрезеровании

$$P = \frac{a_p \times a_e \times V_f \times k_c}{60\ 000\ 000 \times \eta} \text{ (kW)}$$

Значение удельной силы резания k_c :

ISO P = 1700 – 2500

ISO M = 2000 – 3200

ISO K = 1000 – 1500


$\eta : 0.85$

Фрезерование

Направление фрезерования

Существует два способа фрезерования, определяемые направлением движения заготовки относительно вращающегося инструмента. Их принципиальное различие в толщине срезаемого слоя при врезании и выходе зубьев из зоны резания. Первый способ (1) – фрезерование по подаче или попутное фрезерование, когда направление движения заготовки и скорости резания совпадают, при этом стружка имеет максимальную толщину при врезании.

Другой способ (2) – фрезерование против подачи или встречное фрезерование, когда скорости резания и движение подачи заготовки направлены в противоположные стороны. При врезании толщина стружки равна нулю, на выходе – максимальна и происходит, в какой-то степени, процесс скобления перед началом резания.

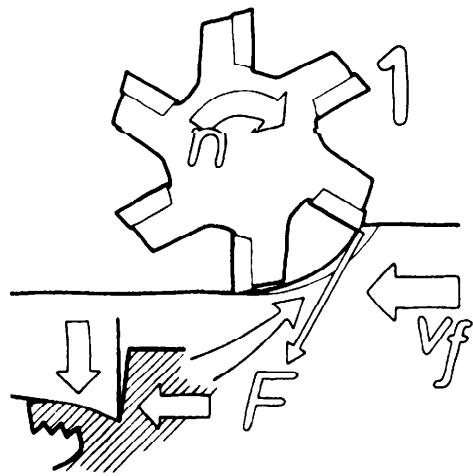



Направление силы резания – важный момент для дискового фрезерования, некоторых операций концевого фрезерования и при торцовом фрезеровании, если фреза имеет значительное смещение относительно заготовки. При попутном фрезеровании заготовка прижимается силами резания к столу станка, а при встречном отрывается от него.

С точки зрения процесса резания предпочтительнее попутное фрезерование. Встречное фрезерование рекомендуется применять при наличии люфтов в станке или каких-либо других неблагоприятных для попутного фрезерования факторах.

Возможны три основных соотношения размеров фрезы и заготовки:

- диаметр фрезы равен ширине заготовки или несколько меньше, что обуславливает тонкую стружку при врезании и выходе или же обработка производится в несколько проходов;

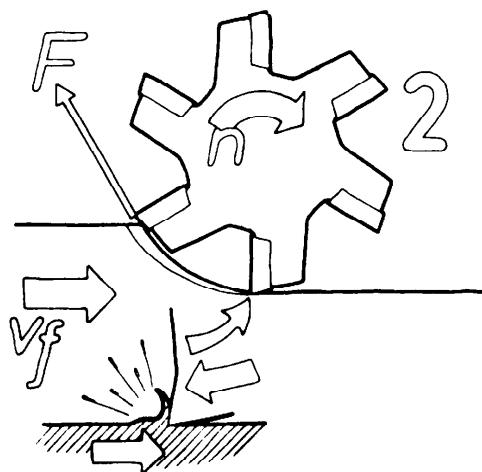


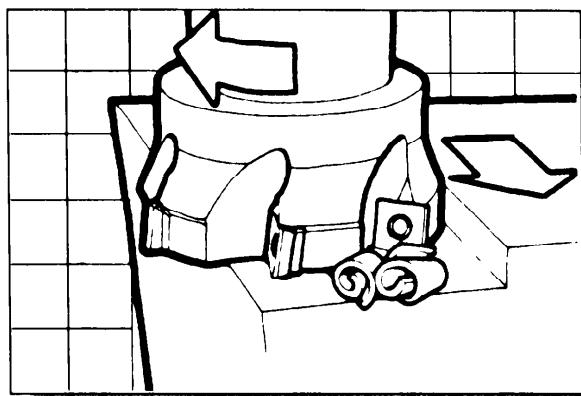


– диаметр фрезы на 30% больше ширины заготовки, что является наилучшим из вариантов;


– диаметр фрезы значительно больше, чем ширина обработки и ось фрезы находится вне обрабатываемой поверхности.

Последний случай характерен для торцевого фрезерования и обработки концевыми фрезами.

Ширина фрезерования особенно сильно влияет на выбор диаметра фрезы при обработке торцевыми фрезами. Если обработка может быть произведена только за несколько проходов, то ширина резания за каждый проход должна быть равной $\frac{4}{3}$ диаметра фрезы. При этом формирование стружки и нагрузка на режущие кромки будут оптимальными.

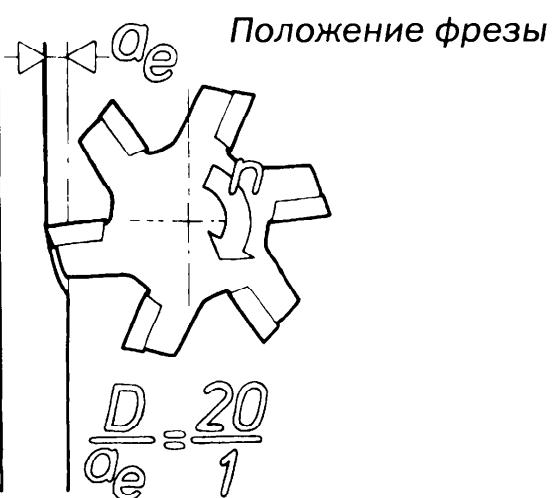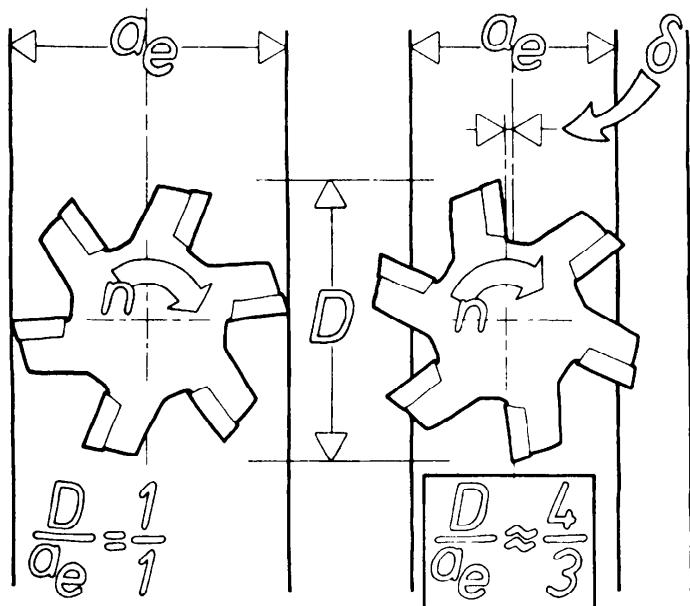

Фрезерование

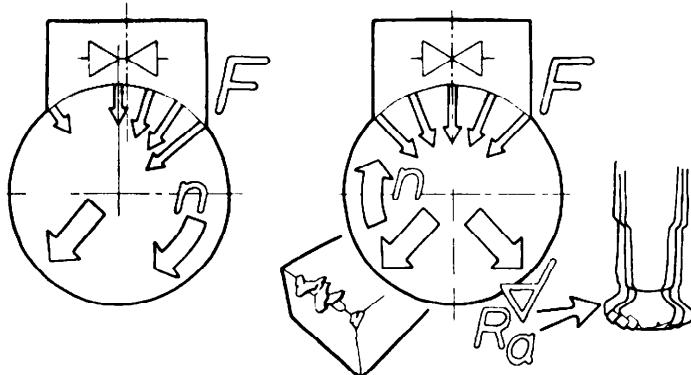


Симметричное положение фрезы нежелательно


Когда диаметр фрезы несколько превышает ширину заготовки, т. е. в наилучшем случае, ось фрезы всегда следует смещать с оси симметрии заготовки. Близкое расположение оси фрезы к оси симметрии заготовки позволяет обеспечить почти наикратчайший путь зубьев фрезы в металле, хорошее

формирование стружки на входе и выходе и благоприятную ситуацию относительно ударных нагрузок на пластину.

Когда ось фрезы расположена точно по оси симметрии заготовки, то закономерное изменение силы резания при врезании и выходе может привести к возникновению вибраций, которые приведут к повреждению пластин и плохой шероховатости обработанной поверхности. Небольшое смещение оси фрезы с оси заготовки приведет к стабилизации сил резания.

Каждый раз, когда зуб фрезы врезается в заготовку, пластина подвергается ударной нагрузке, величина которой зависит от сечения стружки, обрабатываемого материала и типа операции. Для процесса фрезерования очень

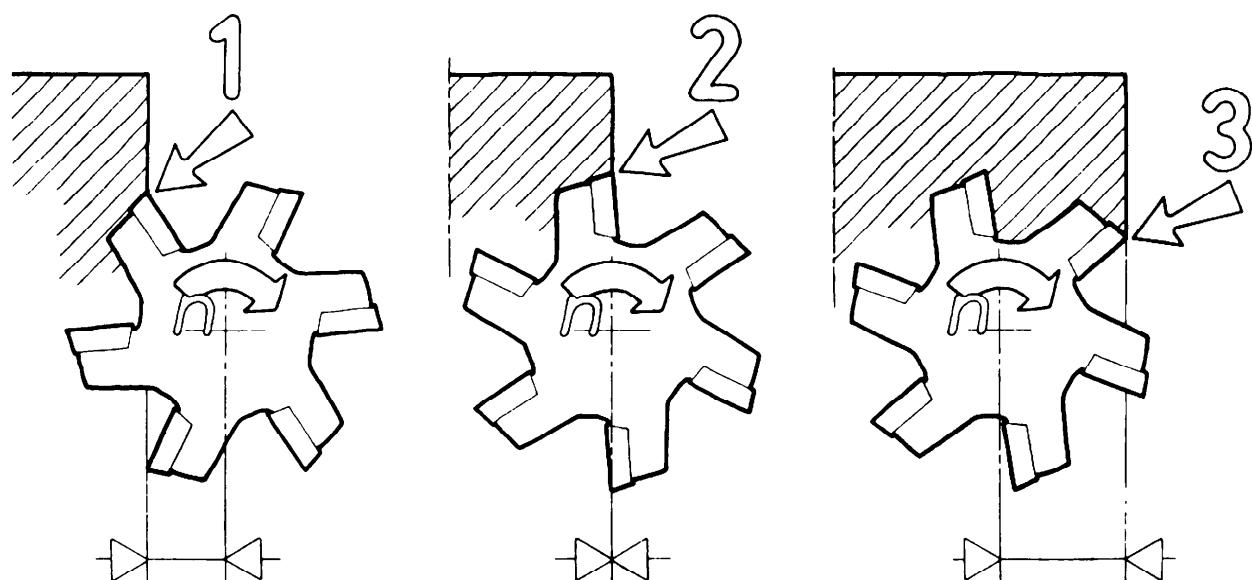

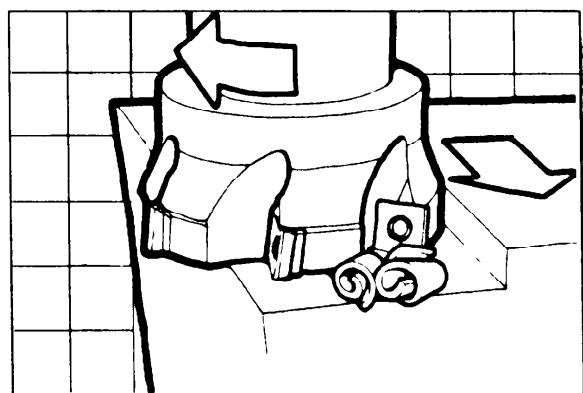

важно обеспечить наилучший контакт режущих кромок с обрабатываемым материалом при входе и выходе каждого зуба, что достигается за счет правильного положения фрезы.


В первом случае (1) ось фрезы значительно смещена от края заготовки и удар при врезании приходится на вершину пластины, которая является самой чувствительной частью инструмента. Последней из зоны резания выходит также вершина пластины, нагрузка мгновенно прекращается, что создает своеобразный разгрузочный удар.

Во втором случае (2) ось фрезы расположена над краем заготовки. Пластина выходит из зоны резания, когда толщина стружки максимальна. При таком положении фрезы возникают ударные нагрузки при входе и выходе.

В третьем случае (3) центр фрезы находится над обрабатываемой поверхностью и довольно далеко от ее края. Первоначальный контакт с обрабатываемой заготовкой происходит в некотором отдалении от чувствительной вершины пластины. При выходе из зоны резания пластина освобождается от нагрузки постепенно.



Фрезерование

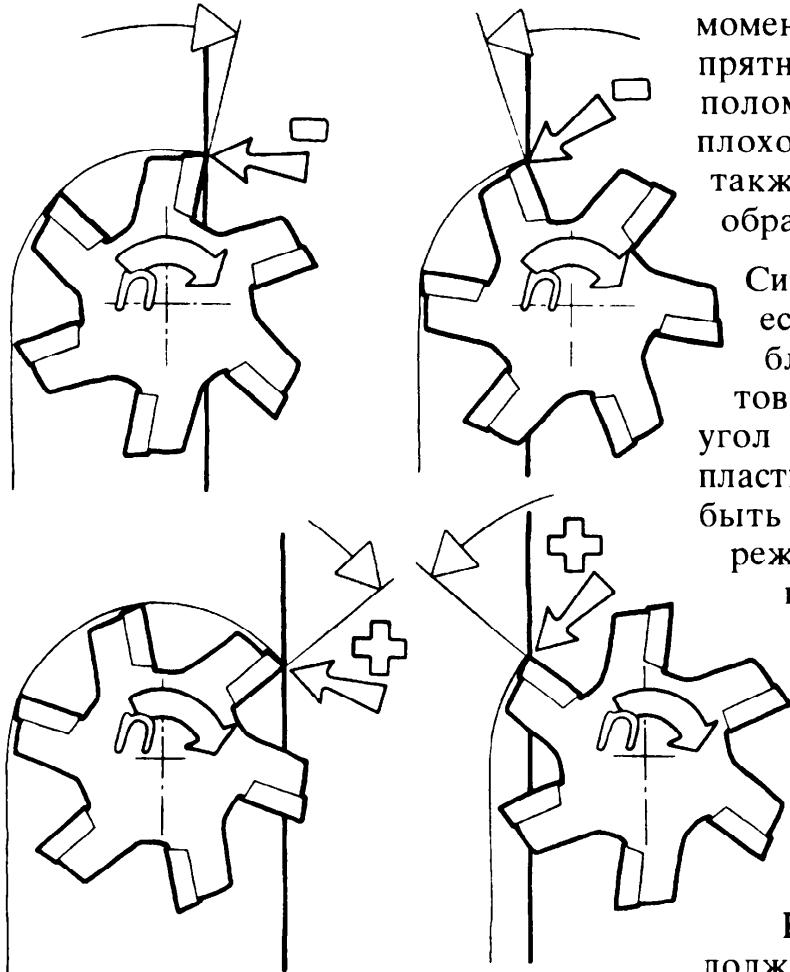

Неблагоприятный выход из резания



Следует отдельно рассмотреть условия выхода каждого зуба из зоны резания, поскольку это имеет большое значение для процесса обработки. В конце процесса резания незначительное количество еще не срезанного материала может уменьшить задний угол. Возникновение растягивающего усилия вдоль поверхности пластины в

момент схода стружки очень неблагоприятно, так как может привести к поломке пластины (твердый сплав плохо работает на растяжение), а также к образованию заусенца на обрабатываемой детали.

Ситуация становится критической, если центр фрезы совпадает или близко расположен к краю заготовки. При выходе зуба из резания угол между передней поверхностью пластины и краем заготовки должен быть благоприятен для состояния режущей кромки, а не способствовать ее разрушению.

Большие трудности возникают при наличии раковин в обрабатываемой заготовке. Приходится применять пластины с более прочной режущей кромкой или даже выбрать фрезу другого диаметра или шага. Каждая фрезерная операция должна быть внимательно проанализирована для того, чтобы выбрать наилучшую фрезу и пластины к ней.

Для фрезерования, как и для всех операций металлообработки, для обеспечения высокой производительности, стойкости и качества деталей, стабильность процесса является решающим фактором.

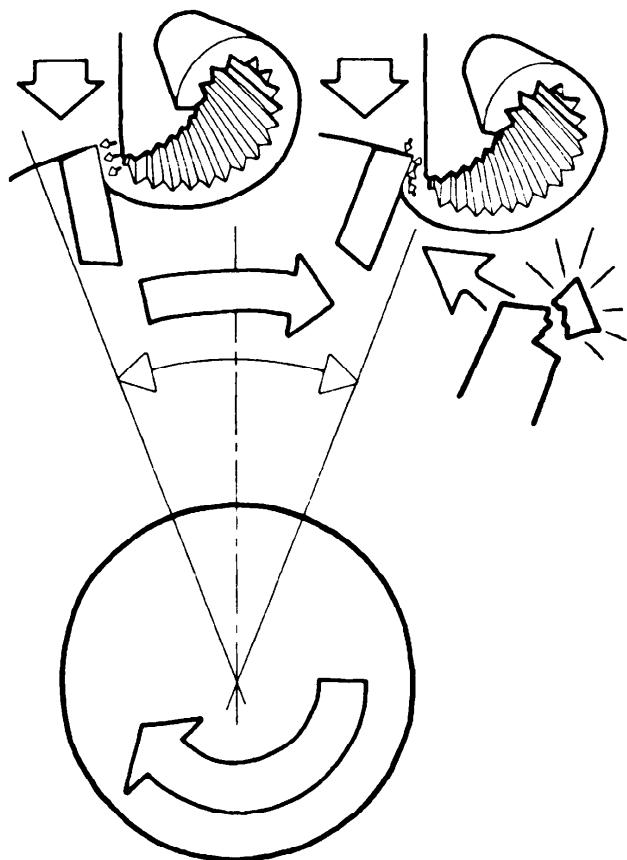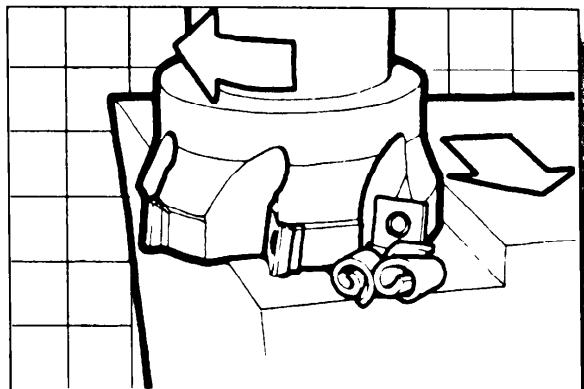


Неблагоприятное положение режущей кромки относительно края заготовки при выходе из зоны резания создает дополнительную нагрузку на вершину пластины, что нередко приводит к ее сколам.

Рекомендации для улучшения результатов фрезерования:

- убедитесь, что для выбранного диаметра фрезы обеспечивается необходимая мощность и жесткость станка
- производите обработку с минимально возможным вылетом инструмента
- при выборе шага фрезы стремитесь, с одной стороны, чтобы не возникали вибрации, т.е. в работе не находилось одновременно слишком много зубьев, а с другой стороны, для обеспечения плавности процесса резания при обработке узких поверхностей и заготовок с раковинами, чтобы зубьев не было слишком мало
- убедитесь, что толщина срезаемого слоя при выбранной подаче на зуб не приведет к интенсивному износу инструмента
- по возможности используйте попутное фрезерование
- используйте пластины с положительной геометрией для мягкого резания и снижения потребляемой мощности
- выбирайте диаметр фрезы, учитывая ширину обработки
- выбирайте правильный главный угол в плане (наиболее универсален угол 45°)
- правильно размещайте фрезу относительно заготовки
- используйте охлаждение только при необходимости, обычно фрезерование лучше производится без него
- следуйте указаниям по эксплуатации фрезы и контролируйте износ инструмента

Выбор фрезерного инструмента

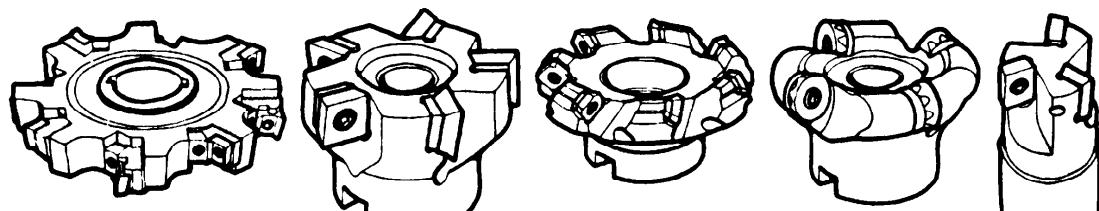

Операция и материал заготовки


Фрезерным инструментом выполняется большое число операций, особенно в настоящее время, когда фрезы стали более универсальными и могут обеспечивать очень высокую точность обработки. Фрезы как многолезвийные инструменты, оснащенные пластиинами с положительной геометрией и из современных марок твердых сплавов, обеспечивают высокую производительность обработки при эффективном использовании времени.


Основные виды поверхностей, обрабатываемые фрезерованием: плоскости, поверхности с прямоугольными уступами, канавки, пазы, полости, фаски, фасонные профили. Для каждого сочетания обрабатываемого материала и конфигурации детали обычно можно выбрать несколько вариантов инструмента.

По рекомендациям каталога CoroKey можно выбрать инструмент для подавляющего большинства фрезерных операций. В каталоге можно найти торцевые фрезы, фрезы для обработки прямоугольных уступов, дисковые трехсторонние и концевые фрезы.

Выбор фрезы даже по типу не всегда однозначен, поскольку области их применения пересекаются. Перед выбором надо ознакомиться с требованиями по точности, производительности и надежности, предъявляемым к операции, для того, чтобы четко уяснить, какие конечные результаты ожидаем получить.

Выбор инструмента для фрезерования начинается с выявления следующих моментов: деталь, тип операции и станок, которые определяют тип фрезы, при этом следует внимательно рассмотреть несколько альтернативных возможностей для достижения наибольшей эффективности выполнения операции.

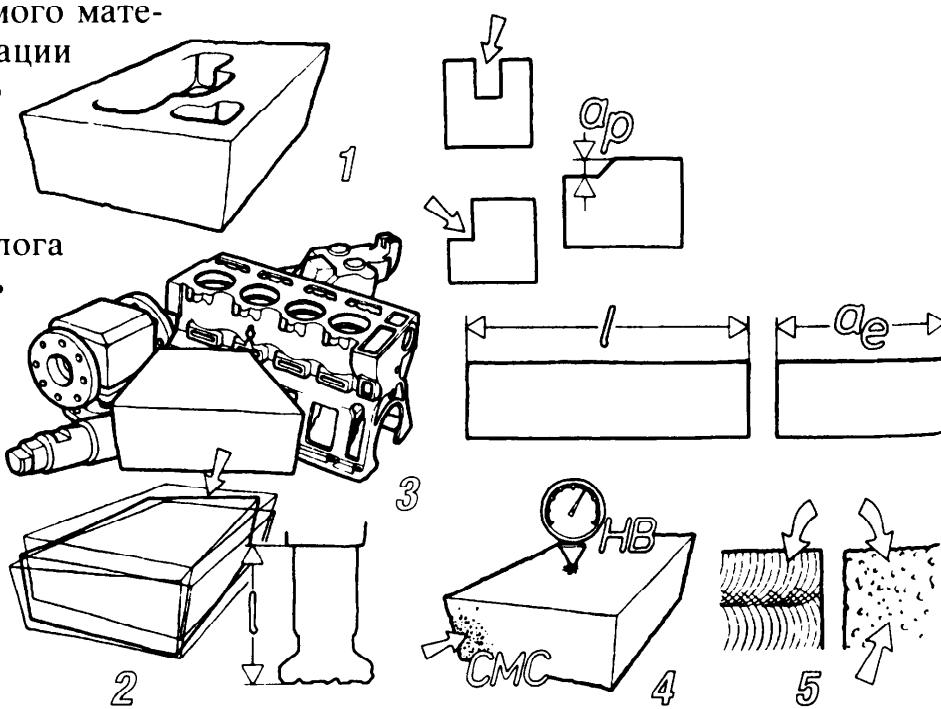

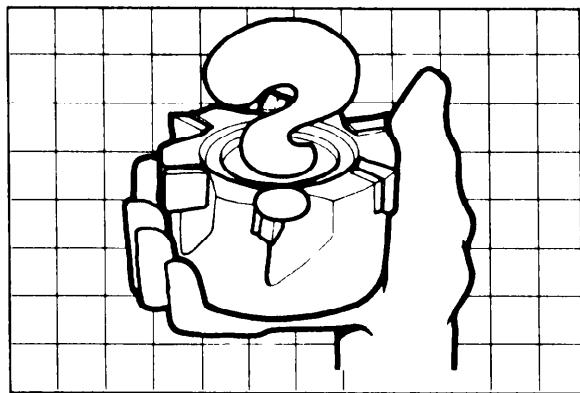

Заготовки, подвергаемые фрезерной обработке, варьируются от огромных монолитных блоков из высокопрочных сталей до маленьких осей, где надо отфрезеровать плоскую лыску, от тонкостенных чугунных блоков до литья, где необходимо обработать внутренние полости.

При выборе фрезы необходимо учитывать следующие факторы:

1. размеры и конфигурация поверхностей подлежащих обработке и требования к ним
2. жесткость детали и приспособления для ее закрепления
3. необходимый вылет инструмента
4. тип обрабатываемого материала, твердость и состояние
5. наличие предварительной обработки как механической, так и термической


Станок, предназначенный для выполнения операции, в значительной мере влияет на выбор инструмента. Однако, можно выбрать такой инструмент, который компенсирует недостатки станка.

Характеристики станка, которые необходимо проанализировать:

- число оборотов шпинделя, величины подач, крепление инструмента, мощность
- состояние шпинделя станка, подшипниковых опор, направляющих
- точность перемещения по осям
- возможные ограничения



Выбор фрезерного инструмента

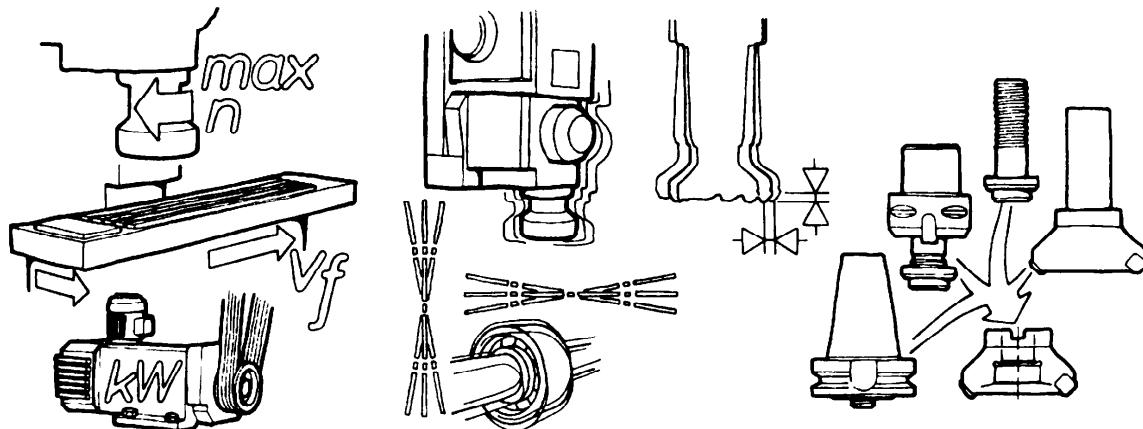


Выбор типа фрезы


Производимая операция может быть черновой, когда необходимо удалить металл с высокой производительностью, или чистовой, когда наиболее важно обеспечить требуемую точность и шероховатость. При торцевом фрезеровании, когда правильно выбрана фреза, производительность, как правило, ограничивается возможностями станка. Можно выбрать для черновой обработки и фрезу с круглыми пластинами, которая достаточно универсальна и позволит также достичь требуемых параметров по шероховатости обрабатываемой поверхности. Диаметр фрезы выбирается, исходя из ширины фрезерования. Другие важные для выбора инструмента факторы – непрерывная или прерывистая поверхность, требования по условиям входа и выхода пластин из зоны резания, а также использование охлаждения.

Станок

Характеристики станка включают в себя следующие параметры: число оборотов шпинделя, величины подач стола, количество координат, мощность. Большое значение имеет состояние станка, его жесткость, состояние подшипников, прямолинейность движения суппортов, наклон и биение шпинделя. Для жесткости важно также состояние зажимных приспособлений и их точность. Правильный их выбор и

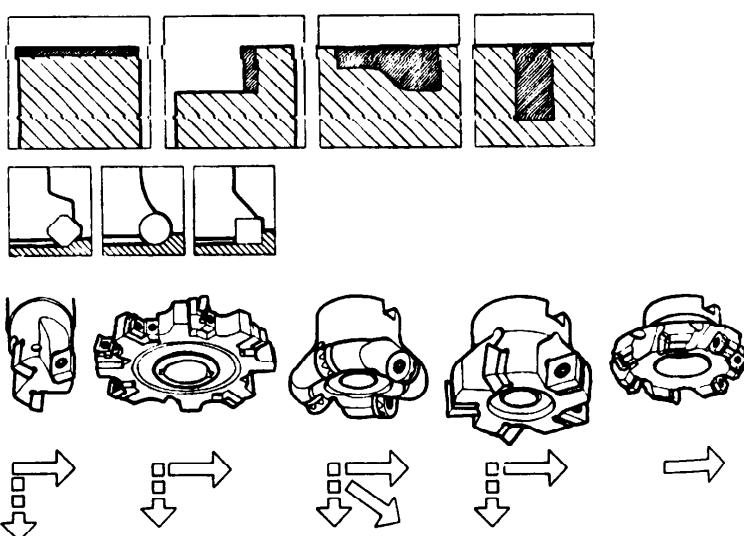

Возможные движения подачи

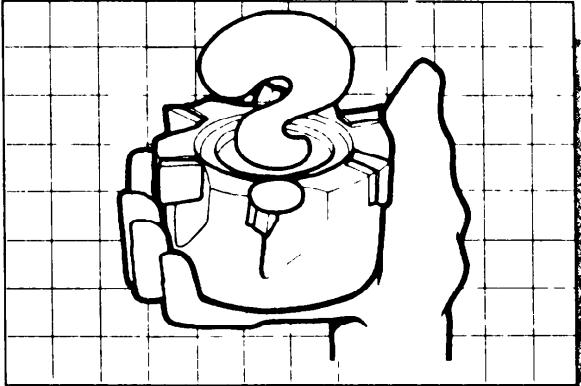


эксплуатация напрямую сказываются на производительности и точности.


Чаще всего фрезеруются плоские поверхности, поверхности с прямоугольными уступами, полости и пазы. По каталогу CoroKey можно выбрать фрезы для всех указанных видов фрезерования. Сначала выбирается тип фрезы и тем самым определяются возможные направления рабочей подачи с учетом требований по главному углу в плане, если производится обработка уступов или фасок.

Первый выбор

Для простого торцевого фрезерования лучше всего выбрать фрезу с углом в плане 45° из семейства CoroMill 245, которая на высоких подачах обеспечивает хорошую чистоту обработки. Выбор диаметра фрезы производится, исходя из ширины обрабатываемой поверхности, мощности станка и возможности закрепления ее на станке. Большинство обрабатывающих центров и универсальные токарные станки не пригодны для работы фрезами больших диаметров, часто диаметр 63 мм является для них максимальным. В таких случаях широкие поверхности обрабатываются за несколько проходов, при чем ширина, срезаемая за каждый проход выбирается так, чтобы диаметр фрезы превышал ее на 30%.

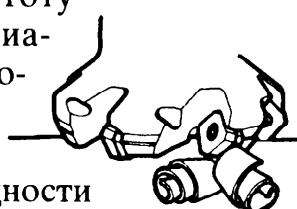

Выбор фрезерного инструмента

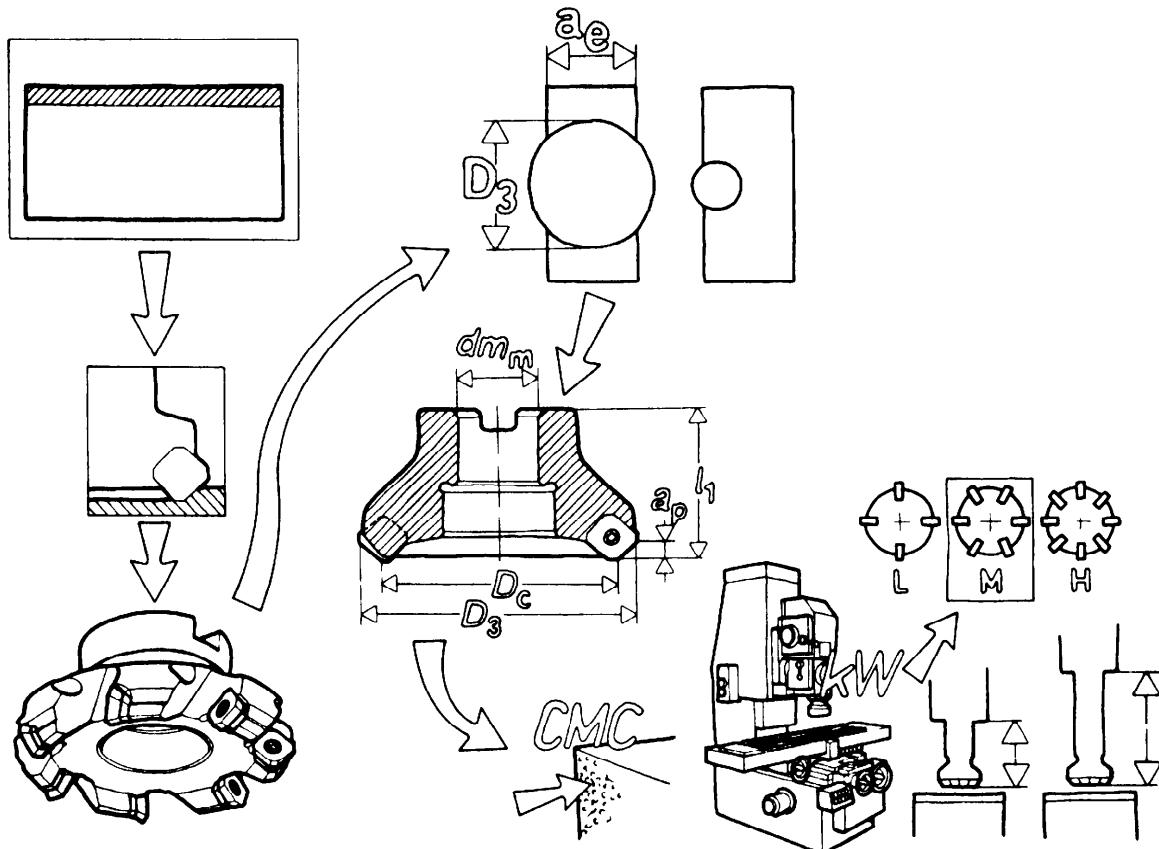


Выбор фрезы

Как обычно, сначала выбирается фреза с нормальным шагом, хотя возможны альтернативные варианты с крупным или мелким шагом. Подача на зуб выбирается в диапазоне от 0,10 до 0,28 мм/зуб в зависимости от конкретных условий выполнения операции. Учитывая жесткость, мощность станка, обрабатываемый материал, иногда вносят корректировки в шаг фрезы.

Выбор пластины

Затем приступают к выбору режущей пластины, в данном случае для фрезы с главным углом в плане 45° . Фрезы CoroMill 245 используют квадратные пластины с фасками при вершинах. При выборе геометрии решающим является материал обрабатываемой детали, глубина резания и подача.

Из трех возможных геометрий пластины универсальной геометрии М пригодны для широкого диапазона операций как с наличием корки на поверхности заготовки, так и без нее.

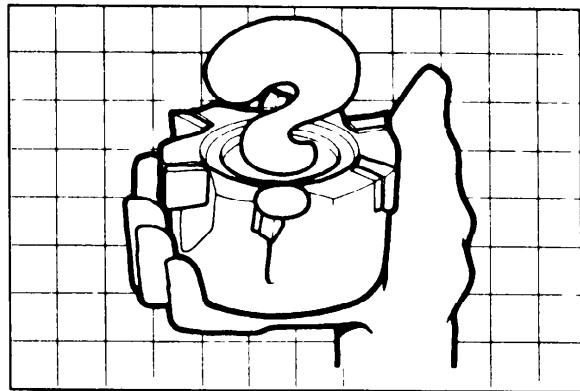


Геометрия L имеет более острую режущую кромку и предназначена для выполнения фрезерования с небольшими нагрузками. Применяется для обработки нежестких заготовок или ненадежных приспособлений. Образуемые заусенцы минимальны, возможна обработка вязких материалов.

Геометрия Н имеет прочную режущую кромку и работает в тяжелых условиях при больших глубинах резания и подачах, при наличии достаточной жесткости оборудования.

Инструментальный материал


Выбор материала режущей пластины производится в зависимости от обрабатываемого материала, особенностей операции и условий обработки. Марка твердого сплава GC4030 широко применяется для обработки сталей, копировальной обработки со средними и большими нагрузками на относительно высоких скоростях резания.

При фрезеровании нержавеющей стали требования к обработке должны быть снижены. Фрезерование чугунов, с другой стороны, вызывает значительно меньше проблем.

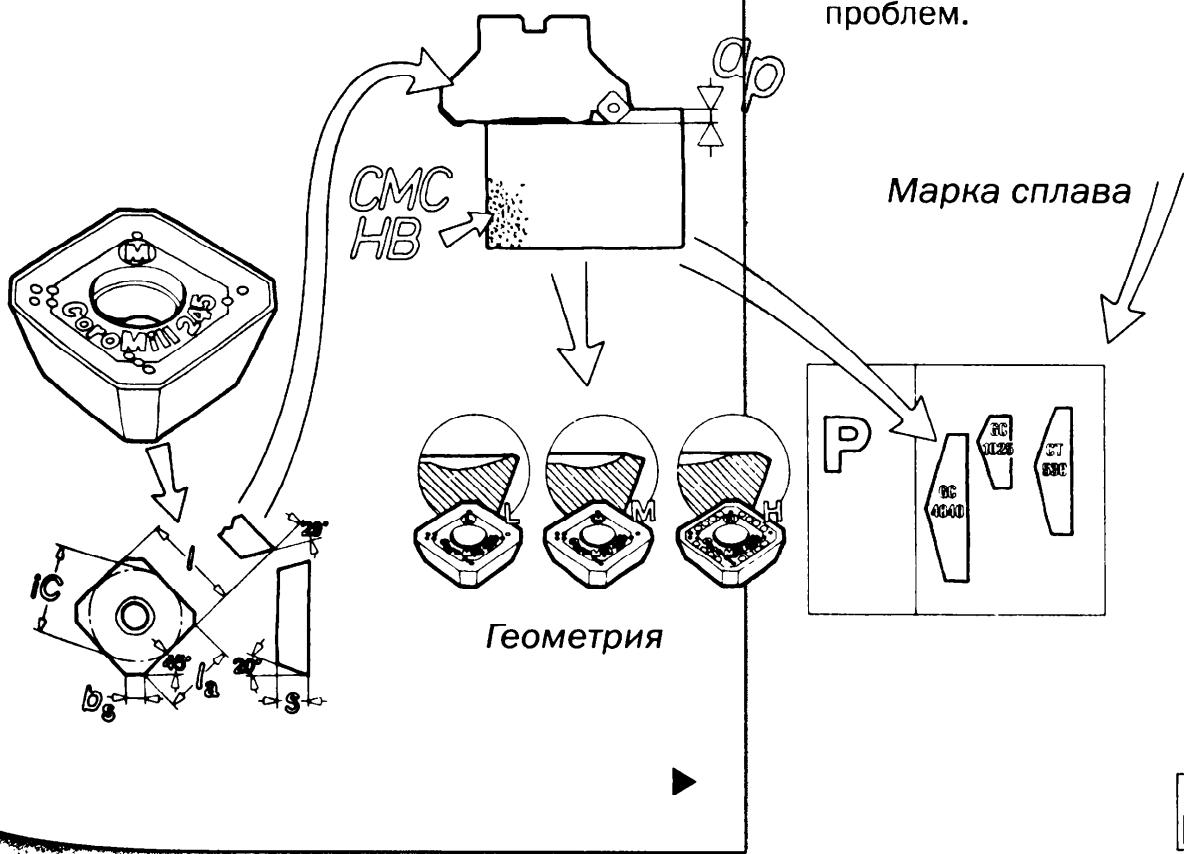

SANDVIK
Coromant


Выбор фрезерного инструмента

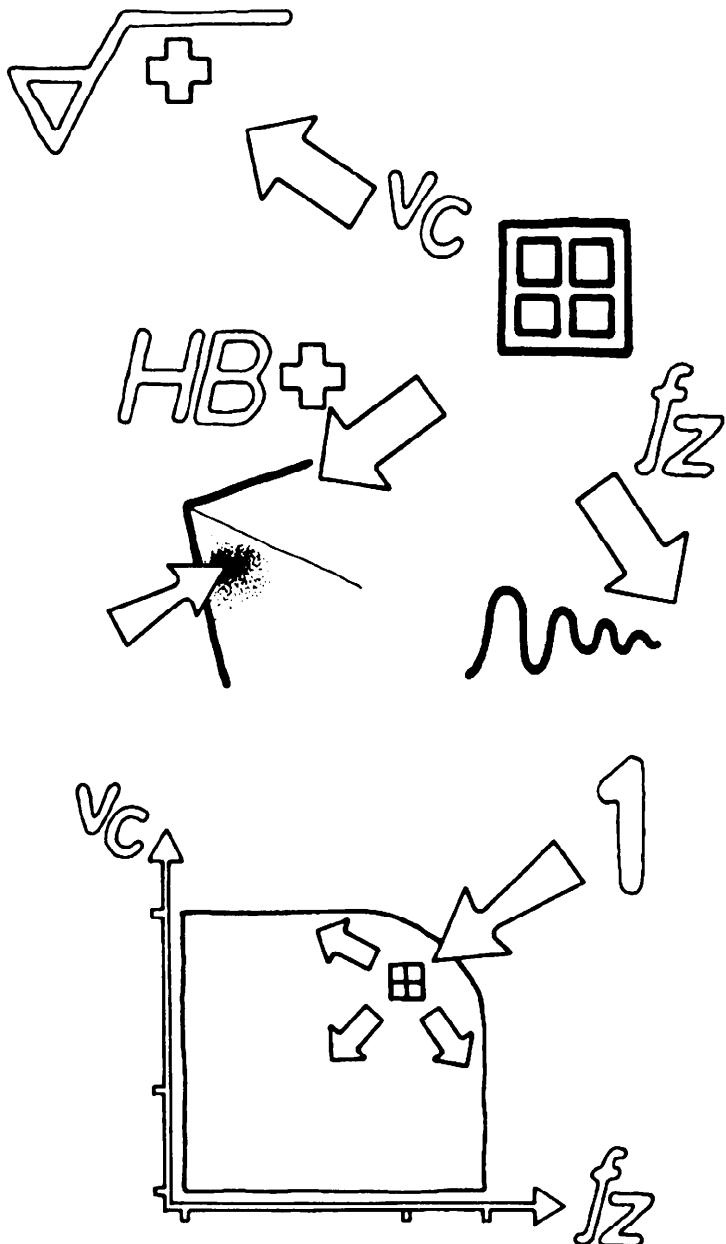


Параметры режима резания

Параметры режима резания можно выбрать в каталоге СогоКеу, где для каждого инструмента представлены варианты скорости резания, глубины резания и подачи на зуб. Начальное значение представлено на диаграмме, показывающей область применения в отношении скорости резания и подачи на зуб для определенной геометрии пластины и марки сплава. В нашем случае пластина общего назначения геометрии М сочетается с маркой GC4030. Начальное значение можно затем оптимизировать в соответствии с главными определяющими факторами операции: шероховатость поверхности, твердость материала заготовки и снижение вибраций.

Выбор параметров режима резания напрямую влияет не только на качество детали, но и на производительность и стойкость инструмента при фрезеровании. Наряду с подачей на зуб, которая, как рекомендуется, должна быть около 70 % от длины параллельной фаски при вершине пластины, скорость резания влияет на шероховатость поверхности и для достижения наилучших результатов должна оставаться в рекомендованных пределах. Применение охлаждения необязательно, т. к. оно обычно оказывает негативное влияние на стойкость инструмента.

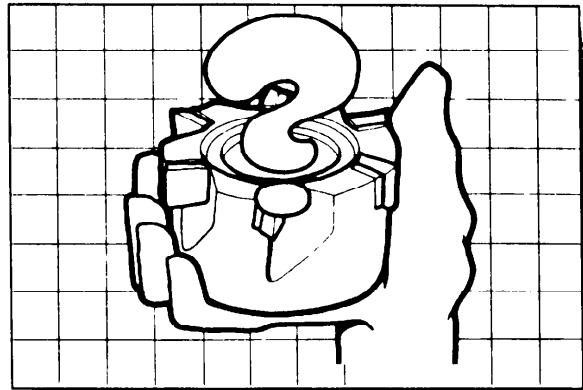

Производительность

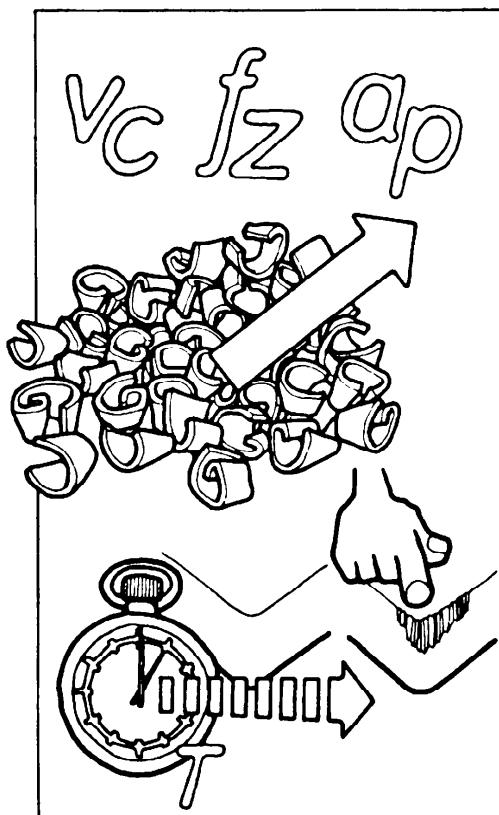

Стойкость инструмента

Заключение

При выборе инструмента для фрезерования необходимо учитывать:



- тип операции
- обрабатываемый материал, его твердость и состояние
- условия обработки
- конструкция детали
- тип станка, мощность, вспомогательный инструмент
- тип фрезы
- главный угол в плане
- диаметр
- шаг
- геометрия пластины и марка сплава
- жесткость
- зажимное приспособление
- охлаждение
- параметры режима резания
- объем снимаемого металла
- стойкость инструмента
- надежность производства
- резание прерывистое или непрерывное

Система обозначения фрезерного инструмента

Стандартизация обозначений

Международная Организация по Стандартизации (ISO) установила основные правила обозначения инструмента для фрезерования, также как и для других областей металлообработки. Если основные характеристики инструмента будут обозначаться одинаково всеми поставщиками инструмента, то потребитель сможет легко ориентироваться при выборе продукции. Обычно обозначения наносятся и на инструмент, и на упаковку, если есть достаточно места для их нанесения. Изготовители фрезерного инструмента достаточно часто используют свои собственные обозначения фрез. Режущие пластины значительно чаще обозначаются в соответствии с рекомендациями ISO, но иногда обозначение пластин привязывается к обозначению фрез, для которых они предназначены.

Для правильного выбора инструмента и быстрого взаимопонимания между поставщиком и заказчиком очень важно знать обозначение основных характеристик инструмента по ISO. Рассмотрим на примерах обозначение пластин и некоторых фрез, представленных в каталоге CoroKey.

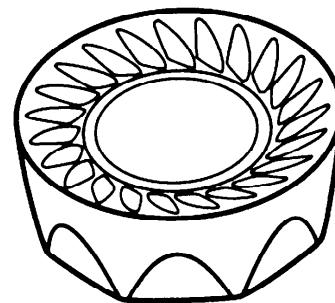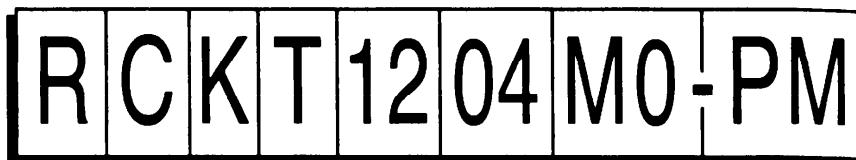

Обозначение круглой пластины для фрезерования


Пластина RCKT1204МО-РМ применяется во фрезах CoroMill 200 и это обозначение пластины нанесено на ее упаковке.

Первая буква обозначения говорит о форме пластины. Буква **R** показывает, что эта пластина – круглая.

Вторая буква обозначения **C** говорит о том, что пластина имеет задний угол 7°. Задние углы других размеров тоже имеют свое буквенное обозначение.

Следующая буква обозначает точность пластины. Точность **K** характеризует допуск на диаметр вписанной окружности, равный ± 0,08 мм.

Буква **T** говорит о том, что эта пластина односторонняя с отверстием для закрепления.

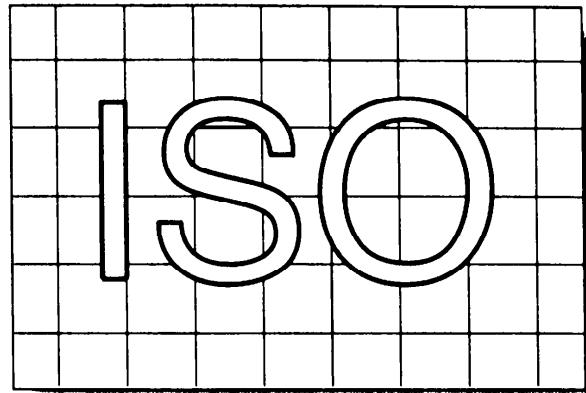


У круглой пластины диаметр одновременно является длиной режущей кромки, равной **12** мм.

Следующие две цифры **04** обозначают толщину пластины, которая равна 4,76 мм.

Следующие две позиции в обозначении предназначены для описания фаски, если таковая имеется на пластине, или радиуса при вершине. В нашем случае **M0** просто обозначает круглую пластину с радиусом при вершине равным радиусу самой пластины. Иногда дополнительно указывается направление резания, обеспечиваемое пластиной, – **R**, **L** или **N**, в нашем случае отсутствует.

Следующие две позиции в обозначении оставлены для описания изготовителем особенностей пластины. **PM** – форма передней поверхности, предназначенная для дробления стружки.

I iC								
D	06	09	11	16	22	27	33	44
□ □				09	12	15	19	25
55° □			07	11	15	19	23	31
80° □			06	09	12	16	19	25
iC	5/32"	7/32"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"

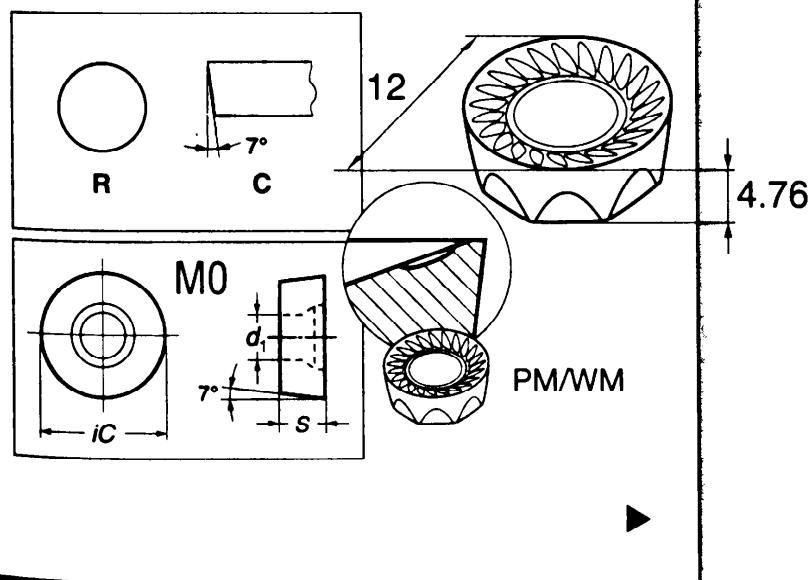

Система обозначения фрезерного инструмента

Для первого выбора обычно рекомендуется геометрия РМ, которая является наиболее универсальной, а для черновой обработки следует применять геометрию РН с более прочными режущими кромками, предназначенными для больших нагрузок. В таблице на стр. 187 приведены длины режущих кромок пластин различной формы в зависимости от величины радиуса вписанной окружности.



Обозначение фрезы

Торцевые фрезы CoroMill 200 применяются с круглыми пластинами RCKT1204MO-PM и обозначаются R200-038A32-12M.



Буква **R** обозначает правое вращение фрезы при резании.

200 – тип рассматриваемой фрезы (CoroMill 200).


038 показывает, что диаметр (D_c) по центру круглой пластины равен 38 мм,

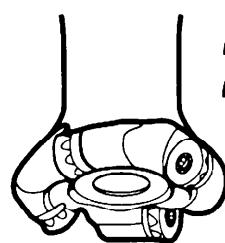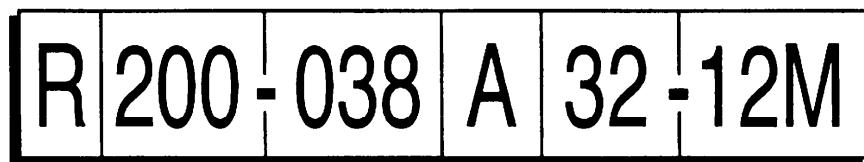


200

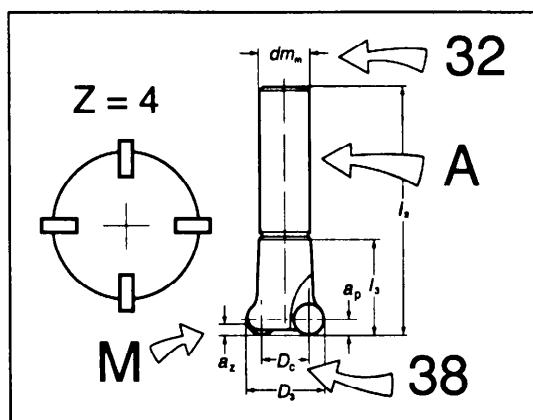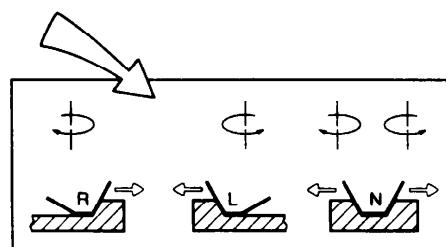

RCKT 12 04 M0 - PM

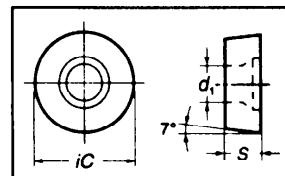

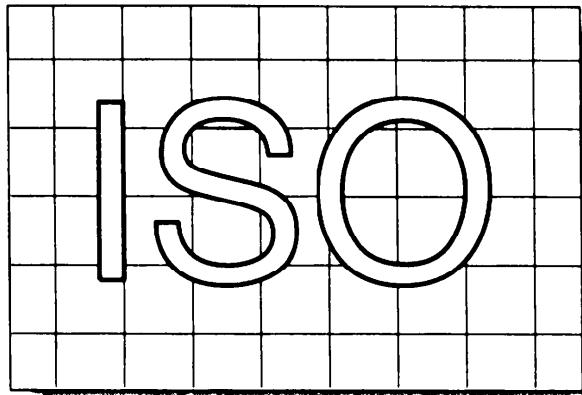

при этом наружный диаметр фрезы – 50 мм.

Буква **A** говорит о том, что посадочная поверхность фрезы – цилиндрический хвостовик.

32 – диаметр хвостовика равен 32 мм.



12M – диаметр используемой пластины 12 мм, а шаг фрезы нормальный – M (возможен крупный шаг – L и мелкий – H).



Система обозначения фрезерного инструмента

R290-12T320M-PM

R 245-12 T3 M -PM

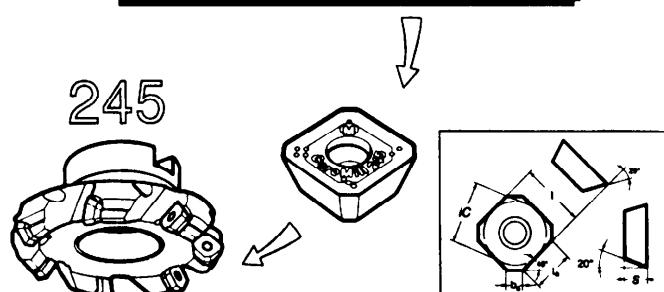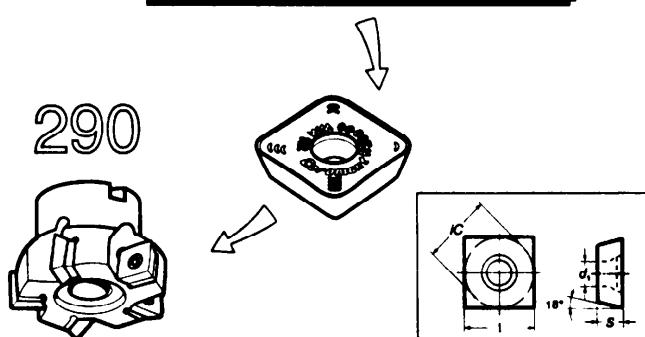

Фрезерование прямоугольных уступов

Фрезы CoroMill 290 для обработки прямоугольных уступов используют пластины, которые обозначаются как R290-12T320M-PM.

R290 обозначает правую пластину для фрезы CoroMill 290, **12** – с длиной режущей кромки 12 мм.

T3 означает, что толщина пластины 3,97 мм.

20 обозначает радиус при вершине четырехгранной пластины – 2 мм

M – класс точности пластины по ISO.

И наконец, **PM** означает геометрию пластины, которая рекомендуется как первый выбор для общих случаев, могут быть геометрии PL – для не нагруженных операций и PH для тяжелой обработки.

Универсальное торцевое фрезерование


Для торцевых фрез общего назначения CoroMill 245 с главным углом в плане 45° применяются пластины R245-12T3M-PM.

R245 означает правую пластину для фрезы CoroMill 245, **12** – с длиной режущей кромки $l=12$ мм.

T3 означает, что толщина пластины $s = 3,97$ мм.

M – класс точности пластины по ISO.

PM – геометрия пластины, рекомендуемая для фрез общего назначения.

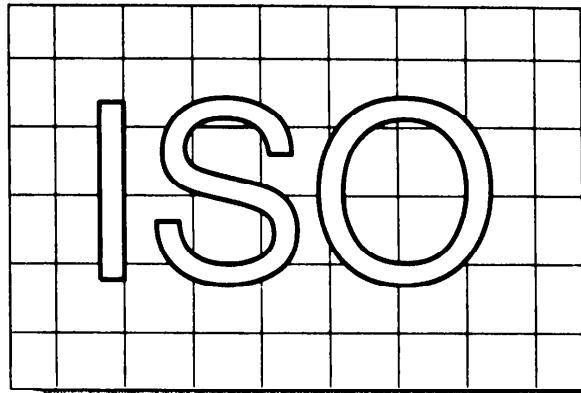

Фрезерование уступов и пазов

CoroMill 331 – дисковые фрезы используют пластины, обозначение которых N331.1A-084508H-PM.

Буква **N** указывает, что пластина нейтральная и может быть использована при перемещении фрезы относительно детали как вправо, так и влево.

331- тип фрезы.

.1 – пластина без задних углов. Если пластина с задними углами, то вместо .1 стоит .2.

A – пластины базируются на корпусе в радиальном направлении.


08 – длина режущей кромки 8 мм.

45 – толщина пластины равна 4,5 мм.

08 – радиус при вершине пластины 0,8 мм.

H – класс точности пластины по ISO.

N331.1A-084508H-PM

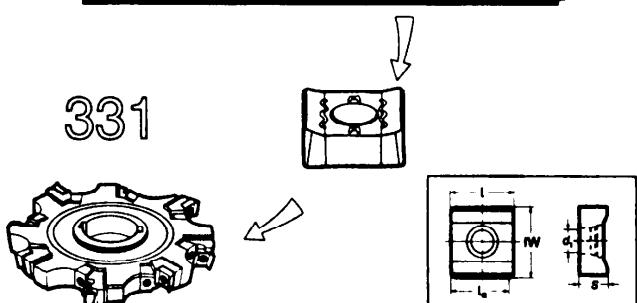

SANDVIK
Coromant

Система обозначения фрезерного инструмента

Наконец, **PM** – геометрия пластины, рекомендуемая для фрез общего назначения при умеренных нагрузках.

В качестве примера рассмотрим обозначение дисковой фрезы CoroMill 331 – N331.32-100S32FM XX.XX

N – фреза может вращаться в двух направлениях.

331 – тип фрезы.

.32 – фреза может работать и как трехсторонняя фреза, и как торцевая. Если фреза может работать только


одним торцем и периферией, то ставится **.52**.


100 – наружный диаметр фрезы (D_c).

S – тип крепления, в этом случае фреза крепится на оправке с помощью центрального отверстия и шпонки с метрическими размерами.

32 – диаметр посадочного отверстия (D_{MM}), равный 32 мм.

F – возможность осевой регулировки пластин с обеспечением общей ширины фрезы от 12 до 15 мм.

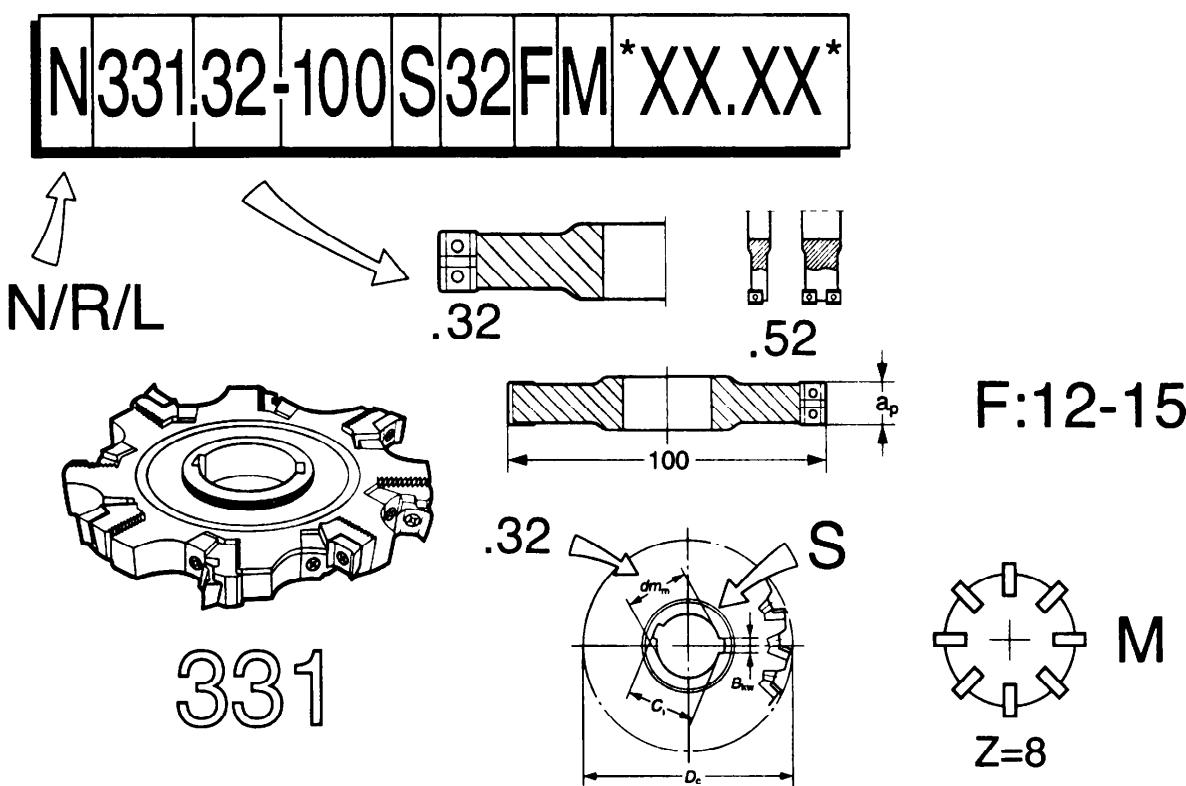


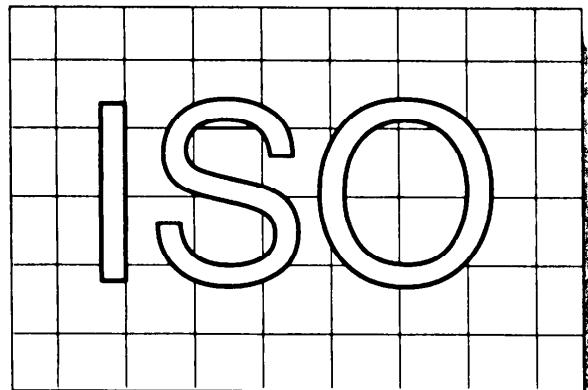

M – фреза имеет нормальный шаг, что соответствует в нашем случае 8 зубьям-пластинам.

Четыре последние позиции, обозначенные **XX.XX**, служат для указания ширины фрезы с точностью до сотых долей миллиметра, на которую фреза должна быть настроена при поставке.

Черновое торцевое фрезерование

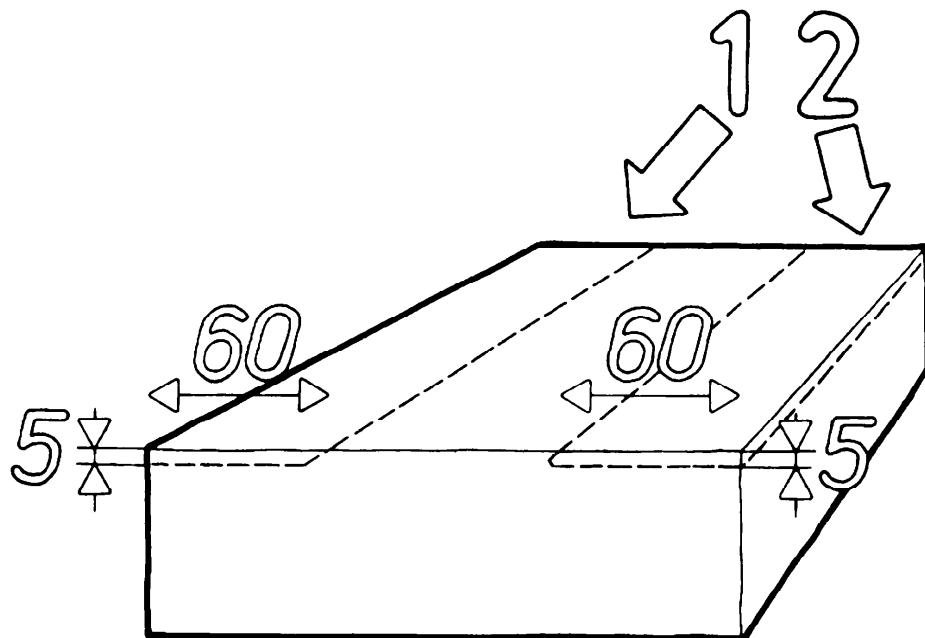


Хорошие условия обработки

Необходимо обработать две поверхности шириной 60 мм по обеим сторонам жесткой плиты из низколегированной стали. Заглубление поверхностей относительно верхнего торца плиты 5 мм. Операция должна быть выполнена на вертикально-фрезерном станке, основное требование – производительный съем металла.


Обработка плоских поверхностей различных размеров эффективно производится торцевыми фрезами. Поскольку условия обработки не слишком тяжелые – нет очень больших глубин резания и значительной ширины обработки, не требуется больших вылетов инструмента, литейных и поковочных корок, то в первую очередь рекомендуется использовать

торцевые фрезы общего назначения. Эти фрезы могут работать и на обрабатывающих центрах, и на универсальных фрезерных станках, а при использовании пластин с задними углами обеспечивают стабильный процесс резания и при небольшой потребляемой мощности и хорошем стружкодроблении. Операции достаточно стабильны при отсутствии раковин в заготовке.

Для достижения наилучших условий при входе и выходе пластин из зоны контакта обработку следует выполнять фрезой в два прохода. Диаметр фрезы должен превышать наибольшую ширину обработки на 30%. Для первого прохода следует использовать попутное фрезерование и встречное фрезерование для второй поверхности, так

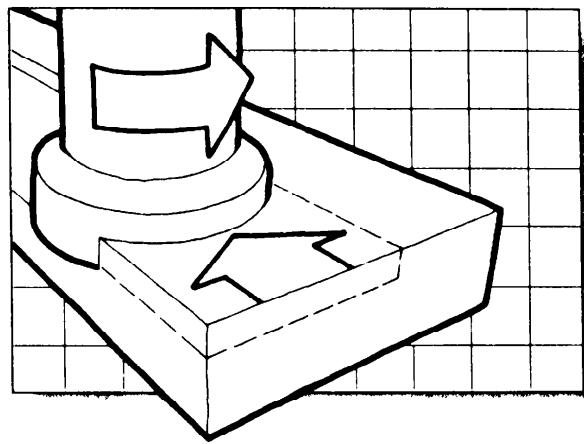


как оба уступа обрабатываются одной и той же правой фрезой. При ширине резания 60 мм следует выбрать фрезу диаметром 80 мм, который как раз на 30% превышает ширину реза. Фреза CoroMill 245 с углом в плане 45° пригодна для выполнения черновой, получистовой и чистовой обработки, поскольку фреза имеет положительную геометрию и практически равные радиальную и осевую составляющие силы резания.

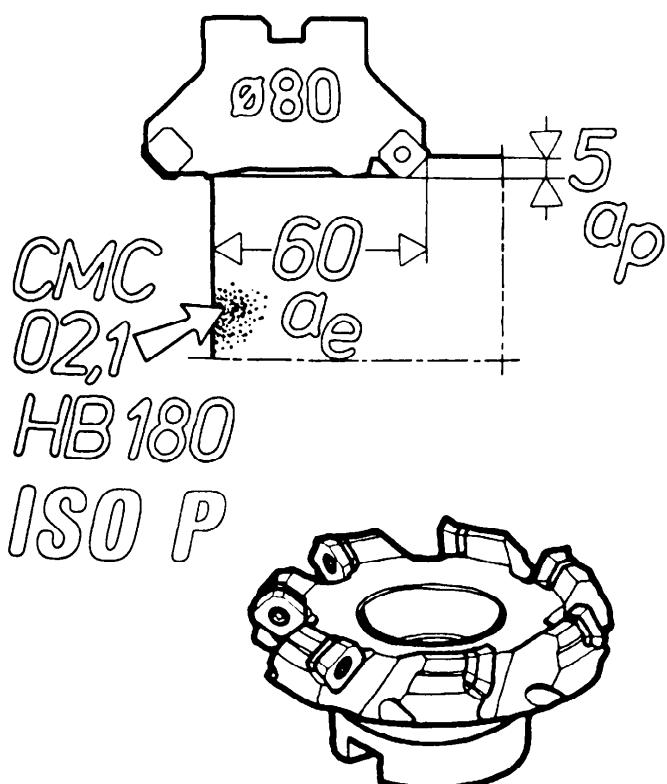

Торцевая фреза с главным углом в плане 45°

Черновое торцевое фрезерование

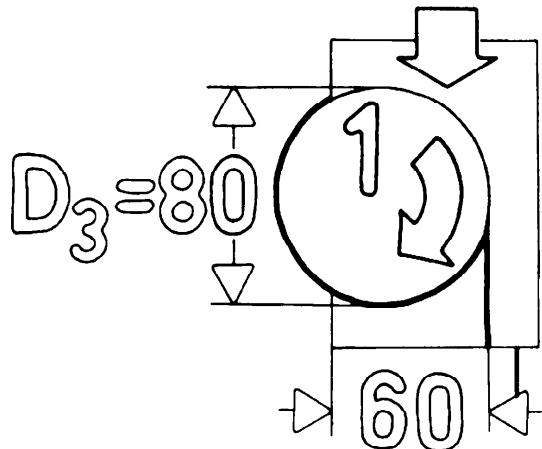


220 м/мин и подачу 0,24 мм/зуб. Поскольку основной критерий – высокопроизводительный съем обрабатываемого материала, то операции можно оптимизировать, увеличивая скорость резания и подачи и сохраняя необходимую стойкость.

Главный угол в плане 45°


Фрезы CoroMill 245 работают с глубиной резания порядка 6 мм при фрезеровании материалов всех групп применения (Р, М и К по ISO). Диапазон диаметров фрез – от 32 мм до 250 мм. Для нашего случая, когда глубина резания составляет 5 мм и обрабатывается монолитная плита, каталог CoroKey рекомендует выбрать фрезу с главным углом в плане 45° и нормальным шагом М, что позволит работать на достаточно высоких подачах.

Для фрезерования низколегированной стали (СМС 02.1 по классификации Коромант) твердостью HB180 и при глубине резания 5 мм следует выбрать пластину геометрии РМ из сплава марки GC4030 с диаметром вписанной окружности 12,7 мм.

Для первого выбора каталог CoroKey рекомендует скорость резания

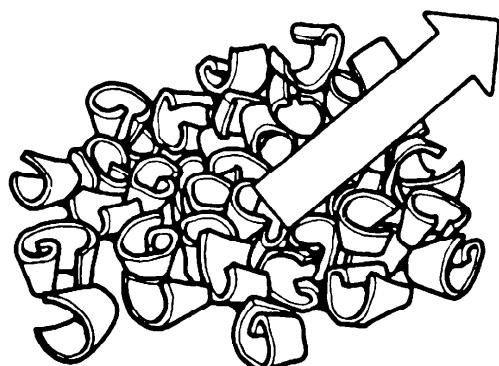



Скорость снятия материала при черновом фрезеровании – это производительность

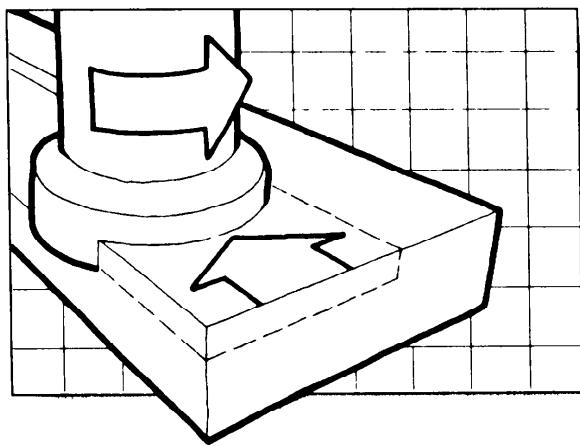

Черновое фрезерование


При черновом фрезеровании для обеспечения высокопроизводительного съема металла необходимо обращать внимание на следующее:

- жесткость системы СПИД
- мощность станка и способ закрепления инструмента
- максимальный диаметр фрезы, который возможен на данном станке
- для обеспечения стабильности резания диаметр фрезы должен превышать ширину резания на 30%
- главный угол в плане 45° является предпочтительным
- шаг фрезы должен соответствовать требованиям выполняемой операции, чаще всего используется нормальный шаг
- правильный выбор режущей пластины по геометрии и марке сплава
- предпочтительность попутного фрезерования
- подачу на зуб следует выбирать такой, чтобы обеспечить достаточную толщину стружки
- следует правильно располагать фрезу относительно края заготовки, чтобы условия входа и выхода пластин в зону контакта были бы наилучшими

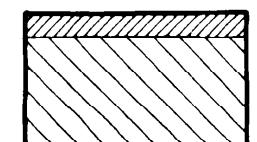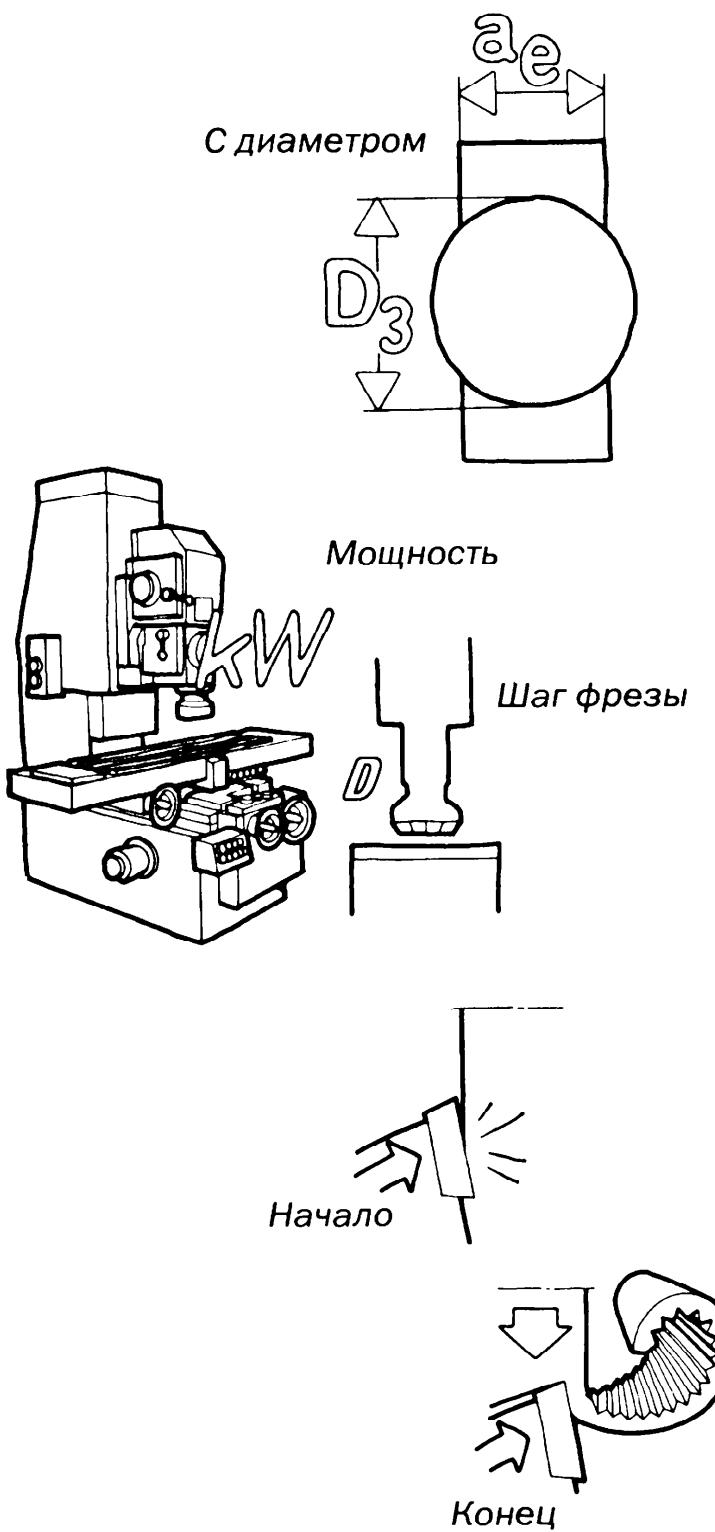

SANDVIK
Coromant

Чистовое торцевое фрезерование

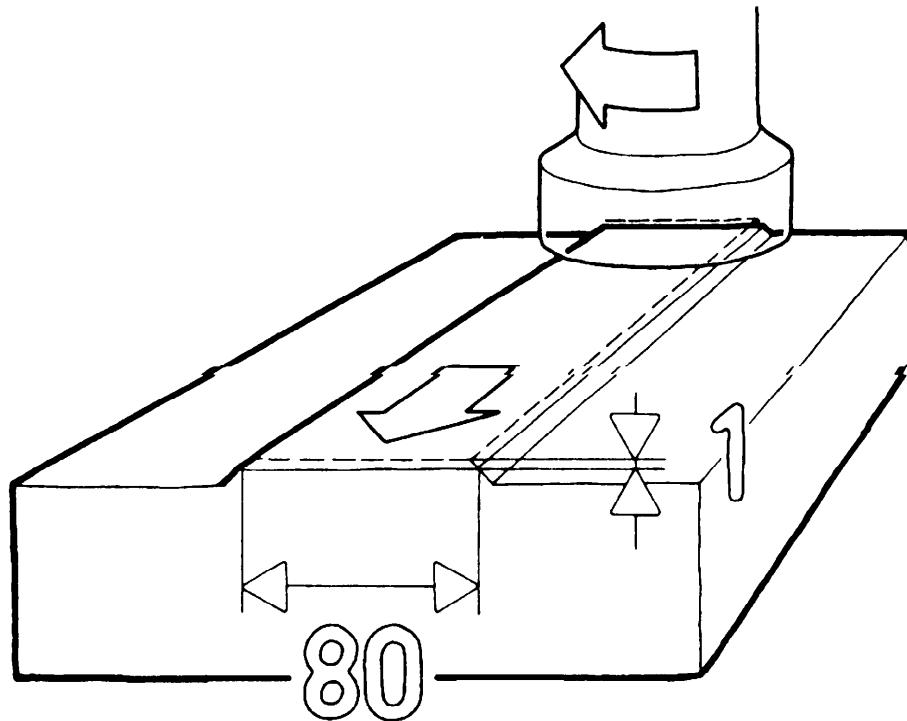


Высокое качество обработанной поверхности

При чистовом фрезеровании основное требование – получение высокого качества обработанной поверхности. Рассмотрим пример чистового фрезерования центральной поверхности цельной плиты после чернового фрезерования боковых уступов (см. выше). Если при черновой обработке было необходимо обеспечить высокий съем металла, то в этом случае требуется получить высоту микронеровностей не более Ra 0,25 мкм.

Ширина обработки 80 мм, условия обработки на вертикально-фрезерном

станке достаточно хорошие. Глубина резания для зачистки поверхности выбрана 1 мм, выбор другой глубины резания может оказаться на шероховатости поверхности. Правда, фрезы CoroMill 245 обеспечивают низкую шероховатость обработанной поверхности и при больших глубинах резания.

При обработке поверхности шириной 80 мм предпочтительный диаметр фрезы должен быть 100 мм (на 25% превышает ширину обработки), а фрезерование должно быть попутным.

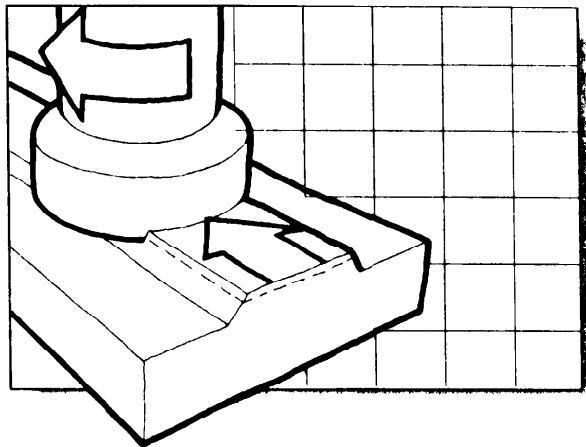


Поэтому ось фрезы следует сместить с оси симметрии плиты для обеспечения предварительного натяга и получения наилучших результатов по шероховатости. При симметричном расположении фрезы могут возникнуть вибрации, что приведет к ухудшению шероховатости обрабатываемой поверхности.

Фреза с главным углом в плане 45°, рекомендованная ранее для черновой обработки, подойдет и в данном случае. Фреза диаметром 100 мм с нормальным шагом имеет 7 зубьев, что вполне достаточно для фрезерования с глубиной 1 мм, хотя ранее было отмечено, что при длине режущей кромки пластины 12 мм фреза может снимать слой глубиной до 6 мм.

Чистовое торцевое фрезерование

Высокая точность корпуса фрезы


Для чистового фрезерования низколегированной стали (СМС 02.1) твердостью НВ180 следует выбрать пластину геометрии PL из кермета марки 530. Пластина предназначена для чистового фрезерования и, имея острую режущую кромку, уменьшает образование заусенцев. Достигаемая в настоящее время точность фрез делает ненужной осевую регулировку положения пластин. Фаски на пластинах геометрии PL, параллельные обрабатываемой поверхности, имеют увеличенную длину – 2,4 мм и создают эффект зачистной режущей кромки.

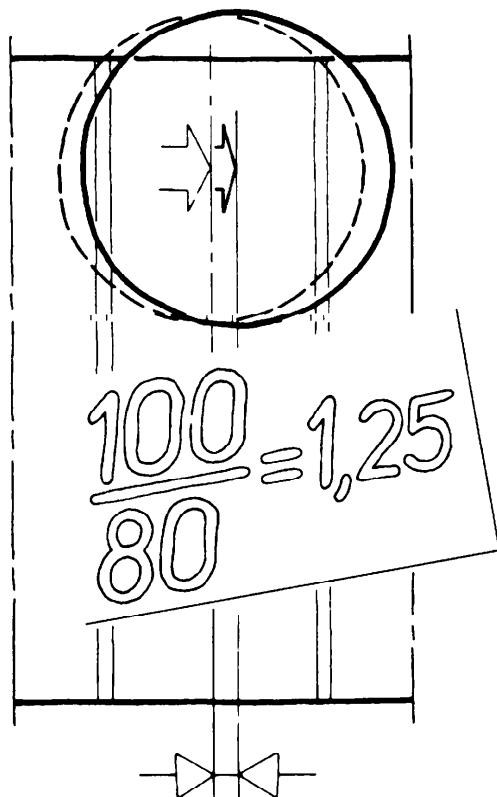


В случае непрерывного резания для чистовой обработки самым лучшим режущим материалом является кермет. Для нашей пластины геометрии PL из кермета марки 530 следует выбрать подачу на оборот не превышающую 70% от длины фаски, что обеспечит высокую чистоту обработки.

В соответствии с рекомендациями каталога CoroKey для первого выбора, для повышения чистоты обработки следует увеличивать скорость резания, начиная с начальных ее значений, что возможно при применении кермета. Рекомендуется выбрать скорость резания 360 м/мин и более низкие подачи, около 0,11 мм/зуб. Тогда подача на оборот составит 0,77 мм, что значительно меньше максимальной. Все это обеспечит получение зеркальной поверхности обработки при работе с фрезами CoroMill 245.

Фрезы последнего поколения, где режущие пластины с задними углами устанавливаются на твердосплавные опорные пластины в гнездах, изготовленных с высокой точностью, позволяют получить низкую шероховатость обработанной поверхности. При правильном закреплении пластин в гнездах и надлежащей эксплуатации фрез можно добиться минимального осевого бieniaия зубьев фрезы.

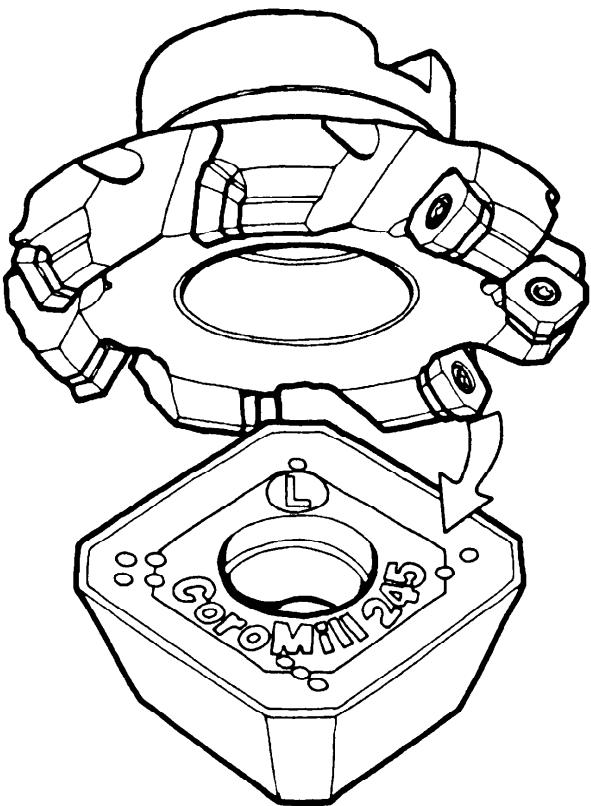


CoroMill 245

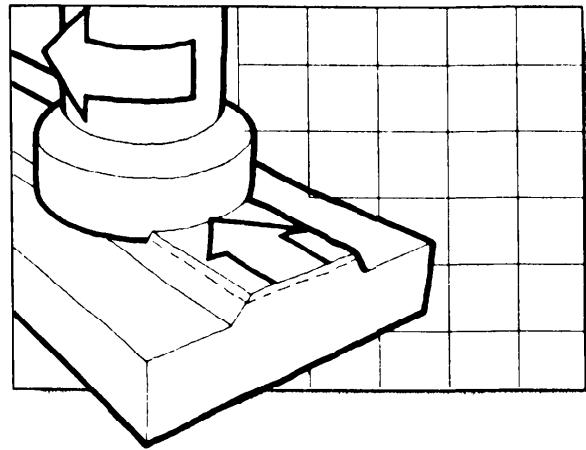

Заключение


Для получения высокой чистоты обработки при фрезеровании необходимо:

- работать с минимальными вылетами инструмента
- использовать неповрежденные корпуса фрез
- прочищать посадочные гнезда перед закреплением пластин
- использовать надежные приспособления для закрепления заготовок
- обеспечить достаточную жесткость и хорошие условия обработки
- выбирать наиболее подходящие параметры режима резания
- анализировать характер износа пластин для последующей оптимизации параметров режима резания

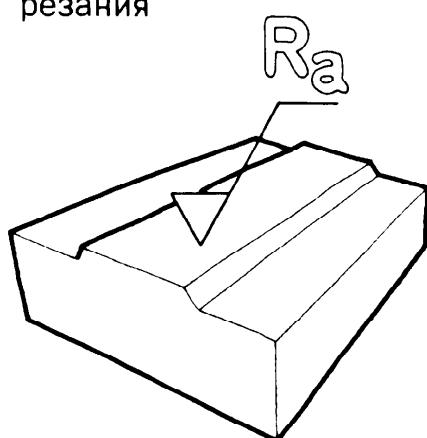

$$f_n < 0.7 \times b_s$$

Чистовая обработка нежестких заготовок

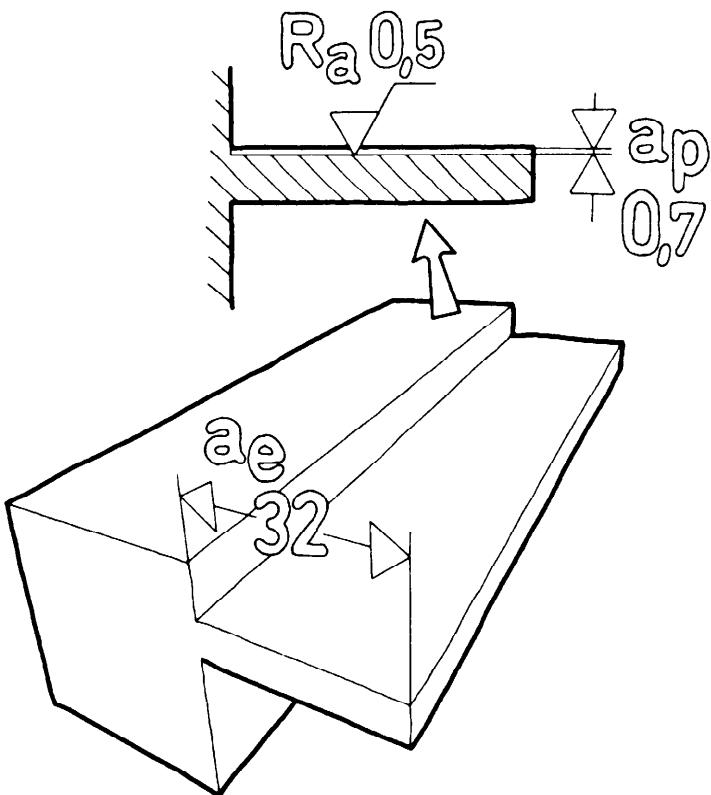


Снижение осевой составляющей силы резания

На рисунке показана заготовка из низколегированной стали с тонкой частью, которая должна быть отфрезерована при повышенных требованиях к шероховатости поверхности. Ширина фрезерования (a_e) составляет 32 мм, глубина резания (a_p) – 0,7 мм. Обработка производится на вертикально-фрезерном станке. Основное требование – получение наилучших результатов по шероховатости поверхности с минимальными вибрациями и деформацией выступа при резании.


Возникающие при фрезеровании осевые силы крайне неблагоприятны при обработке такой заготовки. Поэтому необходимо выбрать фрезу, при резании которой осевые усилия были бы наименьшими, т. е. с большим главным углом в плане. В нашем случае подойдет фреза для обработки прямоугольных уступов с главным углом в плане 90° , которая к тому же обрабатывает вертикальную стенку плиты над тонкой частью.

При ширине обработки 32 мм следует выбрать попутное фрезерование и

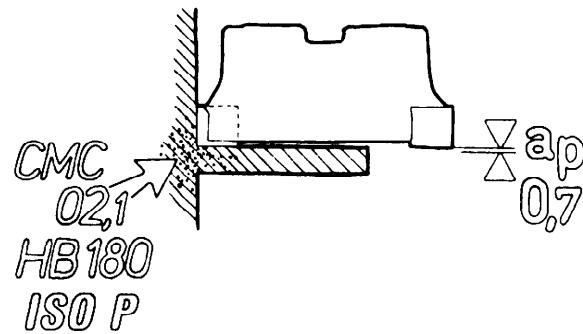


фрезу диаметром 50 мм. Такое соотношение диаметра фрезы к ширине фрезерования предпочтительно при условии, что это минимально допустимый диаметр насадной фрезы.

Фреза CoroMill 290 с углом в плане 90° предназначена для обработки прямоугольных уступов и обеспечивает хорошую чистоту обработки благодаря квадратным пластинам с зачистной

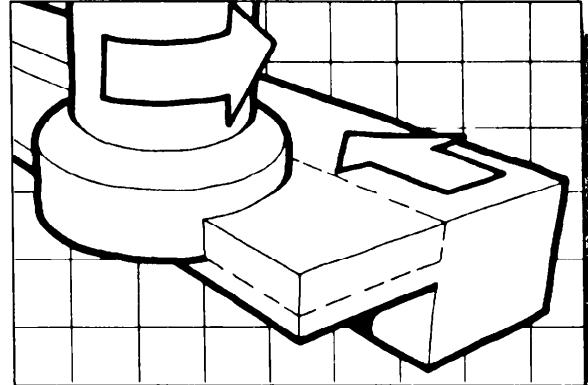

фаской. Для обработки нежесткой детали следует выбрать фрезу с наименьшим количеством пластин с положительными углами и с крупным неравномерным шагом. Для фрезы CoroMill 290 с диаметром 63 мм число пластин может быть равно пяти.

Для фрезерования низколегированной стали твердостью HB180 с малыми нагрузками необходимо выбрать пластину геометрии PL с острыми режущими кромками, которая работает с небольшими усилиями, что особенно важно для нежестких заготовок, обеспечивает низкую шероховатость поверхности и минимальные заусенцы. При чистовой обработке такой фрезой подача на оборот не должна превышать 1 мм. Подача на зуб, по рекомендациям каталога CoroKey, равна 0,12 мм, что при 4-х зубьях на фрезе составляет всего 0,48 мм и это значительно меньше лимитирующей величины.

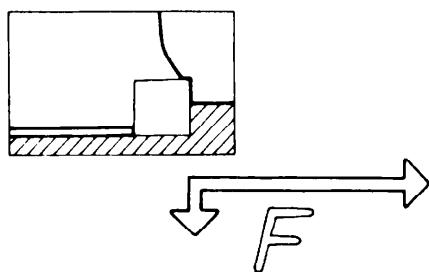


Чистовая обработка нежестких заготовок


Пластина из твердого сплава марки GC4030 имеет широкую область применения при фрезеровании стали, начиная от легкой обработки и кончая тяжелой. При подаче 0,12 мм/зуб CoroKey рекомендует скорость резания 185 м/мин как первый выбор. Для улучшения чистоты обработки (до Ra 0,5 мкм) скорость резания следует увеличивать.

Рекомендуемая стойкость – 15 минут, при этом эффективно используется рабочее время и обеспечивается высокая производительность. Для получения большей стойкости придется работать на более низкой скорости резания, что приведет к неэффективному использованию режущих кромок и низкому качеству обработанной поверхности.

Следует помнить, что, изменяя шаг зубьев фрезы, можно влиять на производительность, шероховатость обработанной поверхности и надежность выполнения операции. При мало-мощном станке следует применять фрезы с крупным шагом так, чтобы минимальное число зубьев (но более двух) находилось в контакте с заготовкой.

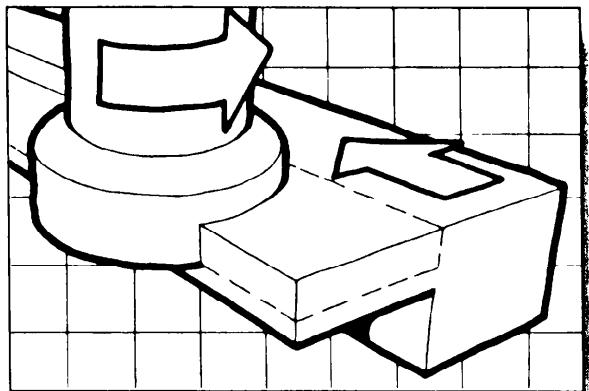

Качество обработанной поверхности при фрезеровании

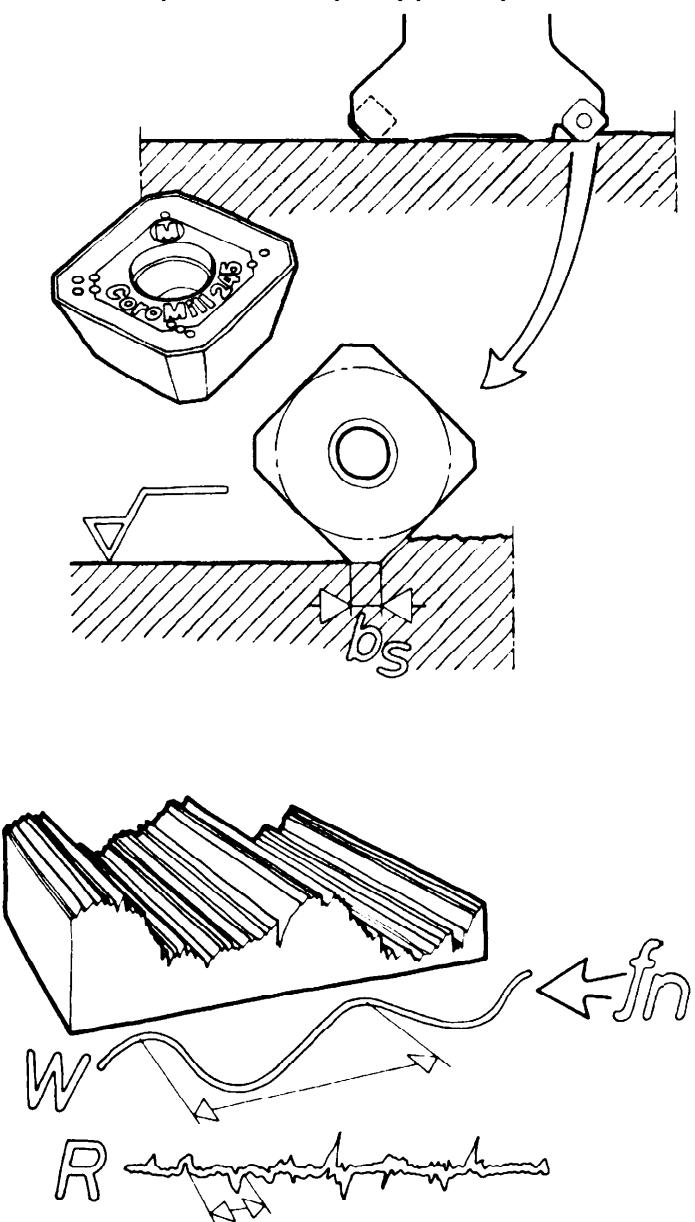

Волнистость (W) и микронеровности (R) определяют качество поверхности при фрезеровании

Шаг фрезы

Нормальный шаг


– рекомендуется в большинстве случаев как первый выбор для операций общего назначения.

Крупный шаг

– небольшое число зубьев рекомендуется при нестабильных условиях обработки, недостаточной мощности и жесткости станка. Следует применять при больших вылетах инструмента. Благодаря увеличению подачи на зуб, позволяет обеспечить достаточную толщину стружки.

Мелкий шаг

– большое число зубьев позволяет получить высокую производительность, если условия обработки дают возможность работать с большими подачами стола. При обработке узких поверхностей обеспечивает необходимое число зубьев в зоне резания. Рекомендуется при обработке материалов, дающих элементную стружку, таких как чугун, титан или специальные сплавы.

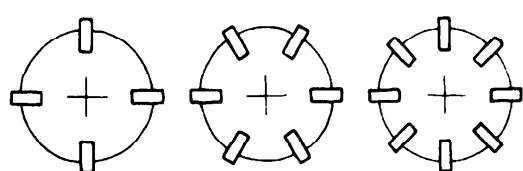

Черновое фрезерование прерывистых поверхностей



Надежность обработки

В качестве примера приведена обработка поверхности с многочисленными отверстиями. При прохождении участков, где отсутствует обрабатываемый материал, зубья фрезы каждый раз входят и выходят из резания. За один проход необходимо обработать уступ шириной 60 мм и глубиной 5 мм на полную длину заготовки.

Обработка производится на вертикально-фрезерном станке. Главное требование обработки, кроме производительного удаления металла, – стабильная стойкость инструмента. Это обеспечит надежность выполнения операции, несмотря на значительное число ударных нагрузок на инструмент.

Когда при резании происходят частые входы и выходы режущей кромки из контакта с заготовкой, для обеспечения надежности необходимо применять пластины, имеющие прочные и длинные режущие кромки. Для этой цели подойдет фреза с углом в плане 45° или фреза с круглыми пластинами. Необходимо оценить возможности этих вариантов и выбрать одну из предлагаемых фрез.



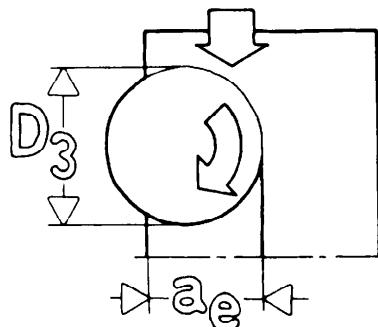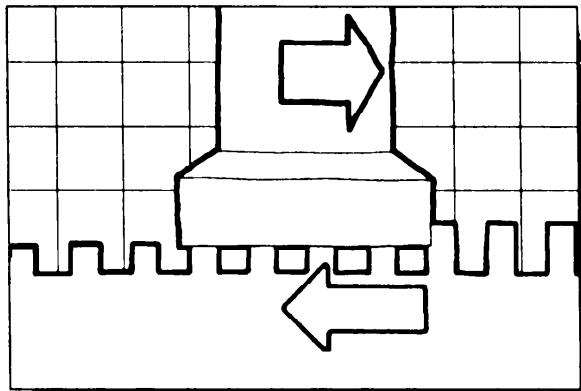

Выбор между двумя типами фрез


Для ширины фрезерования 60 мм следует выбрать фрезу CoroMill 245 диаметром 80 мм или фрезу с круглой пластиной CoroMill 200 диаметром 84 мм, что наиболее близко соответствует рекомендуемому отношению ширины обработки к диаметру фрезы. Для обоих типов фрез рекомендуется нормальный шаг, т. е. фрезы имеют одинаковое число зубьев – 6.

При выборе режущей пластины наибольшее значение имеет прочность как с точки зрения геометрии, так и при выборе твердого сплава. Подлежащая обработке низколегированная сталь (СМС 02.1) с твердостью HB180 фрезеруется без особых проблем.

Фрезы следует оснастить пластинами, предназначенными для тяжелых условий обработки. Для фрезы CoroMill 245 необходимо выбрать пластины геометрии РН, а для фрезы CoroMill 200 – геометрии Н. Эти пластины имеют прочные режущие кромки и положительные передние углы. Твердый сплав должен быть



Черновое фрезерование прерывистых поверхностей

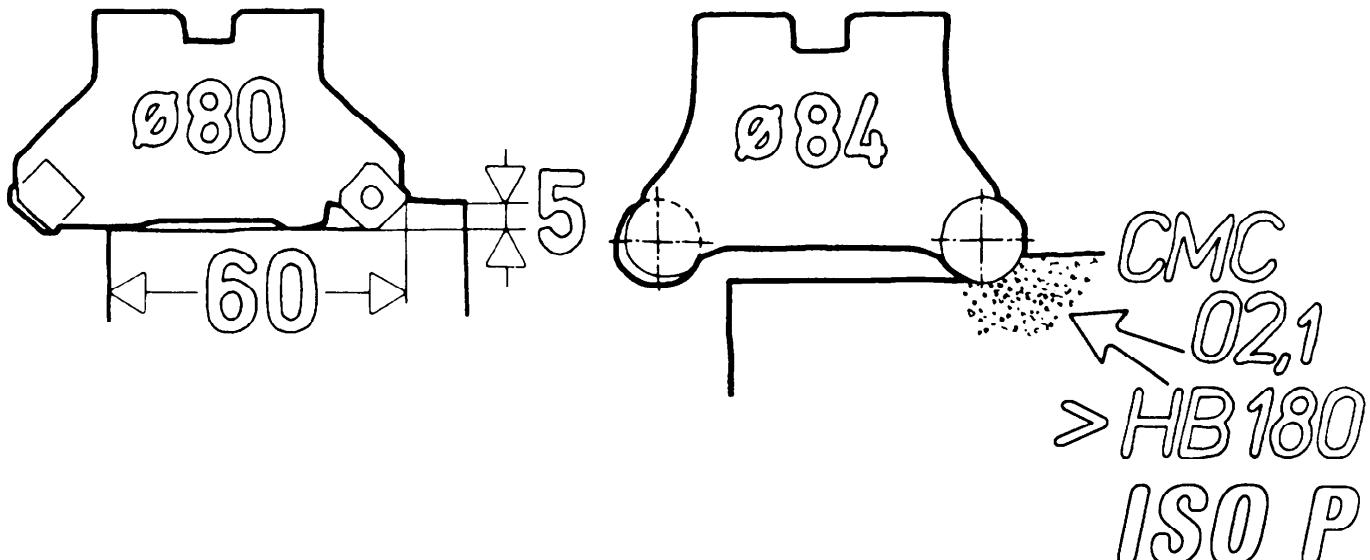


более прочным, нежели износостойким. Для CoroMill 245 – это широко применяемая для черновых операций общего назначения марка GC4030, а для CoroMill 200 в стандартной номенклатуре есть еще более прочная марка SM30, обеспечивающая большую надежность фрезерования. Стартовые режимы обработки, рекомендуемые каталогом CoroKey: подача 0,35 мм/зуб, скорость резания 140 м/мин.

В нашем случае лучше остановиться на фрезе CoroMill 245. В случаях фрезерования труднообрабатываемых материалов или материалов повышенной твердости, а также при наличии корки следует выбрать фрезу с круглыми пластинами, т.к. она обеспечивает большую надежность обработки.

Прогнозируемая стойкость инструмента


Корректировка параметров режима резания должна быть направлена на повышение надежности обработки и получение приемлемой стойкости инструмента с небольшим отклонением от средней величины.

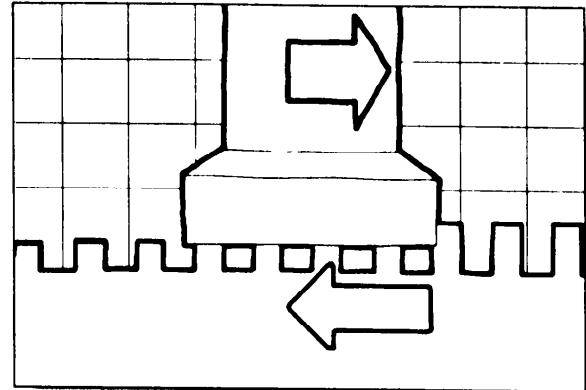

Обработка фрезой с круглыми пластинами...

.....в настоящее время более широко применяется при торцевом фрезеровании и фрезеровании полостей. Благодаря возможности врезания в заготовку, фрезы с круглыми пластинами эффективно применяются для обработки штампов, прессформ и другого прессового инструмента. Оснащенные пластинами с задними углами, фрезы потребляют меньшую мощность и поэтому могут применяться на небольших и маломощных станках.


Главный угол в плане у фрез с круглыми пластинами меняется вместе с изменением глубины резания. Начиная с 0° , главный угол в плане увеличивается до 45° , когда глубина резания равна половине радиуса пластины. Толщина стружки также меняется с глубиной резания, минимальная толщина стружки будет на торце фрезы. Рекомендуемые значения подач от 0,1 до 0,4 мм/зуб. Круглые пластины обычно используют при черновой обработке, однако при правильно выбранных режимах они могут обеспечить достаточно низкую шероховатость обработанной поверхности.

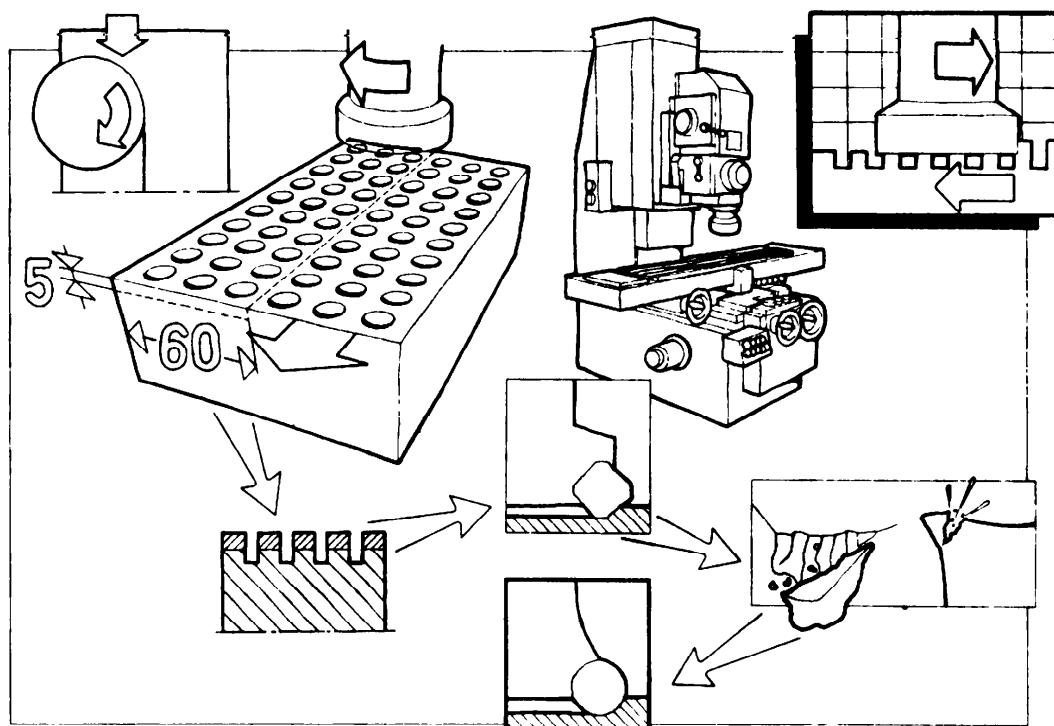

Круглая пластина самая прочная

SANDVIK
Coromant

Фрезерование прямоугольных уступов

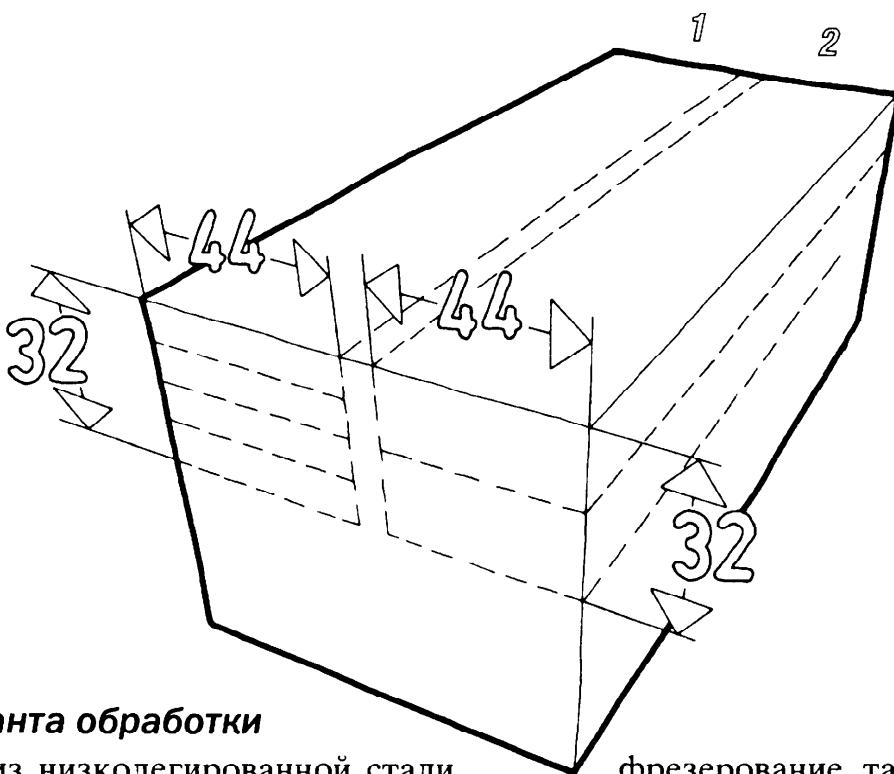

Два варианта обработки

На плите из низколегированной стали (СМС 02.1) на вертикально-фрезерном станке необходимо выполнить два уступа под углом 90°.

Эту операцию можно выполнить фрезами двух типов: фрезой с главным углом в плане 90° и дисковой двусторонней (трехсторонней) фрезой. Это два принципиально отличающихся способа обработки.


С каждого края плиты необходимо снять припуск шириной 44 мм и глубиной 32 мм. Это можно сделать торцевой фрезой за 4 прохода при глубине резания 8 мм за один проход или дисковой фрезой за 2 прохода и с глубиной прохода 16 мм. Следует выбрать попутное

фрезерование, так как при этом наиболее благоприятное протекание процесса резания и меньше возможные смещения заготовки.

Сравним эти два варианта обработки по рекомендациям каталога CoroKey.

Для торцевого фрезерования рекомендуется фреза CoroMill 290 с нормальным шагом, диаметром 63 мм (ширина фрезерования 44 мм) и квадратными пластинами с длиной режущей кромки 12 мм, которые могут снимать 8 мм за один проход.

СМС
02,1
НВ 180
ISO Р

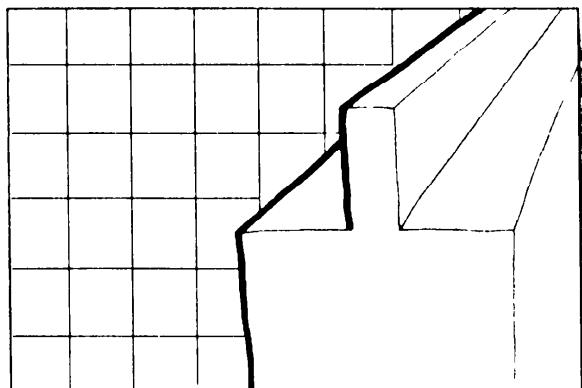

CoroMill 331 — дисковая трехсторонняя фреза диаметром 160 мм и с максимальной глубиной резания 51,5 мм вполне может обработать глубину 44 мм при ширине фрезерования до 18 мм двумя пластинами, перекрывающими эту ширину при длине режущей кромки 10,7 мм.

Выбор шага

Следует выбрать фрезу с мелким шагом для обеспечения нахождения достаточного числа пластин в контакте с заготовкой. Рекомендуется использовать пластины из твердого сплава GC4030.

Каталог CoroKey предлагает начальные значения подач для торцевой фрезы CoroMill 290 с углом в плане 90° и дисковой трехсторонней фрезы CoroMill 331. Подача на одну пластину $f_z : 0,17$ мм, обеспечивающая стружку со средней толщиной 0,09 мм для фрезы CoroMill 290 и подача $f_z : 0,35$ для фрезы CoroMill 331, обеспечивающая стружку той же толщины. При возникновении колебаний следует снизить скорость резания и увеличить подачу, чтобы возросла толщина стружки. Однако, можно одновременно увеличить и скорость резания, и подачу, при этом значительно возрастет производительность.




Фрезерование прямоугольных уступов



Различные силы резания

При фрезеровании с главным углом в плане 90° радиальная составляющая силы резания больше осевой, что благоприятно для фрезерования заготовок нежестких в осевом направлении, но в крайней степени неблагоприятно, когда заготовка обладает низкой радиальной жесткостью. В нашем примере существенные радиальные силы резания будут отжимать оставшуюся тонкую перемычку на плите, что имеет место для обоих типов фрез. Встречного фрезерования следует избегать.


Современные торцевые и дисковые фрезы справляются с этой проблемой благодаря острым режущим кромкам, которые в сочетании с правильно выбранным шагом снижают силу резания, возникающую в процессе работы фрезы. Такие фрезы могут обеспечить высокую производительность станка даже при выполнении операций, чувствительных к силам резания и вибрациям, когда мощность станка и жесткость заготовок невелики.


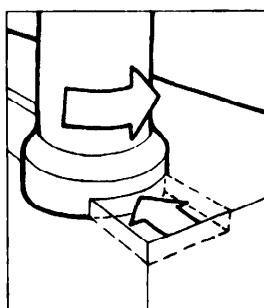


Торцевое фрезерование

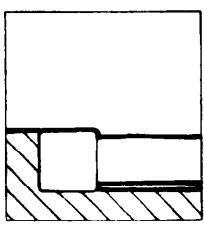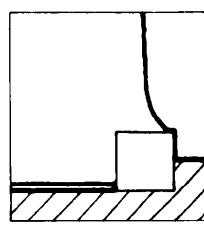


Фрезерование дисковой фрезой

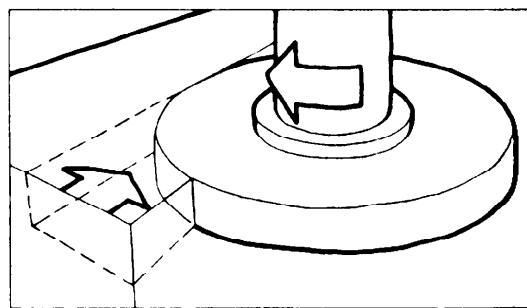

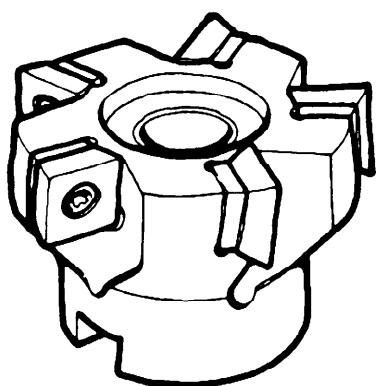
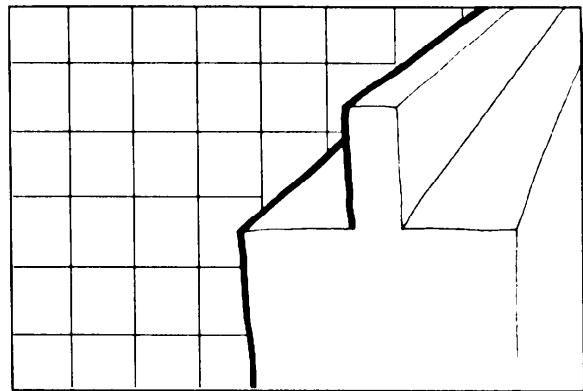


CoroMill 290

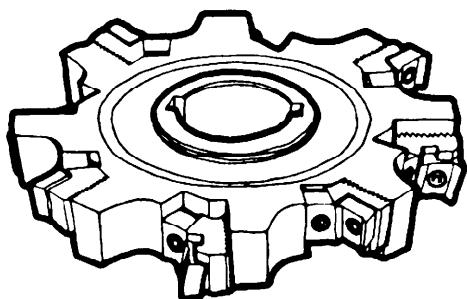

CoroMill 331

Фрезерование двух пазов

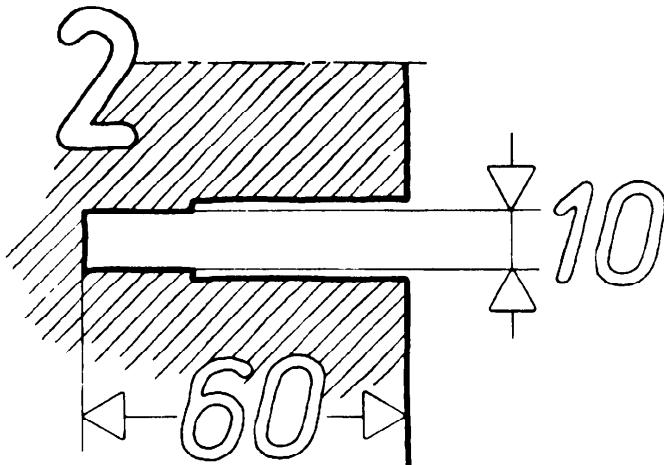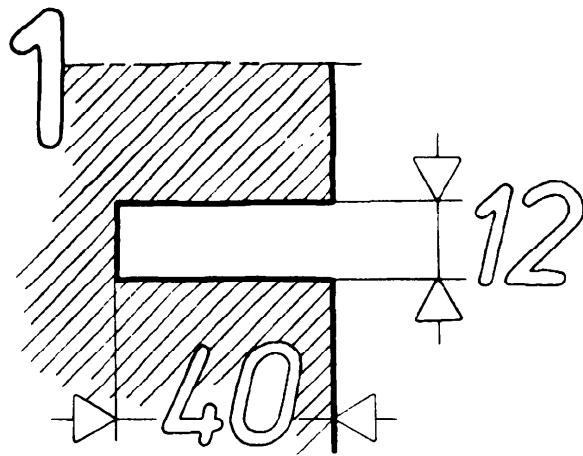

Фрезерование длинных и глубоких пазов

В данном разделе показана обработка длинных и глубоких пазов дисковыми трехсторонними фрезами и возможности оптимизации обработки.

Пазы, по сравнению с канавками, имеют обычно открытые концы. Их можно фрезеровать концевыми фрезами на вертикально-фрезерных станках и дисковыми фрезами на горизонтальных. Для выбора оптимального способа обработки необходимо четко представить недостатки и достоинства каждого метода.



Обработка глубоких, длинных пазов с открытыми концами трехсторонними дисковыми фрезами очень эффективна. Современные дисковые фрезы работают на больших подачах и с высокой точностью. Наряду с универсальностью, дисковые фрезы обеспечива-

ют высокую производительность при работе на обрабатывающих центрах. В настоящее время такие фрезы оснащаются режущими пластинами из твердого сплава, что позволяет выполнять и другие операции: фрезерование торцов с двух сторон детали, фрезерование прямоугольных уступов.

Концевые фрезы могут выполнять как операции, не требующие большой длины режущих кромок, так и обработку полостей, если режущие кромки на торце проходят через ось фрезы.

Фрезерование двух пазов одной фрезой

Рассмотрим операцию обработки ступенчатого паза в длинной заготовке, которая выполняется как последовательное фрезерование двух пазов (1 и 2) различной ширины. Обрабатываемый материал – низколегированная сталь твердостью HB180.

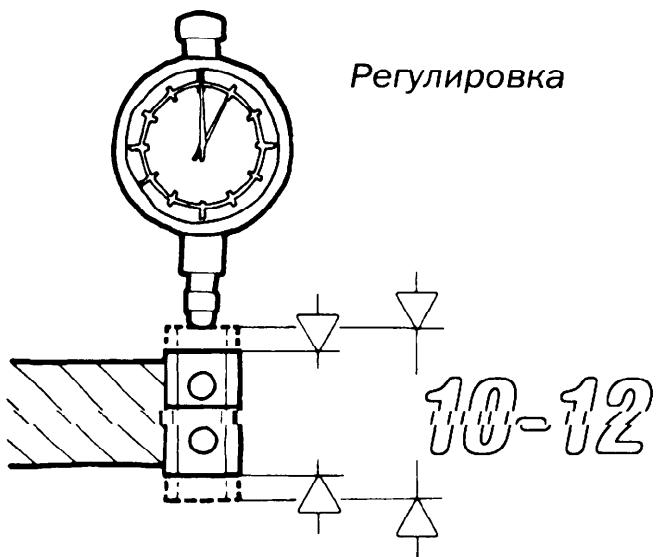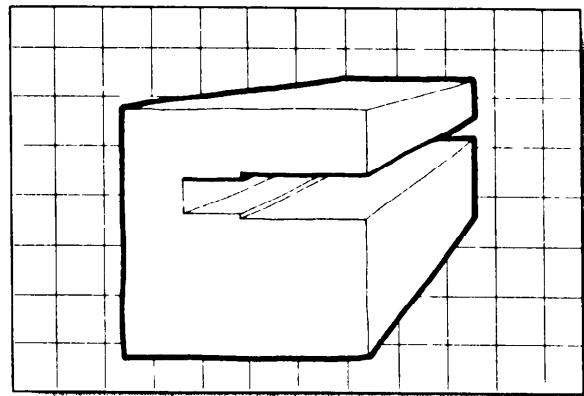

Основная задача – обработать ступенчатый паз с общей глубиной 60 мм и шириной 12 и 10 мм. Сначала обрабатывается более широкая часть на 40 мм, затем обрабатывается более узкая часть на полную глубину.

Фреза CoroMill 331 диаметром 200 мм, оснащенная 16 твердосплавными пластинами, с регулировкой ширины от 10 до 12 мм позволяет произвести обработку обоих пазов одним инструментом. Изменение ширины фрезы легко осуществимо при закреплении пластин на кассетах.

Рекомендуемые каталогом CoroKey начальные значения скорости резания и подачи на зуб зависят от размера режущей пластины. Для получернового фрезерования следует выбрать пластины геометрии РМ из сплава GC4030.




Фрезерование двух пазов

Достаточно высокая скорость подачи

Для обработки как первого, так и второго пазов рекомендуется попутное фрезерование, но встречное фрезерование следует рассматривать как альтернативу, если будет наблюдаться пакетирование стружки в узком пазу. В случае возникновения вибраций, параметры режима резания, рекомендуемые как начальные значения, следует скорректировать, увеличивая скорость резания и подачу на зуб так, чтобы обеспечить среднюю толщину стружки 0,09 мм.

Для такого типа операций следует убедиться в том, что, при выбранной величине подачи на зуб, средняя толщина стружки превышает допустимое минимальное значение, тем самым обеспечивается стабильное протекание процесса резания и достаточная стойкость инструмента.


Существует простая формула для расчета средней толщины стружки (h_m) в зависимости от величины подачи

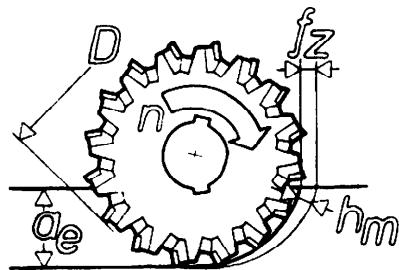


на зуб (f_z) при известных глубинах резания (a_e) и диаметре фрезы (D):

$$h_m \approx f_z \sqrt{\frac{a_e}{D}}$$

Для дисковых фрез средняя толщина стружки не должна быть меньше 0,04 миллиметра.

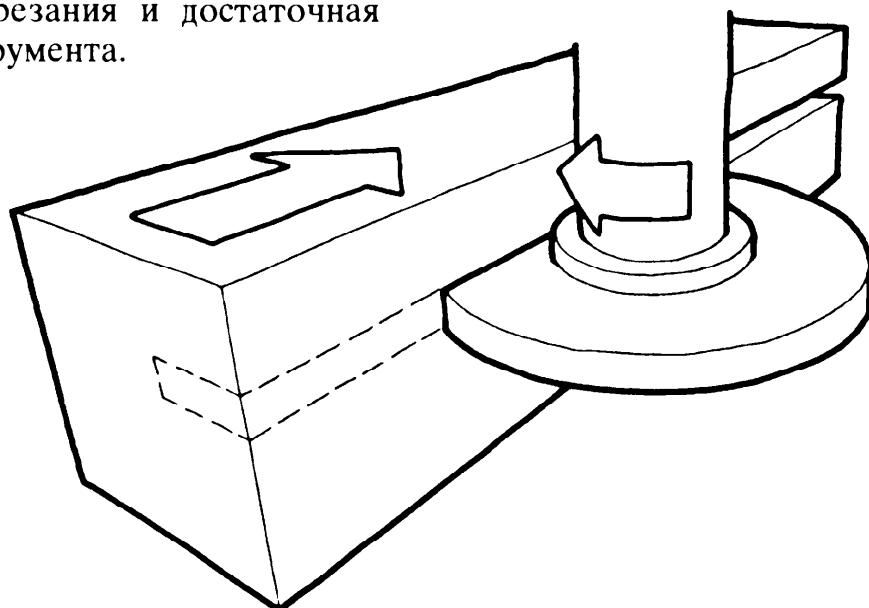

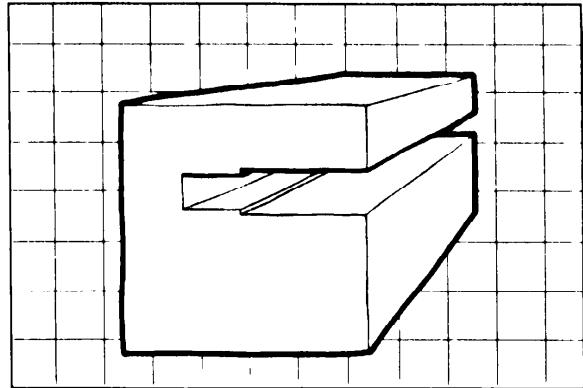


Рекомендации по обработке пазов

Для получения положительного результата:

- предпочтительнее применять попутное фрезерование
- встречное фрезерование использовать для обработки нежестких заготовок и при пакетировании стружки
- необходимо выбирать диаметр фрезы и ее положение относительно заготовки так, чтобы постоянно хотя бы один зуб находился в работе
- при операциях с большими нагрузками следует проверять достаточны ли мощность и крутящий момент станка
- необходимо обеспечивать надежное закрепление заготовки и жесткий механизм подачи станка
- при выборе подачи на зуб следует проверять, чтобы средняя толщина стружки превышала минимально допустимую
- для маломощных станков и нежестких систем целесообразно применение маховиков


Последовательность выбора инструмента:

1. выбор корпуса фрезы
2. выбор метода крепления инструмента и размера базовых поверхностей
3. выбор геометрии пластины и марки твердого сплава
4. выбор параметров режима резания и их корректировка
5. контроль за величиной износа инструмента и регулировка размера фрезы

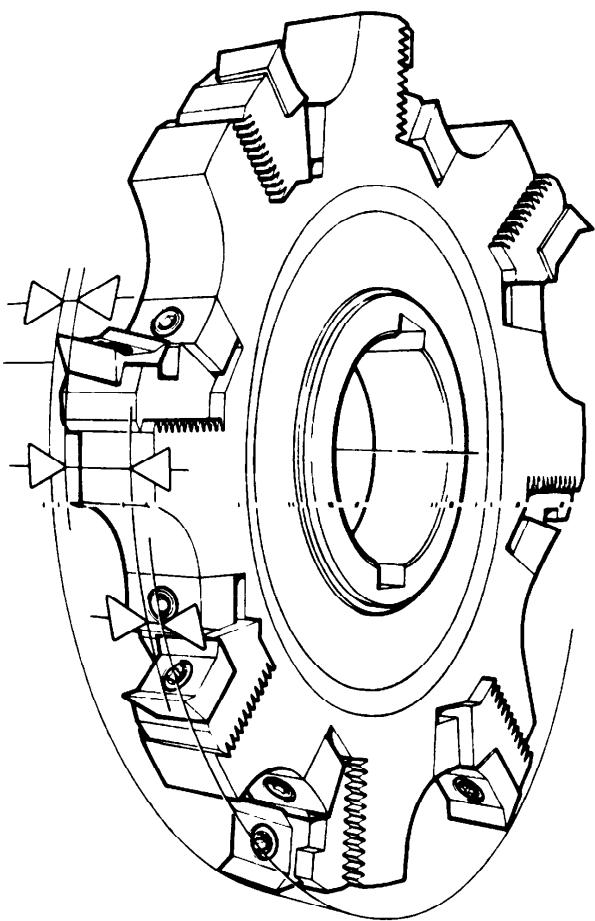

Фрезы CoroMill 331
с регулируемой шириной

Обработка канавок концевыми фрезами

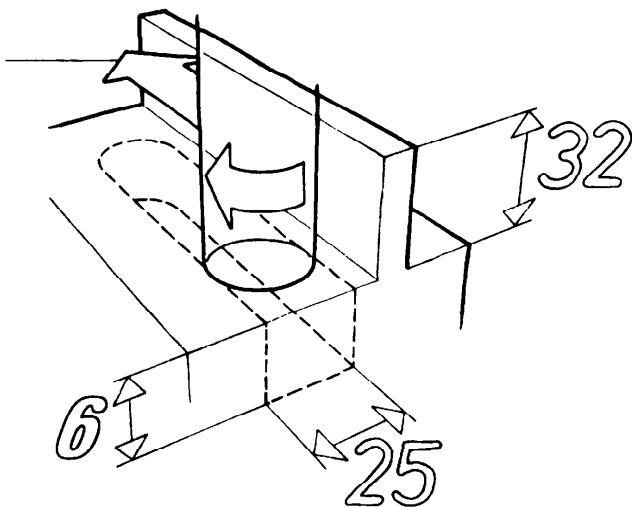

Предупреждение вибраций

В качестве примера взята обработка канавки, закрытой с одного конца, на крупногабаритной плите из низколегированной стали с твердостью HB180. В этом случае необходимо использовать концевую фрезу, а не дисковую.

Развитие станков с ЧПУ привело к совершенствованию концевых фрез, они стали производительнее и универсальнее. Это относится как к цельным твердосплавным концевым фрезам, так и к фрезам с неперетачиваемыми


пластинами. Концевая фреза может работать и как торцевая фреза, и как трехсторонняя. Некоторые концевые фрезы имеют на торце режущие кромки, доходящие до центра фрезы, и тогда они могут работать и с осевой подачей подобно сверлам.


Обычно концевые фрезы закрепляются в патронах со значительным вылетом, поэтому имеют склонность к вибрациям и деформации. Толщина стружки при обработке концевыми фрезами является решающим фактором для обеспечения производительности и стойкости.

Канавка шириной 25 мм и глубиной 6 мм, подлежащая обработке, закрыта с одного конца, расположена недалеко от ребра высотой 32 мм, что заставляет работать с большим вылетом фрезы, при этом обеспечивая достаточную жесткость.


Выбор правильного шага

Для обработки концевой фрезой с неперетачиваемыми пластинами следует использовать попутное фрезерование. CogoKey для этой операции предлагает два варианта – нормальный и крупный шаг зубьев фрезы. Учитывая размеры канавки, следует использовать фрезу U-Max 215.44-25A25 с тремя или двумя зубьями.

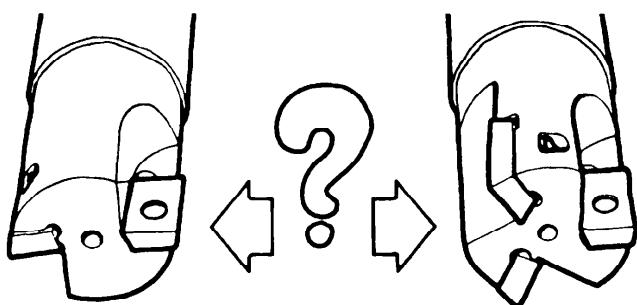

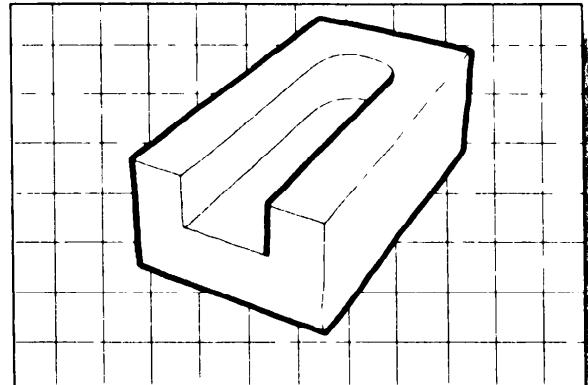


Для обеспечения надежности и невысоких сил резания, рекомендуется выбирать режущие пластины с радиусом при вершине 0,8 мм. Возможно применение пластин с длинной режущей кромкой 9 или 15 мм из сплава GC4030.

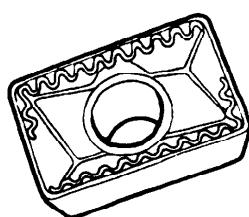

Если работать фрезой с тремя режущими кромками, то толщина стружки будет меньше, чем минимально допустимая, что может привести к вибрациям. Поэтому лучше выбрать фрезу с двумя зубьями и с геометрией WL, которая обеспечивает плавность процесса резания.


При обработке концевыми фрезами необходимо:

- работать с минимально возможными вылетами инструмента
- выбирать максимально возможный диаметр фрезы, чтобы увеличить жесткость
- использовать попутное фрезерование
- обеспечить отвод стружки за счет подачи СОЖ или сжатого воздуха
- при толщине стружки меньшей, чем минимально допустимая, для избежания вибраций, выбрать фрезу с большим шагом
- при больших вылетах фрезы вести обработку с меньшей глубиной, но с большей подачей
- проверять закрепление фрезы, повреждение посадочных поверхностей и их чистоту
- проверять закрепление обрабатываемой заготовки, направление усилий зажима по отношению к силе резания
- использовать современные концевые фрезы, обеспечивающие ненагруженное резание и высокую стабильную стойкость при надежном их закреплении в патроне

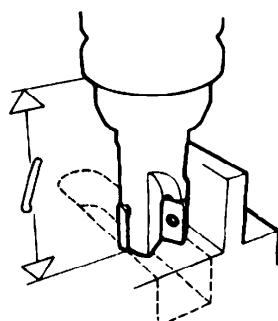

SANDVIK
Coromant

Фрезерование полостей

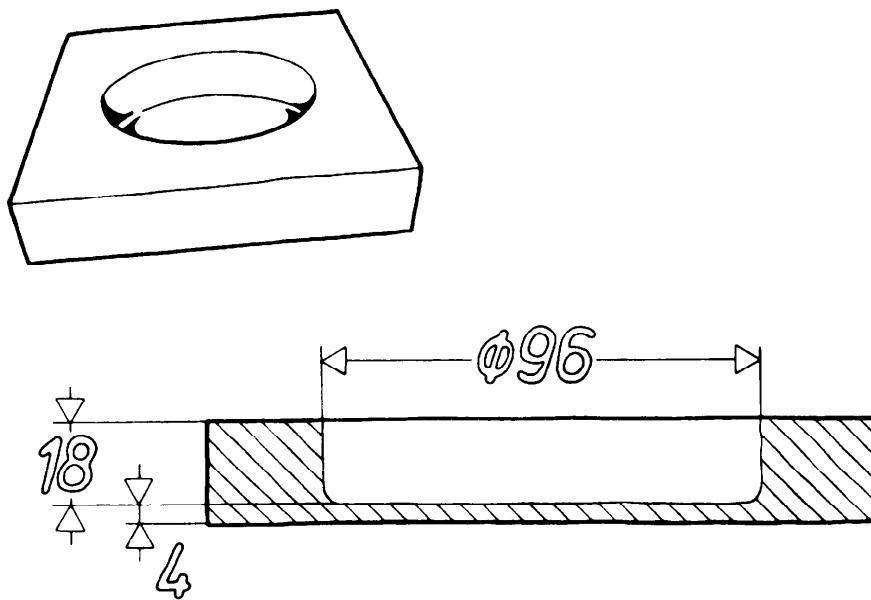



Осеня подача в заготовку

В рассматриваемом примере необходимо выбрать полость цилиндрической формы при круговом и осевом направлении подачи фрезы. При обработке стол станка поворачивается, обеспечивая круговое обкатывание фрезы по границе полости.

Для такой обработки необходимо, чтобы фреза могла врезаться в заготовку с осевой подачей. Возможность осевого врезания значительно расширяет область применения концевых фрез, включая обработку отверстий, полостей различной конфигурации и размеров. Современные фрезы с круглыми пластинами могут производить такого типа обработку с высокой производительностью и точностью.

Обрабатываемый материал – низколегированная сталь (СМС 02.1) твердостью HB180. В плите толщиной 22 мм необходимо выбрать полость диаметром 96 мм и глубиной 18 мм. Остающееся дно всего 4 мм.


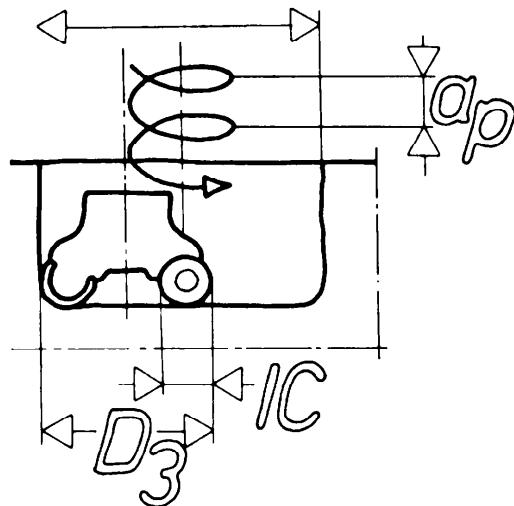


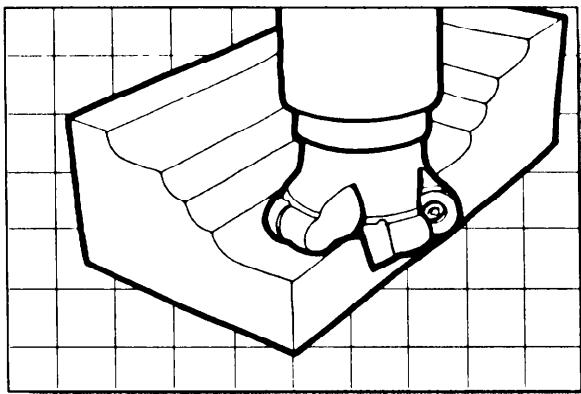

Фреза с круглыми пластинами

Для указанной операции рекомендуется применить фрезу CoroMill 200 R200-051Q22-12M. Фреза диаметром 51 мм с нормальным неравномерным шагом имеет 4 режущие пластины. В осевом направлении вылет пластины составляет 3,7 мм, поэтому возможна обработка с глубиной резания 2 мм при круговой подаче.

Максимальный угол наклона при врезании зависит от размера пластины и диаметра фрезы. Тангенс этого угла равен глубине резания на длину фрезерования.

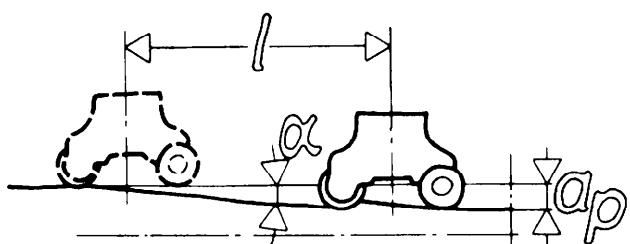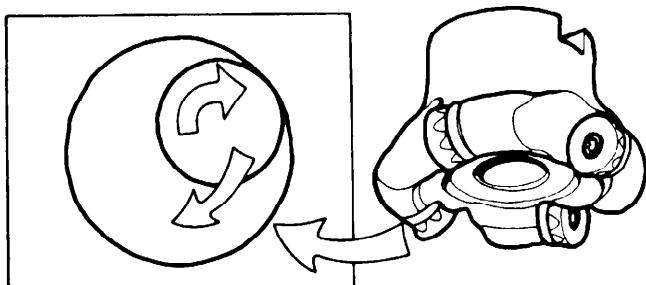


Фрезерование полостей

Снижение начальных значений подач

Согласно каталогу CoroKey, рекомендуется скорость резания 220 м/мин и подача 0,24 мм/зуб, которая увеличивается в процессе круговой подачи, поэтому, для предотвращения перегрузки режущей кромки, ее рекомендуется снижать.

При обработке полостей значительную проблему представляет удаление стружки, при пакетировании которой нередко происходит ее вторичное резание. Для успешного удаления стружки из полости рекомендуется использовать сжатый воздух.

Фрезу рекомендуется оснастить круглыми пластинами диаметром 12 мм геометрии РМ из сплава марки GC4030. Если возникают трудности с удалением стружки, то следует подумать о пластине с более прочной геометрией РН и, соответственно, более прочном твердом сплаве. При большом вылете инструмента, когда обрабатываются глубокие полости, для уменьшения вибраций следует выбирать фрезу с крупным шагом. Для чистовой обработки можно применять фрезы с нормальным шагом и с пластинами из кермета.

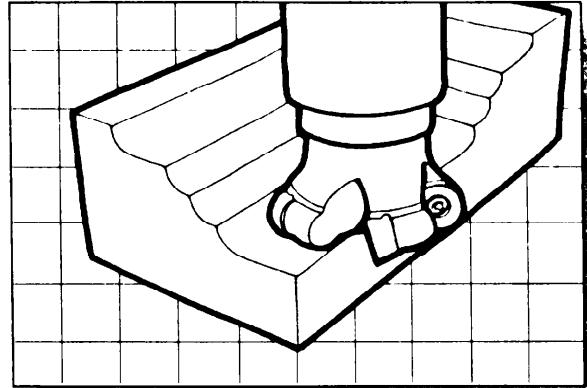

Наклонное врезание

При обработке полостей часто используется наклонное врезание. Максимально возможный угол врезания зависит от диаметра круглой пластины. Ниже в таблице приведены углы врезания для различных глубин резания, диаметров фрез и круглых пластин. Длина участка наклонного фрезерования определяется по формуле: $l = a_p \times \operatorname{tng} \alpha$


IC	10			12			16			20		
Max ap	5			6			8			10		
Ø D ₃	Отверстие min	max	α°									
25	30	38	13,0									
32				40	50	13,0						
40				56	66	9,5	48	62	13,0			
50				76	86	6,5	68	82	10,5	60	78	13,0
63				102	112	4,5	94	108	7,0	86	104	10,5
80				136	146	3,5	128	142	5,0	120	138	7,0
100				176	186	2,5	168	182	3,5	160	178	5,0
125							218	232	2,5	210	228	3,5
160										280	298	2,5

Пример фрезерования: 1. Торцевое M1


Операция:

От получистовой до черновой

$$a_p/a_e = 5/60$$

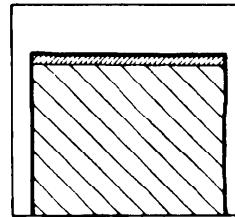

Материал заготовки: Низколегированная сталь

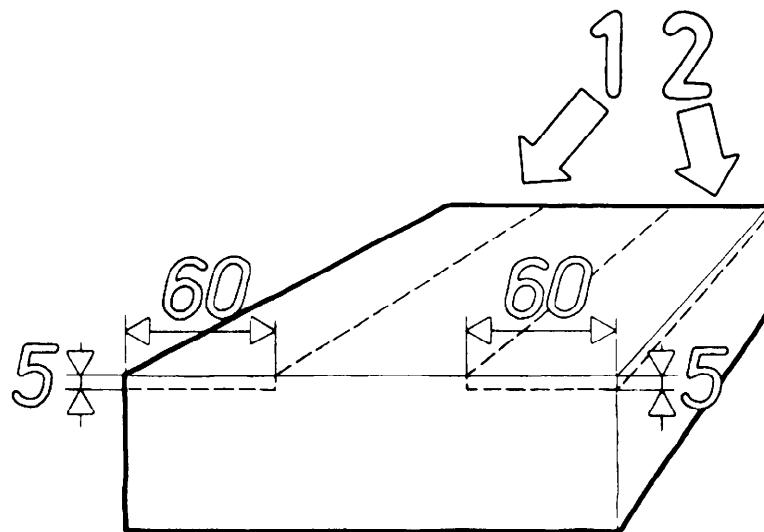

Жесткость системы СПИД:

Задача:

Выбрать параметры режима резания и метод для получистовой обработки поверхности на больших глубинах резания, добиваясь эффективной скорости съема металла. Сравнить попутное и встречное фрезерование.

Фреза

Шаг: L – M – H


Пластина

Геометрия: L – M – H

Метод

Попутное или встречное
фрезерование


Параметры режима резания

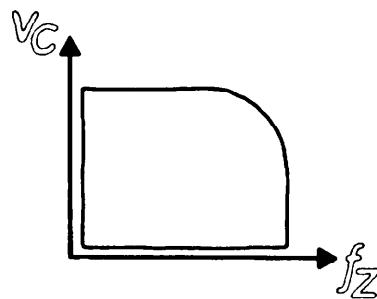

Направление
оптимизации

Увеличение
производительности

Если НВ > 180

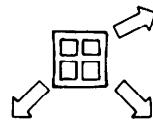


Устранение вибраций

Пример фрезерования: 2. Торцевое M2


Операция:

Чистовая

$a_p/a_e = 1/80$

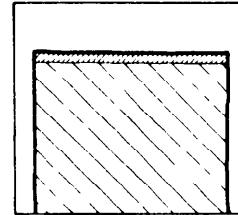

Материал заготовки: Низколегированная сталь

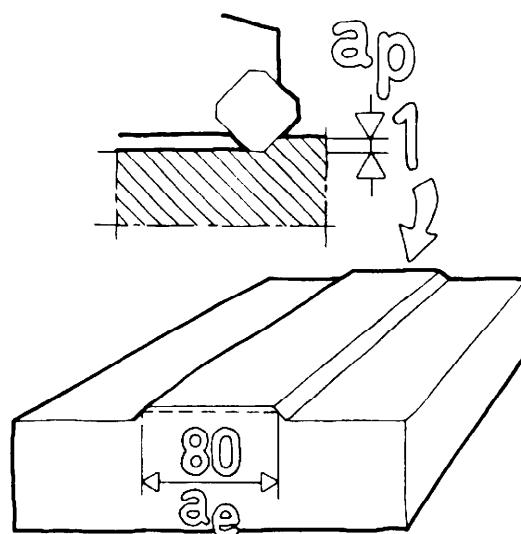

Жесткость системы СПИД:

Задача:

Выбрать инструмент и параметры режима резания для достижения наилучшего качества обрабатываемой поверхности, записать полученное значение Ra.
Стремиться к максимальному значению подачи стола.

Фреза

Шаг: L – M – H


Пластина

Геометрия: L – M – H

Метод

Попутное или встречное
фрезерование

Параметры режима резания

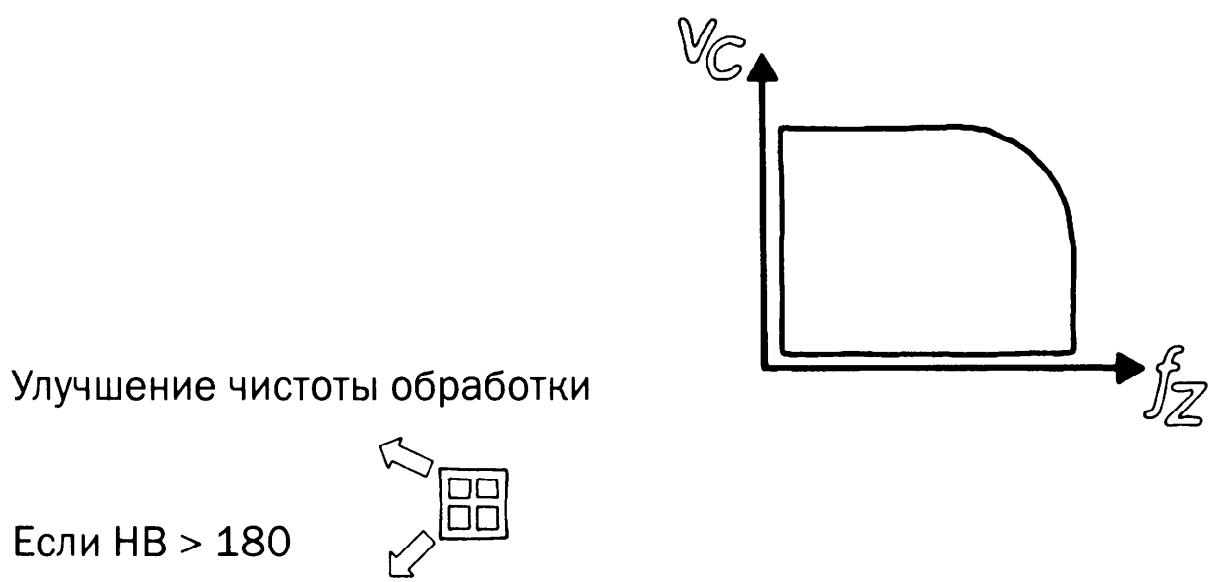


Пример фрезерования: 3. Торцевое МЗ


Операция:

Чистовая, $a_p/a_e = 0,7/80$

Нежесткая заготовка

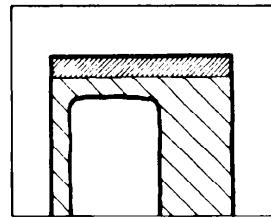

Материал заготовки: Низколегированная сталь

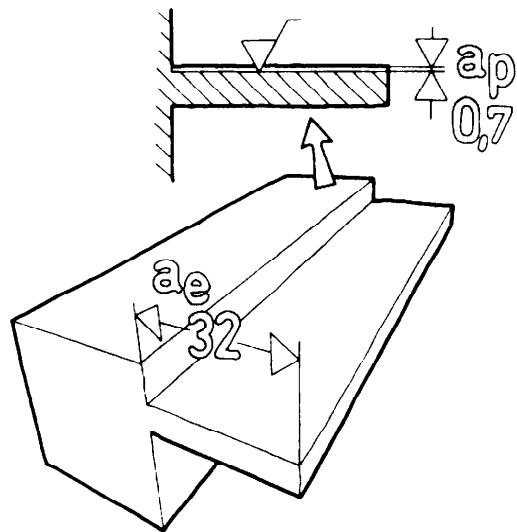

Жесткость системы СПИД:

Нежесткая заготовка, склонная к вибрациям

Задача:

Выбрать инструмент и параметры режима резания для достижения приемлемой шероховатости обработанной поверхности детали, склонной к вибрациям при воздействии умеренных осевых усилий.

Фреза

Шаг: L – M – H


Пластина

Геометрия: L – M – H

Метод

Попутное или встречное
фрезерование

Параметры режима резания

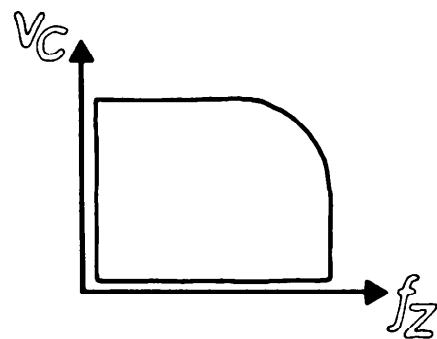


Пример фрезерования: 4. Торцевое M4

Операция:

Черновая, прерывистая

$a_p/a_e = 5/60$

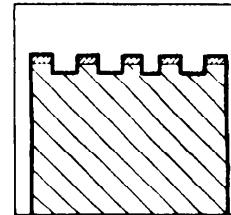

Материал заготовки: Низколегированная сталь

Корка или окалина



Жесткость системы СПИД:

Задача:

Выбрать инструмент и параметры режима резания для обработки прерывистых поверхностей с коркой или окалиной, обеспечивая надежную обработку (стабильную стойкость).

Фреза



Шаг: L – M – H

Пластина

Геометрия: L – M – H

Метод

Параметры режима резания

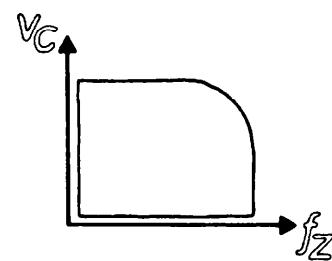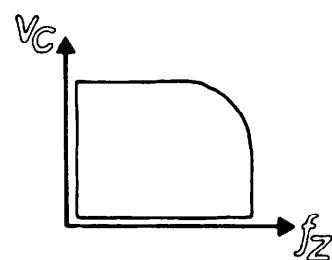


Пример фрезерования: 5. **Фрезерование прямоугольных уступов**

M5


Операция:

Легкая черновая

$$a_p/a_e = 32/44$$

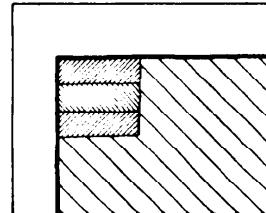

Материал заготовки: Низколегированная сталь

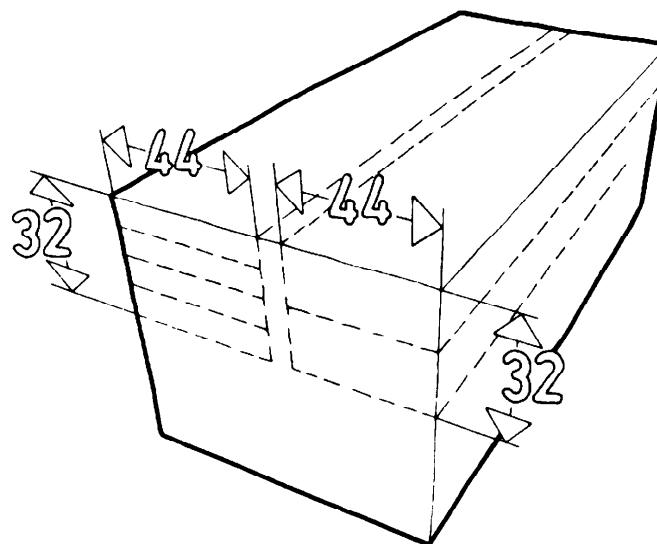

Жесткость системы СПИД:

Задача:

Выбрать инструмент, параметры режима резания и метод обработки для получения уступа глубиной большей, чем длина режущей кромки пластины, соблюдая соответствующие требования по чистоте обработки.

Фреза


Шаг: L – M – H

Пластина

Геометрия: L – M – H

Метод

Параметры режима резания

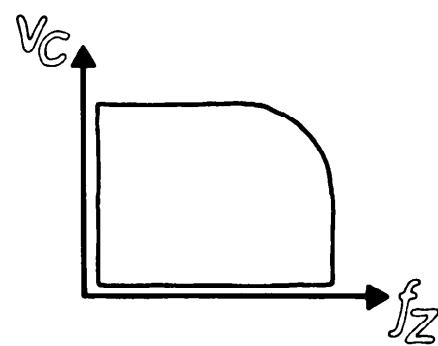


Пример фрезерования: 6. Фрезерование прямоугольных уступов

M6


Операция:

Получистовая

$$a_p/a_e = 32/44$$

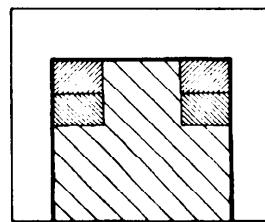

Материал заготовки: Низколегированная сталь

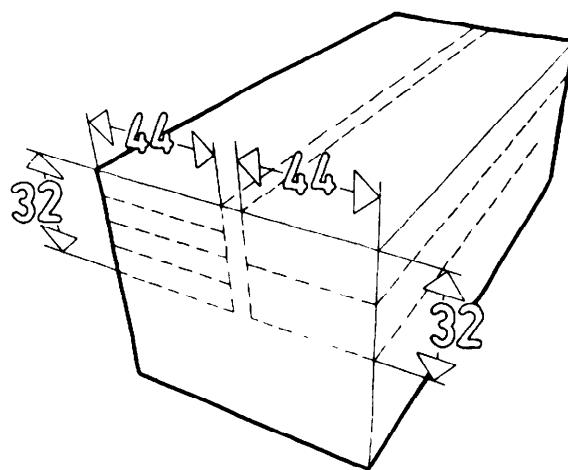

Жесткость системы СПИД:

Зависит от толщины стенки, остающейся посередине

Задача:

Выбрать инструмент, параметры режима резания и метод фрезерования уступа дисковой фрезой, у которой ширина меньше глубины уступа. Сравнить качество и эффективность обработки при встречном и попутном фрезеровании. Подача на зуб h_m должна быть около 0,09 мм.

Фреза

Шаг: L – M – H


Пластина

Геометрия: L – M – H

Метод

Попутное или встречное
фрезерование

Параметры режима резания

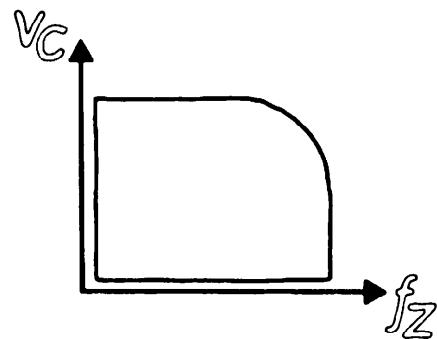


Пример фрезерования: 7. Обработка канавок

M7


Операция:

Получистовая

$a_p/a_e = 12/40$ и $10/20$ мм

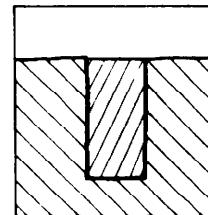

Материал заготовки: Низколегированная сталь

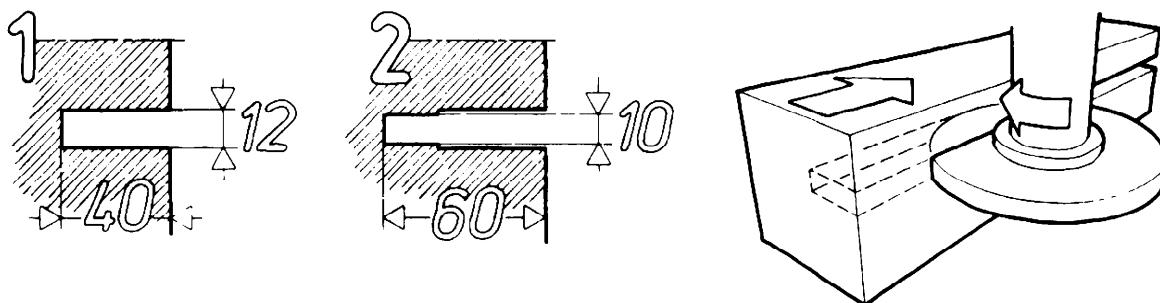

Жесткость системы СПИД:

Пониженная, поскольку инструмент имеет достаточно большой вылет

Задача:

Выбрать инструмент, параметры режима резания и метод обработки глубокой канавки с уступом. Подача на зуб должна быть соизмерима с рекомендуемым значением средней толщины стружки. При обработке более узкой части канавки следует сравнить попутное и встречное фрезерование.

Фреза


Пластина

Геометрия: PL – PM

Метод

Попутное или встречное
фрезерование

Параметры режима резания

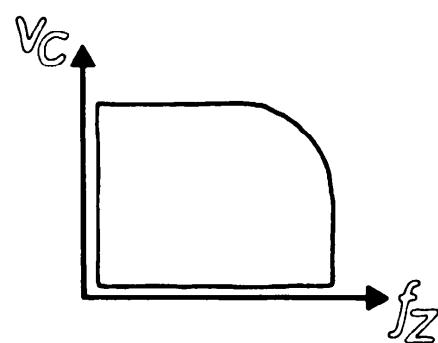


Пример фрезерования: 8. Обработка канавок

M8


Операция:

Получистовая обработка концевой фрезой

$a_p/a_e = 6 - 8/25$ мм

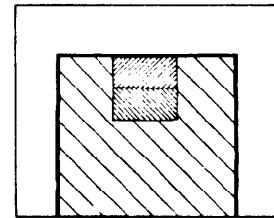

Материал заготовки: Низколегированная сталь

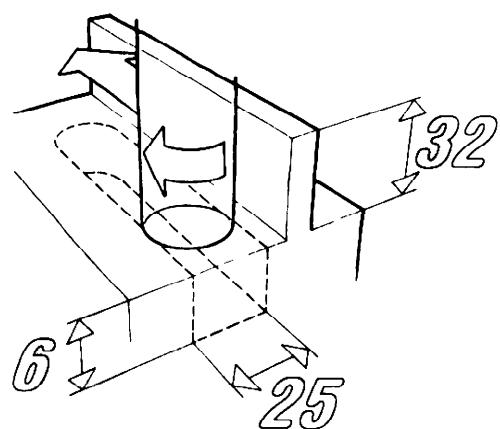

Жесткость системы СПИД:

Пониженная, поскольку инструмент имеет достаточно большой вылет даже при жесткой заготовке.

Задача:

Выбрать инструмент, параметры режима резания и метод фрезерования для работы без вибраций с большим объемом снимаемого металла на операциях, требующих большого вылета инструмента.


Фреза

Вылет инструмента:

Пластина

Метод

Параметры режима резания

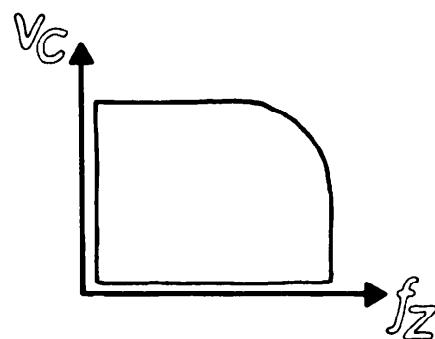


Пример фрезерования: 9. Фрезерование полостей

M9

Операция:

От получистовой до черновой

$a_p = 2$

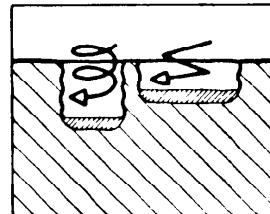

Материал заготовки: Низколегированная сталь

Жесткость системы СПИД:

Задача:

Выбрать инструмент и параметры режима резания для эффективного фрезерования полостей в цельной заготовке при круговом и осевом направлении подачи фрезы.

Фреза


Шаг: L – M – H

Пластина


Геометрия: L – M – H

Метод

Параметры режима резания

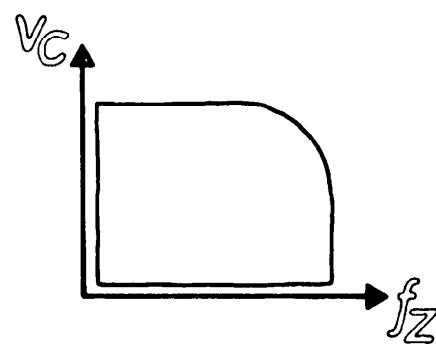

Сверление

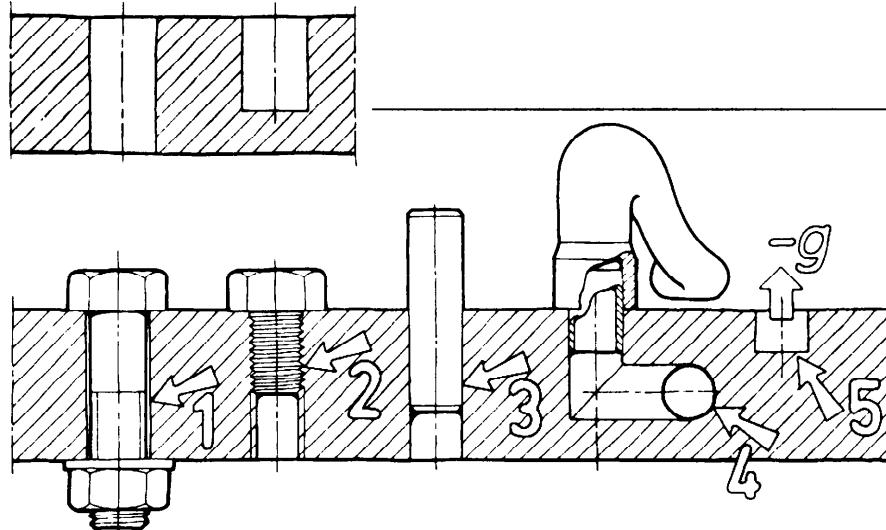

Многообразие отверстий

Сверление – одна из наиболее часто встречающихся операций металлообработки. Однако, здесь чаще всего используются устаревшие инструменты. Много времени теряется при использовании спиральных сверл из быстрорежущей стали с устаревшей геометрией. Очень часто этот инструмент работает вместе с современными резцами и фрезами на новейших станках. Такое соседство снижает производительность и эффективность выполнения обработки.

Сегодня нет необходимости смешивать новый и устаревший инструмент. Существует множество современных сверл из твердого сплава и быстрорежущей стали, а также сверл с неперетачиваемыми пластинами, которые преобразуют операцию сверления.


Практически каждая деталь имеет одно или несколько отверстий. В основном сверление сегодня производится на токарных станках с ЧПУ или обрабатывающих центрах. Специальные свер-

ильные станки встречаются всё реже и реже. В машиностроении существует несколько основных видов отверстий: крепежные отверстия без резьбы, отверстия с резьбой, точные посадочные отверстия, отверстия – каналы для чего-либо, балансировочные отверстия. Отверстия также делятся на сквозные и глухие. Естественно, сверление различных отверстий предъявляет свои требования к инструменту и методам обработки.


Существует четыре основных фактора, которые всегда необходимо учитывать при обработке отверстий:

- отношение диаметра (**D**) отверстия и его глубины (**L**)
- требуемая точность и качество обработанной поверхности
- тип материала заготовки, его твердость и состояние
- состояние станка и его возможности

Эти факторы влияют на выбор и способ сверления. Как и в других случаях металлообработки, жесткость станка и заготовки имеют большое значение.

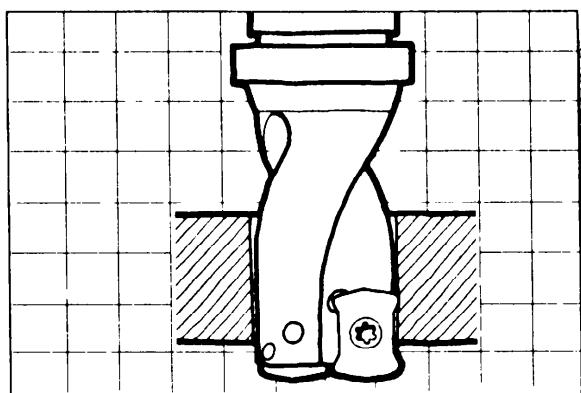

Диаметр отверстия накладывает определенные ограничения на выбор типа сверла. Самое маленькое сверло с неперетачиваемыми пластинами имеет диаметр 12,7 мм. Для сверления меньших отверстий нужно использовать цельные спиральные сверла. Любые отверстия большего диаметра можно просверлить сверлами с неперетачиваемыми пластинами. Режущая кромка на таком сверле образована несколькими пластинами, поэтому она формирует практически плоское дно отверстия.

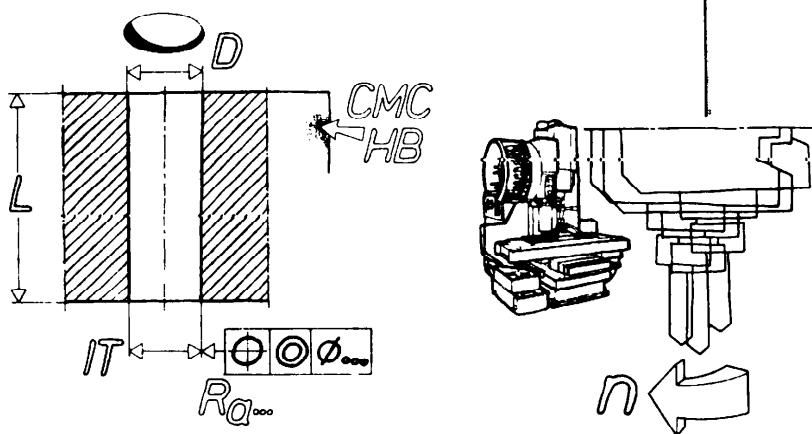


Глубина отверстия также важный фактор. Точнее, соотношение глубины к диаметру отверстия сильно влияет на выбор сверла и метод обработки. Чем меньше это соотношение, тем лучше. Длинным нежестким сверлом сложнее получить прямолинейное отверстие с высоким качеством обработанной поверхности и гарантированным удалением стружки.



Сверление

Параметры режима резания

Основные параметры режима резания при сверлении такие же, что при точении и фрезеровании:

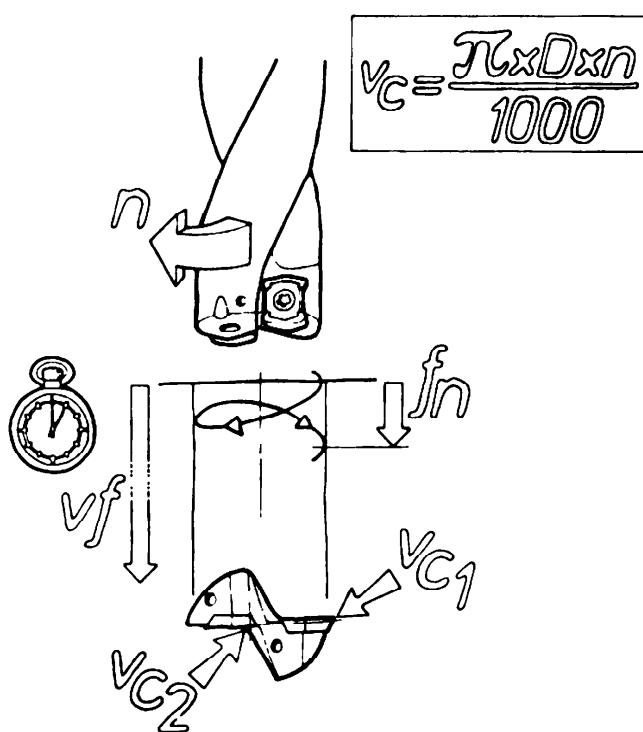


- частота вращения шпинделя (**n**), в об/мин
- скорость резания (**vc**) – скорость перемещения режущей кромки относительно обрабатываемой поверхности, в м/мин. Скорость резания изменяется вдоль режущей кромки от максимума на периферии до нуля на оси сверла. Скорость резания для периферийной пластины – **vc1**. Скорость резания сверла в центре – **vc2**.


- подача на оборот (**f_n**) – другая важная величина для правильного применения сверла и использования его возможностей. Сочетание подачи и скорости резания влияет на стойкость и сружкообразование. Начальные значения этих величин приводятся в каталогах.
- осевая минутная подача (**v_f**) – скорость проникновения сверла в заготовку, в мм/мин

Смазывающе-охлаждающая жидкость

Расход и давление смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) чрезвычайно важны для работы современного высокопроизводительного сверла. При сверлении образуется большое количество стружки, которую надо быстро удалять из отверстия. Необходимо, чтобы во время работы сверла давление и расход СОЖ были достаточными для того, чтобы уносить образующуюся стружку по стружечным канавкам в корпусе сверла.

Режущим кромкам сверла необходимо охлаждение из-за высоких температур в зоне резания. В отличие от точения и фрезерования, стружка при сверлении не должна уносить с собой тепло. СОЖ должна охлаждать стружку так, чтобы она не имела внешних признаков нагрева.

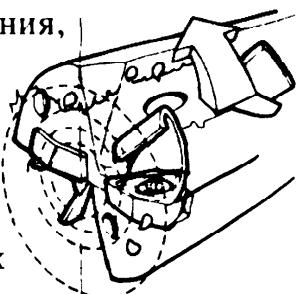

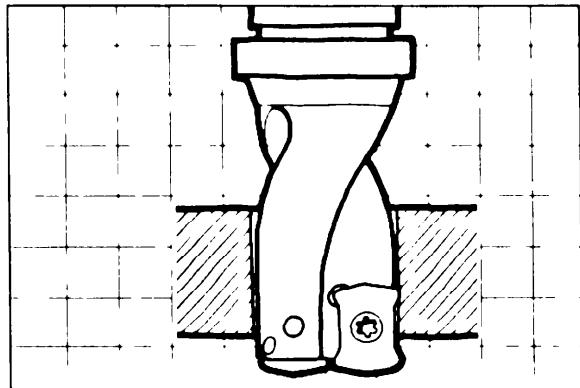

Подача СОЖ производится по внутренним каналам в корпусе сверла, которые имеют выход на торце. Жидкость подводится к сверлу через специальную державку, неподвижную или врачающуюся, в зависимости от применения на токарном станке или обрабатывающем центре.

СОЖ – расход и давление


Количество и давление СОЖ необходимо рассчитывать. Расход должен измеряться на торце сверла, где находятся режущие кромки. Рекомендации по объему подачи СОЖ в зависимости от диаметра сверла представлены на диаграммах в каталогах, однако общим правилом можно считать величину подачи СОЖ в литрах равной диаметру сверла в миллиметрах. Это значит, что для сверла диаметром 20 мм необходимо 20 л СОЖ в минуту.

Также нужно контролировать давление СОЖ на торце сверла, т.к. потери давления присутствуют в трубопроводах на пути СОЖ к режущим кромкам. Рекомендуемые минимумы давления в зависимости от диаметра сверла приведены на диаграмме (стр. 246). Давление также можно проверить при горизонтальном расположении сверла. Струя жидкости в этом случае должна быть горизонтальной на расстоянии не менее 30 см от режущих кромок.

Сверла меньшего диаметра нуждаются в большем давлении и меньшем объеме




Сверление

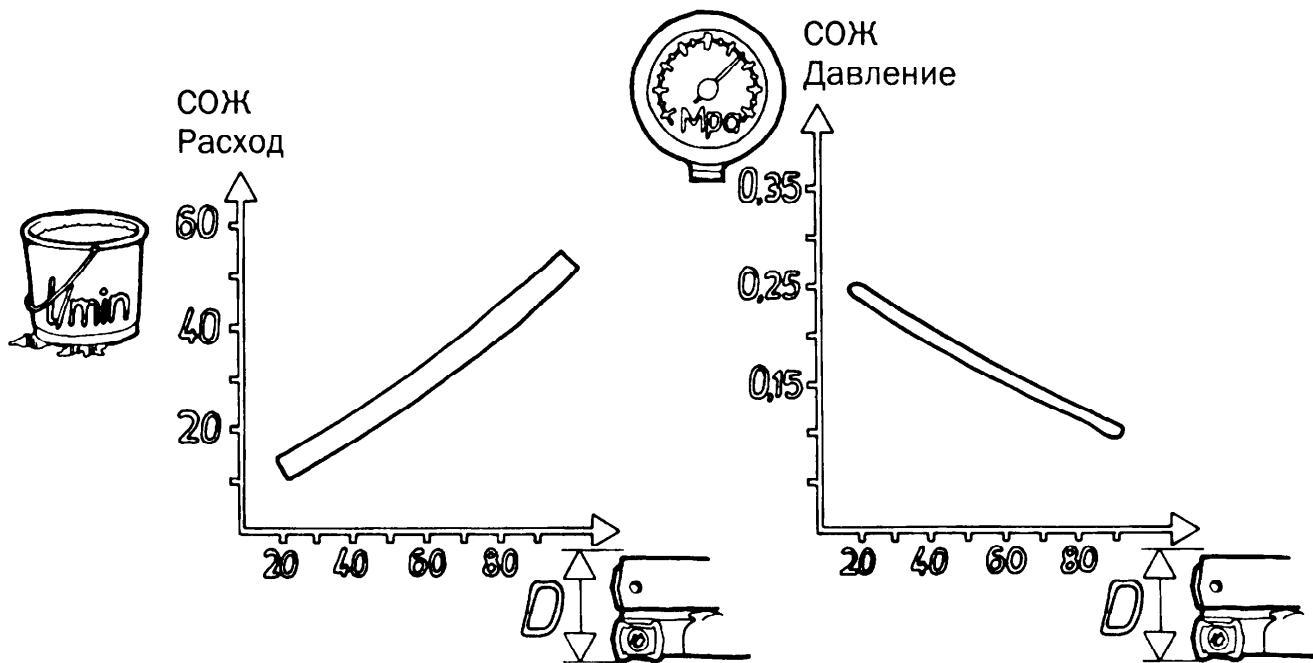

СОЖ, чем сверла большего диаметра. Так сверло с неперетачиваемыми пластинами диаметром 12,7 мм нуждается в давлении 0,35 МПа, а сверло диаметром 50 мм – около 0,25 МПа. Современные станки с ЧПУ, как правило, обеспечивают такие требования по объему и давлению, но перед работой их все же необходимо проверить и отрегулировать.

Увеличить давление СОЖ можно простыми способами, например, при помощи сжатого воздуха или добавлением дополнительного насоса и большого бака для СОЖ. Сверла большого диаметра требуют большого количества охлаждающей жидкости, поэтому бак должен вмещать объем в 5-10 раз больший, чем требуется СОЖ в минуту.



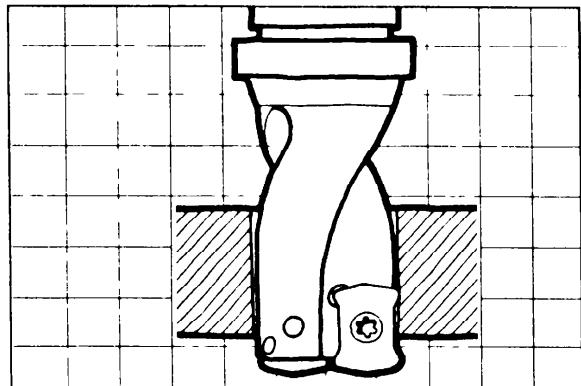

Применение сверл с неперетачиваемыми пластинами

Конструкция сверла с неперетачиваемыми пластинами основана на конструкции спирального сверла, но это единственное сходство. Сверла с неперетачиваемыми пластинами спиральной конструкции имеют большую жесткость, что гарантирует минимальный увод сверла при достаточно высоких подачах и обеспечивает высокую точность отверстия. Стандартные сверла Coromant U изготавливаются в различных исполнениях для оптимальной работы при сверлении отверстий разной глубины – 2, 3 и 4 диаметра сверла для диапазона диаметров 12,7-58 мм. Данные сверла являются самоцентрирующимися.


Режущая кромка составлена из 2-х или более пластин, перекрывающих друг друга. Конструкция пластин оптимизирована в зависимости от положения пластины на сверле (на периферии или в центре) и требований к обработке. Изготавливаются пластины прямоугольного типа – LCMX, или треугольного – WCMX, с универсальной геометрией –53 из твердого сплава соответствующего операции. Сверла изготавливаются с различными типами хвостовиков.

Сверло с неперетачиваемыми пластинами – универсальный инструмент с точки зрения особенностей операции, обрабатываемого материала и условий



Сверление



обработки. Пластины универсальных геометрий и сплавов обеспечивают высокую производительность и надеж-

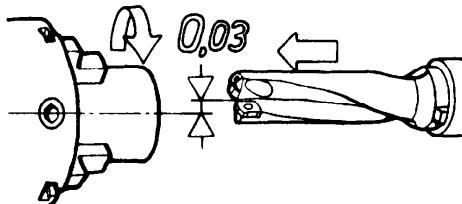

ность при сверлении большинства материалов. Однако, для достижения высокой производительности и качества обработки необходимо помнить о нескольких моментах.

Центрирование сверла. Неправильное центрирование неподвижного сверла по отношению к оси вращения заготовки отрицательно сказывается на стойкости сверла. Операция будет производиться с неполным вовлечением в работу всех режущих кромок, что приводит к неточности размера отверстия. Для обеспечения точности обрабатываемого отверстия отклонение от соосности сверла и заготовки должно быть в пределах 0,03 мм.


На токарном станке сверло, как правило, устанавливается горизонтально. При этом следует устанавливать его так, чтобы передняя поверхность периферийной пластины была параллельна оси поперечного перемещения суппорта.

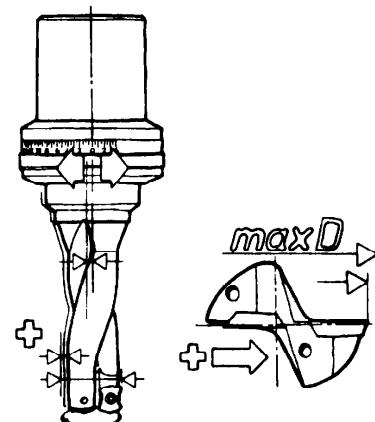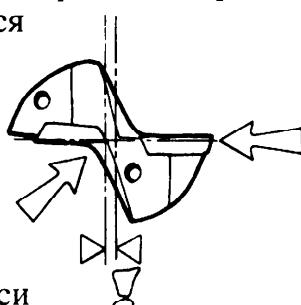

Важно не допускать нахождения режущей кромки центральной пластины в стороне от оси вращения заготовки, иначе в центре образуется сердечник, который может привести к поломке сверла.

Сверла Coromant U также могут обрабатывать отверстия, отличающиеся по диаметру от номинального диаметра сверла. Радиальная регулировка в пределах определенного диапазона для каждого диаметра сверла обеспечивает точность и возможность получения отверстий разных диаметров. Для неподвижного сверла регулировка производится простым перемещением сверла в радиальном направлении. Для вращающегося сверла существует специальная регулируемая державка, позволяющая производить регулировку с высокой точностью и обрабатывать отверстия большего размера, чем диаметр сверла.


В каталоге CoroKey представлена информация о диапазоне регулировки

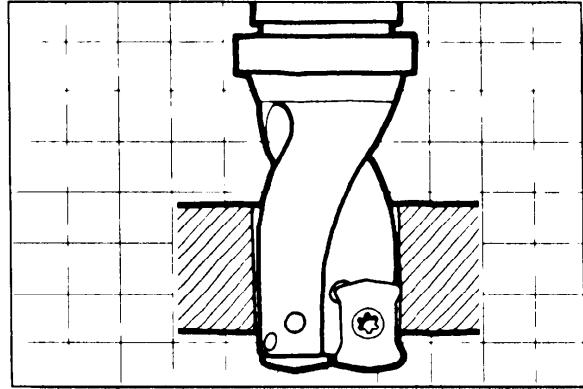

для каждого диаметра сверла. Например, сверло диаметром 12,7 мм имеет диапазон регулирования 1,2 мм, что позволяет обрабатывать отверстия диаметром до 15,1 мм. Сверло диаметром 26 мм имеет диапазон регулирования 2,5 мм, позволяющий сверлить отверстия диаметром до 31 мм.

Неподвижное сверло способно растачивать отверстия и обрабатывать фаски. Также имеется возможность обработки конусных отверстий. Сверло может расточить отверстие после того, как было произведено сверление, причем это может быть произведено после вывода сверла из отверстия, либо уже на обратном ходу при выводе сверла. В качестве подготовки к нарезанию резьбы сверло обрабатывает фаски.

Глубина расточки должна соответствовать рекомендациям, при этом передняя поверхность периферийной пластины всегда должна быть параллельна оси поперечного перемещения суппорта (оси X).

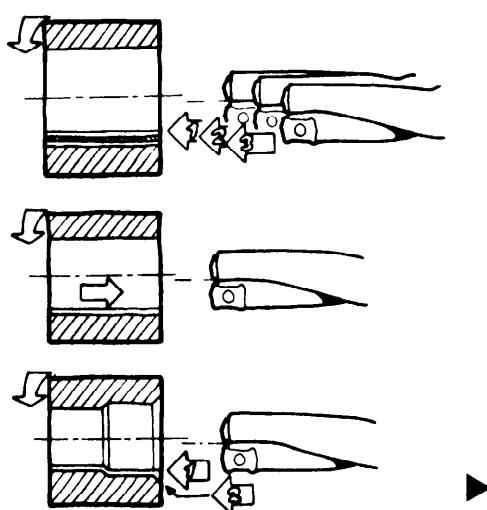


SANDVIK
Coromant

Сверление


Засверливание и выход сверла из заготовки

В некоторых случаях для обеспечения надежности работы необходимо корректировать подачу сверла. Это касается случаев, когда поверхность, на которой будет производиться сверление, криволинейная или сверло пересекает просверленное ранее отверстие.

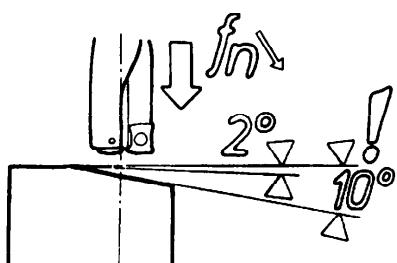


Если поверхность, в которую засверливается сверло, наклонена под углом больше 2° и не перпендикулярна оси сверла, рекомендуемую подачу следует уменьшить на треть. Для углов наклона больше 10° требуется снижать подачу еще больше и использовать как можно более короткое сверло.


Если поверхность заготовки прерывистая, с выступами и впадинами, подачу нужно уменьшить приблизительно до 0,045 мм/об до тех пор, пока периферийная режущая кромка не вступит в работу. Засверливание в прерывистую поверхность и выход сверла из нее без снижения подачи может привести к выкрашиванию пластин.

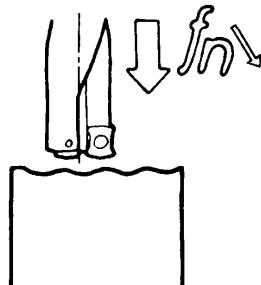


Вогнутые поверхности также неудобны для сверления, поскольку в начале работает только периферийная пластина. Вершина сверла может отклониться от оси, поэтому подачу также следует уменьшить на треть от рекомендуемой. Выпуклые поверхности более предпочтительны, т. к. сверло начинает работать центральной пластиной.

Если будет производиться рассверливание уже существующего отверстия, то его диаметр не должен превышать четверти диаметра сверла. В противном случае сверло может отклониться в сторону. Для обеспечения точности и качества поверхности в этом случае также необходимо несколько снизить подачу.

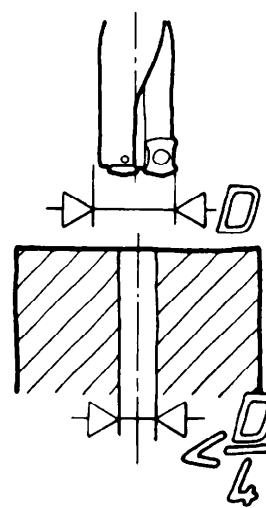


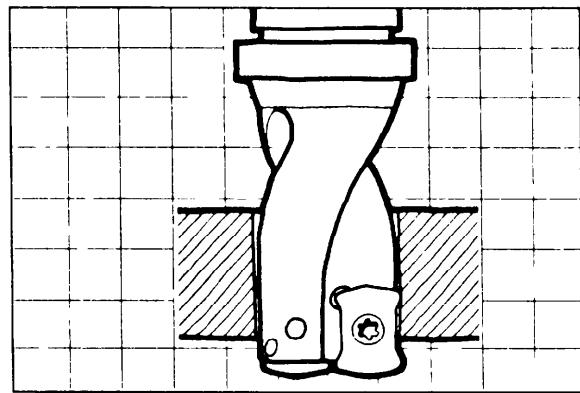


При сверлении деталей с уже имеющимися отверстиями, которые сверло будет пересекать при работе, подачу нужно также снижать. Во время пересечения отверстия подача должна быть уменьшена на треть от рекомендованных значений.

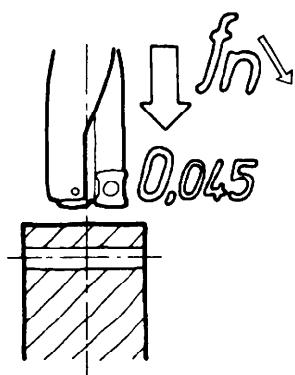

При обработке ступенчатых отверстий в начале следует просверлить большие отверстия, а затем меньшие. Если отверстие имеет две ступени, то самое большое отверстие следует сверлить последним.

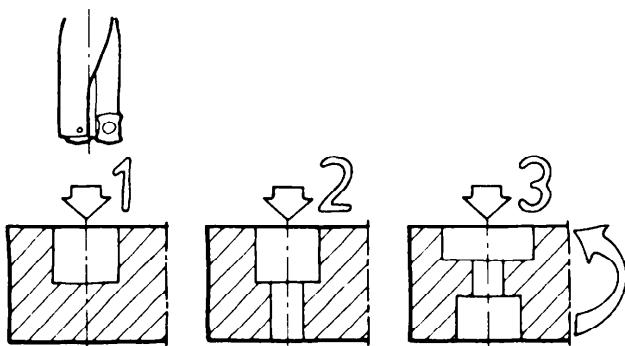

Сверление корпусных деталей

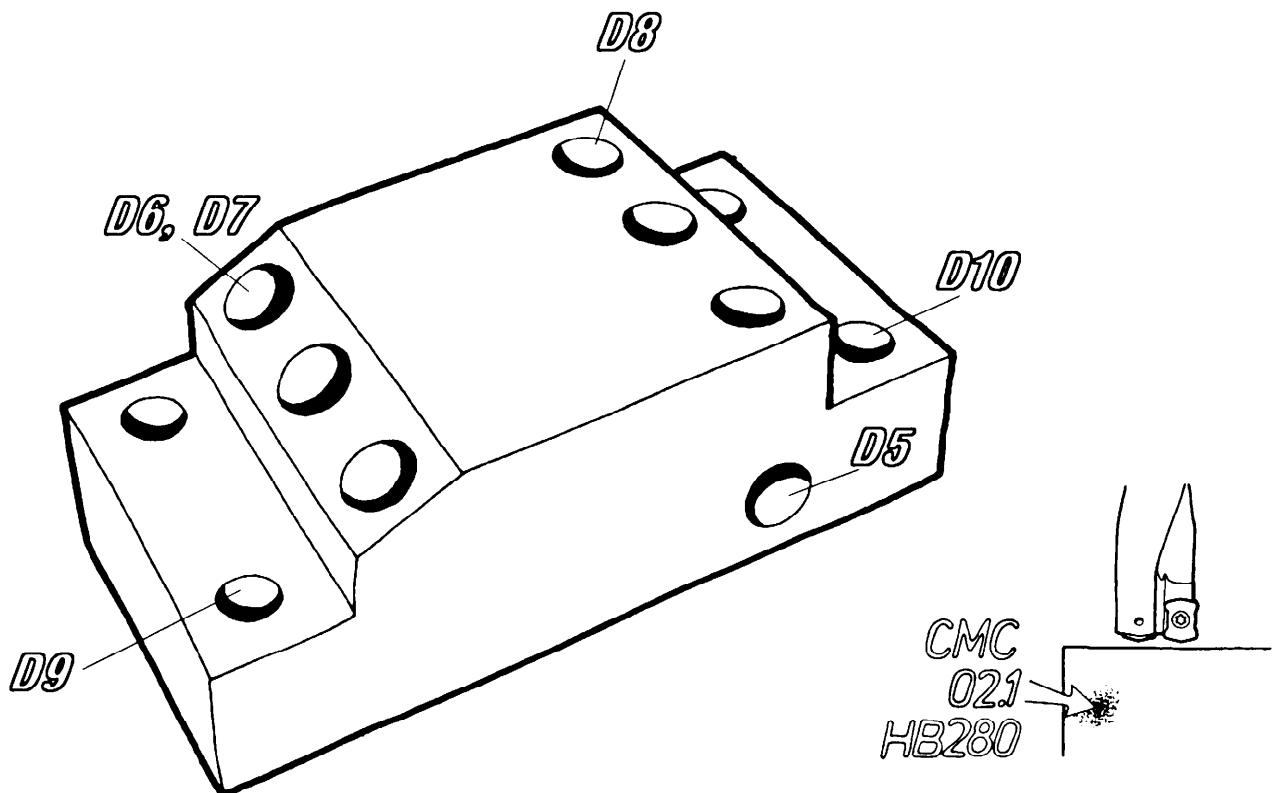

Пример обработки различных отверстий


Отверстия сверлятся в большинстве заготовок, при этом они имеют различное предназначение и характеристики. У них разные диаметры, глубина, точность и шероховатость поверхности. Наиболее часто встречаются короткие отверстия, значительно отличающиеся от длинных, для обработки которых используется совершенно особое оборудование, такое как ружейные сверла, эжекторные сверла и сверла STS. Обычные сверла способны обрабатывать отверстия глубиной до 5-ти диаметров, хотя чаще всего встречаются

отверстия глубиной не более двух диаметров.

Рассмотрим корпус, содержащий большинство обычных типов отверстий. Материал заготовки – низколегированная сталь СМС 02.1, твердостью HB280.

Планируя операцию сверления нужно учесть следующее:

- отношение глубины к диаметру отверстия
- требуемые точность и шероховатость обработанной поверхности
- материал заготовки, его твердость и состояние
- характеристики станка

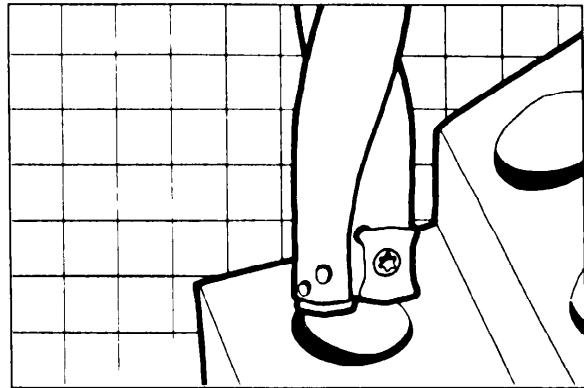

В заготовке нужно просверлить несколько отверстий разных диаметров, глубин, точности и различных по назначению. Каждый из упомянутых факторов должен учитываться для оптимизации обработки. Присутствуют следующие типы отверстий:

D5. Каналы диаметром 20 мм по всей ширине заготовки с широким допуском $+0,4/-0,2$ мм.


D6. Отверстия диаметром 20 мм, с небольшой глубиной и допуском $\pm 0,3$ мм.

D7. Сквозные отверстия диаметром 12,7 мм – вторая ступень после отверстий D6.



D8. Сквозные отверстия диаметром 12,7 мм, пересекающиеся с ранее обработанным отверстием.

D9. Базовые отверстия блока диаметром 12,7 мм с жестким допуском $\pm 0,05$ мм.

D10. Сквозные крепежные отверстия диаметром 14 мм с допуском $\pm 0,15$ мм.

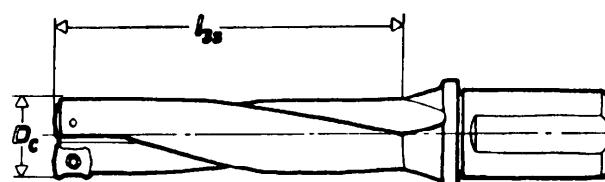

Сверление корпусных деталей

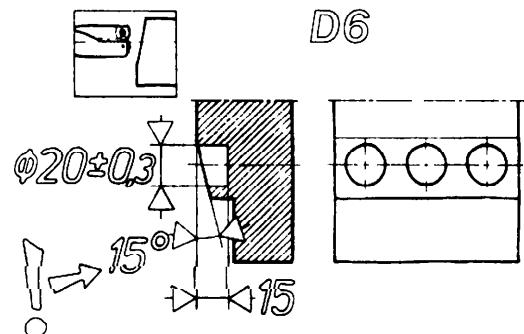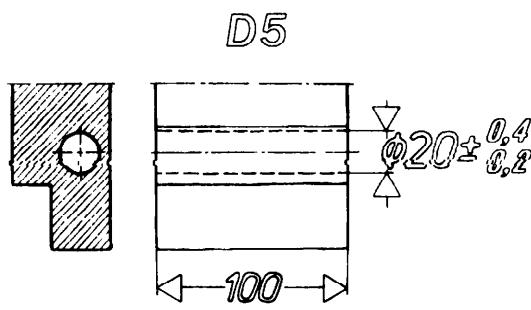

Глубокие отверстия

Операция D5 включает сверление отверстий диаметром 20 мм по всей ширине заготовки, составляющей 100 мм. Отношение глубины к диаметру равно 5, поэтому требуется самый длинный тип сверла для коротких отверстий. Однако, нужно помнить, что чем длиннее сверло, тем сложнее соблюдать прямолинейность отверстия и удалять стружку из зоны резания по длинным стружечным каналам.

Для сверления глубоких отверстий глубиной до 5-ти диаметров, сверла Соромант U изготавливаются в исполнении Tailor Made. На сверло как в центральное гнездо, так и периферийное следует устанавливать пластины LCMX с геометрией пластины -53 и маркой сплава 1020.

Проблемы при засверливании


Операция D6 тоже включает сверление отверстий диаметром 20 мм, но не таких глубоких, как в операции D5. Глубина отверстия всего 15 мм, однако плоскость на которой начинается сверление не перпендикулярна оси сверла, что

ухудшает условия сверления. Здесь нужно применять самое короткое исполнение сверла длиной два диаметра. Это обеспечит сверлу высокую жесткость, которая необходима при работе только одной пластиной.

В нашем примере угол наклона плоскости составляет 15 градусов, что достаточно много, и требует значительного снижения подачи пока все режущие кромки не вступят в работу. Для углов наклона до 2-х градусов следует снизить подачу до одной трети от рекомендуемой.


Сверление меньшего отверстия в большем и пересекающиеся отверстия

Операция D7 состоит из сверления отверстий небольшого диаметра, соосных отверстиям просверленным в операции D6. Таким образом выдерживается правильная последовательность обработки: сначала сверлятся большее отверстие, затем меньшее. В этом случае засверливание производится в практически плоское дно первого отверстия. В противном случае

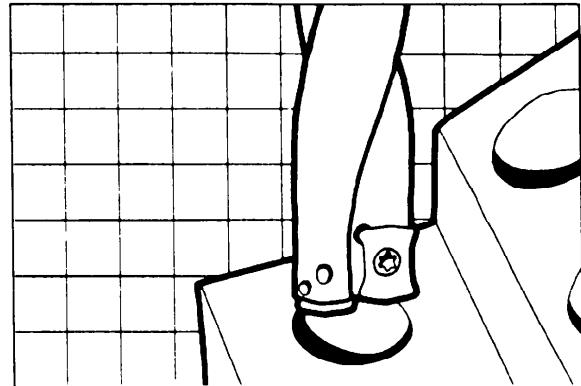


большее отверстие будет обрабатываться с неполным вовлечением режущих кромок в работу, что негативно скажется на качестве обработки. В зависимости от того на сколько неровным оказалось дно первого отверстия, может потребоваться снижение подачи.

Отверстие D8 диаметром 12,7 мм пересекает отверстие D5. Пересечение происходит под углом 90°, кроме этого начало и конец отверстия находятся на вогнутых поверхностях. Глубина отверстия 50 мм, что делает соотношение глубины к диаметру равным 4. Поэтому следует применять сверло с таким же отношением рабочей длины и диаметра, чтобы обеспечить достаточную жесткость. Непосредственно перед пересечением отверстий необходимо снизить подачу. Это снизит влияние неблагоприятных условий при неполной работе режущих кромок и предотвратит образование заусенцев. Подачу следует снизить до четверти от рекомендуемой.

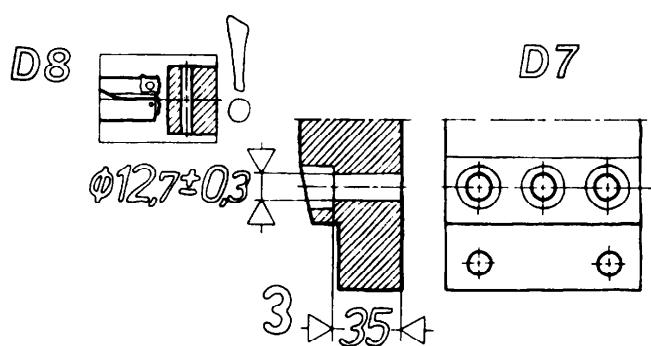

Сверление корпусных деталей

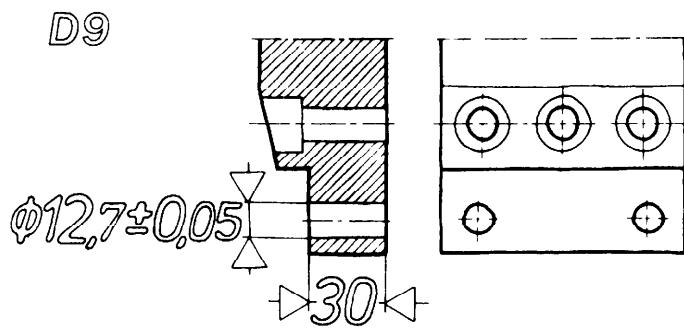

Точные отверстия


В операции D9 должно быть просверлено отверстие диаметром 12,7 мм с допуском $\pm 0,05$ мм при помощи сверла с неперетачиваемыми пластинами. Соотношение глубины к диаметру отверстия составляет 2,4, т. к. высота заготовки равна 30 мм.


Сверло Coromant U с соотношением длины к диаметру равным 3 наиболее подходит для данной операции с точки зрения жесткости. Сверло можно

использовать с регулируемым патроном, обеспечивающим возможность сверления некоторого диапазона отверстий одним и тем же сверлом. Патрон также обеспечивает точную настройку сверла на размер, снижая возможные отклонения. Таким образом, достигается точность сверления с допуском IT10. Для получения требуемого качества поверхности, можно немного снизить подачу. Этим способом можно сверлами с неперетачиваемыми пластинами обрабатывать точные отверстия с высокой эффективностью.

Сверление отверстий большего диаметра, чем диаметр сверла

Последняя операция D10 включает обработку отверстий диаметром 14 мм с допуском $\pm 0,15$ мм. Эти отверстия можно просверлить сверлом размером 12,7 мм, используя регулируемый патрон.

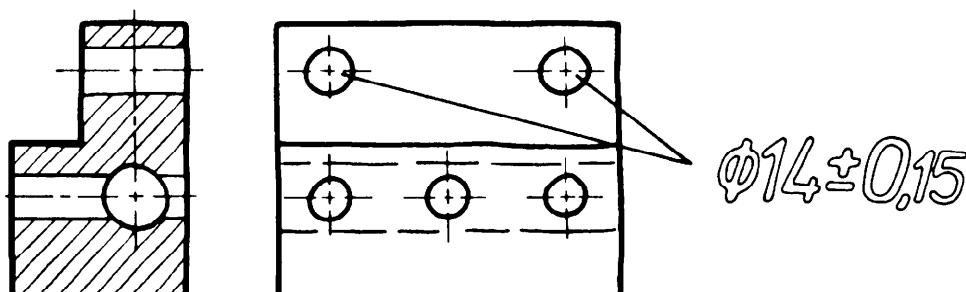


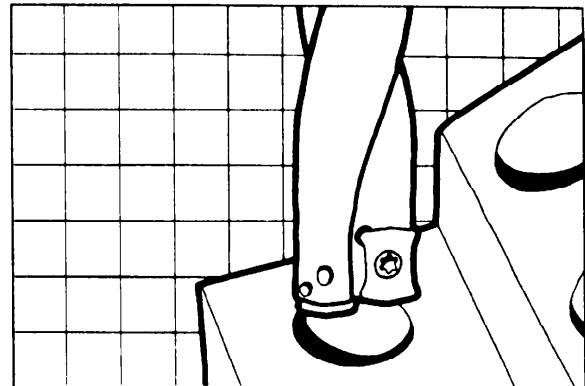

Материал заготовки

Материал заготовки – низколегированная сталь СМС 02.1 с твердостью HB280. Это значение отличается от базового значения твердости материала, для которого приведены рекомендации по параметрам режима резания в каталоге. Поэтому рекомендуемые параметры режима резания следует оптимизировать для обеспечения стойкости инструмента и надежности операции.

В качестве начального значения нужно выбрать, согласно каталогу, скорость резания 160 м/мин и скорректировать это рекомендуемое табличное значение согласно приведенным в каталоге коэффициентам коррекции. В данном случае скорость резания составит 107 м/мин.

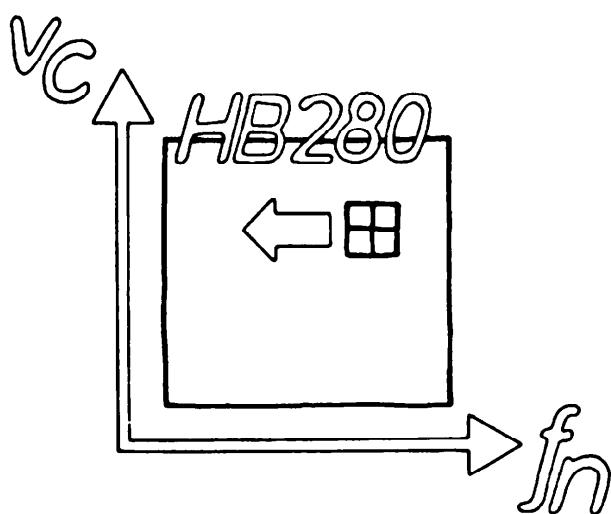

Обработка металлов резанием


Пример 1. Сверление

D1

Операция:

Проверить положение инструмента и допуск при сверлении

Эскиз обработки:

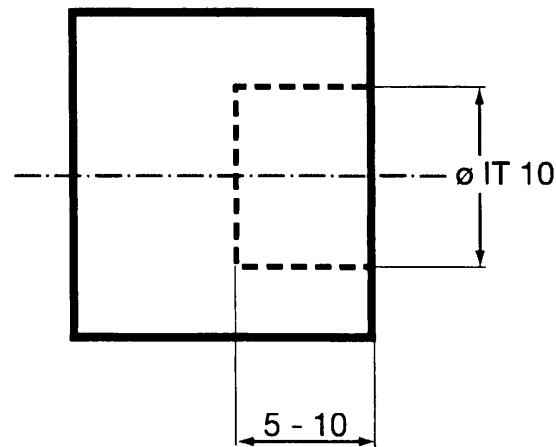

Задачи:

При вращающемся или неподвижном сверле определить положение инструмента, диаметр обработанного отверстия и допуск.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания

Обработка металлов резанием

Пример 2. Сверление

D2


Операция:

Проверить, чтобы выбранный режим резания обеспечивал надежное удаление стружки

Материал:

Аустенитная нержавеющая сталь

Эскиз обработки:

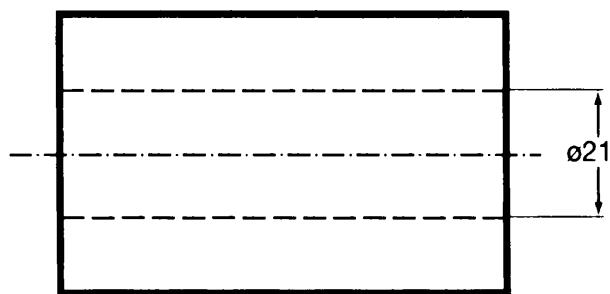

Задача:

Сравнить формирование и удаление стружки на подаче (f_n) и скорости резания (v_c) по CoroKey и на подаче и скорости вне рекомендуемого диапазона.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания

Обработка металлов резанием

Пример 3. Сверление

D3


Операция:

Черновое и чистовое сверление за одну операцию

Материал:

Низколегированная сталь

Эскиз обработки:

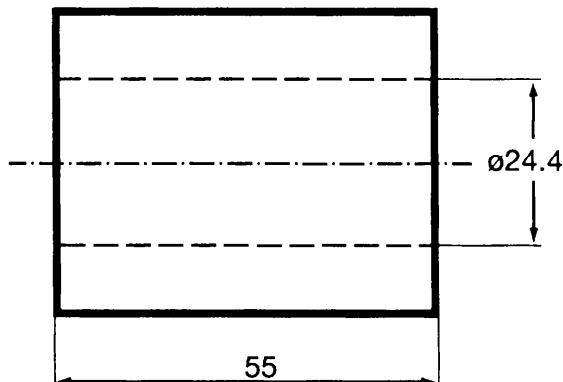

Задача:

Выбрать метод и параметры режима резания для сверления отверстия диаметром 24,4 мм с оптимальной для данных условий шероховатостью обработанной поверхности. Использовать стандартное сверло диаметром 21,0 мм и длиной рабочей части 3 x D.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания

Обработка металлов резанием

Пример 4. Сверление

D4


Операция:

Сверление двух соосных отверстий разного диаметра

Материал:

Низколегированная сталь

Эскиз обработки:

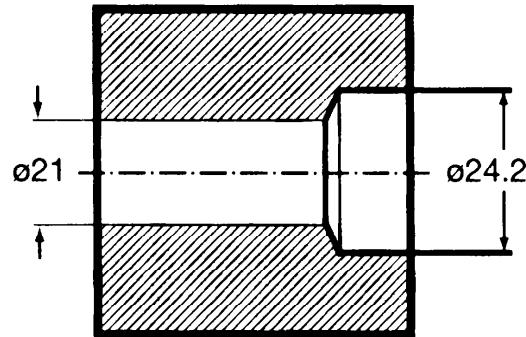

Задача:

Выбрать метод, инструмент и параметры режима резания для наиболее эффективного способа сверления отверстия под резьбу.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания

Обработка металлов резанием

Пример 5. Сверление

D5


Операция:

Сверление длинного сквозного отверстия

Материал:

Низколегированная сталь

Эскиз обработки:

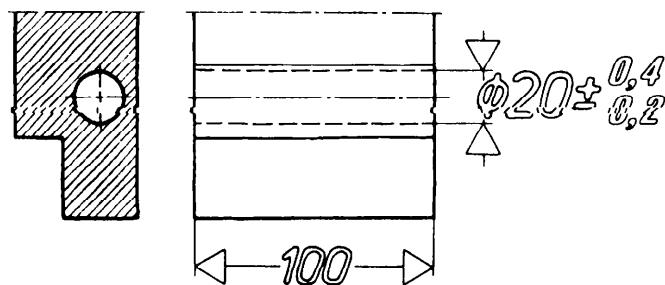

Задача:

Выбрать инструмент, метод и параметры режима резания для сверления отверстия длиной 5 x D в материале, твердость которого отличается от принятой в CoroKey.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания

Обработка металлов резанием

Пример 1. Сверление

D6


Операция:

Сверление отверстий на наклонной поверхности

Материал:

Низколегированная сталь

Эскиз обработки:

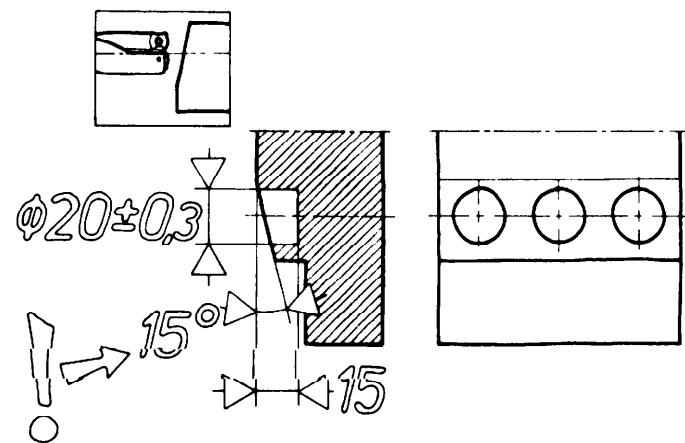

Задача:

Выбрать инструмент и параметры режима резания для сверления отверстий на наклонной плоскости.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания

Обработка металлов резанием

Пример 7. Сверление

D7


Операция:

Сверление отверстий на неровной наклонной поверхности

Материал:

Низколегированная сталь

Эскиз обработки:

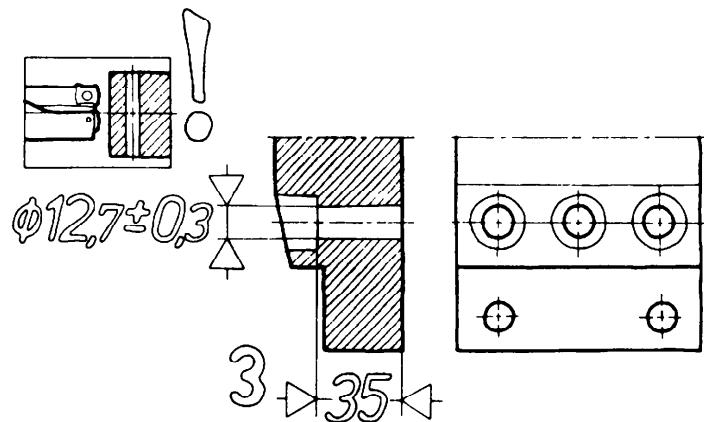

Задача:

Выбрать инструмент и параметры режима резания для сверления глубокого отверстия диаметром 12,7 мм на неровной наклонной поверхности.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания

Обработка металлов резанием

Пример 8. Сверление

D8


Операция:

Сверление пересекающихся отверстий

Материал:

Низколегированная сталь

Эскиз обработки:

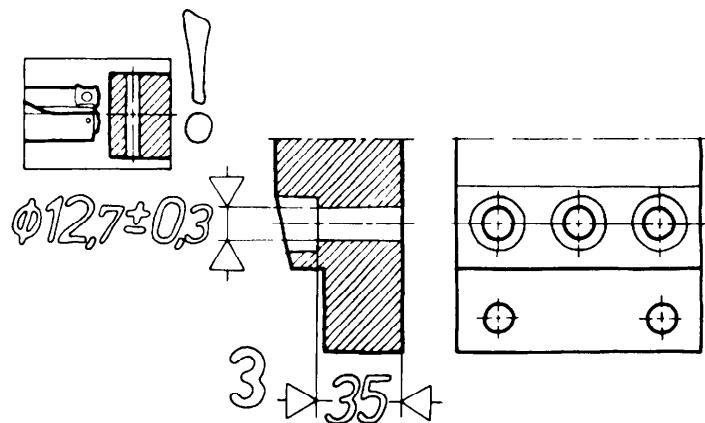

Задача:

Выбрать инструменты и параметры режима резания для сверления небольшого отверстия, пересекающего отверстие большего диаметра, что вызывает дополнительные нагрузки на режущие кромки сверла.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания

Обработка металлов резанием

Пример 9. Сверление

D9


Операция:

Сверление точного отверстия малого диаметра

Материал:

Низколегированная сталь

Эскиз обработки:

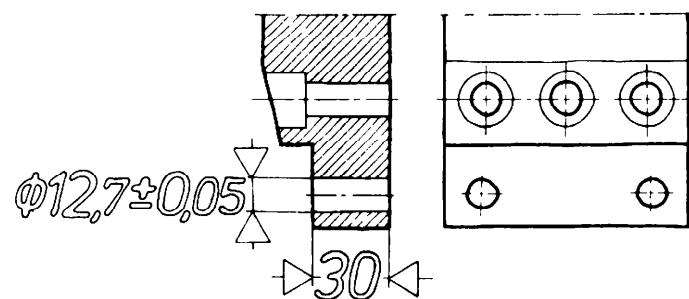

Задача:

Сверление отверстия диаметром 12,7 мм с допуском
 $\pm 0,05$ мм.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания

Обработка металлов резанием

Пример 10. Сверление

D10


Операция:

Сверление отверстия диаметром большим диаметра сверла.

Материал:

Низколегированная сталь

Эскиз обработки:

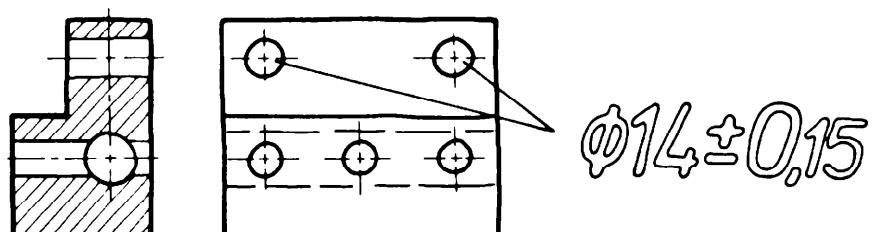

Задача:

Сверление отверстия диаметром 14 мм с допуском $\pm 0,15$ мм сверлом диаметром 12,7 мм.

Сверло

Пластина

Метод

Параметры режима резания


Инструментальные материалы


Из чего сделаны пластины?

Обработка металлов резанием производится режущим лезвием. Именно здесь при срезании припуска образуется стружка, «обнажая» готовую деталь. Для процесса резания необходимо, чтобы материал инструмента был тверже обрабатываемого материала и сохранял свою твердость при высоких температурах. Фактически, сменные многогранные пластины (СМП) – это комбинация инструментального материала и режущей геометрии. Любая обработка настолько хороша, насколько хорошо режущее лезвие и способ его применения.

У инструментального материала есть три основные характеристики, определяющие способность работать на высоких скоростях и с большими подачами: износостойкость, прочность и способность сохранять твердость и химическую стабильность при повышенных температурах (красностойкость).

Инструментальные материалы постоянно развиваются. Они – результат исследований, которые велись на протяжении всего двадцатого века, особенно интенсивно с тридцатых годов. Деталь, которая обрабатывалась в 1900 году 100 минут, сегодня обрабатывается меньше минуты. Не будет преувеличе-

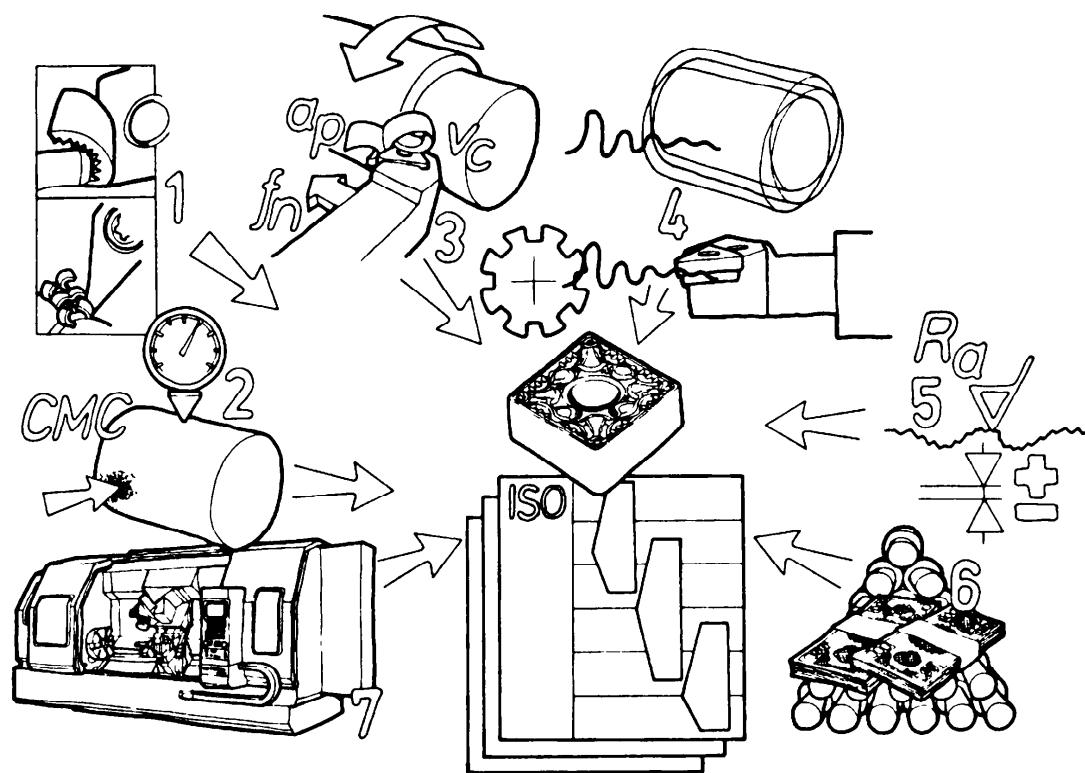

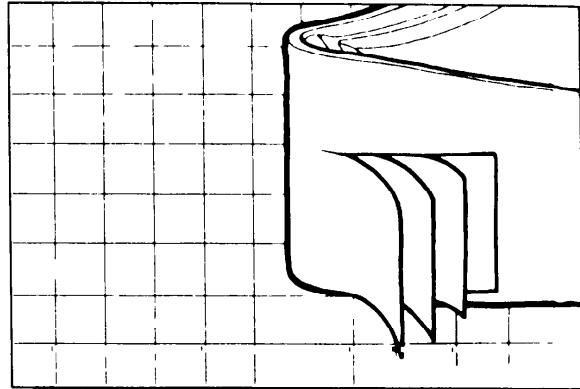

нием сказать, что развитие инструментальных материалов стало основой для современной промышленности.

Сегодня существуют материалы, максимально оптимизированные для конкретного применения, которые обработают конкретную заготовку при заданных условиях наиболее эффективно. Это касается не только новых инструментальных материалов, но и быстрорежущих сталей, которые стали работать в несколько раз быстрее. Но не быстрорежущие стали привели к бурному развитию металлообработки.

Факторы, влияющие на инструмент

По сути, инструмент режет металл потому, что он тверже заготовки и у него есть режущий клин. Но добиться высокой производительности не так то просто. Выбор инструмента для конкретной операции осуществляется по нескольким критериям.

Тип операции – черновая или чистовая, условия обработки – с ударами или без, величина припуска. Заготовка характеризуется типом материала, его структурой, твердостью, прочностью, однородностью, наличием корки и каких-либо включений.

Для станка важны: его состояние, мощность, жесткость, скоростные возможности. Также следует обращать внимание на закрепление заготовки. Параметры режимы резания влияют на температуру в зоне резания и нагрузки



Инструментальные материалы

на режущую кромку, а следовательно, на инструментальный материал.

Требуемая точность изготовления и качество обработанной поверхности влияют на выбор инструментального материала, поскольку разные материалы дают разное качество обработки.




Общая жесткость системы СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь) определяет насколько прочной должна быть режущая кромка, чтобы выдерживать влияние сил резания. Поэтому во многих случаях приходится исключать применение хрупких инструментальных материалов.

Правильный выбор инструментального материала – ключевой момент в достижении максимальной эффективности производства. Простой оборудования при смене изношенного или сломанного инструмента снижают показатели производительности, поэтому необходимо точно подбирать материал инструмента. Ни один инструментальный материал не выдерживает ВСЕХ требований предъявляемых условиями обработки. Однако, твердый сплав


способен работать на различных операциях в широком диапазоне условий обработки.

Твердый сплав

Твердый сплав – это инструментальный материал, состоящий из твердых зерен карбидов, соединенных связкой. Твердый сплав имеет прекрасное сочетание свойств с точки зрения металлообработки. Он занимает лидирующую позицию в большинстве процессов резания металлов.

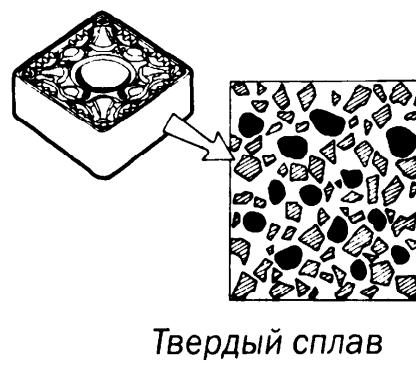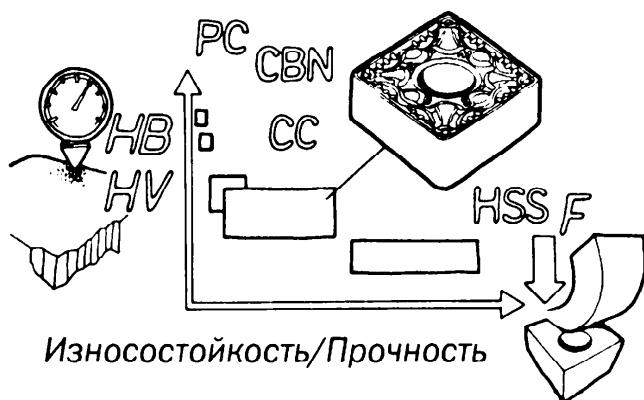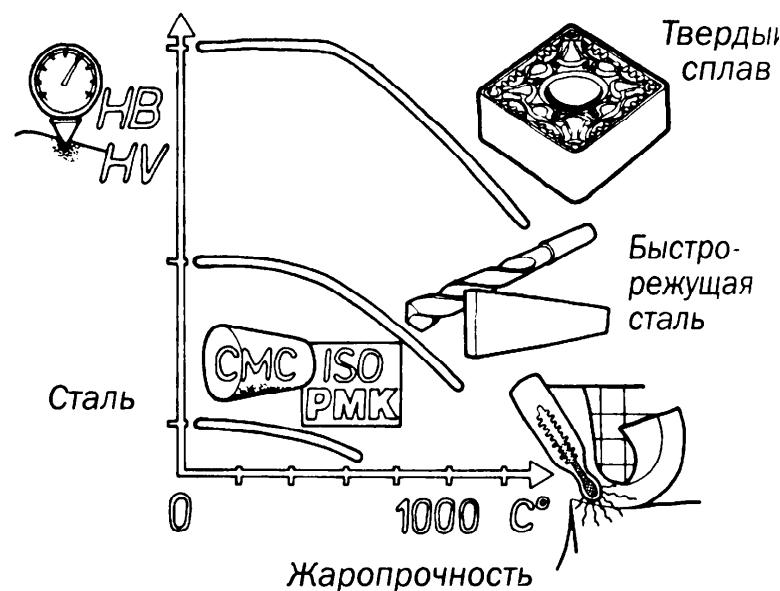

Твердый сплав

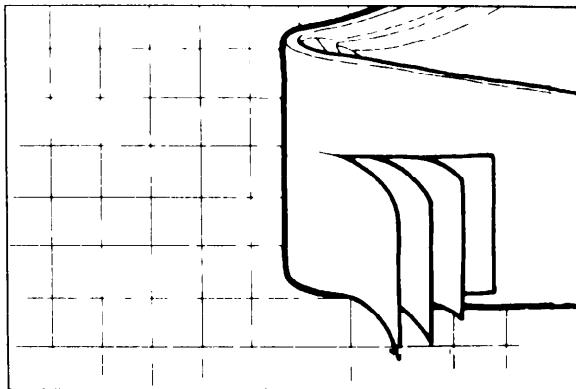

Наибольшие возможности по применению, на данный момент, у твердого сплава с износостойким покрытием. Твердые сплавы с покрытием используются, в основном, для обработки алюминия, а также в исключительных случаях.

Являясь продуктом порошковой металлургии, твердый сплав изготавливается из набора карбидов металлов и связки. Основное свойство карбидов – их твердость. Основными карбидами для изготовления твердых сплавов являются: карбид вольфрама (WC), карбид титана (TiC), карбид tantalа (TaC), карбид ниобия (NbC). В качестве связки обычно служит металлический кобальт (Co). Кроме того, зерна карбидов способны соединяться друг с другом и не требуют применения большого количества связки. Размер зерна карбидов варьируется в пределах от 1 до 10 мкм, а их доля в объеме твердого сплава составляет от 60 до 95%.

Различные твердые сплавы значительно отличаются друг от друга по своим свойствам: одни тверже, другие прочнее. Сплавы, применяемые для производства режущих пластин, различаются по следующим признакам:

- тип и размер зерна
- тип и количество связки
- тип покрытия
- технология производства
- количество примесей



Инструментальные материалы

Высокое содержание карбидных зерен делает твердый сплав более износостойким, имеющим большую твердость и предел прочности на сжатие. Увеличение доли металлической связки придает твердому сплаву изгибную прочность. Изгибная прочность означает для твердого сплава способность противостоять развитию трещин, она обратно пропорциональна твердости и больше у сплавов с большим содержанием связки. Таким образом, большой размер зерен карбидов и большое количество связки создают прочный твердый сплав, а сплав с высокой твердостью получается из мелких зерен карбидов с небольшим количеством связки.

В сравнении с обрабатываемыми материалами, например, со сталью, твердые сплавы имеют большую твердость, большую прочность на сжатие, но меньший предел прочности на растяжение. Плотность твердого сплава в среднем вдвое больше, чем плотность стали. Жесткость твердого сплава выше, чем у стали, модуль упругости которой вдвое больше.


Поэтому твердый сплав является прекрасным инструментальным материалом. Несмотря на то, что при высоких температурах твердость и прочность твердого сплава несколько уменьшаются, он обеспечивает работу при высоких скоростях резания. Величины и диапазон значений

прочности, энергии хрупкого разрушения, предела прочности на разрыв и ударной вязкости позволяют режущему лезвию надежно работать при различных условиях, при обработке различных материалов.


При высоких температурах в зоне резания свойства твердого сплава приближаются к свойствам заготовки. Однако, даже в этих условиях твердый сплав способен выполнять резание.

Твердый сплав с покрытием

В настоящее время большинство твердых сплавов имеют покрытие. Такие сплавы доминируют в токарной обработке, составляя три четверти от общего объема потребления. Совре-

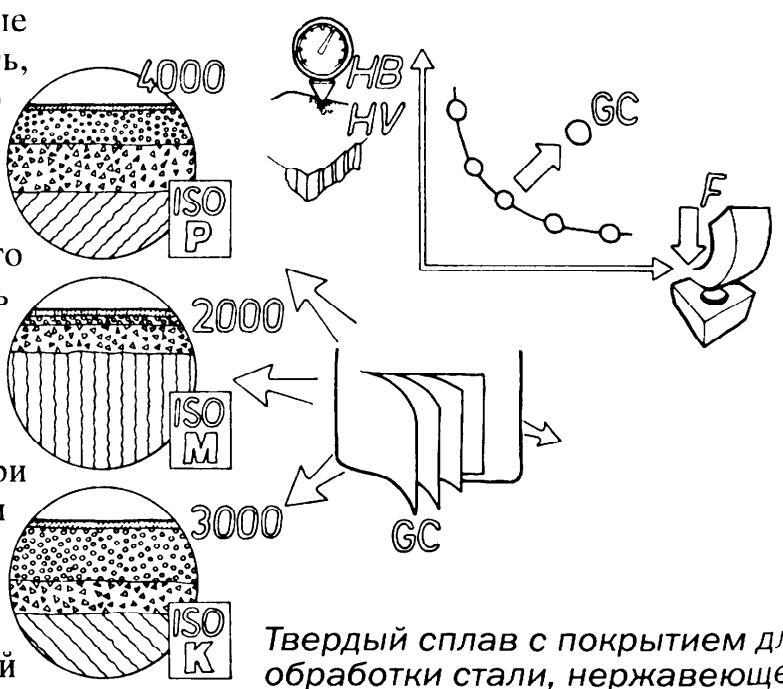

Твердый сплав с покрытием для обработки стали, нержавеющей стали и чугуна

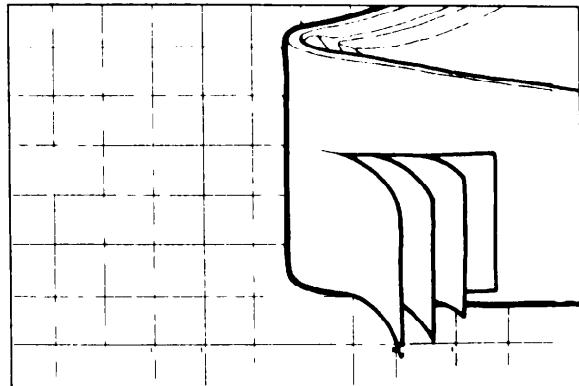

менный твердый сплав с покрытием претерпел много изменений и усовершенствований с момента первого применения. В последние годы, сплавы с покрытием получили распространение в сверлении и фрезеровании разных групп материалов.

Карбид титана и оксид алюминия являются чрезвычайно твердыми материалами. Они обеспечивают износостойкость, обладают химической инертностью и поэтому создают химический и термический барьеры между инструментом и обрабатываемым материалом. Нитрид титана не такой твердый материал, но он обеспечивает низкий коэффициент трения на поверхности инструмента и стойкость к кратерному износу. Кроме того, нитрид титана обладает привлекательным золотым цветом.

Различные комбинации покрытий обеспечивают твердым сплавам широкий диапазон применения благодаря большей износостойкости, а также химической инертности к обрабатываемому материалу. Красностойкость как свойство материала не изменяется наличием покрытия. Однако, низкая теплопроводность покрытия не позволяет теплу проходить в основу твердого сплава. Трение и внешний вид также имеют значение. Некоторые пластины имеют золотой цвет, другие серые или черные, в зависимости от верхнего слоя покрытия.




Инструментальные материалы

Карбонитрид титана является прекрасной связкой, обладает износостойкостью и поэтому используется в качестве связки между основой сплава и покрытием.

Покрытия на твердом сплаве очень тонкие, обычно общая толщина покрытия составляет 2-12 мкм, чрезмерная толщина может вызвать отрицательные эффекты.

Пластины с покрытием являются первым выбором почти для всех операций точения, фрезерования и сверления для обработки большинства материалов.

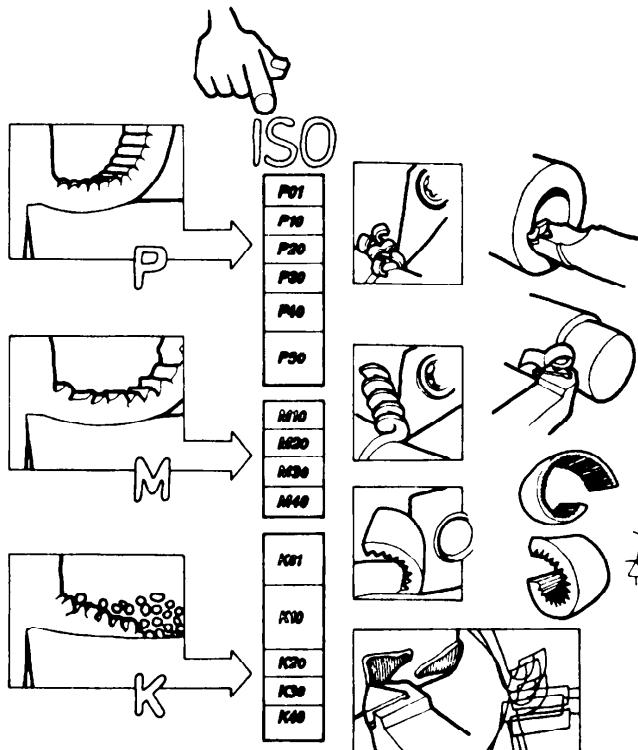


Классификация твердых сплавов

Твердые сплавы с покрытием и без него, различные обрабатываемые материалы, различные варианты применения и виды операций создают огромное количество комбинаций. Твердые сплавы описываются их производителем, но необходима их классификация с точки зрения операции, где они применяются, условий работы и обрабатываемого материала. Каждый сплав перекрывает некоторый диапазон применения для конкретной операции по данному материалу. Графически эти зоны выглядят как прямоугольники с указанием середины диапазона применения, что означает условия наиболее благоприятные для применения сплава.

Предназначение классификации ISO – создание системы обозначения твердых сплавов, облегчающей выбор сплава для того, кто его применяет. Однако, несколько твердых сплавов могут иметь один код применения, без указания особенностей каждого сплава.

Например, твердый сплав с обозначением



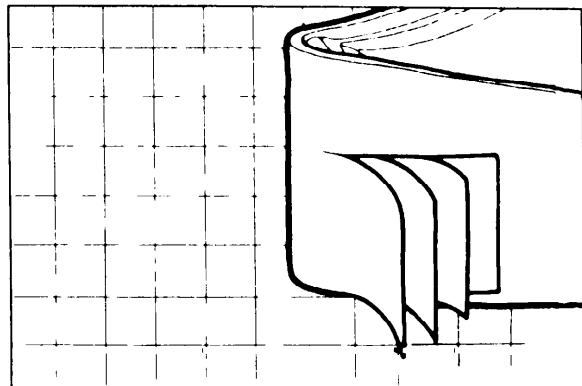

P10 может быть твердым сплавом без покрытия на основе карбида вольфрама с мелким или крупным зерном. Или сплав P10 может иметь покрытие различного состава и толщины. Также код P10 может иметь кермет, который опять же является другим инструментальным материалом. Поэтому, раз нет описания продукта, то нет возможности определения величин, касающихся применения сплава. Обозначение P10 без конкретных величин приведет к огромному количеству вариантов применения и большому количеству проблем. Различия в работе разных сплавов могут привести к значительным различиям в себестоимости обработки.

Поэтому классификация ISO – это начальный этап выбора инструмента для конкретного применения. Она предоставляет информацию по всем возможным вариантам. После этого необходимо получить более подробную информацию по выбранным сплавам. Затем операция должна быть описана и просчитана в соответствии со свойствами каждого инструментального материала, а также проведены необходимые тесты. Анализ должен привести к наиболее оптимальному выбору, обеспечивающему наименьшую стоимость обработки.

Классификация ISO имеет три основных группы обрабатываемых материалов:

Синяя группа – Р – материалы образующие сливную стружку, в основном стали.

Желтая группа – М – материалы образующие сегментную стружку, более труднообрабатываемые, например, нержавеющие стали.

Красная группа – К – материалы образующие стружку скальвания, в основном чугуны.



Инструментальные материалы

Каждая область имеет цифровой ряд, обозначающий условия обработки от черновой до чистовой. Ряд начинается с 01, что соответствует суперфинишному точению или растачиванию на высоких скоростях резания без ударных нагрузок, с небольшой подачей и глубиной резания. Далее цифровое обозначение идет через чистовую, получистовую обработку к средним условиям работы, которые обозначаются как 25, и далее до 50, что соответствует черновой обработке на низких скоростях резания с высокими нагрузками на режущую кромку. Требования к износстойкости и прочности изменяются в зависимости от области применения. Область 01 требует износстойкости, а 50 – максимальной прочности.

Производство твердых сплавов

Твердый сплав – продукт порошковой металлургии, производится в тщательно контролируемом технологическом процессе. Структура и состав сплава важны для конечного качества продукта и, следовательно, для эксплуатационных свойств. Количество посторонних включений и нежелательных фаз сокращают до крайне низкого уровня, т. к. они негативно влияют на качество. Естественно, процесс производства твердого сплава сегодня значительно отличается от того, что было вчера.


Производство твердого сплава включает следующие основные стадии:

- производство порошка,
- прессование заготовок,
- спекание,
- обработка пластин,
- нанесение покрытия.

Производство порошка (1)

Основной материал для производства твердого сплава – вольфрамовая руда. Вольфрамовый порошок получается из оксида вольфрама, восстановленного химически из руды. Различные условия получения вольфрама влияют на размер отдельных зерен порошка. Партии вольфрамового порошка разного размера поступают на стадию производства карбида вольфрама. Порошки вольфрама и углерода тщательно взвешиваются и перемешиваются. Затем смесь загружается в печи, где в нейтральной атмосфере вольфрам и углерод соединяются в карбид вольфрама. Прежде чем продолжить путь по технологической цепи, карбид проверяется на содержание чистого углерода, на кристаллическую структуру и размер зерна.


Используя разные типы порошков карбида вольфрама, возможно изготавливать различные сплавы с хорошей повторяемостью свойств, оптимизированных для конкретного применения. Также производятся карбиды титана, tantalа и ниобия. Карбиды и кобальт

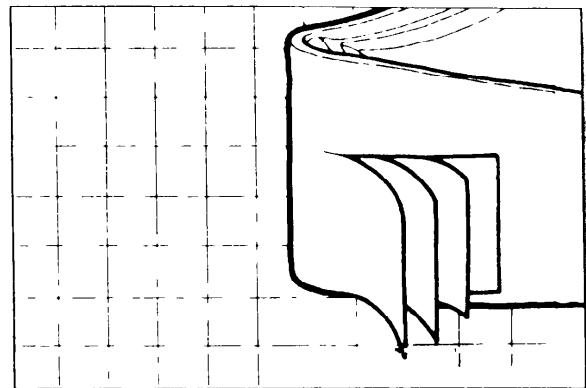


являются исходными материалами для производства твердых сплавов.

Прессование (2)

Прессование смесей в заготовки пластин производится на прессах одинарного или двойного действия в брикетирующих штампах. Во время прессования заготовка приобретает свою форму, но не размеры. Это происходит из-за того, что в заготовке около 50% связки-пластификатора. Пластификатор испаряется во время спекания, что приводит к усадке заготовки и уменьшению линейных размеров на 17-20%

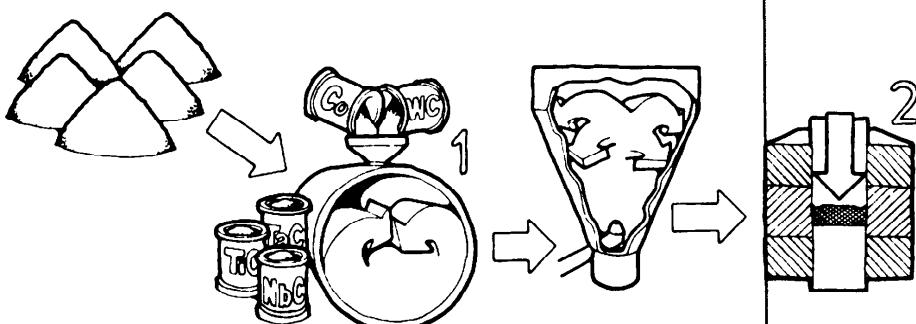

Инструментальные материалы

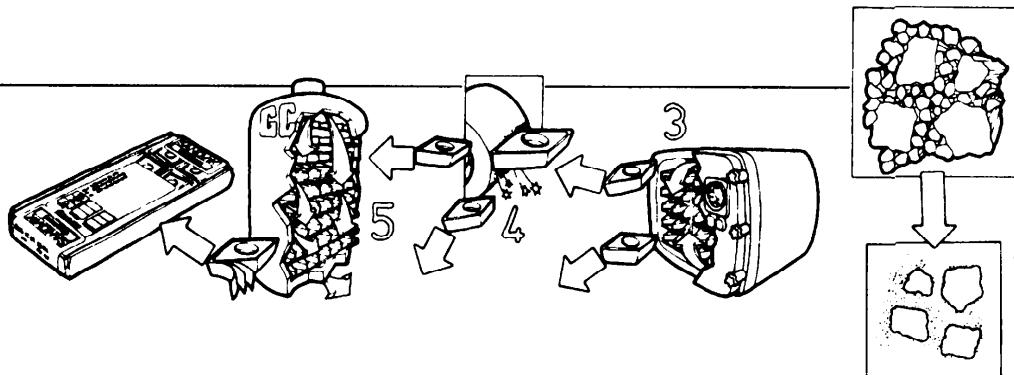

дит усадка сплава и пропадают поры. При затвердевании растворенные карбиды осаждаются на нерастворенные из металлической связки.

Спекание (3)

Прессованная заготовка имеет много пор (до 30%). Спекание – процесс термической обработки, при котором поры закрываются и образуется связка между твердыми составляющими, т. е. отдельные зерна карбидов связываются друг с другом. Спекание должно привести к непосредственной реакции между зернами и связкой, поры должны пропасть. Для разных составов твердого сплава существуют свои типы процесса спекания. Многолетние исследования сделали спекание сложным и строго контролируемым процессом. Чтобы из заготовки получился инструментальный материал, при спекании требуется поддержание определенной температуры, контроль времени и внутренней среды в печи.

К моменту, когда температура достигает 1400-1600°С связующий металл расплывается и растворяет большую часть карбидов. В этой точке 10-50% объема материала будет в расплавленном состоянии. Карбиды, не растворенные в расплаве, начинают расти за счет растворенных. Во время роста они меняют свою форму. Одновременно со структурными изменениями происхо-


дит усадка сплава и пропадают поры. При затвердевании растворенные карбиды осаждаются на нерастворенные из металлической связки.

Нанесение покрытия (5)

Усовершенствование и укрепление связи между различными слоями покрытия и основой твердого сплава привело к созданию новых поколений твердых сплавов. Покрытия имеют один, два, три или более слоев, обеспечивающих различные свойства.

Толщина покрытия пластин составляет от 2 до 12 мкм (человеческий волос имеет диаметр в среднем 75 мкм). Твердые сплавы с покрытием производятся путем наложения слоев на пластину. Основным методом сегодня является химическое осаждение – CVD. Комбинация основы сплава и покрытия CVD – это основа производства современных твердых сплавов для точения, фрезерования и сверления. Основа процесса CVD – химические реакции различных газов. Пластины нагреваются до 1000°С.

Процесс CVD сегодня – это полностью контролируемый и автоматизирован-

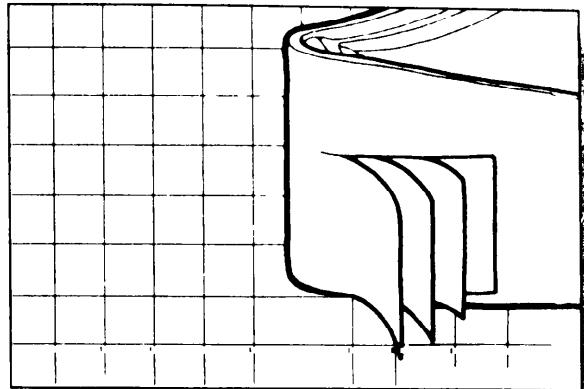

ный процесс, который позволяет нанести покрытие практически на любую основу, покрытие будет однородным, а крепление покрытия к основе будет на должном уровне. На пластины может наноситься оксид алюминия, который обеспечивает пластине хорошие эксплуатационные свойства.

Другой метод покрытия – физическое осаждение – PVD. Этот процесс все больше используется для нанесения покрытия на твердые сплавы, хотя он более требователен к основе, на которую должен быть нанесен. Температура процесса составляет 500°C. Покрытие PVD особенно хорошо подходит для сложнопрофильных и острокромочных пластин, таких как пластины для фрезерования и сверления, а также сложных токарных пластин. Покрытие PVD тоньше, чем покрытие CVD. Покрытие CVD, благодаря наличию слоя оксида алюминия, обеспечивает большую износостойкость пластине и имеет толщину около 12 мкм.

Пластины с покрытием:

Покрытие CVD: Основа сплава смесь WC/TiC/Co обеспечивает прочность пластины. Чем больше кобальта, тем большую прочность имеет сплав, но тем меньше износостойкость и красностойкость. В качестве первого слоя обычно используется карбонитрид титана – Ti(CN). Он обладает хорошей износостойкостью и твердостью, хорошо работает на задней поверхности пластины. Оксид алюминия Al₂O₃ сохраняет твердость и химическую инертность при высоких температурах. Этот слой обеспечивает прекрасную износостойкость, особенно стойкость к абразивному износу и окислению при обработке стали или чугуна. Тонкий слой нитрида титана TiN на поверхности пластины уменьшает трение и дает пластине золотой цвет.

Покрытие PVD: Покрытие PVD производится при меньших температурах, чем CVD и не влияет на основу сплава. Это покрытие тоньше, поэтому сохраняется острота режущей кромки. Такое покрытие прекрасно работает на пластинах, производящих чистовую обработку нержавеющей стали или нарезание резьбы, где выделяется сравнительно мало тепла.

Техническое обслуживание инструмента

Основные положения


Современный режущий инструмент, в основном, не требует обслуживания. Если не принимать во внимание поворот и смену режущих пластин, то токарный, фрезерный и сверлильный инструмент надежно работает долгое время. Переточка инструмента уходит в прошлое, и даже размерная настройка требуется все реже. Стойкость инструмента предсказуема и контролируема в большинстве операций, кроме того меньшее количество инструмента способно выполнить большее количество задач, чем прежде. Модульные системы оснастки позволяют менять пластины, обслуживать инструмент и настраивать его вне станка, снижая таким образом простоту.

Существует несколько основных требований к обслуживанию инструмента. Они направлены на то, чтобы процесс обработки был безопасным, инструмент служил дольше и обеспечивал качество обработки. Выполнение требований повышает надежность работы не только пластин, но всего инструмента. Это обеспечивает высокий уровень производительности и низкую себестоимость обработки.

Режущие пластины

Проверка износа и повреждений режущих пластин являются естественными и наиболее частыми видами обслуживания инструмента. Особенno важна


проверка места непосредственного контакта пластины и заготовки. Наблюдение за развитием износа и управление этим развитием очень важны в любом варианте обработки. Если на режущей кромке развивается нетипичный вид износа для данной операции и материала, то пластина, как правило, быстро теряет режущие свойства. Это является индикатором неправильного выбора инструмента для данной операции. Анализ вида износа и его корректировка могут значительно продлить жизнь инструмента.

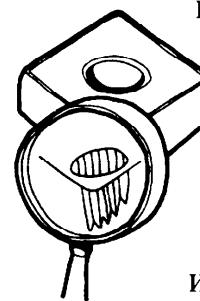

Повреждение пластины также может означать, что она установлена неверно. Пластина, которая ненадежно закреплена в гнезде будет двигаться, что скорее всего приведет к поломке. Кроме того, неаккуратное отношение к инструменту, удары при обслуживании и перемещении приводят к повреждению кромок на новом инструменте.

Опорная пластина и гнездо под режущую пластину


Опорная пластина – важная часть любой державки. Она является жестким основанием для режущей пластины и защищает корпус державки. Нужно проверять состояние опорной пластины при повороте или смене режущей.

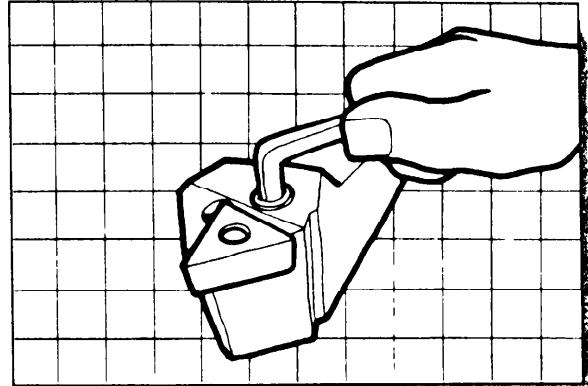

Поврежденная опорная пластина не будет эффективно поддерживать режущую, что может привести и


к поломке последней.

Поэтому всегда необходимо проверять правильность расположения режущей пластины и плотность её прилегания к поверхностям контакта гнезда.

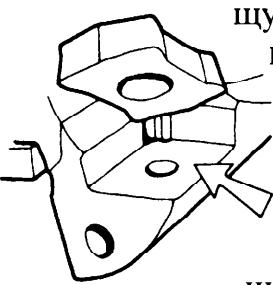

Чтобы режущая пластина была закреплена надежно, гнездо и опорная пластина не должны иметь загрязнений. Твердые частицы, грязь и стружка должны быть удалены из гнезда любым доступным способом. Когда режущие пластины установлены, необходимо проверить на отсутствие зазоров между ними и опорными поверхностями гнезда. При закреплении винтом, рычагом или прижимом нужно удерживать режущую пластину в правильном положении в гнезде. Убедитесь, что боковые поверхности режущей пластины не висят над

точками контакта и плотность прилегания к опорной пластине удовлетворительная. Это особенно касается длинных и узких пластин.

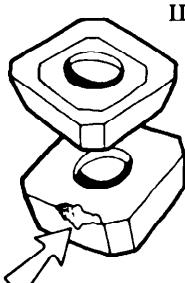


Также важно, чтобы углы опорных пластин не были сколоты. Такие повреждения приводят к тому,



Техническое обслуживание инструмента

что пластина лишается опоры и это крайне нежелательно из-за низкого предела прочности твердого сплава на растяжение, а изгибные нагрузки вызывают как раз напряжения растяжения. С другой стороны, предел прочности на сжатие у твердого сплава высок, что позволяет ему выдерживать высокое давление.

При обработке нержавеющей стали пульсирующие усилия резания действуют на пластину и опору. Это может привести при высоких температурах к пластической деформации опоры и, как следствие, возникновению отпечатков профиля передней поверхности двусторонней пластины на поверхности опорной пластины. Этот момент необходимо проверить перед обработкой материала, который создает при резании высокое давление, например, при точении чугуна. Возникающая в результате неплоскость опоры может привести к поломкам пластины, находящейся в гнезде.

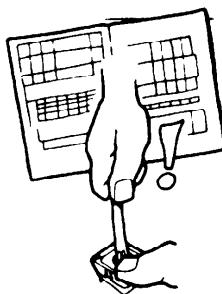

Крепежные винты


Винты, прижимы и рычаги, закрепляющие пластины, должны закрепляться с требуемым усилием и с использованием соответствующего ключа или отвертки. Превышение усилия зажима приводит к чрезмерным растягивающим нагруз-

кам на винты, а недостаточное усилие может вызвать выход из строя режущей пластины.

Перед сборкой на крепежные винты следует нанести специальную смазку Molykote, которая предупреждает заклинивание и позволяет достигать требуемого усилия закрепления. Смазка наносится на резьбу и на головку винта.


Винты, которые закрепляют режущие пластины подвергаются высоким механическим и температурным нагрузкам. От этого небольшого, но важного элемента требуется очень много. Поэтому для закрепления пластин необходимо использовать только винты без повреждений. Если винт имеет какие-либо видимые повреждения, он должен быть заменен. Винт с повреждениями или растянутый винт не сможет надежно закрепить пластину, что приведет к вибрациям и выкрашиванию режущей кромки.

Следовательно, не стоит экономить на такой мелочи как винт, чтобы обеспечить безопасность процесса обработки.

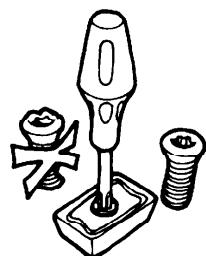


Контактные поверхности

Всегда проверяйте состояние контактных поверхностей на корпусе токарного или фрезерного инструмента, или на хвостовике сверла. Нужно, чтобы на этих поверхностях не было поврежде-

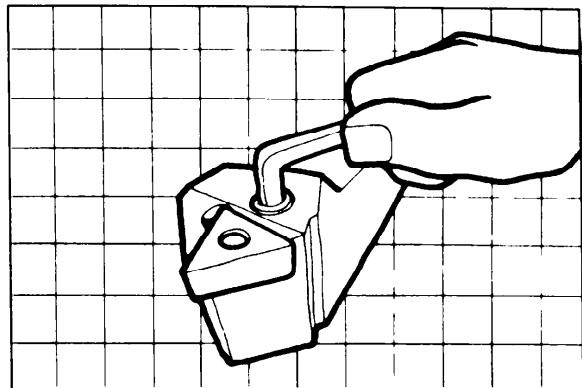


ний или загрязнения, которые приводят к неплотному контакту между инструментом, базовым держателем и шпинделем станка. Все загрязнения должны быть тщательно удалены.

При проведении расточки, особенно важно обеспечить надежное закрепление инструмента в резцодержателе станка. Характер закрепления значительно влияет на качество обработки.

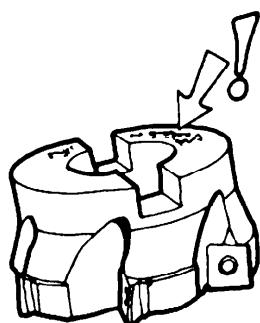

Также проверяйте поверхности контакта в резцодержателе. Опорная поверхность не должна иметь деформаций, особенно в месте выхода инструмента. Если державка неплотно прилегает к опорной поверхности, это увеличивает вылет инструмента и, следовательно, может привести к возникновению вибраций.

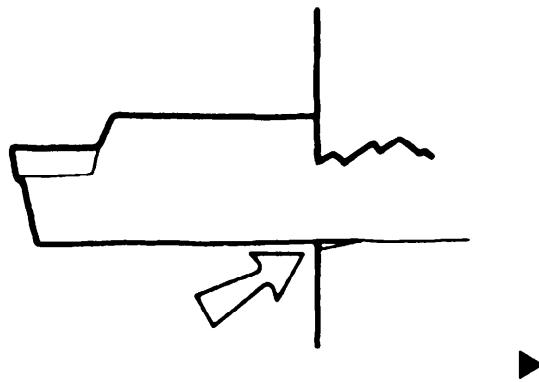


Техническое обслуживание инструмента

Ключи и отвертки


Для обслуживания инструмента используются соответствующие ключи и отвертки, которые должны быть в рабочем состоянии. Обычно ключи поставляются вместе с инструментом. Эти ключи полностью соответствуют требованиям данного инструмента. Некоторые отвертки и ключи имеют особые ручки в виде флагжков, которые не позволяют превысить крутящий момент и усилие на винт.




Чистая, хорошо организованная и правильно обслуживаемая инструментальная оснастка сократит затраты любого производства. На складе должны присутствовать только те инструменты, которые часто используются в производстве и действительно необходимы. Каталоги предлагают полную программу инструмента, которая предоставляет большие возможности по обработке различных деталей.

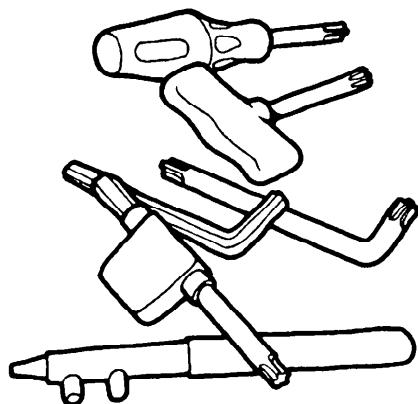

Жесткость

И наконец, очень важным фактором для механообработки является жесткость. Основная причина плохого качества обработки и низкой безопасности процесса – недостаточная жесткость. Если одно звено в цепи инструментальной наладки имеет низкую жесткость. Этот изъян распространится на все соседние звенья. Возможным способом увеличения жесткости является использование правильно выбранного инструмента, уменьшение вылетов и применение оснастки максимально возможного сечения. Низкая жесткость – это большая себестоимость обработки, низкая производительность и потеря времени.

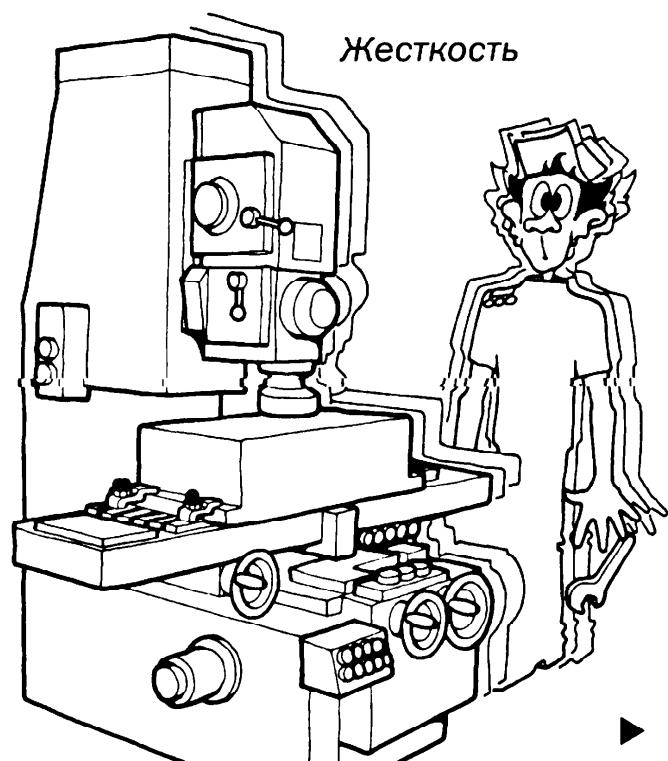


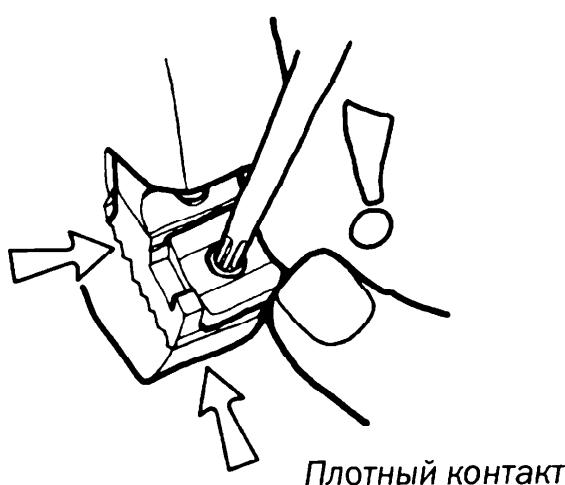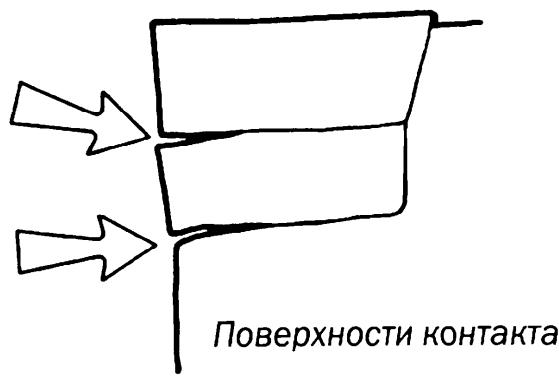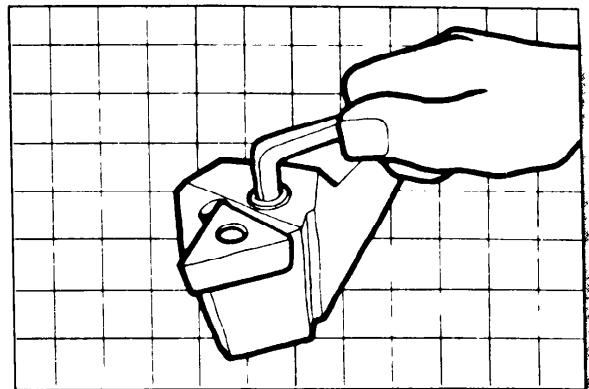


Кратко о техническом обслуживании инструмента:

- проверьте величину износа инструмента
- проверьте опорные пластины на предмет повреждения
- убедитесь в чистоте гнезда под пластину
- убедитесь, что режущая плата установлена правильно
- убедитесь в наличии соответствующих ключей и отверток
- убедитесь в надежном закреплении режущей пластины винтом
- смазывайте винты перед сборкой инструмента
- убедитесь, что контактные поверхности на державках, адаптерах и станке чистые и не имеют повреждений
- убедитесь в надежном закреплении инструмента
- обеспечьте максимальную жесткость системы СПИД
- хорошо организованный и контролируемый склад инструмента поможет снизить затраты


Режущий инструмент

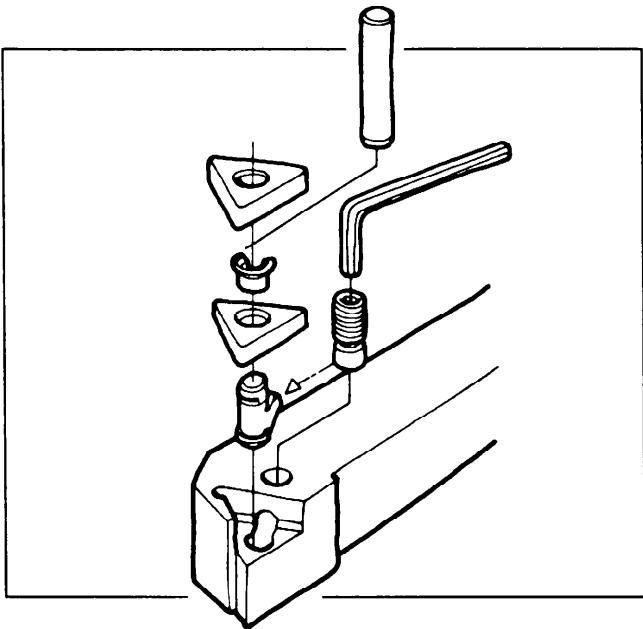


Резец T-Max P

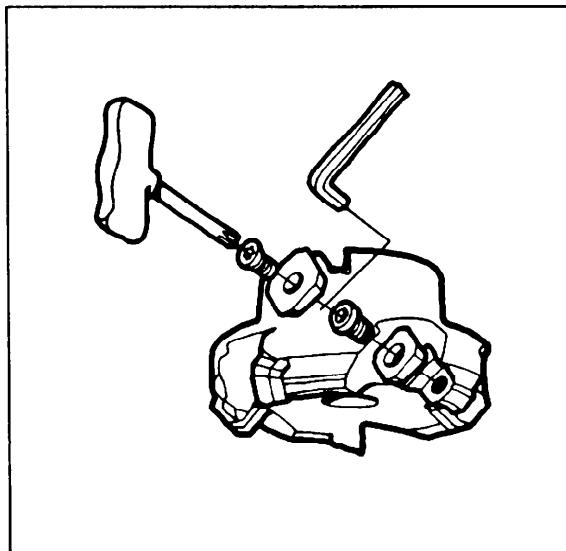



Торцевая фреза CoroMill 245

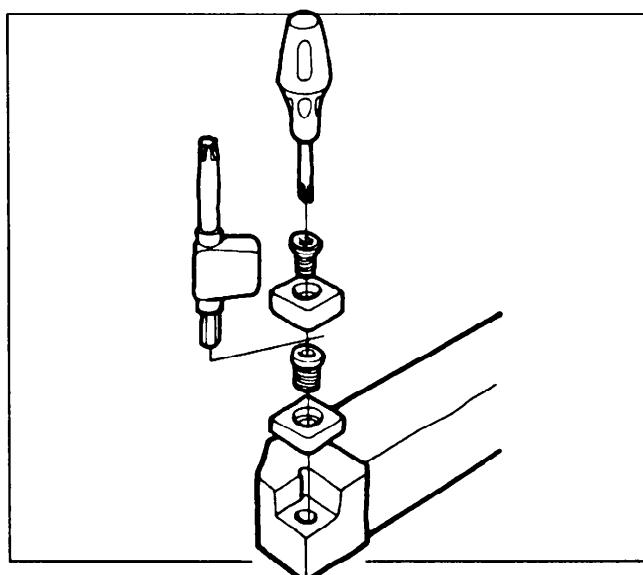


Резец T-Max U

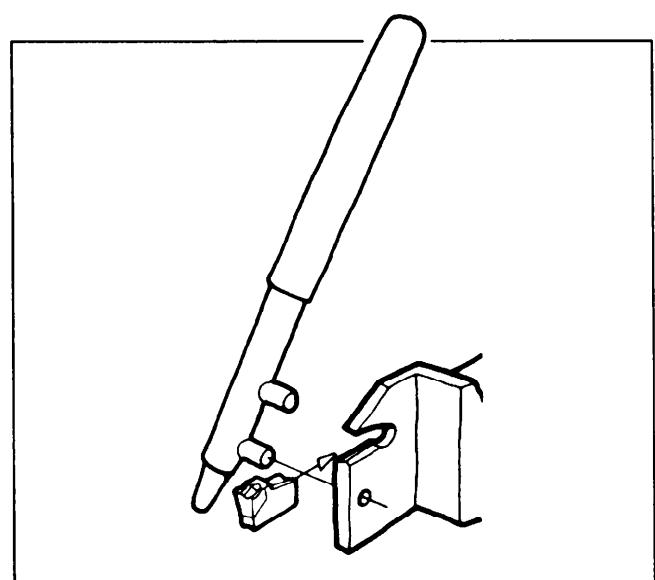

Резец Q-Cut для отрезки и обработки канавок

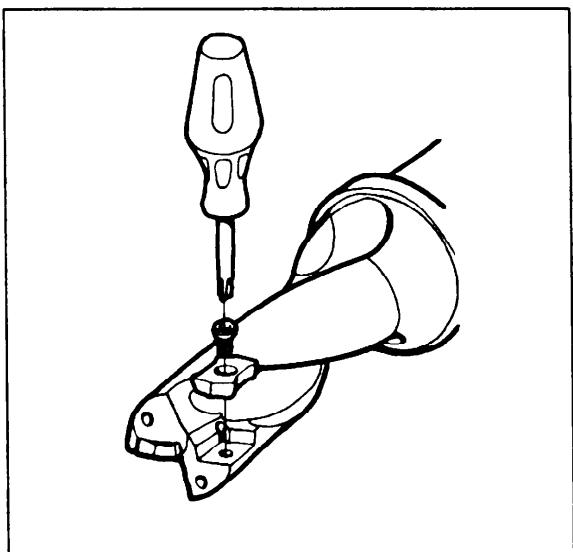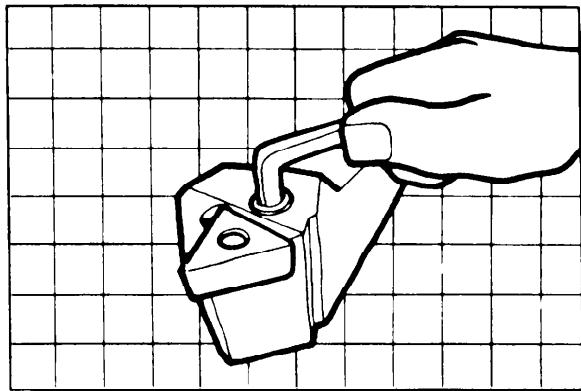


Сверло Coromant U

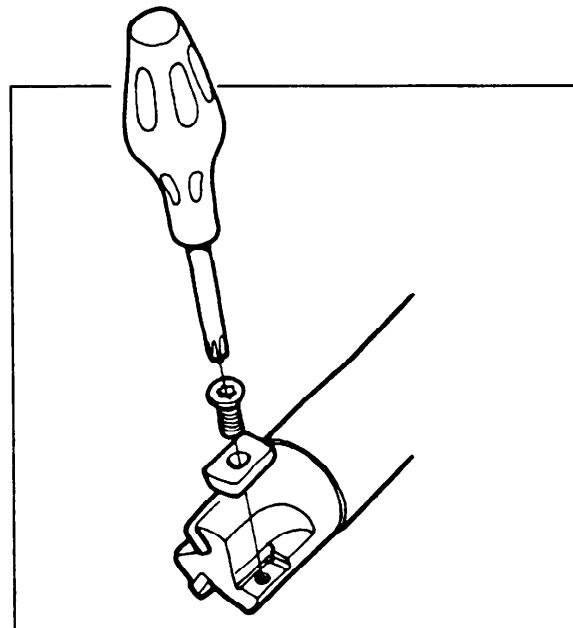


Концевая фреза U-Max

SANDVIK
Coromant


Режущий инструмент

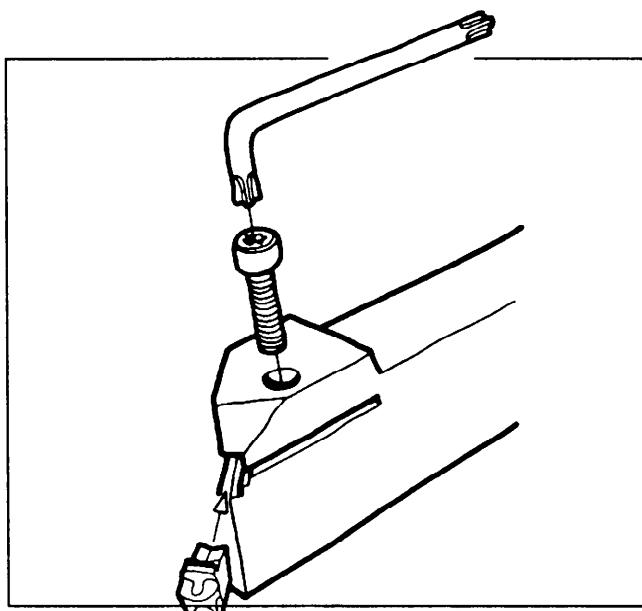


Резец Q-Cut для обработки канавок
(крепление винтом)

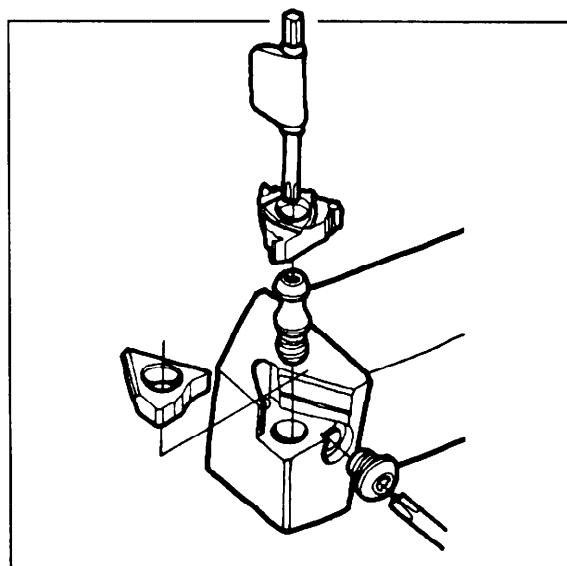



Резец U-Lock для нарезания
резьбы (крепление винтом)

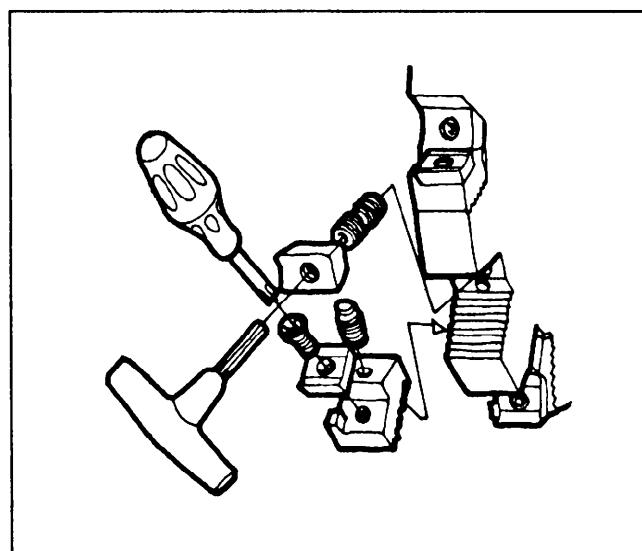


Дисковая фреза CoroMill 331

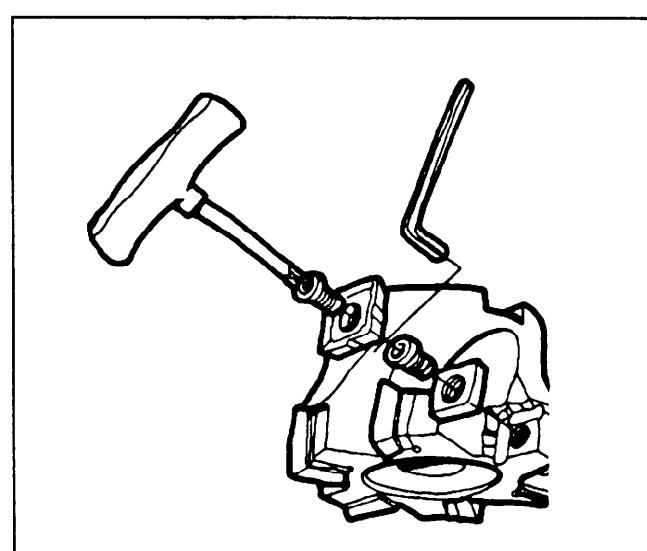

Торцевая фреза CoroMill 290 для
обработки прямоугольных уступов

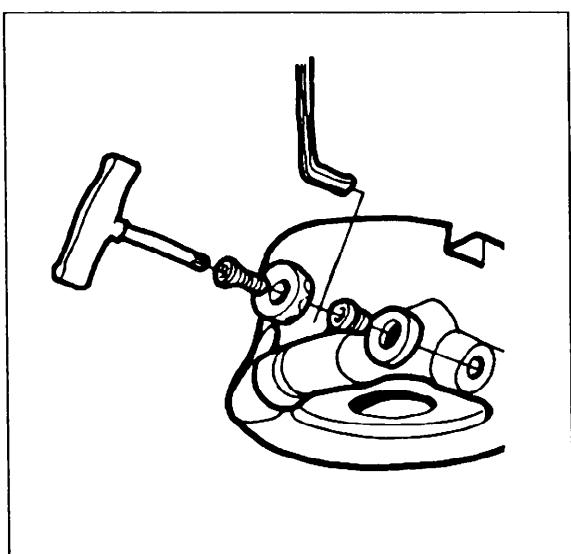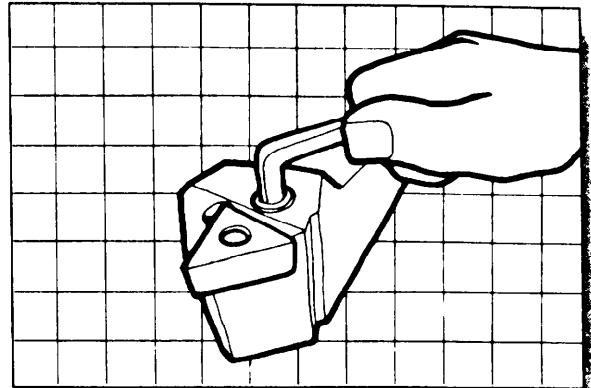

Торцевая фреза CoroMill 200

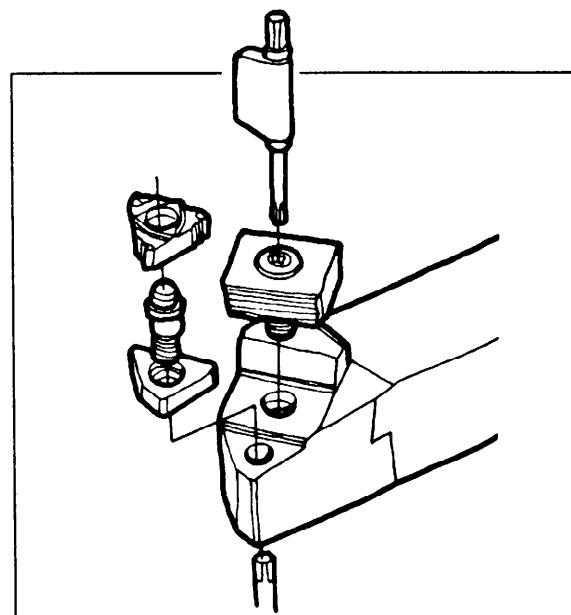

Резец U-lock для нарезания
резьбы (крепление клином)

SANDVIK
Coromant

Условные обозначения

Точение

D_m	— Диаметр обработки, мм
v_c	— Скорость резания, м/мин
n	— Частота вращения шпинделя, об/мин
a_p	— Глубина резания, мм
f_n	— Подача на оборот, мм
f_{nx}	— Радиальная подача, мм
L_m	— Длина обработки, мм
l_a	— Эффективная длина режущей кромки, мм
P_c	— Мощность резания, кВт
k_c	— Удельная сила резания, Н/мм ²
k_r	— Главный угол в плане, °
r_e	— Радиус при вершине инструмента, мм
T	— Стойкость, мин
R_{max}	— Теоретическая высота микронеровностей, мкм
R_a	— Шероховатость обработанной поверхности, мкм

Условные обозначения

Фрезерование

D_c	— Диаметр фрезы, мм
v_c	— Скорость резания, м/мин
n	— Частота вращения шпинделя, об/мин
a_p	— Глубина фрезерования, мм
a_e	— Ширина фрезерования, мм
z	— Число зубьев фрезы
f_z	— Подача на зуб, мм
f_n	— Подача на оборот, мм
f	— Минутная подача, мм/мин
h_{max}	— Максимальная толщина стружки, мм
h_m	— Средняя толщина стружки, мм
L_m	— Длина обработки, мм
P_c	— Мощность резания, кВт
k_c	— Удельная сила резания, Н/мм ²
k_r	— Главный угол в плане, °